Informe quincenal 03 — Tandem 2026

Periodo: 22 de octubre – 4 de noviembre de 2026

Review / corte: 4 de noviembre de 2026

Siguiente informe: el **4 de noviembre de 2026** se crea el 04.

Norma: `Desing/Report/LEEME.md` (apartados quincenales).

Anterior: `2026-10-22_Informe-Quincenal.md` (02, cerrado el 22 oct).

Este fichero es el informe **abierto desde el 22 oct 2026**. El 02 ya no se escribe.

Apartados

1. Bloques de AutoCAD: grapas


- **Estado:** cerrado. **22 de octubre de 2026, 12:32.**
- **Persona:** inicio **8:45**. A las **8:52** dejó los DWG de la grapa fija. Fin **12:32**.
- **Cursor:** inicio **8:45**. Entrega de la grapa fija en `ENCOFRAR` **9:11**. Bloquín y DLL **9:19**. Giro corregido **9:43**. La marca Atenko, **11:34**. La grapa en el catálogo del bloquín, **11:51**. Vista STL e insertar, **12:07**. Líneas de junta, **12:24**. Fin **12:24**.
- **Viene de:** informe 02, apartado 30. La lista está en `Desing/IA/docs/articulos-desing2-sin-bloque-autocad.pdf`.
- **Qué se hace:** lo que coloca Desing 2 pasa al plugin de AutoCAD. Se empieza por la grapa de unión y la grapa de ancho variable. El usuario hace los bloques. El origen del DWG se deja en el mismo `0,0,0` del STL, sin recentrar la malla. El punto de inserción es el del visor: ancla del muro, giro del muro y 120 mm hacia fuera (`PanelFaceMm`).

Grapa fija `10004220`

- **DWG:** `3D/10004220.dwg` y `3DRef/10004220R.dwg`, guardados a las 8:52. La geometría se desplazó para que el `0,0,0` del bloque sea el origen del STL. `INSBASE` sigue en cero.
- **Caja del STL (no se toca):** 195 × 104 × 30 mm. Origen dentro de la pieza: X de −127 a +68 mm, Y de −74 a +29 mm, Z de −17 a +13 mm.
- **Caja del DWG tras el desplazamiento:** Y y Z coinciden con el STL (104 × 30 mm) y el mínimo de X también (−127 mm). La malla `3DFACE` queda 17 mm más corta hacia +X: 178 mm frente a 195 mm del STL. El punto de inserción es el del STL; el largo de la malla no se ha alargado.
- **Plugin:** `TANDEM_ENCOFRAR` inserta `10004220` con ese punto y con el giro de la grapa del visor (junta vertical, junta horizontal y normal del muro). No usa el giro de 180° del panel. El XData va con papel `UNION`. Si el dibujo ya tenía el bloque cargado, hay que purgarlo para que entre esta geometría. No se ha compilado.
- **Bloquín:** al elegir `10004220` se iluminan las marcas `GRAPA_V` de los paneles (también los de `TANDEM_ENCOFRADO`). El clic deja el origen del STL en esa marca. Sin marca no inserta. El DLL que había era del 12 oct (`Debug127`). Compilado `bin\Debug128\AutocadPlugin.dll` a las 9:19.
- **Giro:** en el muro de prueba la grapa quedaba de canto, con el gancho hacia arriba. El visor deja el canto de 30 mm en vertical y la boca hacia fuera. Corregido en `Debug129` a las 9:43. A las

9:59 el usuario lo deja aceptable. El ajuste fino de posición se hará a la vez en el visor y en el plugin.

- **Marca Atenko:** a las **11:31** la cara de detrás salía boca abajo, simétrica de la de delante, y la marca no se leía. En `Debug135` (11:34) las dos caras usan el mismo giro de pieza. La boca sigue hacia fuera porque el yaw da media vuelta con la normal de cada cara. La marca queda derecha.

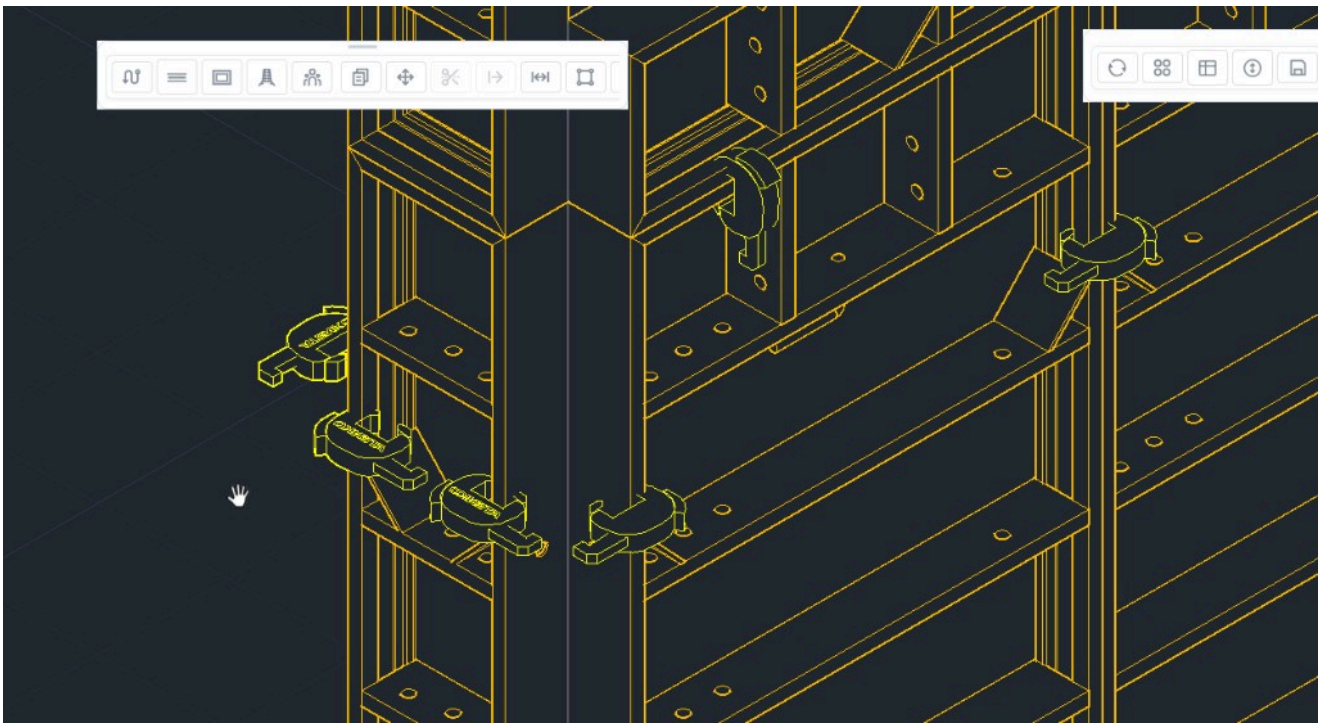

Grapas simétricas: unas con Atenko derecho y otras boca abajo.


- **En el bloquín:** a las **11:47** la grapa no salía en la lista. El catálogo solo trae artículos del maestro que tienen DWG enlazado, y `10004220` no tiene fila. En `Debug136` (11:51), si el DWG está en disco, el bloquín añade la fila «10004220 Grapa fija» aunque el maestro no la tenga. A las **11:57** la fila ya estaba, pero sin STL e Insertar no dejaba la grapa. En `Debug137` (12:07) la fila lleva el STL y los DWG. A las **12:18** Insertar volcaba el JSON en la línea de comandos (`id` nulo y rotación numérica) y no arrancaba. En `Debug138` (12:24) el comando sí arranca: entre los paneles se iluminan las líneas de junta. La grapa se mueve sobre la línea y el clic la deja ahí. Si la línea es horizontal, la grapa gira un cuarto de vuelta.
- **Grapa variable:** cuerpo `10000221` y corredera `10000221-2` (código `10000221B`). En el visor llevan un giro de 180° en Y y la escala Y en negativo. No entra en este cierre: aún no hay DWG.

2. Formulario del muro en el plugin

- **Estado:** abierto, a prueba. **22 de octubre de 2026, 9:59.**
- **Persona:** inicio **9:59**.
- **Cursor:** inicio **9:59**. Entrega **10:05**. El sólido al aceptar, **10:41**. El mismo formulario que Desing, **10:55**. La hilada tumbada, **11:13**. El doble clic del visor, **12:56**.
- **Qué faltaba:** el doble clic en el muro no abría nada. No había enganche. El primer formulario era una copia en el plugin: un cambio en Desing no llegaba a AutoCAD.
- **Qué hace:** doble clic en el eje, la cara, el sólido 3D o un panel del muro abre **Modificar muro**, el formulario de Desing (`Scripts/MasterArticles/wall-edit-form.js`). El visor y el plugin cargan ese archivo. Cambiarlo cambia los dos. Longitud y espesor mueven el eje y las caras.

Altura, ménsulas, rigidizadores, paneles, puntales y tapes se guardan en el muro y entran en ENCOFRAR.

- **Sólido:** en Debug130 Aceptar no tocaba el sólido ya dibujado. En Debug131 (10:41) Aceptar guarda los atributos y vuelve a generar el sólido con la altura y la planta nuevas. Los paneles salen al encofrar otra vez.
- **DLL:** bin\Debug133\AutocadPlugin.dll a las 10:54. Hay que recompilar Desing para que exista la página del formulario y hacer NETLOAD de esa carpeta.
- **Hilada tumbada:** a las **11:07** un muro de 3 m deja la hilada de 0,30 elevada otros 0,30. El servidor coloca el origen en la cara de arriba porque en el visor el panel cuelga de ese punto. El DWG, al tumbarse, crece hacia arriba, y el plugin apoyaba ese origen. Pasa en toda hilada tumbada, no solo en 0,30: 0,45, 0,60, 0,75 y 0,90 suben su propia altura, también si van apiladas o encima de un tramo vertical. Los muros solo verticales (1,20, 2,40 y 2,70) no. En Debug134 (11:13) el origen de cada tumbado baja su propia altura.
- **Doble clic en el visor:** a las **12:54** el mismo formulario, al usarse en el plugin, dejó el doble clic de Desing roto. El visor es un módulo y asignaba maStlWallFormApi sin declararla, así que el popup no se creaba. Tampoco estaba el pintado de tapes. Corregido a las **12:56**. Hay que recargar el visor.

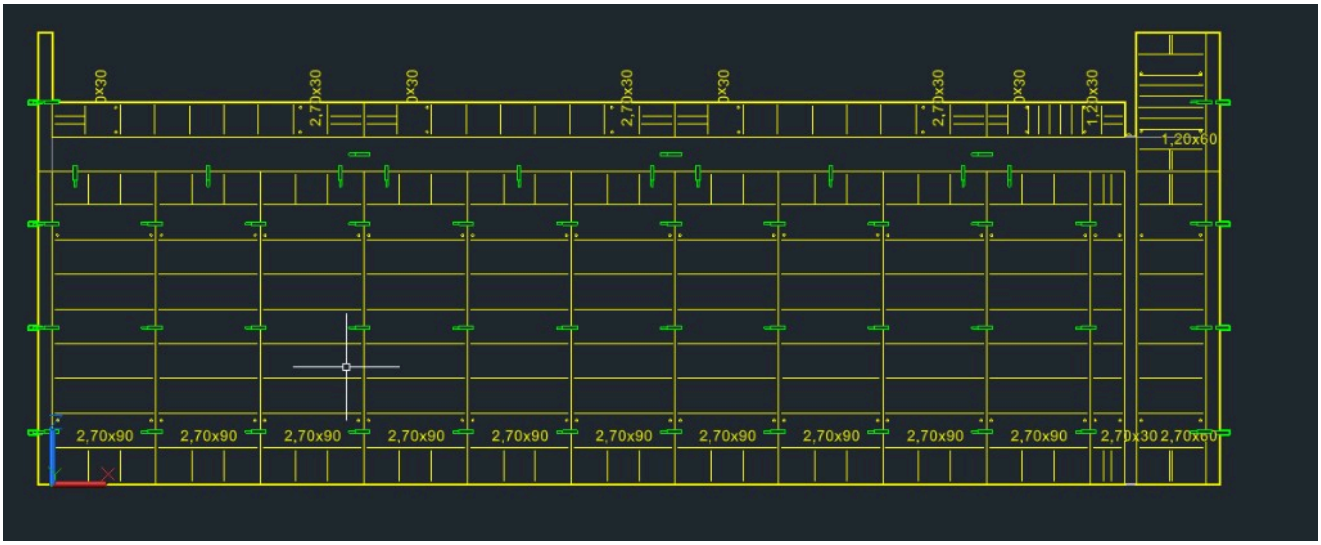

Alzado a 3 m. La hilada de 0,30 queda separada de los paneles de 2,70.

3. Bloques de AutoCAD: rigidizadores

- **Estado:** abierto. **22 de octubre de 2026, 12:40.**
- **Persona:** inicio **12:40**.
- **Cursor:** inicio **12:40**.
- **Qué se hace:** los dos rigidizadores que ya pinta Desing 2 pasan al plugin, igual que la grapa fija. Corto 1850162 y largo 1850163. El fijador 1850164 no se dibuja en los cierres TapeS1 y TapeS2.
- **Cursor:** entrega **14:00**. Debug139. ENCOFRAR inserta el corto y el largo con el mismo giro que la grapa. El corto en junta horizontal suma 90° en planta, como en el visor. Los DWG guardados 18550162R y 1850159R se leen como 1850162 y 1850163. Las casillas de rigidizador interior y exterior del formulario siguen apagándolos. El bloquín queda para después.
- **Manual, 14:06.** Antes del bloquín van el fijador 1850164 y la tuerca placa fija 10443020. El visor ya los pone: dos uniones por barra, por encima y por debajo, en las dos caras. El modelo de 3 m del manual (cuatro uniones) no se emite. En 3D y 3DRef aún no hay DWG de estas dos piezas.

Los de febrero, en la raíz de `AtkSystem60`, no se usan. En TapeS1 y TapeS2 el fijador sigue sin pintarse.

- **Cursor:** entrega **14:26**. `Debug140`. `ENCOFRAR` confirma paneles y grapas antes de abrir el DWG del rigidizador. Si ese bloque falla, el muro sigue encofrado y la línea dice cuál pieza no abrió.
- **Cursor:** entrega **14:45**. `Debug141`. El STL lleva el largo en Z y el cuerpo en −Y. El DWG lo tenía en +Y y el grueso en +Z. Antes del giro del visor se pasa el bloque a esos ejes. El centro del largo queda en el origen, como el STL.

Dónde está cada frente (esta quincena)

Frente	Quién	En qué quedó
Bloques de AutoCAD: grapas	Cursor, 22 oct	Apartado 1 cerrado a las 12:32. `Debug138` a las 12:24: la grapa se mueve sobre la línea de junta. La variable queda fuera, sin DWG
Formulario del muro	Cursor, 22 oct	Apartado 2 a prueba. A las 12:56 el doble clic del visor vuelve a abrir Modificar muro
Bloques de AutoCAD: rigidizadores	Cursor, 22 oct	Apartado 3 abierto. `Debug141`: el DWG se gira a los ejes del STL. Falta fijador y tuerca. El bloquín queda pendiente

Horas cerradas (no se suman entre sí)

Reloj	Tramo	Suma
Persona	Apartado 1, 8:45–12:32	3 h 47 min
Cursor	Apartado 1, 8:45–12:24	3 h 39 min
Copilot	—	0

Los apartados 2 y 3 siguen abiertos. Su tramo no entra en estas sumas.

Al cerrar el 4 de noviembre

- Completar apartados abiertos o dejarlos explícitos como pendientes para el 04.
- Regenerar el PDF de este fichero.
- El **4 de noviembre** el agente crea el 04, lo registra en `Design.csproj` y deja de escribir en este fichero.