
## 18.温湿度传感器 DHT11

- 1. 实验目的
  - 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
  - 2) 掌握温湿度传感器 DHT11 的使用
- 2. 实验设备

硬件: PC 机 EB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线) DHT11

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境、串口助手


3. 实验相关电路图

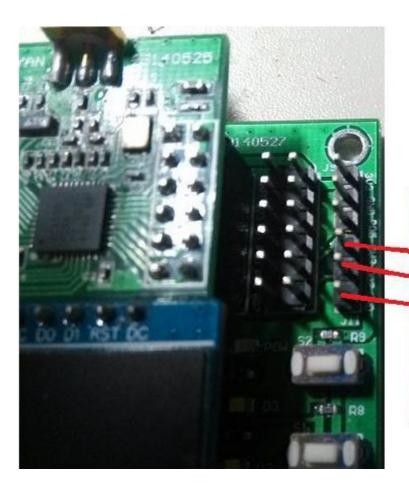

温湿度模块接线图 3V3接VCC

P07接OUT

GND接GND

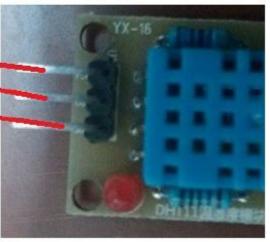

DHT11 数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

请按图中接线,自己购买的模块请按: 3V3 接模块 VCC、GND 接模块的 GND、P07 接到模块数据输出脚。

## 4. 实验相关寄存器

实验中用到了串口和 P0\_7, 前面已详细讲解了串口相关寄存器的配置与使用,此实验就不再重复讲串口配置了。DHT11 程序采用模块化编程思想,只需调用温度读取函数即可,相当方便,移植到其它平台也非常容易。重点讲 P0\_7 的配置和 DHT11 使用 P0\_7 的方法: P0SEL &= 0x7f;

#define DATA PIN

## 5. 源码分析

```
* 文 件 名: main.c
* 描
#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>
#include "UART.H"
#include "DHT11.H"
* 程序入口函数
*************************************
void main(void)
  uchar temp[3];
  uchar humidity[3];
  uchar strTemp[13]="Temperature:";
  uchar strHumidity[10]="Humidity:";
  Delay_ms(1000);
  InitUart();
  while(1)
     memset (temp, 0, 3);
     memset (humidity, 0, 3);
     DHT11():
```

技术交流	QQ	群:	193750467

```
//将温湿度的转换成字符串
temp[0]=wendu_shi+0x30;
temp[1]=wendu_ge+0x30;
humidity[0]=shidu_shi+0x30;
humidity[1]=shidu_ge+0x30;

//获得的温湿度通过串口输出到电脑显示
UartSendString(strTemp, 12);
UartSendString(temp, 2);
UartSendString("
UartSendString(strHumidity, 9);
UartSendString(humidity, 2);
UartSendString(humidity, 2);
UartSendString("\n", 1);

Delay_ms(2000); //延时, 2S 读取 1 次
}
```

## 6. 实验现象

