

PERICIAR

— CONDOMÍNIOS —



Perícias, Laudos e Gerenciamento
de Obras de Engenharia

— LAUDO DE —

AUTOVISTORIA

— PREDIAL —



INSPEÇÃO
TÉCNICA



DIAGNÓSTICO
COMPLETO



LAUDO
DETALHADO



GERENCIAMENTO
DE OBRAS



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
CHATELET



Engenheiro Vistoriador
Eduardo
(21) 98874-7838



SEGURANÇA
E CONFORMIDADE



VALORIZAÇÃO
DO PATRIMÔNIO



PLANEJAMENTO
E PREVENÇÃO



QUALIDADE
E CONFIANÇA

ANO: 2026

LAUDO Nº RJ-25717/2026

LAUDO TÉCNICO DE VISTÓRIA PREDIAL
LTVP

CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CHATELET

PRAÇA MINISTRO VICTOR NUNES LEAL
Nº 130 - BARRA DA TIJUCA

2 / 63

RIO DE JANEIRO-RJ

ANO: 2026

01. REQUERENTE:

O síndico em exercício do Condomínio do Edifício Chatelet imóvel sito a Praça Ministro Victor Nunes Leal, N° 130 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ

02. OBJETO DA VISTORIA:



3 / 63



Imagem 01: Fachada do condomínio

03.CLASSIFICAÇÃO DO BEM QUANTO AO TIPO:

Tipo residencial.

04.CLASSIFICAÇÃO DO BEM QUANTO AO USO:

Residencial.

05.OBJETIVO:

O presente trabalho, trata a elaboração de Laudo Técnico de Vistoria Predial do Condomínio do Edifício Chatelet imóvel sito a Praça Ministro Victor Nunes Leal, N° 130 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, sendo inspecionadas:

- Todos os andares da edificação;
- Cobertura
- Subsolo;
- Todas as instalações prediais.

A vistoria in loco foi realizada pelo profissional “in loco” no mês de **JULHO** para fins de Inspeção Predial, objetivando a adequada manutenção e a garantia da segurança do prédio, sendo a inspeção realizada em toda as dependências comuns do Edifício.

4 / 63

O solicitante da vistoria das Edificações em epígrafe, foi a subsíndica **SRA. PRISCILA**

O presente Laudo Técnico de Vistoria Predial, foi elaborado atendendo as diretrizes compostas na Lei Estadual n° 6.400/13, e, Lei Municipal 126/13, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas pertinentes.

06.LEGISLAÇÃO

O disposto na Lei Estadual n° 6400, de 05 de março de 2013, determina a realização periódica por Autovistoria, a ser realizada pelos Condomínios ou por Proprietários dos Prédios Residenciais, Comerciais e pelo Poder Público, nos Prédios Públicos, incluindo estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de contenção de encostas bem como todas as suas instalações, cria Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída, no Estado do Rio de Janeiro, a obrigatoriedade de autovistoria, decenal, pelos condomínios ou proprietários dos prédios residenciais, comerciais, e pelos governos do Estado e dos municípios, nos prédios públicos, incluindo estruturas, subsolos, fachadas, esquadrias, empenas, marquises e telhados, e em suas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, eletromecânicas, de gás e de prevenção a fogo e escape e obras de contenção de encostas, com menos de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, a contar do "habite-se", por profissionais ou empresas habilitadas junto ao respectivo Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia - CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ.

§1º Os condomínios ou proprietários de prédios comerciais e residenciais de que trata o caput do artigo 1º com mais de 25 (vinte e cinco) anos de vida útil, tem a obrigatoriedade de realizar inspeções quinquenais.

I - Os prédios tombados ou preservados não estão sujeitos à obrigação estabelecida no caput, ficando sua vistoria a cargo do órgão público municipal responsável pela fiscalização da estabilidade e segurança das edificações.

II - Estão excluídos da obrigação de realização da autovistoria os prédios residenciais unifamiliares.

III - Considera-se responsável pelo prédio, conforme o caso: o proprietário; o possuidor; o condomínio; o administrador, nos casos de prédios públicos.

§2º Os condomínios antes de a edificação completar cinco anos de conclusão da obra, no quarto ano, deverão exigir do incorporador, do construtor ou da empreiteira, laudo de vistoria, nos termos do Art. 618 do Código Civil.

§3º A vistoria definida no caput será efetuada por engenheiro ou arquiteto ou empresa legalmente habilitados nos Conselhos Profissionais, CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a expensas do condomínio ou do proprietário do prédio, e seu autor será o responsável pelo respectivo laudo.

I - O profissional emitirá o respectivo laudo técnico, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA/ RJ, quando se tratar de engenheiros; e de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU/RJ, quando se tratar de arquitetos.

II - O laudo conterá a identificação do imóvel e de seu responsável, a metodologia utilizada, as informações sobre anomalias, suas características e prováveis causas, o prazo dentro do qual estarão garantidas as condições de segurança e estabilidade e, sendo o caso, as medidas reparadoras ou preventivas necessárias.

III - A qualquer momento, a partir do início da realização da vistoria, sendo verificada a

existência de risco imediato ou iminente para o público, o profissional responsável deverá informar imediatamente ao órgão municipal competente, para que sejam tomadas providências para o isolamento do local, quando cabível, em até vinte e quatro horas, dando conhecimento do fato ao responsável pelo prédio, por escrito.

IV – Emitido o laudo, o responsável pelo prédio deverá convocar assembleia geral para dar ciência do seu conteúdo.

V – Observado o disposto no artigo 1341 do Código Civil, o condomínio providenciará a manutenção predial preventiva proposta no laudo, desenvolvida sob a responsabilidade de um arquiteto/engenheiro habilitado.

VI – O condomínio providenciará a manutenção predial preventiva ou corretiva, proposta no laudo, desenvolvida sob a responsabilidade de um arquiteto/engenheiro habilitado de que trata o artigo 1º.

§4º O laudo referido no parágrafo anterior será arquivado no condomínio, sob a responsabilidade do síndico ou do proprietário do imóvel, e exibido à autoridade quando requisitado.

§5º A autovistoria é obrigatória para edificações de três ou mais pavimentos e para aquelas que tiverem área construída igual ou superior a 1000m² (mil metros quadrados), independentemente do número de pavimentos, e em todas as fachadas de qualquer prédio que tenha projeção de marquise ou varanda sobre o passeio público.

§6º Quando da conclusão das obras e instalações prediais, ficam os incorporadores, os construtores e as empreiteiras obrigadas a entregarem, preferencialmente em meio magnético ou papel, as plantas de estrutura (fundação, pilares, vigas, lajes e marquises), com seus respectivos planos de cargas, bem como projetos de instalações, contendo o nome e o número do registro do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia - CREA/RJ ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ, dos profissionais responsáveis, tudo conforme construído, para a prefeitura, no território da qual se localiza a edificação, e ao condomínio das edificações residenciais e comerciais ou ao proprietário do prédio.

§7º Todas as obras prediais, a serem edificadas, ou de reforma de prédio existentes, que implicarem em acréscimos ou demolições de alvenaria ou estruturas, inclusive abertura de janelas, principalmente em empenas, deverão ser objeto de acompanhamento técnico de engenheiros ou arquitetos, promovendo-se as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA , ou através do Registro de

Responsabilidade Técnica – RRT, quando se tratar do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ. Art. 2º Até quinze dias antes do término de seu mandato ou anualmente, se a duração do mandato for superior a um ano, o síndico deverá convocar assembleia geral para comunicar o laudo.

Art. 2º Até quinze dias antes do término de seu mandato ou anualmente, se a duração do mandato for superior a um ano, o síndico deverá convocar assembleia geral para comunicar o laudo.

Art. 3º As Prefeituras elaborarão o modelo do Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVT), que deverá ser sucinta, exata e de fácil preenchimento e leitura, dela constando o item "providências", no qual o síndico indicará as iniciativas a serem tomadas para a segurança do prédio e instalações, consoante recomendação do laudo.

Art. 4º O síndico empossado para novo exercício ficará obrigado à execução das providências indicadas no Art. 3º, exceto as inadiáveis, que caberão ao síndico em gestão.

Art. 5º A responsabilidade pela segurança dos prédios e de suas instalações é do condomínio ou do proprietário do prédio, ressalvado o disposto no art. 618 do Código Civil.

Parágrafo único. Em relação à segurança dos prédios e suas instalações, compete à Prefeitura, através da Lei Orgânica, Plano Diretor e Legislação Complementar, como Código de Obras, Licenciamento, etc.:

I – Solicitar, anualmente, por amostragem, considerando inicialmente os mais antigos, aos síndicos e proprietários de imóveis, os Laudos Técnicos de Vistoria Predial (LTVP) executados, e se as providências de recuperação predial e suas instalações foram tomadas.

II - Aplicar sanções, quando cabíveis.

III - Ajuizar procedimentos criminais contra os infratores, nos casos previstos no Art. 1º, §5º.

Art. 6º As Prefeituras deverão orientar os condomínios que, independentes do Laudo de Técnico de Vistoria Predial (LTVP), façam a manutenção predial preventiva, envolvendo estrutura, subsolo, marquises, fachadas, esquadrias, empenas e telhados, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, instalações eletromecânicas, instalações de gás e de prevenção ao fogo e escape e obras de contenção de encostas.

Art. 7º Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei, o síndico será pessoalmente responsabilizado, solidariamente com o condomínio, por danos que a falta de reparos ou de manutenção da edificação venha a causar a moradores ou a terceiros, salvo se o descumprimento se der em razão de deliberação em Assembleia.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, ouvido o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA-RJ e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU-RJ, no menor prazo possível.

A LEI COMPLEMENTAR Nº 126 DE 26 de março de 2013, institui a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas nas edificações existentes no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas periódicas, com intervalo máximo de cinco anos, nas edificações existentes no Município do Rio de Janeiro, para verificar as suas condições de conservação, estabilidade e segurança e garantir, quando necessário, a execução das medidas reparadoras.

§ 1º A realização da vistoria técnica referida no caput é obrigação do responsável pelo imóvel.

§ 2º Entende-se por responsável pelo imóvel para os efeitos desta Lei Complementar o condomínio, o proprietário ou o ocupante do imóvel, a qualquer título, conforme for o caso.

§ 3º Excluem-se da obrigação prevista no caput:

I - As edificações residenciais unifamiliares e bi familiares;

II - Nos primeiros cinco anos após a concessão do “habite-se”, todas as demais edificações.

Art. 2º A vistoria técnica deverá ser efetuada por profissional legalmente habilitado, com registro no Conselho de Fiscalização Profissional competente, que elaborará laudo técnico referente às condições mencionadas no art. 1º desta Lei Complementar.

§ 1º O laudo técnico deverá ser obrigatoriamente acompanhado do respectivo registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho de Fiscalização Profissional competente.

§ 2º Em caso de prestação de informações falsas ou de omissão deliberada de informações, aplicar-se-á ao profissional de que trata este artigo multa no valor equivalente a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das demais responsabilidades civis, administrativas e criminais previstas na legislação em vigor.

Art. 3º O laudo técnico conterá a identificação do imóvel e a descrição das suas características e informará se o imóvel se encontra em condições adequadas ou inadequadas de uso, no que diz respeito à sua estrutura, segurança e conservação, conforme definido no art. 1º desta Lei Complementar.

§ 1º Em caso de inadequação, o laudo técnico deverá informar, também, as medidas reparadoras necessárias para sua adequação, com o prazo para implementá-las.

§ 2º Confirmado, por laudo técnico, que o imóvel se encontra em condições adequadas de uso, o responsável pelo imóvel deverá comunicar tal fato ao Município, dentro do prazo previsto no art. 1º, mediante o preenchimento de formulário on line, indicando o nome do profissional responsável, seu registro profissional e o número do registro ou da Anotação de Responsabilidade Técnica a ele relativa.

§ 3º Na hipótese do § 1º, caberá ao responsável pelo imóvel a adoção das medidas corretivas necessárias, no prazo estipulado no laudo técnico, findo o qual deverá ser providenciada a elaboração de novo laudo técnico, que ateste estar o imóvel em condições adequadas, o que deverá ser comunicado ao Município, antes de encerrado o prazo previsto no art. 1º, mediante o preenchimento de formulário on line, indicando o nome do profissional responsável, seu registro profissional e o número do registro ou da Anotação de Responsabilidade Técnica a ele relativa.

§ 4º O responsável pelo imóvel deverá dar conhecimento da elaboração do laudo técnico aos moradores, condôminos e usuários da edificação, por comunicado que será afixado em local de fácil visibilidade, arquivando-o em local de fácil acesso, para que qualquer morador ou condômino possa consultá-lo.

§ 5º O laudo técnico deverá ser exibido à autoridade competente quando requisitado e deverá permanecer arquivado para consulta pelo prazo de vinte anos.

Art. 4º Os responsáveis pelos imóveis que não cumprirem as obrigações instituídas por esta Lei Complementar deverão ser notificados para que no prazo de trinta dias realizem a vistoria técnica exigida e cumpram as demais obrigações estipuladas no art. 3º.

§ 1º Descumprida a notificação prevista no caput, será cobrada ao responsável pelo imóvel multa, renovável mensalmente, correspondente a cinco VR–Valor Unitário Padrão Residencial ou cinco VC– Valor Unitário Padrão Não Residencial, estabelecido para o imóvel, conforme o caso, para efeitos de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU, nas seguintes infrações:

- I – Pela não realização da vistoria técnica no prazo determinado;
- II – Pela não realização do laudo técnico que ateste estar o imóvel em condições adequadas, após o prazo declarado para as medidas corretivas das condições do imóvel; ou
- III – Pela não comunicação ao Município de que o imóvel se encontra em condições adequadas de uso.

§ 2º As multas serão aplicadas enquanto não for cumprida a obrigação.

§ 3º A soma dos valores das multas não poderá ultrapassar o valor venal do imóvel, estipulado para efeito de cálculo do IPTU.

Art. 5º No caso de não conservação da edificação em adequadas condições de estabilidade, segurança, conservação e salubridade, será aplicada ao responsável pelo imóvel, na forma do § 2º do art. 1º desta Lei Complementar, a multa correspondente a cinco VR–Valor Unitário Padrão Residencial ou cinco VC–Valor Unitário Padrão Não Residencial, estabelecido para o imóvel, conforme o caso, para efeitos de cálculo do IPTU.

07.CRITÉRIOS, METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS EMPREGADOS:

A execução do presente trabalho procurou balizar-se nas diretrizes e recomendações contidas em normas técnicas nacionais consagradas, em especial a NBR – 13.752 (Norma Brasileira Para Perícias de Engenharia na Construção Civil) da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sem prejuízo à consulta também, em tudo aquilo que se mostrou pertinente e aplicável, a outros dispositivos complementares legais e regulamentares, dentre os quais podemos destacar:

- Código Civil – Lei nº 10.406 de 10/01/2002, que regulamenta a legislação aplicável às relações civis;

10 / 63

- NBR – 5674 (Manutenção de edificações – procedimentos, da ABNT – 2012);
- NBR – 14.037 (Manual de operações, uso e manutenção de edificações;
Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação, da ABNT – 2011);
- NBR – 9574 (Execução de impermeabilização, da ABNT – 2008);
- NBR – 7200 (Procedimentos de execução de revestimentos, da ABNT – 1998);
- NBR – 13.245 (Execução de pinturas em edificações não industriais, da ABNT – 2011);
- NBR – 15.079 (Tintas para construção civil, da ABNT-2011);
- NBR – 13.816 (Placas cerâmicas para revestimentos, da ABNT – 1997);
- NBR – 14.294 (Forros e revestimentos, da ABNT – 1999);
- NBR – 6118(Projetos de estrutura de concreto, da ABNT –2007);
- NBR – 13.753 (Revestimentos de pisos internos ou externos, com placas cerâmicas
e com utilização de argamassa colante – Procedimentos, da ABNT - 1996);
- NBR – 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão, da ABNT - 2004);
- NBR-5626 (Instalação predial de água fria, da ABNT - 1998);
- NBR-5648 (Tubos de PVC rígido para instalações prediais de água fria - ABNT - 2010);
- NBR-5688 (Tubo e conexão de PVC rígido para esgoto predial e ventilação da ABNT - 2010);
- NBR-8160(Instalação predial de esgoto sanitário, da ABNT - 1999);
- NBR-10844 (Instalações prediais de águas pluviais, da ABNT - 1999);

De conformidade com o que estabelece a NBR 13752/1996, consoante com o fim a que se destina o laudo, o grau de detalhamento das atividades a serem desenvolvidas neste laudo compreenderá a abordagem dos seguintes tópicos:

- ✓ Vistoria e/ou exame do objeto da perícia;
- ✓ Descrição ou diagnósticos dos itens objeto da perícia;
- ✓ Coleta de informações;
- ✓ Escolha dos métodos e critérios utilizados;
- ✓ Análise e exposição das ocorrências;
- ✓ Soluções e propostas, quando possível e/ou necessário;
- ✓ Considerações finais e conclusões.

Nesse sentido, ultrapassados os tópicos, que caracterizam os interessados, objetivo e objeto da vistoria, bem como os critérios e a metodologia empregada, passaremos, a seguir, a desenvolver o laudo nos seus aspectos técnicos propriamente ditos.

08.DESCRICÃO DA EDIFICAÇÃO:

11 / 63

Classificação:

– Edificação Residencial;

– Sistemas componentes:

- ☐ Estrutura: Concreto armado, tendo as paredes a função de vedação;
- ☐ Esquadrias: Madeira, metal, alumínio e vidro;
- ☐ Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias;
- ☐ Revestimentos de fachada: pintura látex, vidros e elementos metálicos;
- ☐ Bombas hidráulicas;
- ☐ Combate a incêndio composto por extintores e hidrantes.

09.MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DETECTADAS:

9.1 Falhas e anomalias:

O exame realizado “*in loco*” nas benfeitorias permitiu a constatação da existência de patologias, que estão vinculados às falhas e estas podem ser classificadas como:

De Execução: Associada à manutenção, provenientes de falhas causadas pela execução inadequada de procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso inadequado dos materiais.

Operacionais: Relativos aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais atividades pertinentes.

Gerenciais: Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma.

Em relação às anomalias, estas são classificadas em:

Endógena: Originaria da própria edificação (projeto, materiais e execução).

Exógena: Originaria de fatores externos a edificação, provocados por terceiros.

Natural: Originária de fenômenos da natureza (previsíveis, imprevisíveis).

Funcional: Originaria do uso.

9.2 Grau de Risco:

De acordo com as patologias identificadas e baseando-se nos limites e nos níveis da Inspeção Predial, serão as mesmas classificadas de acordo com o grau de risco, citando-as de forma geral, sendo especificadas mais adiante na ordem de prioridades.

12 / 63

Os graus de risco classificam-se em:

CRITICO:

Relativo ao risco que pode provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e/ou meio ambiente, perda excessiva de desempenho causando possíveis paralisações, aumento de custo, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização acentuada, recomendando intervenção imediata.

REGULAR:

Relativo ao risco que pode provocar a perda de funcionalidade sem prejuízo à operação direta de sistemas, perda pontual de desempenho (possibilidade de recuperação), deterioração precoce e pequena desvalorização, recomendando programação e intervenção a curto prazo.

MÍNIMO:

Relativo a pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário; recomendando programação e intervenção a médio prazo.

As patologias citadas podem ser observadas nas fotos apresentadas abaixo, sendo a primeira de forma panorâmica para reconhecimento do local e, por conseguinte a imagem detalhada para apresentar a patologia detectada, relacionados da forma que segue:

10. METODOLOGIA DA INSPEÇÃO PREDIAL

Para a execução do serviço de que trata este Laudo, foram realizados os seguintes procedimentos:

- A. Análise dos projetos e da documentação da edificação entregue;
- B. Vistoria técnica da edificação e dos sistemas de estrutura, vedação, cobertura, revestimentos e instalações;
- C. Registro fotográfico da edificação – em especial das anomalias porventura encontradas;
- D. Classificação das anomalias e falhas porventura encontradas e indicação de suas causas prováveis;
- E. Avaliação da manutenção e do uso da edificação e especificação dos pontos sujeitos à manutenção preventiva ou corretiva;
- F. Avaliação das condições de segurança da edificação;
- G. Elaboração do Laudo.

13 / 63

NAS FOLHAS ABAIXO SÃO DAS FOTOGRAFIAS REGISTRADAS NO DIA DA AUTO VISTORIA PREDIAL.

VALE RESSALTAR QUE EM 22/06/2026, SEGUNDA FEIRA, FOI REALIZADA UMA VISITA TÉCNICA, QUE GEROU O RELATÓRIO Nº 25717, APRESENTADO NO INÍCIO DA FOLHA A SEGUIR, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AUTO VISTORIA PREDIAL.

QUE TAMBÉM POSSUEM UMA NUMERAÇÃO PRÓPRIA PARA AS FOTOGRAFIAS.

M TORRES Construtora ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO DIAGNÓSTICA E ESTRUTURAL 30 M TORRES Segurança eletrônica  HÍDRAULICA FLAMENGO Instalações e manutenções hidráulicas					
VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO					
Relatório nº	25717	Data do relatório	22/06/2026	Dia da semana	Segunda-Feira
Obra	01: VISITA TECNICA PARA ELABORACAO DE PROPOSTA PARA SERVICO DE ENGENHARIA - Nossa visita tem como objetivo a realização de proposta técnica de engenharia nao sendo conclusivo as observações iniciais				
Condição climática		Tempo		Condição	
Manhã		☀️ Claro		Praticável	
Tarde		☀️ Claro		Praticável	
Ocorrências (1)					
CONDOMINIO EDIFÍCIO CHATELET PRAÇA MINISTRO VICTOR NUNES LEAL, 130 - BARRA DA TIJUCA SUBSINDICA PRISCILA 21 96831-1818 PROPOSTA: PROPOSTA DE AUTOVISTORIA PREDIAL					
Fotos (174)					
					
IMAGEM 01: Fachada frontal do Condomínio			IMAGEM 02: Frente do condomínio		



IMAGEM 03: Numero do condomínio



IMAGEM 04: Nome do condomínio



IMAGEM 05: Fachada

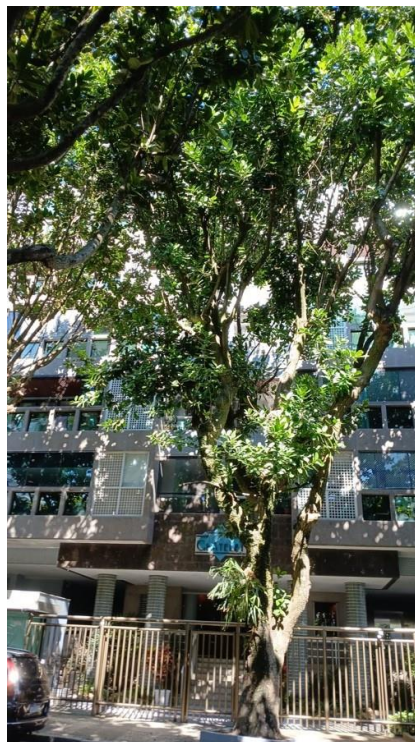


IMAGEM 06: Fachada



IMAGEM 07: Fachada frontal e lateral do Condomínio

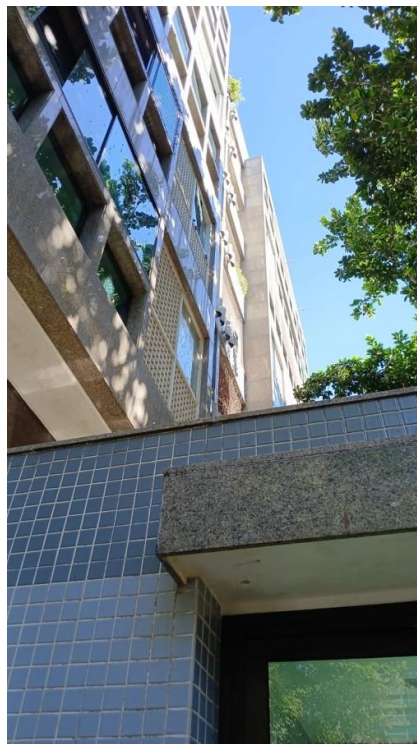


IMAGEM 08: Fachada



IMAGEM 09: Portaria



IMAGEM 10: Calçada



IMAGEM 11: Calçada

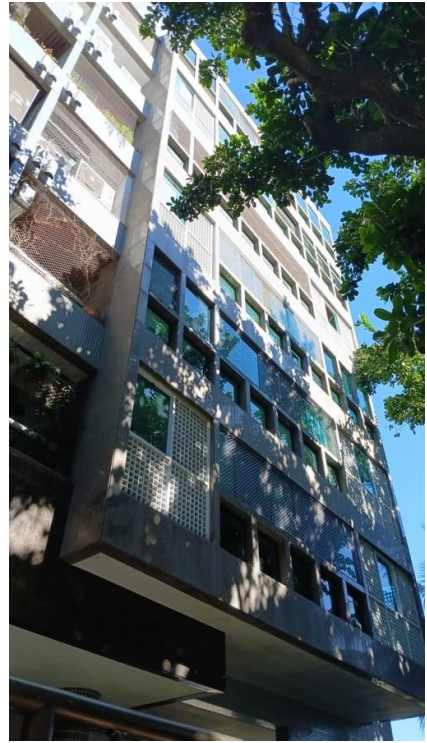


IMAGEM 12: Fachada



IMAGEM 13: Lateral esquerda do condomínio

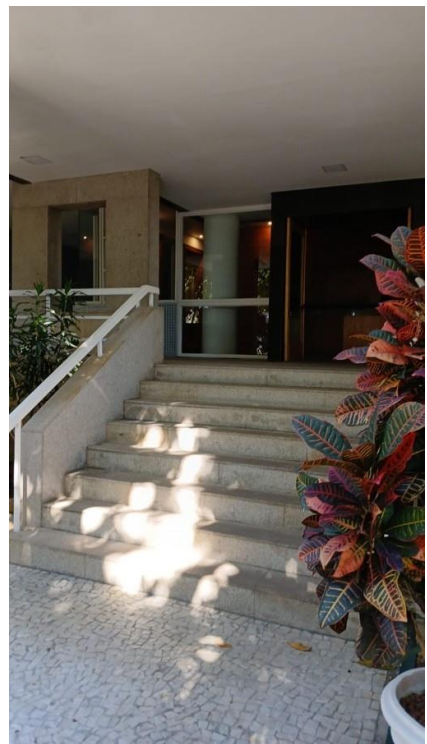


IMAGEM 14: Acesso

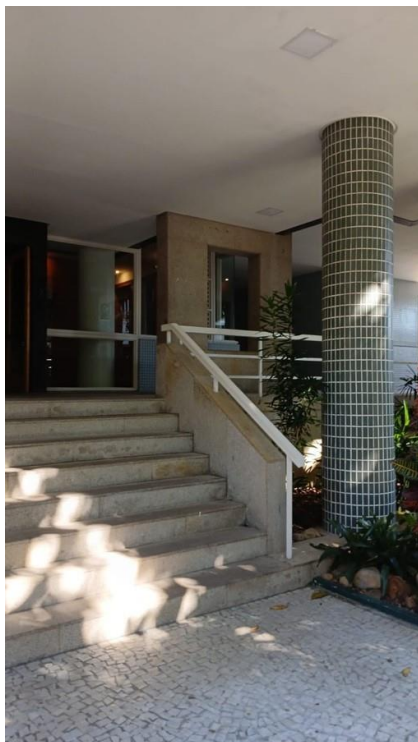


IMAGEM 15: Acesso em outro ângulo

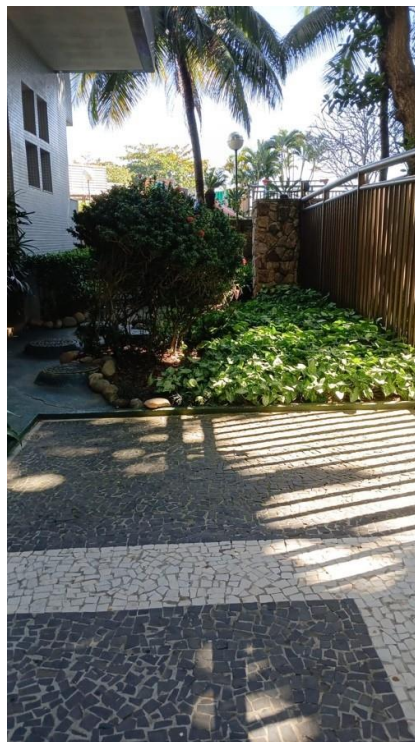


IMAGEM 16: Frente do Condomínio para acessar a entrada de luz da Light



IMAGEM 17: Fixar placa de sinalização informando que o local é a entrada geral de energia da Light do condomínio.



IMAGEM 18: Sistema de energia da entra da Light para o condomínio.



IMAGEM 19: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 20: Fixar placa de sinalização do hidrômetro e ajustar as portas para evitar que fiquem abertas. .



IMAGEM 21: P.I. do GásFixar placa de sinalização



IMAGEM 22: P.I. do Gás parte interna



IMAGEM 23: Área Comum do condomínio



IMAGEM 24: Vista da Fachada Lateral. Recomendamos que seja realizado Teste de Percussão em todas as fachadas..



IMAGEM 25: Vista da Fachada Lateral. Recomendamos que seja realizado Teste de Percussão em todas as fachadas..



IMAGEM 26: Fixar placa de sinalização na porta do salão de festas.



IMAGEM 27: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 28: Fixar placa de sinalização na porta do bar da piscina



IMAGEM 29: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 30: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 31: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 32: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 33: Fixar placa de sinalização na administração.



IMAGEM 34: Administração.



IMAGEM 35: Fixar placa de sinalização



IMAGEM 36: Quadros de Disjuntores para as áreas comuns do condomínio



IMAGEM 37: Colocar a tampa/chapa de acabamento/proteção frontal, para evitar o fácil acesso à fiação.

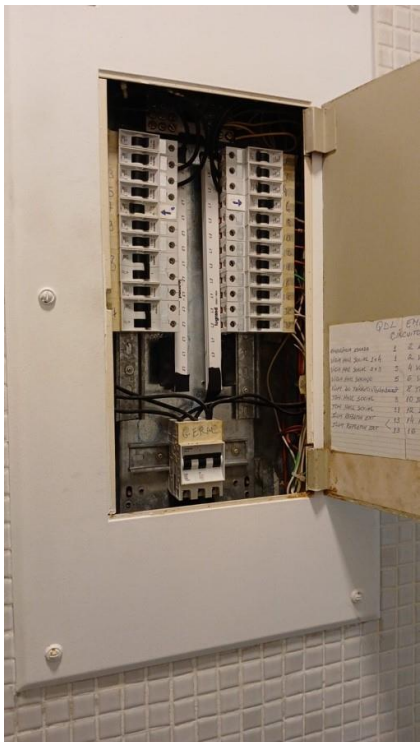


IMAGEM 38: Disjuntores sem a placa de proteção.

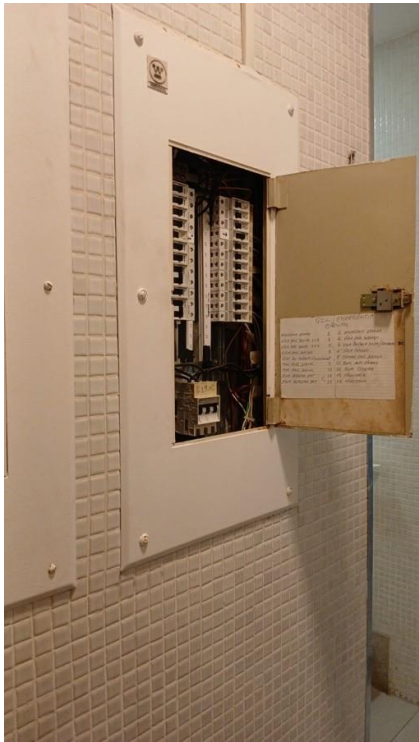


IMAGEM 39: Os quadros de disjuntores sempre deverão ter fixado na porta pela parte de dentro a identificação de cada disjuntor.

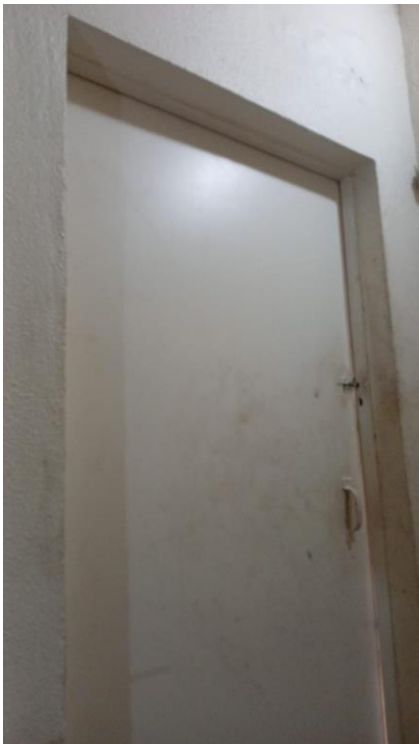


IMAGEM 40: Acesso as partes altas. Fixar placa de sinalização



IMAGEM 41: Casa de Maquinas dos Exaustores, Fixar placa de sinalização.



IMAGEM 42: Equipamentos dos exaustores que devem ter a manutenção em dia.



IMAGEM 43: Equipamentos dos exaustores que devem ter a manutenção em dia.



IMAGEM 44: Casa de Maquinas dos Elevadores, Fixar placa de sinalização



IMAGEM 45: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores. O - RIA Relatório de Inspeção Anual, sempre deve estar em dia.



IMAGEM 46: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores.



IMAGEM 47: Extintores dentro da casa de maquinas dos elevadores, num total de seis.



IMAGEM 48: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores.



IMAGEM 49: Equipamentos das Maquinas dos Elevadores.



IMAGEM 50: Extintores dentro da casa de maquinas dos elevadores.



IMAGEM 51: Sistema de energia dos elevadores



IMAGEM 52: Área de ventilação da casa de máquinas dos elevadores.



IMAGEM 53: Sinalização para deixar o alçapão fechado e evitar acidentes.



IMAGEM 54: Acesso denominado de alçapão para transporte e retirada dos motores dos elevadores em caso de manutenção..



IMAGEM 55: Acesso ao Barrilete. Fixar placa de sinalização



IMAGEM 56: Barrilete, que é conjunto de tubulações, conexões, registros que sai do reservatório de água para distribuir para o condomínio.



IMAGEM 57: Acesso ao Barrilete de outras colunas da edificação. Fixar placa de sinalização



IMAGEM 58: Tubulações e registros com identificação.



IMAGEM 59: Acesso ao piso da caixa d'água e vista para para os telhados das coberturas. Recomendamos que a escada tenha guarda corpo.



IMAGEM 60: Recomendamos que o local seja restaurado e pintado



IMAGEM 70: Recomendamos que o local seja restaurado e pintado

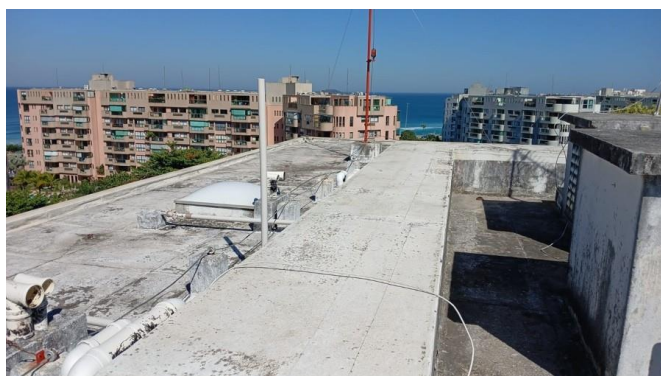


IMAGEM 71: Vista da laje para as edificações vizinhas.



IMAGEM 72: Vista de antena de televisão e do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios)



IMAGEM 73: Vista do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios).



IMAGEM 74: Vista do SPDA - Recomendamos que os equipamentos estejam com a manutenção em dia.



IMAGEM 75: Vista do SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios).



IMAGEM 76: Vista da laje.



IMAGEM 77: Vista da estrutura pertencente a cobertura.



IMAGEM 78: A estrutura necessita de reparos urgentes para evitar soltura do revestimento para o térreo e evitar acidentes.



IMAGEM 79: A pequena tampa necessita de reparos para evitar soltura do revestimento.



IMAGEM 80: Vista da laje.

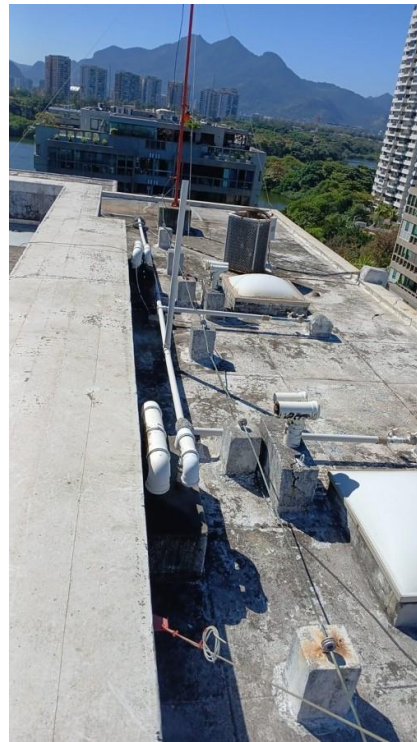


IMAGEM 81: Vista da laje.

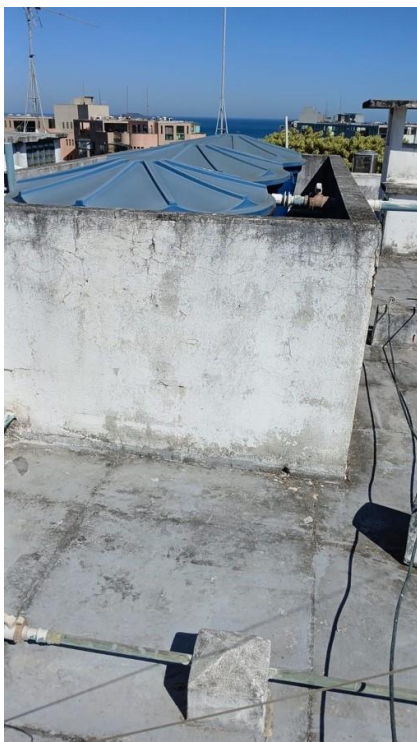


IMAGEM 82: Vista de caixas d'água de cor azul para abastecer o condomínio .



IMAGEM 83: Acesso em escada e recomendamos que a escada tenha guarda corpo.



IMAGEM 84: Tampa que necessita de reparos para evitar soltura e infiltração de água pelo local.



IMAGEM 85: Tampa da caixa d'gua. Recomendamos que seja colocado um fecho e tirar as pedra que estão servindo de peso para evitar a soltura da tampa.



IMAGEM 86: Relva de proteção oxidada que necessita ser reparada.



IMAGEM 87: Descida para os andares inferiores



IMAGEM 88: Sexto pavimento



IMAGEM 89: Sexto andar - social. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 90: Sexto andar em outro ângulo O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 91: Sexto andar área de serviço. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 92: Sexto andar - social. Outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 93: Sexto andar. Outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 94: Caixa de hidrante.



IMAGEM 95: Deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz).

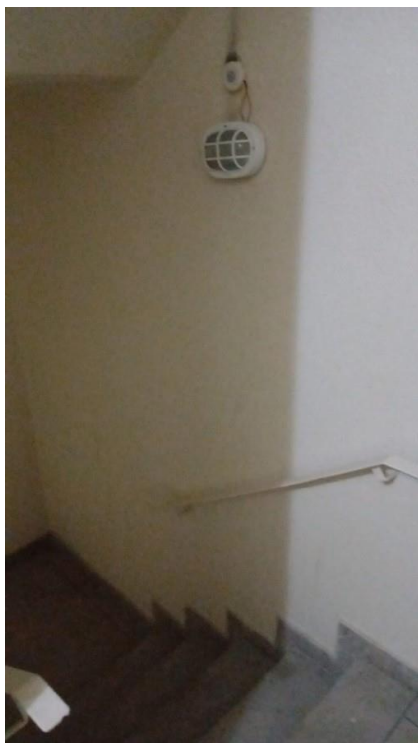


IMAGEM 96: Sexto para o quinto andar. Fixada na parede luz de emergencia.



IMAGEM 97: Quinto andar - Acesso



IMAGEM 98: O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 99: Quinto andar - social. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 100: Quinto andar, social em outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 101: Área de serviço. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 102: Quinto andar, social, em outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 103: Caixa de hidrante. Sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz).



IMAGEM 104: Fixar identificação do local. Espaço para passagem de fiação do condomínio.



IMAGEM 105: P. I. do Gas. Fixar identificação do local.



IMAGEM 106: P. I. do Gas.



IMAGEM 107: Lixeira. Os compartimentos sempre deve ter uma placa de identificação .



IMAGEM 108: Lixeira em ótimo estado de conservação.



IMAGEM 109: Escada do 5º andar para o 4º andar, Possui corrimão e luz de emergência.

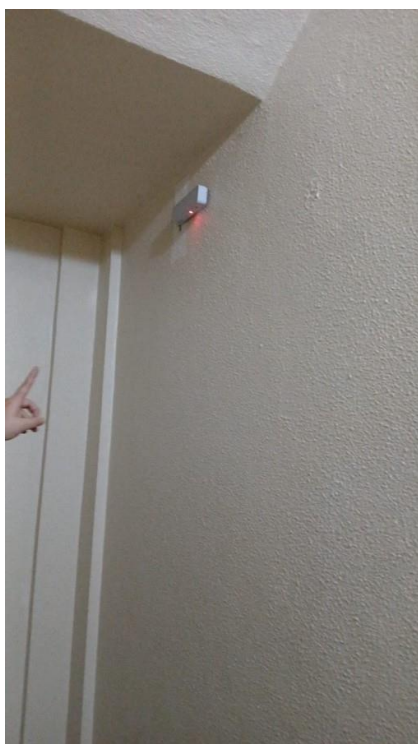


IMAGEM 110: Vista da luz de emergência.



IMAGEM 111: Quarto pavimento.



IMAGEM 112: Área social do quarto pavimento.



IMAGEM 113: Área social do quarto pavimento.



IMAGEM 114: P. I. do Gas.Fixar identificação do local.



IMAGEM 115: Área de serviço do quarto pavimento.



IMAGEM 116: Quarto andar. Outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação.

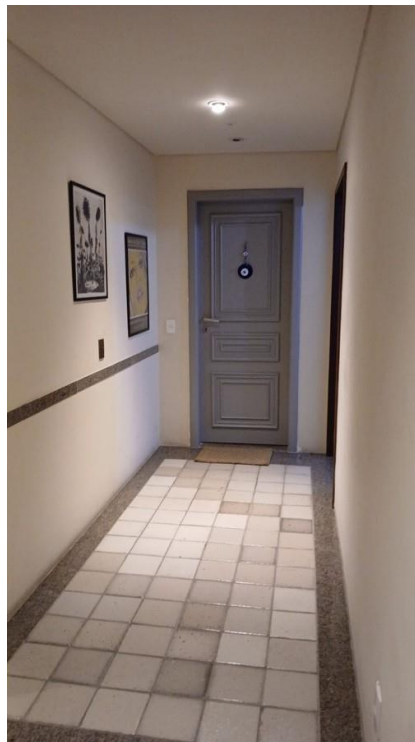


IMAGEM 117: Quarto andar. Outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 118: Quarto andar. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 119: Quarto andar, por outro ângulo. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 120: Caixa de hidrante.



IMAGEM 121: Sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz).



IMAGEM 122: Escada do quarto para o terceiro pavimento.



IMAGEM 123: Terceiro pavimento.



IMAGEM 124: Terceiro andar. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 125: Terceiro andar em outro ângulo.



IMAGEM 126: Outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 127: Coluna 02.O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 128: P. I. do Gas.Fixar identificação do local.



IMAGEM 129: Área de serviço do pavimento.



IMAGEM 130: Caixa de hidrante.



IMAGEM 131: Sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz).



IMAGEM 132: Escada do 3º andar para o 2º andar, Possui corrimão e luz de emergência.



IMAGEM 133: Segundo andar.



IMAGEM 134: Área social. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 135: Área social em outro ângulo.



IMAGEM 136: Área social em outra coluna.O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 137: Área social em outro ângulo.O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 138: Escada do 2º andar para o 1º andar. Possui corrimão e luz de emergência.



IMAGEM 139: Acesso do primeiro pavimento.

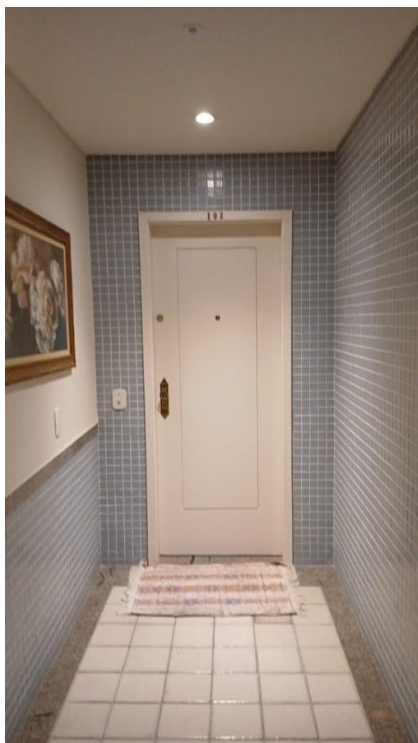


IMAGEM 140: Área social. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 141: Área social em outro ângulo.

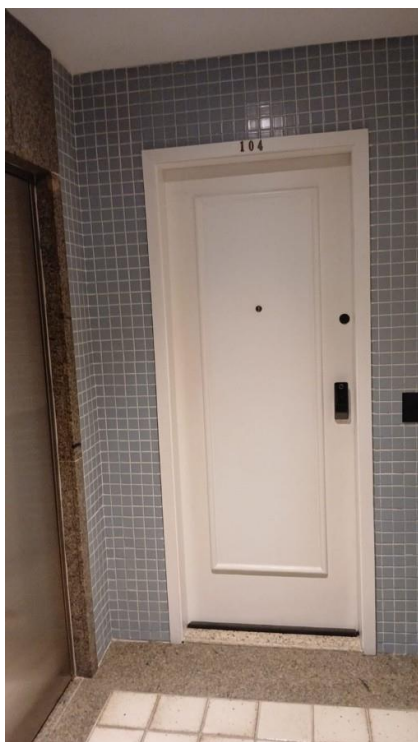


IMAGEM 142: Área social em outra coluna. O pavimento está com ótimo estado e conservação.



IMAGEM 143: Área social.



IMAGEM 144: P. I. do Gás.Fixar identificação do local.



IMAGEM 145: P. I. do Gás.



IMAGEM 146: Lixeira. Fixar identificação do local.



IMAGEM 147: Lixeira em ótimo estado de conservação.



IMAGEM 148: A caixa de hidrante sempre deve conter obrigatoriamente mangueira de incêndio, esguicho regulável e chave Storz).



IMAGEM 149: Acesso pela escada ao térreo e depois para a garagem que é sub solo.

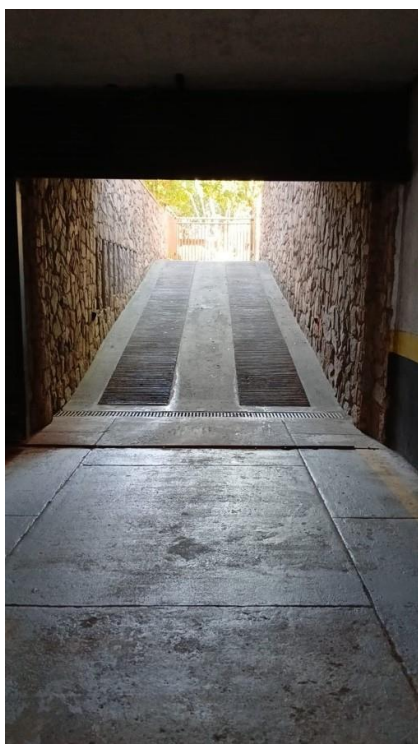


IMAGEM 150: Rampa de acesso da garagem.

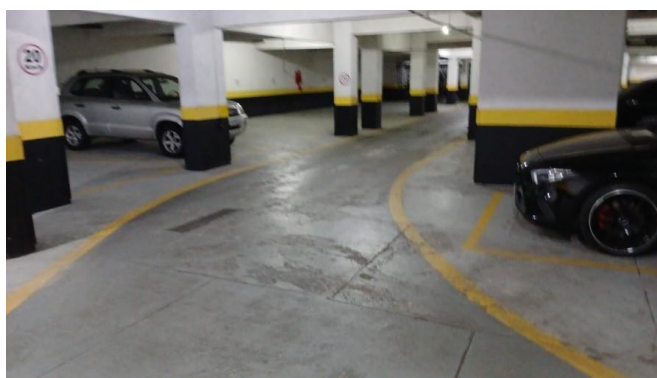


IMAGEM 151: Vista geral da garagem



IMAGEM 152: Vista geral da garagem em outro ângulo.



IMAGEM 153: Vista geral da garagem em outro ângulo.



IMAGEM 154: Vista geral da garagem em outro ângulo.



IMAGEM 155: Vista geral do fim da garagem, onde observamos na estrutura acima do veículo danos na estrutura.

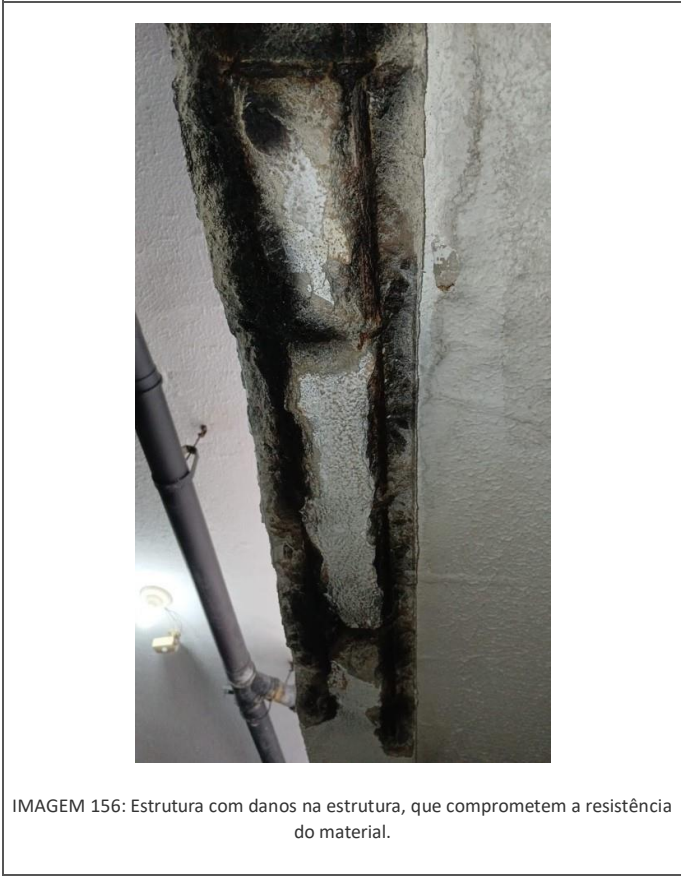


IMAGEM 156: Estrutura com danos na estrutura, que comprometem a resistência do material.



IMAGEM 157: Estruturas quando entram em contato com umidade e oxigênio, geram reações químicas que comprometem a ferragem.



IMAGEM 158: Mais vista do elemento estrutural.

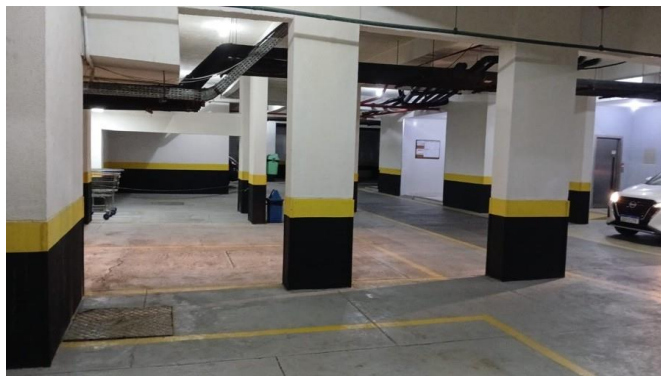


IMAGEM 159: Vista geral do fim da garagem,

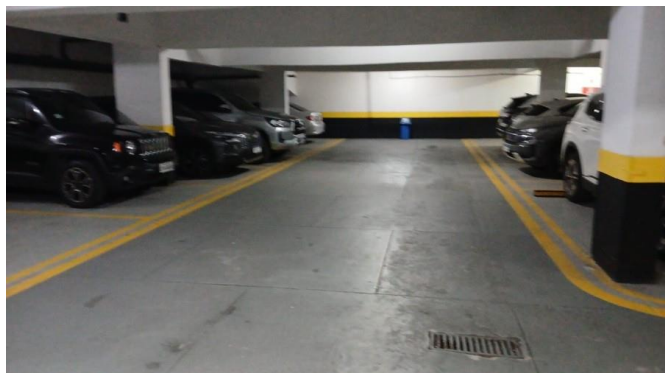


IMAGEM 160: Vista geral do fim da garagem,



IMAGEM 161: Acesso ao PC de Luz



IMAGEM 162: Interior do Pc de Luz.



IMAGEM 163: Recomendamos que seja feita uma manutenção periódica para evitar curtos-circuitos, incêndios, e outros danos elétricos.



IMAGEM 164: Vista dos relógios de luz do condomínio.

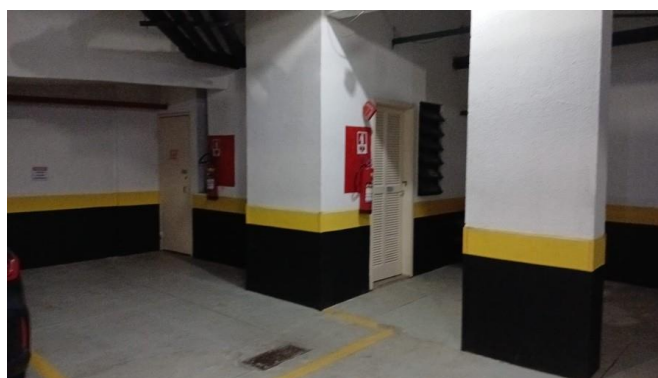


IMAGEM 165: Vista dos extintores fixados nas paredes da garagem



IMAGEM 166: Acesso as tubulações e registros com a bomba para lançar a água de chuva e lavagem para o logradouro.



IMAGEM 167: Casa de bombas para lançamento de águas de chuva para a tubulação da rua



IMAGEM 168: Tubulações e registros com a bomba no interior do poço.



IMAGEM 169: Acesso a Casa de Maquinas de Incêndio - CMI.



IMAGEM 170: CMI , com os equipamentos e acessórios que devem ter manutenção periódica.



IMAGEM 171: Estação para carro elétrico que foi instalado no condomínio. Recomendamos que a instalação seja avaliada por engenheiro elétrico.

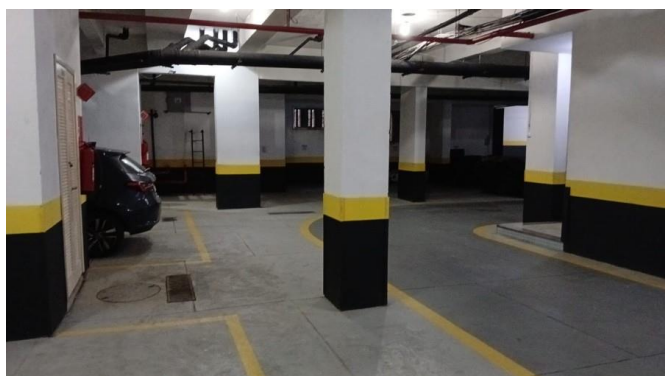


IMAGEM 172: Mais vistas geral da garagem em outro ângulo.

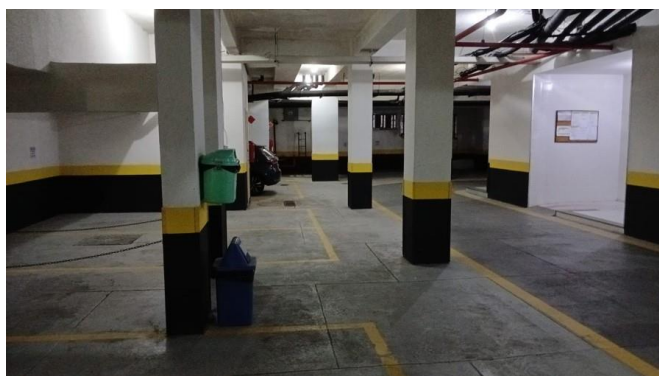


IMAGEM 173: Mais vistas geral da garagem.



IMAGEM 174: Vista do teto da garagem que necessita fazer uma manutenção e recomendamos para fazer pintura do local.



IMAGEM 175: Estruturas danificada já apresentada acima, que necessita de reparo emergencial e fica abaixo da fotografia a seguir.



IMAGEM 176: A estruturas danificada no teto da garagem foca abaixo da regioao aonde esta a tela.



IMAGEM 177: No momento da vistoria tinha uma empresa colocando manta asfaltica, abaixo da tela verde, para mitigar as infiltrações. que atingem a garagem.

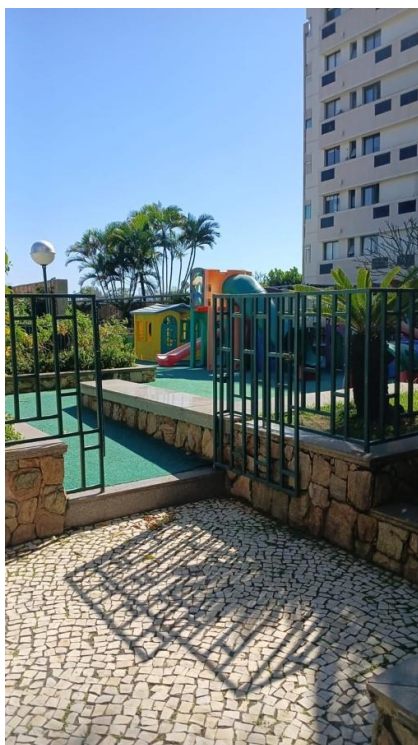


IMAGEM 178: Vista da area de recreação do condomínio.



IMAGEM 179: Vista por outro angulo da area de recreação do condomínio.



IMAGEM 180: Vista da piscina do condomínio.



IMAGEM 181: Vista da piscina infantil do condomínio.



IMAGEM 182: Vista da fachada que fica em frente a piscina e recomendamos que seja realizada teste de percussão.



IMAGEM 183: O teste de percussão é um método de inspeção não destrutivo para avaliar a aderência de revestimentos.

Criado por: TIAGO CAMPOS (22/06/2026 14:05)

Última modificação: TIAGO CAMPOS (27/08/2026 09:06)

11. ORDEM DE PRIORIDADES

A ordem de prioridades é conceituada como uma ferramenta para se analisar as inconformidades diagnosticadas durante todo o processo, desde a análise de documentos contemplando as vistorias e constatações.

Para uma definição concisa das prioridades não se deve considerar apenas o grau de risco, e sim todo o entorno que envolve a patologia encontrada. Para esses aspectos incluem-se as causas (anomalias e/ou falhas), as necessidades dos usuários e a complexidade das manutenções.

Como parâmetro para definir o nível de importância de cada situação detectada, será aplicada a metodologia adaptada de GUT de Kepner e Tregoe, rotineiramente aplicada da seguinte forma:

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício - 10

Alta – Ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício – 8

Média- desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício – 6

Baixa – pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros – 3

Nenhuma – Sem gravidade -1

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência - 10

Alta – evento prestes a acontecer – 8

Média - evento prognosticado para breve – 6

Baixa – evento prognosticado para diante – 3

Nenhuma – evento imprevisto -1

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

Alta – evolução em curto prazo – 8

Média - evolução em médio prazo – 6

Baixa – evolução em longo prazo – 3

Nenhuma – não vai evoluir - 1

Com essas informações em mãos e de acordo com os diagnósticos apurados durante o laudo adéqua-se cada situação com o seu referido peso multiplicando entre si os 3 (três) valores de peso estipulados. Os de maior valor terão prioridade, decrescendo até os menores valores encontrados.

RECOMENDAÇÕES

ITEM 01: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

O CONDOMÍNIO SEMPRE DEVERÁ ESTAR DENTRO DAS NORMAS DA ABNT E DO DECRETO DO CORPO DE BOMBEIRO DO RIO DE JANEIRO QUE ESTÁ CITADO ABAIXO:

DECRETO Nº 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 02: ENTRADA DE ENERGIA DA LIGHT

Recomendamos que o condomínio contrate um engenheiro elétrico para vistoriar, avaliar e verificar o sistema para evitar futuros danos ao condomínio como curtos circuitos e incêndios, conforme imagens 17, 18, 19;

58 / 63

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 03:

Fixar placas de sinalização: imagens 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40., 41, 44, 55, 104, 105, 107, 114, 128, 144, 146.

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Baixa – pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros – 3

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Média - evento prognosticado para breve – 6

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Média - evolução em médio prazo – 6

ITEM 04:

Nos Quadros de Disjuntores para as áreas comuns do condomínio
Colocar a tampa/chapa de acabamento/proteção frontal, para evitar o fácil acesso à
fiação: imagens: 37,38:39

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 05: ESCADA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO SUPERIOR

A laje que do acesso a região não pode ser utilizada devido ao risco eminente de queda, é
necessário a substituição imediata por escada tipo marinheiro, com guarda corpo, conforme
imagem 59 e 83.

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

59 / 63

ITEM 06: Partes Altas - Casa de Maquinas dos Exaustores:

Os equipamentos devem ter o s equipamentos com manutenções em dia para evitar defeitos e
prejudicar a exaustão das unidades e pavimentos inferiores; imagens: 42 e 43.

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Média- desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício – 6

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Baixa – evento prognosticado para diante – 3

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Média - evolução em médio prazo – 6

ITEM 07: Casa de Maquinas dos Elevadores; fixar a sinalização do local na porta; imagem: 44

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Média- desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do edifício – 6

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Baixa – evento prognosticado para diante – 3

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Média - evolução em médio prazo – 6

ITEM 08: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - (Para - Raios).

Recomendamos que os equipamentos estejam com a manutenção em dia, imagem 72, 73,74 e 75

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

60 / 63

ITEM 09: ELEMENTO ESTRUTURAL SITUADO NA PARTE SUPERIOR (LAJE DE COBERTURA) DE APARTAMENTO DE COBERTURA.

A ESTRUTURA NECESSITA DE REPAROS URGENTES PARA EVITAR SOLTURA DO REVESTIMENTO QUE PODE ATINGIR OS PAVIMENTOS INFERIORES E EVITAR ACIDENTES. imagem 78:

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 10: Tampa que cobre fiação que necessita de reparos para evitar soltura e infiltração de água pelo local; imagem: 84

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Baixa – pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros – 3

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Média - evento prognosticado para breve – 6

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Média - evolução em médio prazo – 6

ITEM 11: Tampa da caixa d'água.

Recomendamos que seja colocado um fecho e tirar as pedras que estão servindo de peso para evitar a soltura da tampa. imagem; 85

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Baixa – pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros – 3

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Média - evento prognosticado para breve – 6

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Alta – evolução em curto prazo – 8

61 / 63

GARAGEM:

ITEM 12:

VISTA GERAL DO FIM DA GARAGEM, ONDE OBSERVAMOS NA ESTRUTURA ACIMA DO VEÍCULO COM DANOS NA ESTRUTURA.

ESTRUTURAS QUANDO ENTRAM EM CONTATO COM UMIDADE E OXIGÊNIO, GERAM REAÇÕES QUÍMICAS QUE COMPROMETEM A FERRAGEM. imagem: 155, 156 e 157, 158

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 13:

PC DE LUZ - Recomendamos que seja feita uma manutenção periódica para evitar curtos-circuitos, incêndios, e outros danos elétricos.

Nas instalações elétricas em geral, recomendamos a inspeção e a manutenção periódica da parte elétrica. Assim como também a troca do P.C. de luz de madeira para um de metal seguindo todas as medidas de segurança e Normas Técnicas da ABNT; Imagens 161,162, 163, 164

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio edifício - 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Média - evento prognosticado para breve – 6

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Alta – evolução em curto prazo – 8

ITEM 14:

ESTAÇÃO PARA CARRO ELÉTRICO QUE FOI INSTALADO NO CONDOMÍNIO.

Recomendamos que a instalação seja avaliada por engenheiro elétrico: imagem 171

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 15: ESTRUTURAS DANIFICADA JÁ APRESENTADA ACIMA, QUE NECESSITA DE REPARO EMERGENCIAL E FICA ABAIXO DA FOTOGRAFIA: imagem 175:

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

ITEM 16: FACHADA PREDIAL; FRONTAL, LATERAIS E DOS FUNDOS

**REALIZAR TESTE DE PERCUSSÃO PARA EVIDENCIAR POSSÍVEIS RISCOS EXISTENTES
OU REALIZAR OBRA, DEVIDO AO ESTADO AVANÇADO DE DETERIORAÇÃO EM TODA
A FACHADA, conforme imagens-01, 05, 06, 07,08, 12, 24,25, 182 e 183**

GRAU – GRAVIDADE – PESO

Total – Perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do próprio condomínio – 10

GRAU – URGÊNCIA – PESO

Total – evento em ocorrência – 10

GRAU – TENDÊNCIA – PESO

Total – evolução imediata – 10

CONCLUSÃO


APÓS TODA ANÁLISE REALIZADA, DETALHAMOS NO PRESENTE LAUDO OS PRAZOS PREVISTOS PARA MELHORIAS A SEREM REALIZADAS COM GRAU DE URGÊNCIA EM ORDEM DE PRIORIDADES.

63 / 63

DE ACORDO COM A IDADE DO EDIFÍCIO E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 126, DE 26 DE MARÇO DE 2013, A PRÓXIMA INSPEÇÃO PREDIAL DEVE SER REALIZADA NO PRAZO DE 720 DIAS A CONTAR DA DATA DESTA LAUDO.

RIO DE JANEIRO, 29 DE AGOSTO DE 2026.

ASSINA, O PRESENTE LAUDO TÉCNICO:

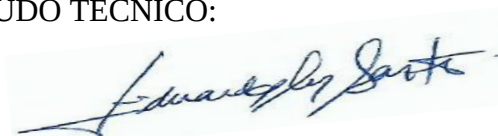

EDUARDO LEMOS BASTO
Engenheiro Civil e Seg. do Trabalho

Pós Graduação em Meio Ambiente

Bacharel em Direito

Membro do IBAPE – RJ

CREA RJ Nº 19851038697