





HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Bước 1: Chọn sản phẩm, Tên tổ chuyền, Loại ca

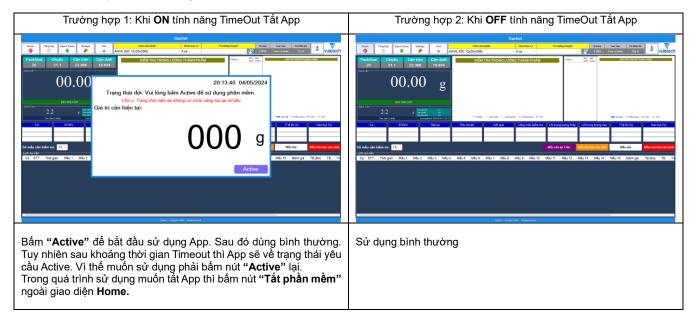

Bước 2: Sau khi chọn sản phẩm xong bắt buộc người dùng phải Tare sản phẩm đó.

Bước 3: Bắt đầu Tare, chọn chế độ Tare. "Có nhãn" hay "Không Nhãn".

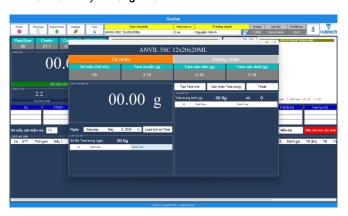

Bắt đầu tare bằng cách đặt sản phẩm lên cân, đợi giá trị ổn định rồi lấy xuống, giá trị cân sẽ tự động lấy mà không cần thao tác. Có thể tare nhiều lần, giá trị tare cuối sẽ được tính bằng trung bình cộng các giá trị tare của các lần tare. Sau khi tare xong nhấn "Xác nhận Tare xong" để kết thúc quá trình Tare.

Bước 4: Cân sản phẩm

Tương tự như cân ở bước tare, đặt sản phẩm lên cân, đợi giá trị ổn định rồi lấy xuống, giá trị cũng động lấy.

Có thể cân loại mẫu bằng cách double-click vào mẫu cần cân, chú ý chỉ cân lại được duy nhất một lần của mỗi mẫu

Chú ý: Trường hợp giá trị cân không lấy vào phần mềm có 3 lý do:

- + Chưa chọn sản phẩm
- + Giá trị cân chưa ổn định
- + Kiểm tra kết nối cân

Đây chỉ là tài liệu tóm tắt vận hành. Để xem chi tiết vui lòng xem "Tài liệu hướng dẫn" có đính kèm.