

NOTAS A COMENTAR PARA BMI BRASS RUSIA 3 231120

Por lo que yo puedo entender en los Power Point e emails.

Se puede AFIRMAR sin dudas ,que su problema, no es un problema generalizado en este tipo de máquinas de Vortex ya que puede ser un problema puntual.

Indicación de las Maquinas implantadas en todo el Mundo???

Hay que mostrar que no somos los culpables o que no sabe hacer máquinas...

Todo lo cuestionado:

Perfiles diferentes rodillos zapatas, distancia ejes removedor al conjunto zapata..

Con todo ello, ahora hay justificar lo que ocurre y plantear una posible solución.

Esa solución de distribuir el hormigón provocan otros problemas de alimentación.

Hay nivel 

Primero creo que había que solicitar esa información, para entender mejor sus datos y problemas indicados.

Una vez se disponga de esta información, se les podrá indicar algunas sugerencias y pruebas a realizar para intentar solucionar los problemas que le ocurren.

A mi me falta tener más claro la foto mental de la maquina

Si está disponible en Vortex el :

- i. Plano de la Bancada de la maquina.
- ii. Plano del Molde
- iii. Plano del Rodillo
- iv. Plano de la Zapata

b) Ya se ha justificado el porqué, la diferencia del perfil del rodillo respecto a la zapata.



It is intentional slipper and Roller not to have same profile.

Roller on the two lateral edges allows some material to be “released in between Roller and slipper so to reduce pressure and stress on lateral wings of the pallets.

En la mayoría de los fabricantes que utilizan esta máquina, salvo excepciones por el tipo de materias primas o condiciones muy particulares, el hormigón puede fluir peor en esa zona y surgir problemas de alimentación y compactación.

¿Los problemas de alimentación son repetitivos como los de la foto, son constantes al 100%?

¿La humedad del hormigón afecta en algo en a falta de alimentación?

¿Los problemas de alimentación han empezado ahora? (por buscar el origen u otras posibles causas).



- c) The calipers as probe for this type of tool

Para identificar mejor los valores que nos indican, sería necesario conocer :

¿Como miden estas medidas de rodillo y zapata que se facilitan ?

(Tienen algún soporte especial)


¿Pueden confirmar si corresponden a **A**, **B** y **C** ?

¿ Cual es el GAP **D**.(Rodillo y zapata parte superior central)?

Confirmar si sus datos facilitados corresponden al dibujo siguiente :

Roller / slipper input - 6.0 **A** / **B**

slipper in / slipper out - 1.0 (Inclinación 1 mm **B** / **C**)

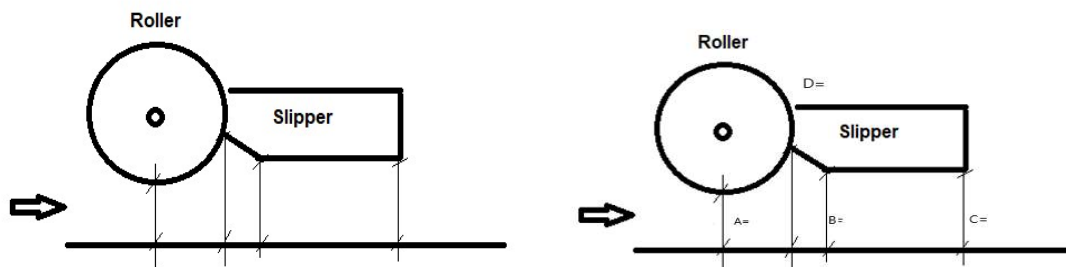

- d) Confirmar si corresponden las 2 fotos en la misma disposición.?



- e) Facilitar plano o boceto de la disposición actual con las cantidades y longitudes de los removedores(estirrer pin).
- f) Facilitar fotos en general sobre la caja extrusora (no identifico en las fotos ,todos los componentes, rodillo, zapata, salida de la zapata) desde arriba y los laterales del rodillo y zapata extrusora limpia (Sin tolva), antes de poner la tolva, “additional partition” y después con la tolva limpia y posteriormente cuando haya fabricado. (para plantear alguna actuación posterior)

DATOS DE FABRICACIÓN ACTUALES :

- g) Altura actual de trabajo de hormigón en la Tolva de la Extrusora.
- h) Humedad media de trabajo del hormigón?
- i) Velocidad actual de la maquina tpm.(es maquina continua o intermitente)
- j) Velocidades de giro del rodillo y los removedores.
- k) Espesores de trabajo actuales en la parte central , laterales y espesor de los wings.
molde.
- l) Pesos de la cumbrera ?

=====