



COMENTARIOS SOBRE LOS VIDEOS DE DIAMOND 220920


Se inicia con ajuste de altura con el calibre, sobre la bancada para conseguir una horizontalidad inicial .

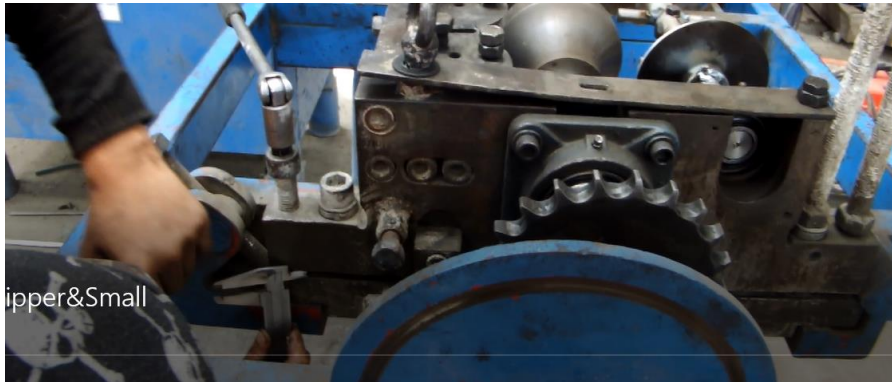


Falta el valor H , para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

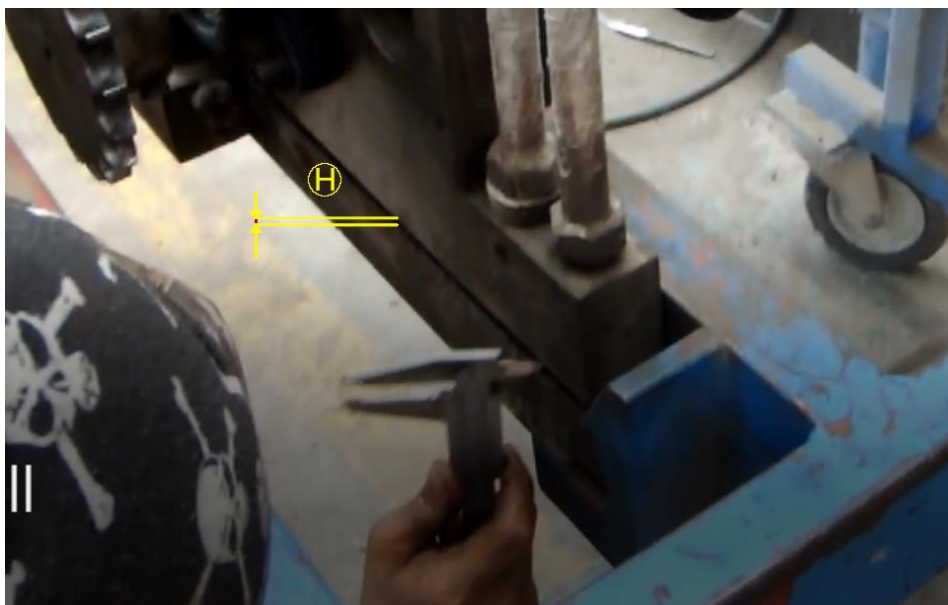

No hay referencias de la posición de partida de los tornillos de apoyo y ajuste para las alturas e inclinaciones de las zapatas, se inicia con las posiciones del último ajuste realizado de las zapatas.

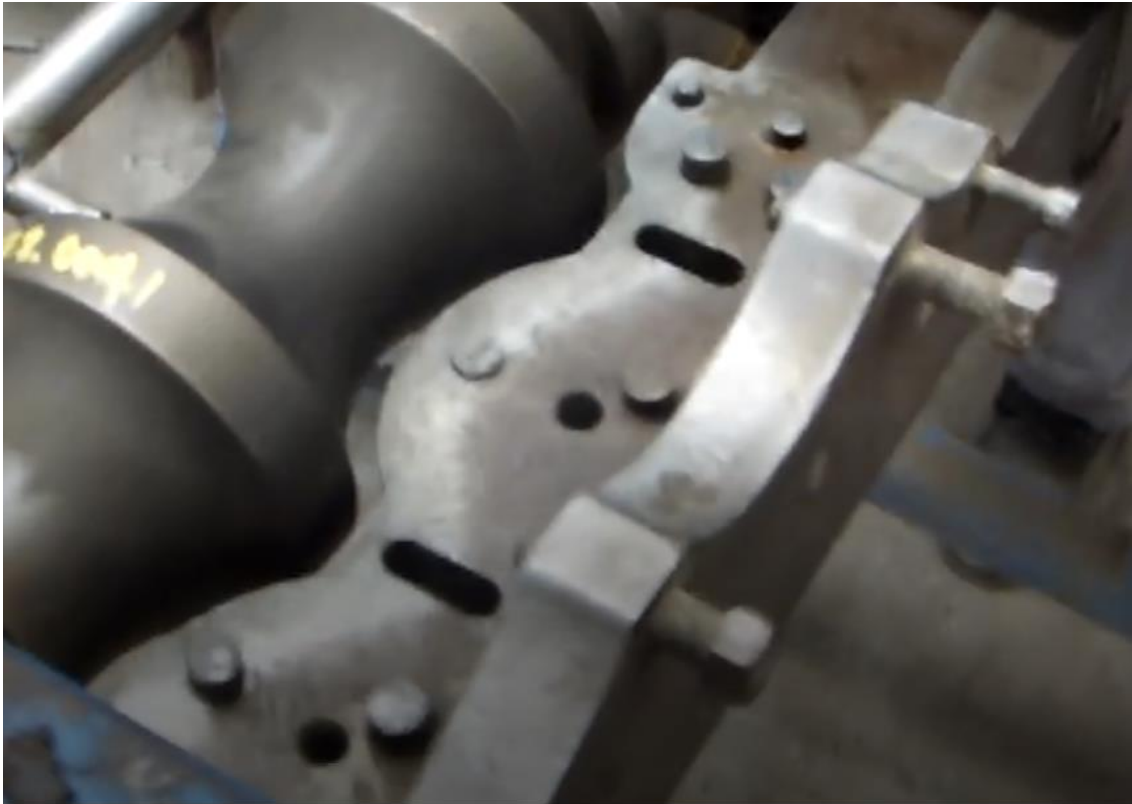

Falta los valores (1 al 8) para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

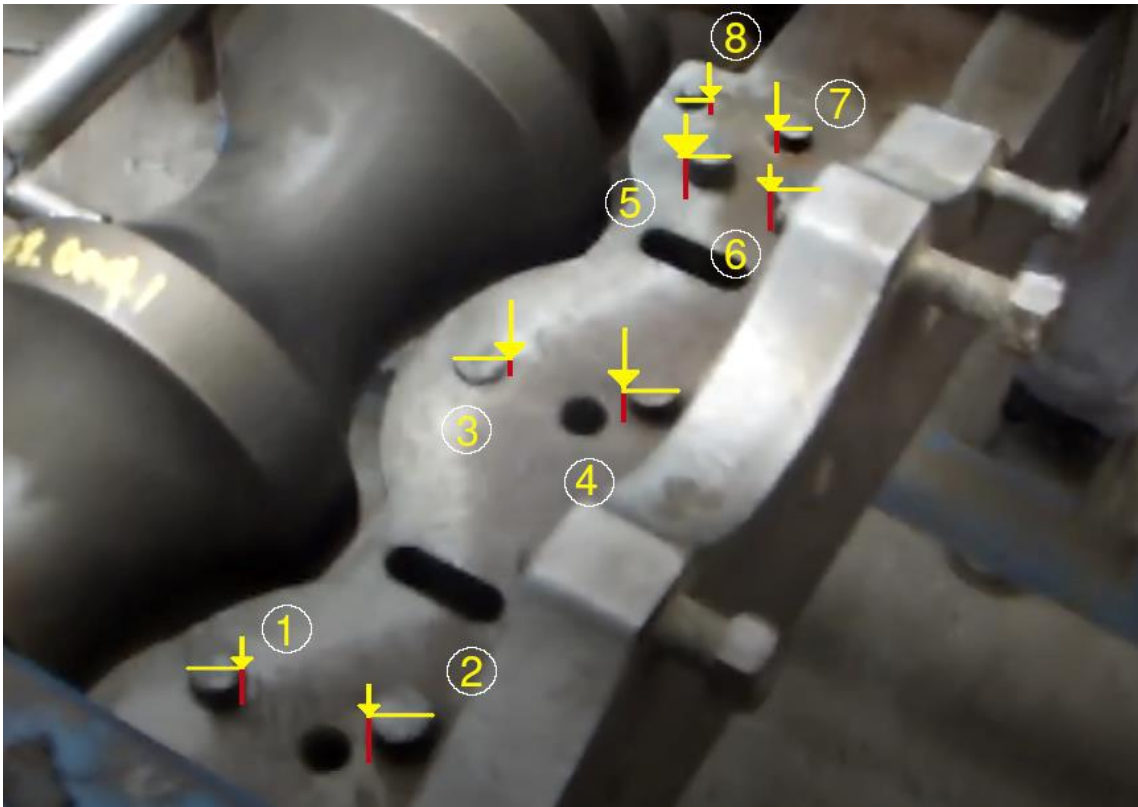

Acomodación de la zapata grande a los tornillos de ajuste e inclinación de la zapata del soporte base de fijación.



Primera acomodación y comprobación alineamiento de la zapata y rodillo grande con la escuadra



Comprobar la altura del plano de la zapata grande lado onda a la base del soporte de fijación



Comprobar la altura del plano de la zapata grande lado ensamble a la base del soporte de fijación



Falta el valor f4 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.



Comprobar la altura e inclinación zapata grande lado onda 1




Comprobar la altura e inclinación zapata grande plano lado onda 2




Comprobar la altura e inclinación de la zapata grande lado central 3



Comprobar la altura e inclinación de la zapata grande plano lado ensamble 4

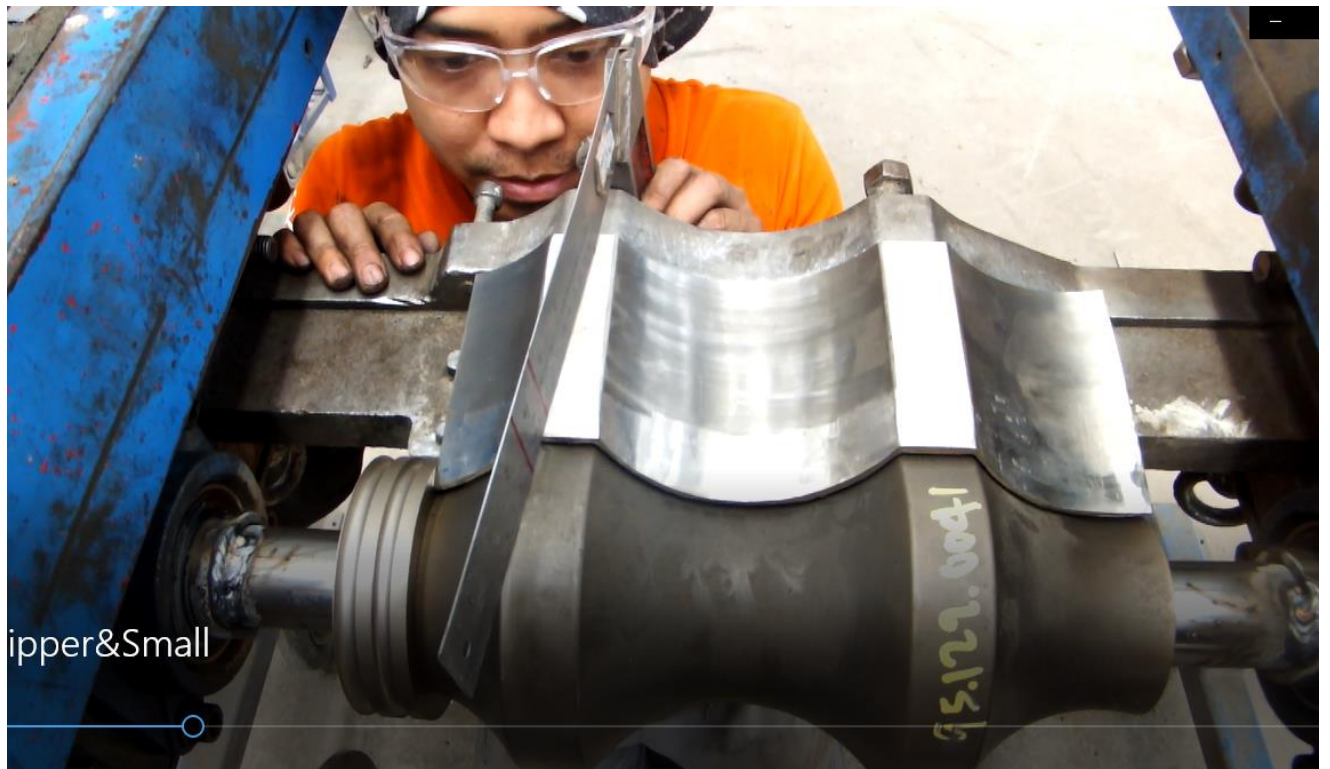


Falta los valores c4, b4 y el valor g4 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

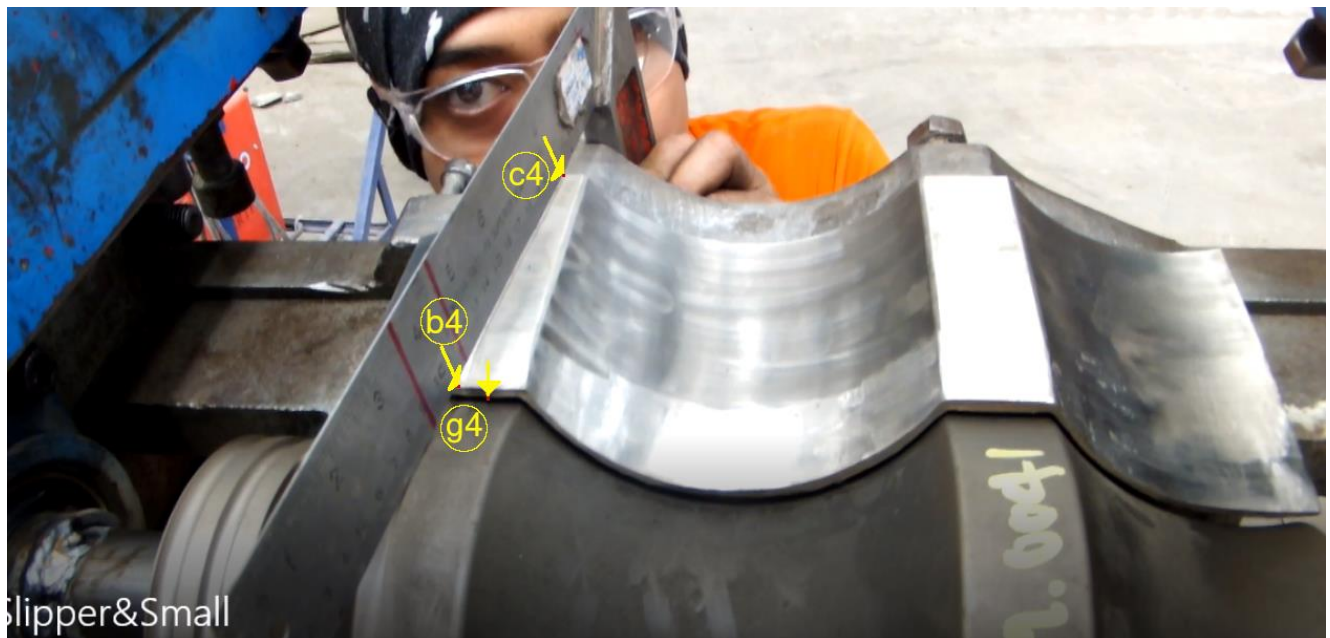


Atornillar y fijar la zapata grande al soporte base




Comprobar la altura e inclinación de la zapata grande plano lado onda 2

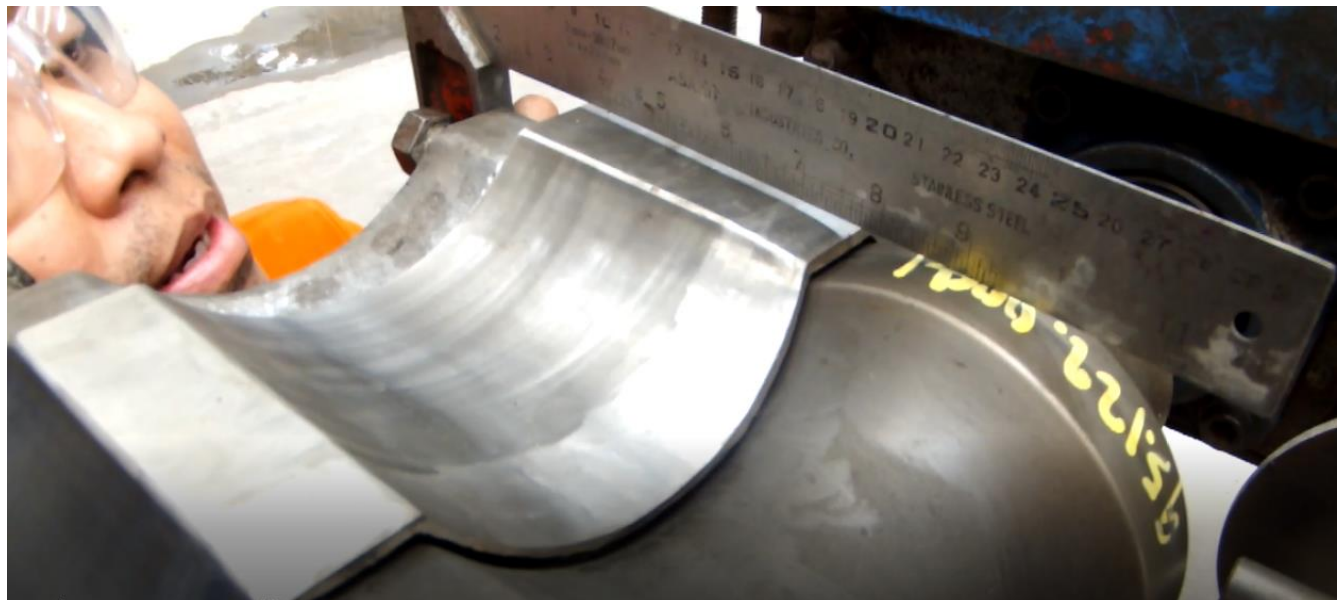

Falta los valores c2, b2, para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

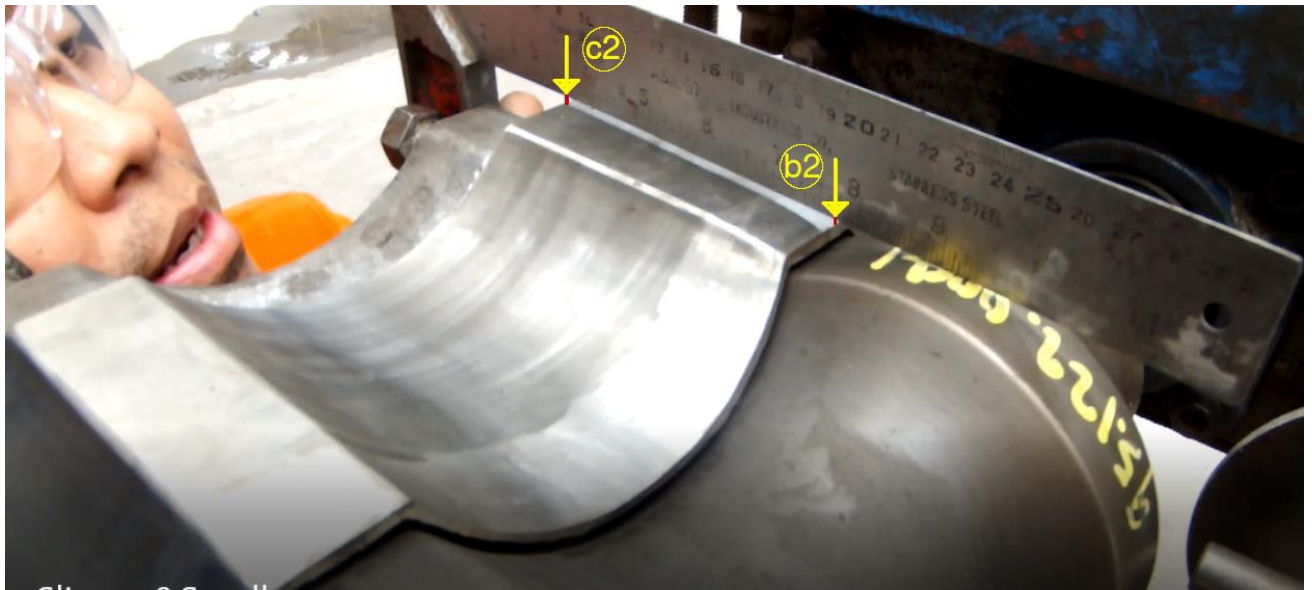

Comprobara la altura e inclinación de la zapata grande plano lado ensamble 4

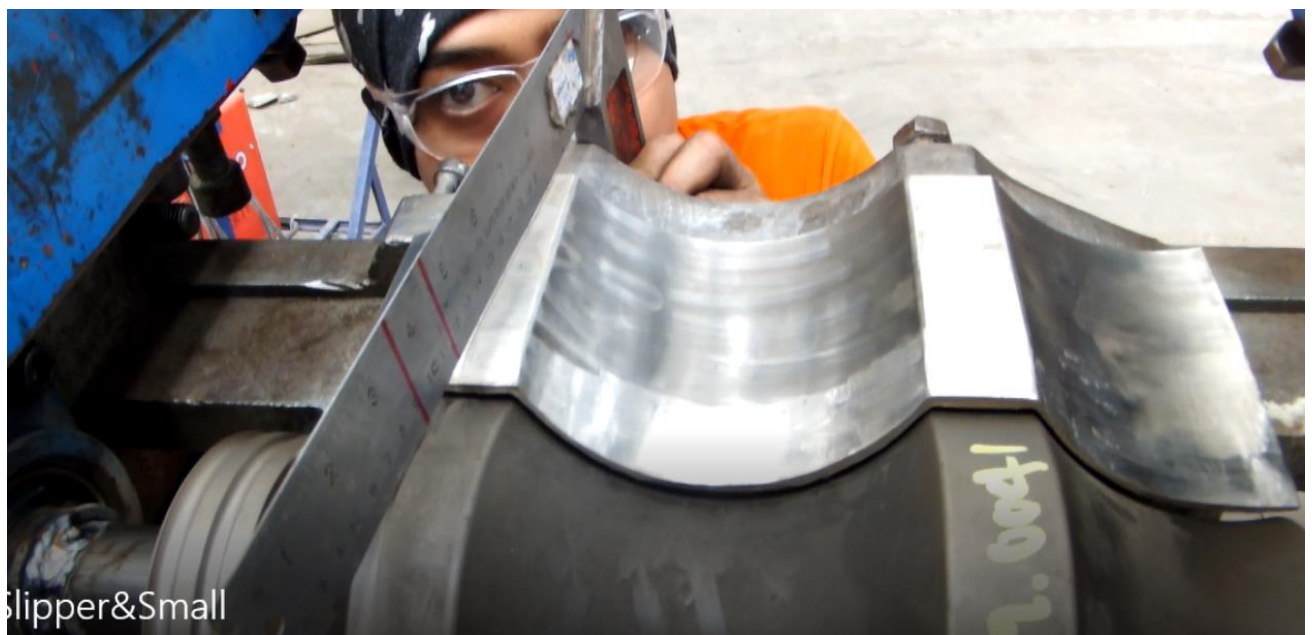

Comprobar la medida del gap entre rodillo y zapata en onda central 3




Falta los valores g1, g2, g3 y el valor g4 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.



Comprobar la medida del gap entre rodillo y zapata en el plano lado ensamble onda 4




Falta el valor g4 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

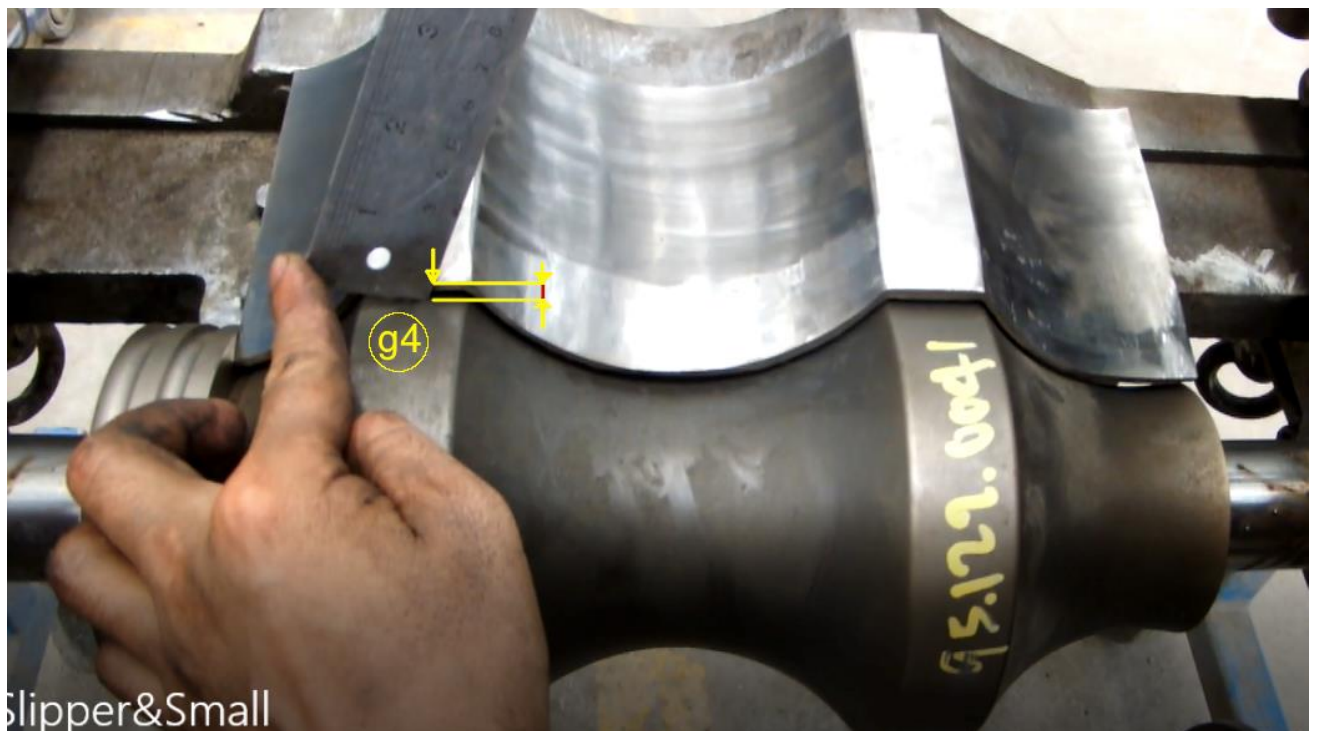

Ajustar de nuevo los tornillos de apoyo y fijación zapata grande



Reapretar de nuevo los tornillos de fijación de la zapata al soporte.

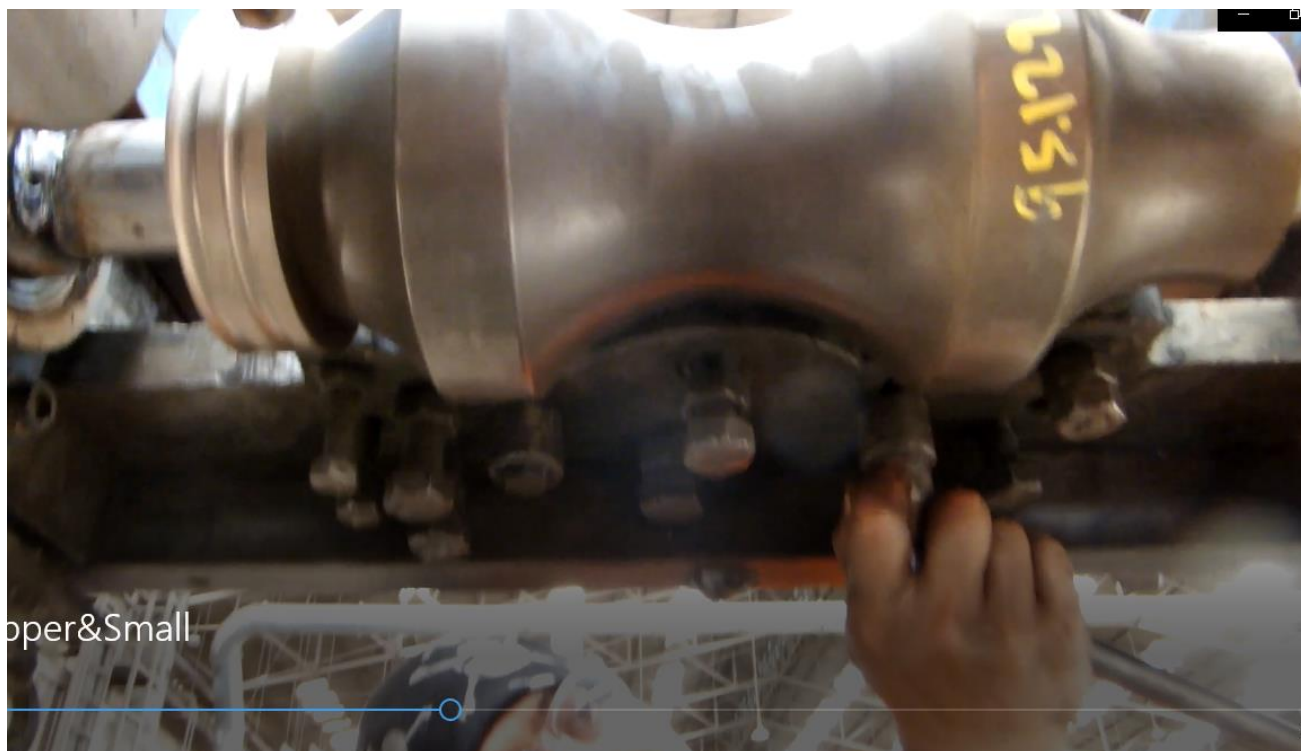


Revisión alturas e inclinaciones lado onda 1.




Revisión alturas e inclinaciones plano lado onda 2.




Falta los valores c2 y b2 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

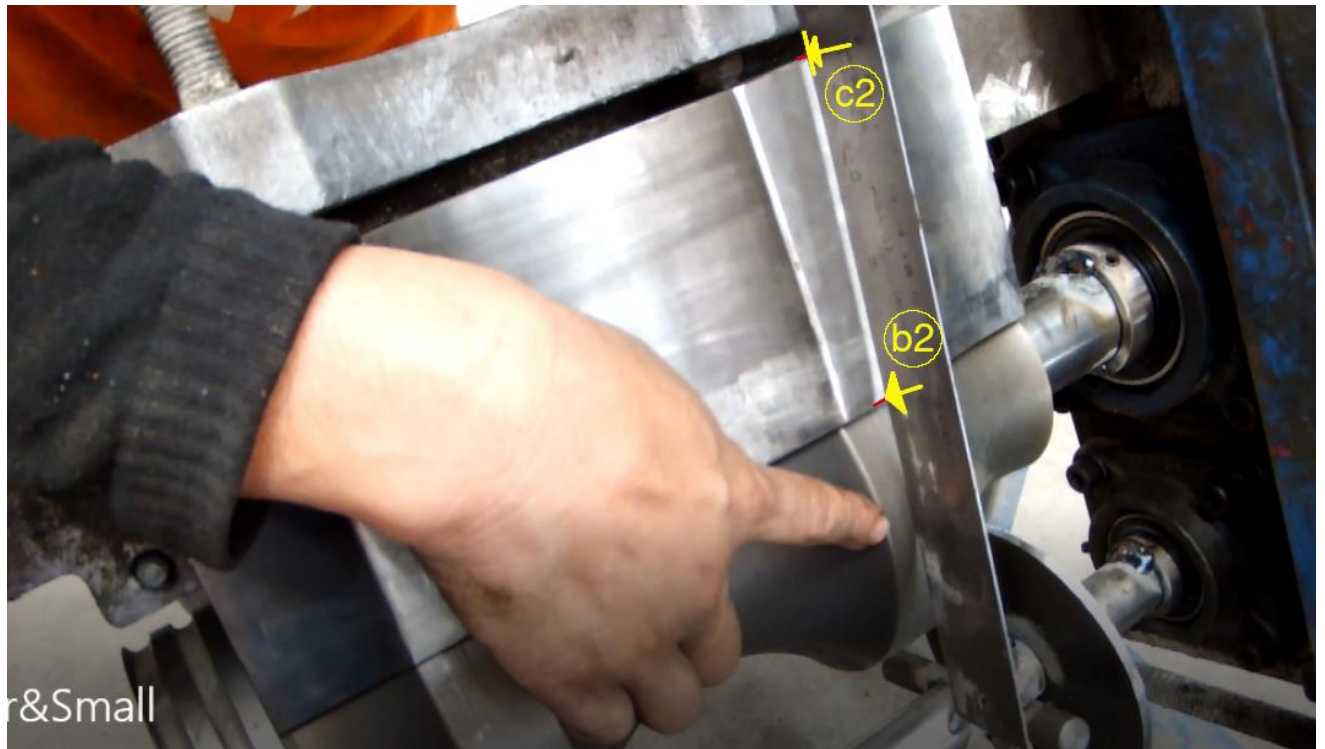

Revisión alturas e inclinaciones plano lado onda lado ensamble 4.

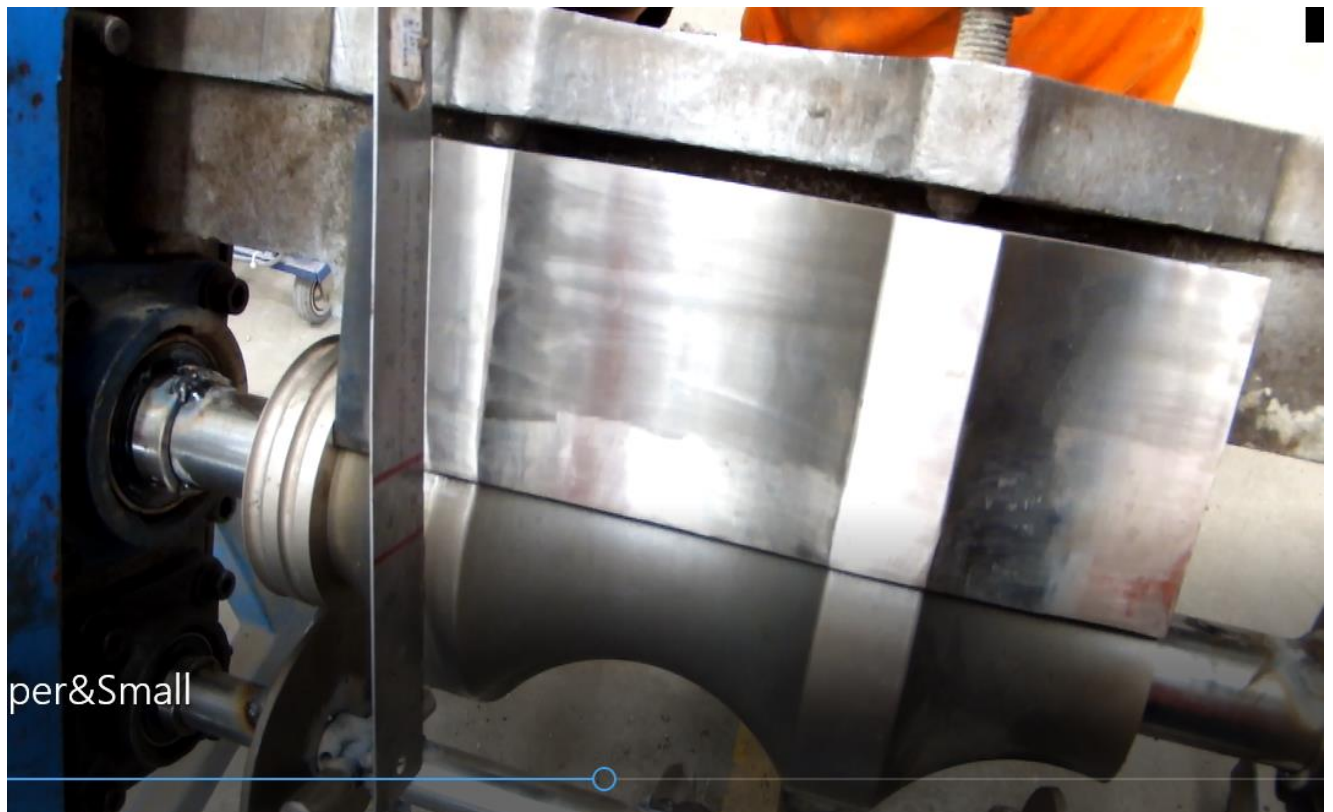


Falta los valores c4 y b4 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

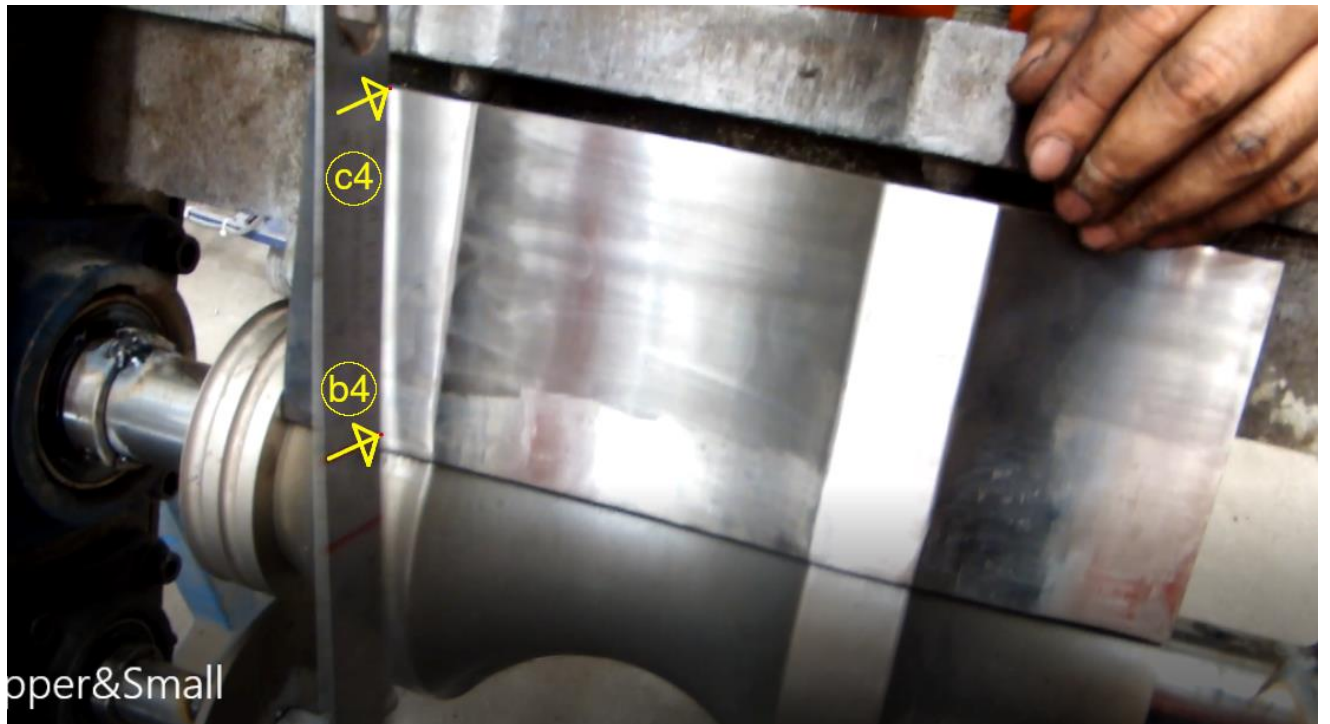

Revisión altura del plano lado onda de la zapata a la base del soporte de fijación de la zapata 2




Falta los valores d1, d3, d5 y el valor f2 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

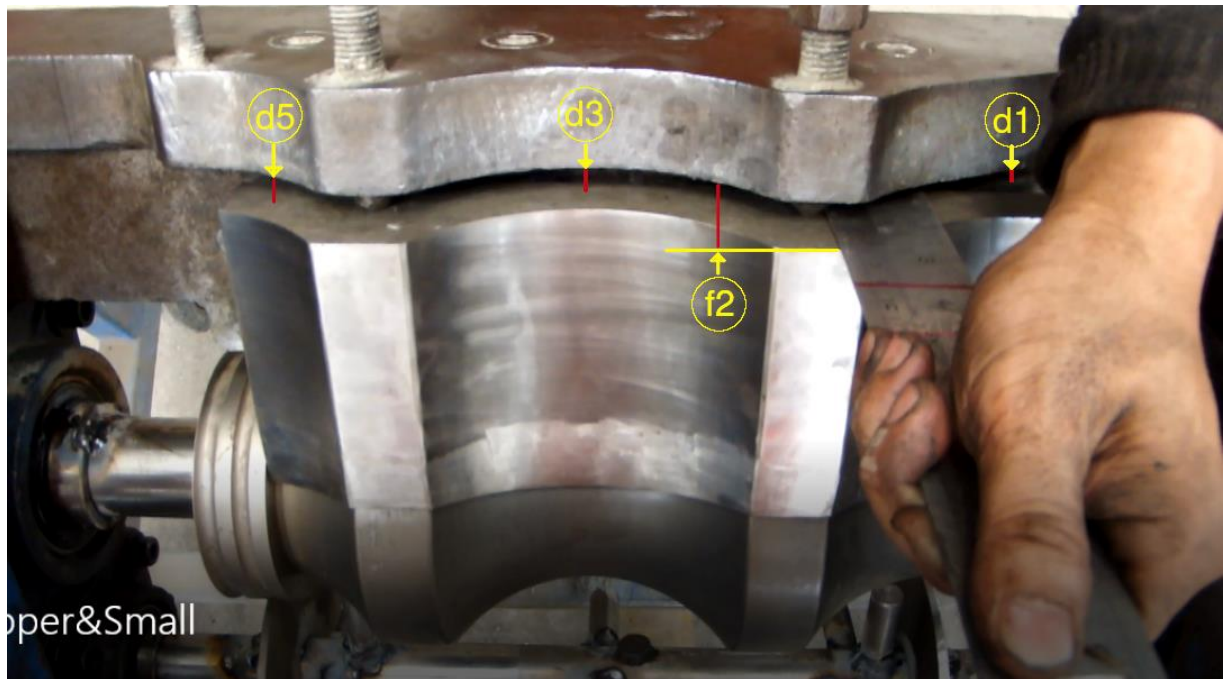


Revisión de la altura del plano lado onda de la zapata a la base del soporte de fijación de la zapata 4



Falta el valor f4 para el proceso del montaje de rodillos y zapatas.

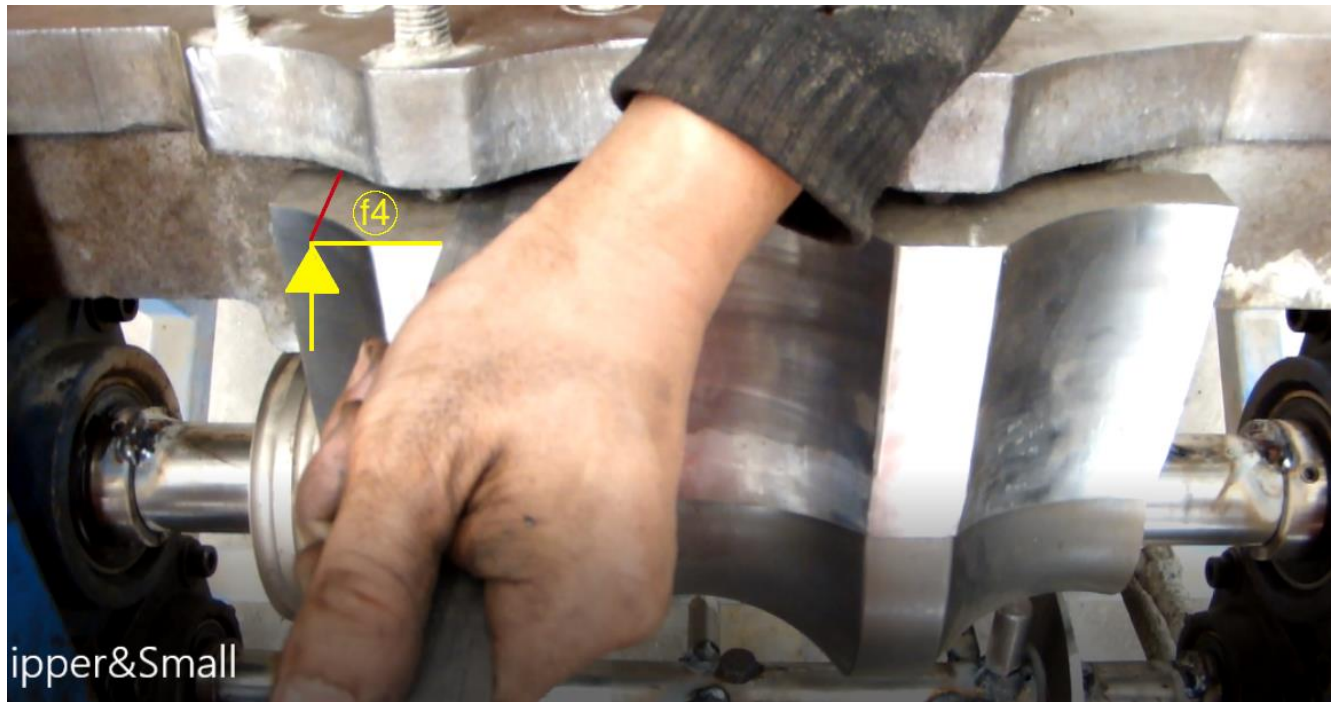

Reapriete final de los 2 tornillos de fijación de la zapata grande al soporte de la zapatas.

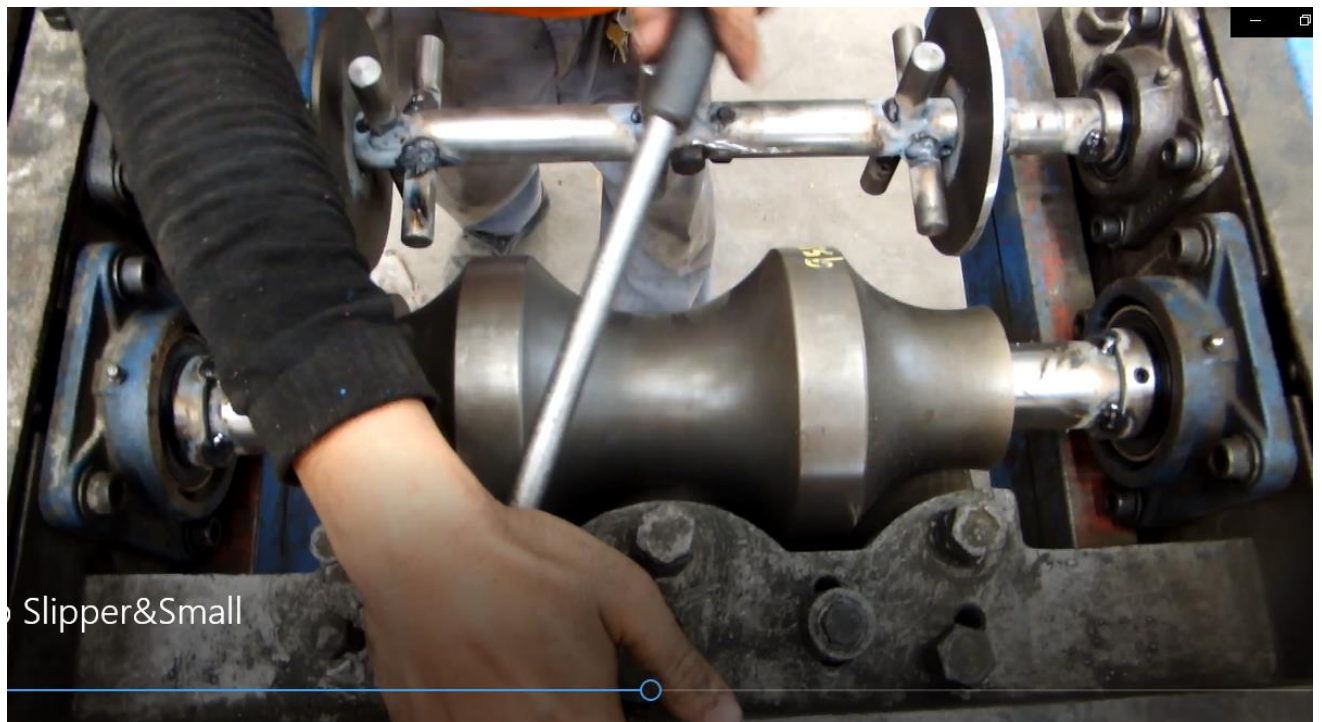

Acomodación de la zapata pequeña a la grande



Reapriete inicial de los 2 tornillos de fijación a la zapata grande con la llave de tubo.



Final del reapriete inicial de los 2 tornillos de fijación a la zapata grande con la llave de tubo.



Verificación con calibre de la altura de la zapata pequeña con respecto a la grande



Con el martillo metálico desplaza hacia abajo la punta de la zapata pequeña al rodillo.



Ajuste de los 2 tornillos de apoyo del soporte para la inclinación de la zapata pequeña.




Nueva verificación con calibre de la altura de la zapata pequeña con respecto a la grande.



Nuevo ajuste con el martillo metálico de la punta de la zapata pequeña al rodillo.



Ajuste tornillos de apoyo del soporte para la inclinación de la zapata pequeña.

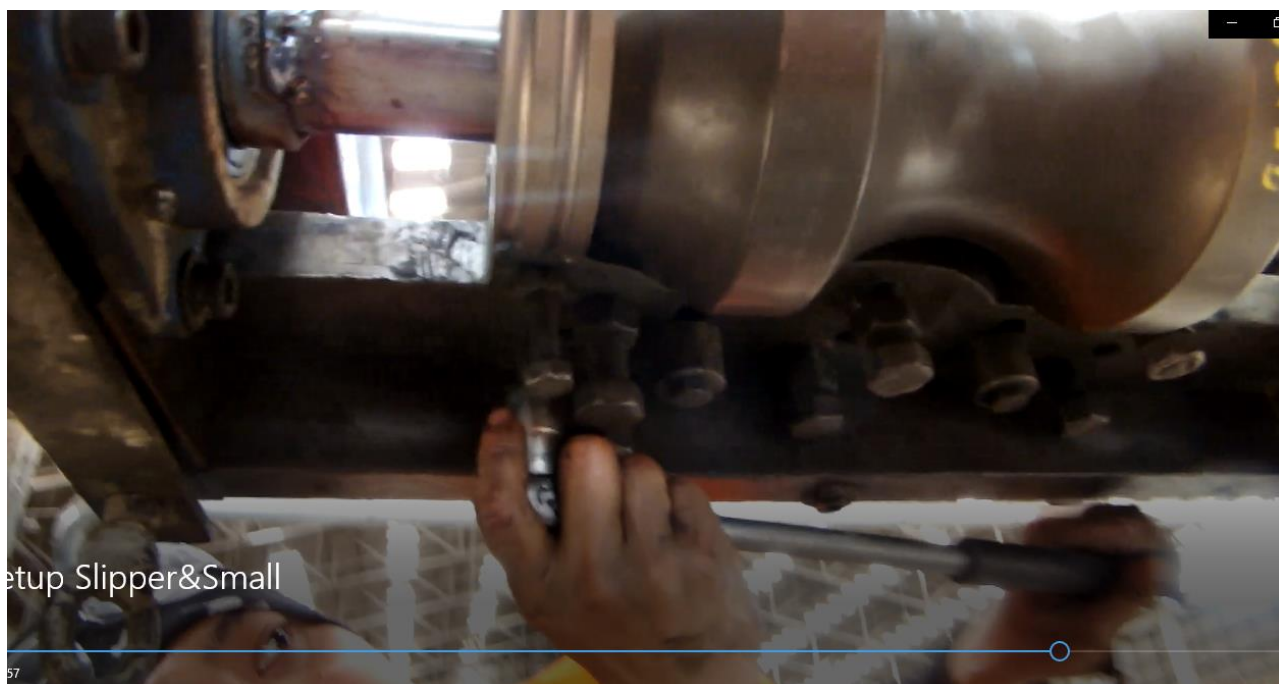

Nueva comprobación del ajuste de altura e inclinación de la zapata pequeña.



Nuevo ajuste manual de altura e inclinación de la zapata pequeña.



Nuevo apriete para bloqueo de la zapata pequeña con la grande.



Nueva verificación de la altura con calibre de la zapata pequeña respecto a la grande




Nueva verificación de la altura e inclinación de la zapata pequeña.



Falta valores de ci y bi para el proceso del montaje de rodillos y zapatas




Verificación final del montaje de las zapatas y los rodillos

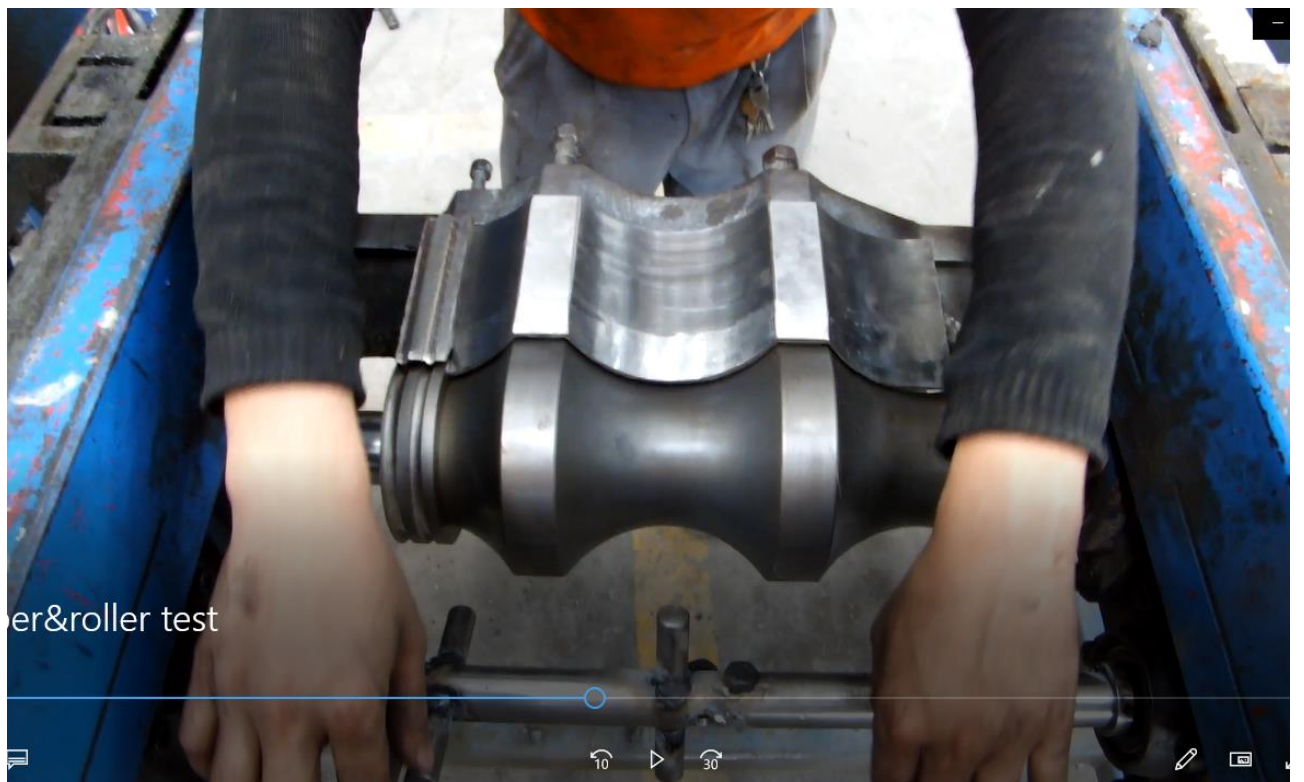

Comprobación de giro para comprobar que no hay rozamiento.

Falta los valores para el proceso del montaje de rodillos y zapatas de la **g1** a la **gi**

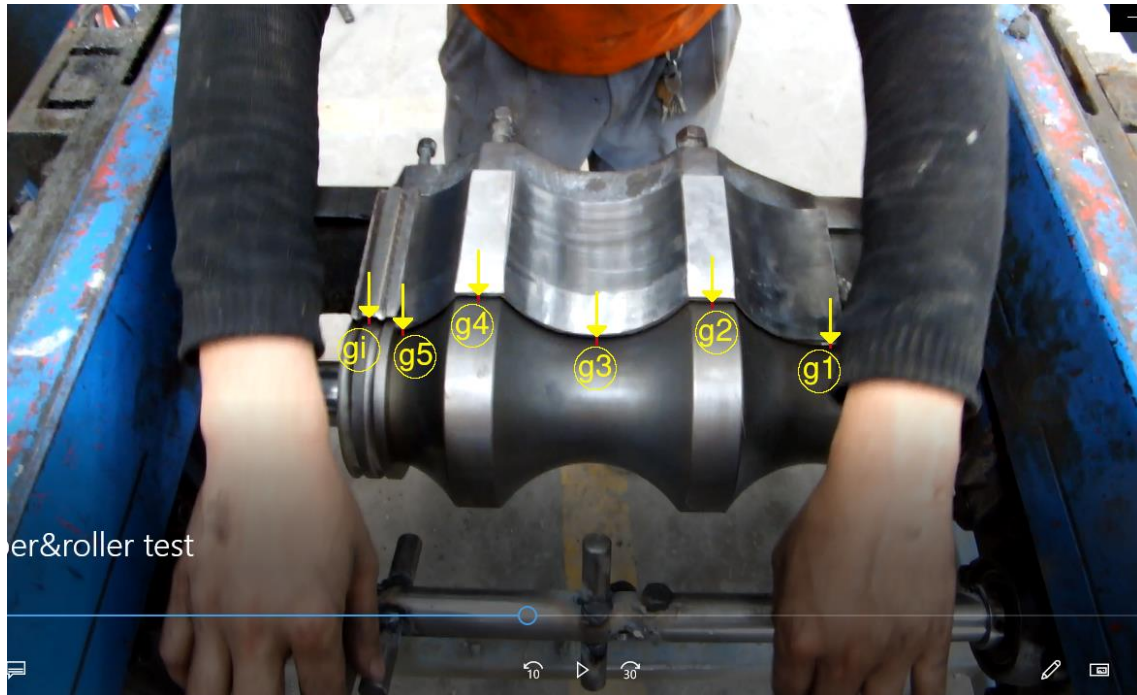

Definición de las referencias utilizadas en este proceso:

H- Valor para adecuar a la Horizontalidad de la estructura basculante para el montaje del soporte de las zapatas y rodillos.

c- Valor del gap en las líneas de referencia(1-5), entre la parte final de la zapata grande a la escuadra utilizada en el montaje.

b- Valor del gap en las líneas de referencia (1-5), entre la parte inicial de la zapata grande a la escuadra utilizada en el montaje.

ci- Valor del gap en la línea de referencia ,entre la parte final de la zapata pequeña a la escuadra utilizada en el montaje.

bi- Valor del gap en la línea de referencia, entre la parte inicial de la zapata pequeña a la escuadra utilizada en el montaje.

d- Valor del gap en las líneas de referencia(1-5),entre la parte final de la zapata grande al soporte de fijación de la zapata.

f- Valor del gap en las líneas de referencia(1-5), entre la parte plana de la zapata grande a la base del soporte de fijación de la zapata.

g- Valor del gap en las líneas de referencia(1-5), entre la parte interior de la zapata grande al rodillo grande.

gi- Valor del gap en la línea de referencia entre, la parte interior zona plaza de la zapata interior al rodillo pequeño.

Los valores que serían necesarios para definir un proceso de montaje de rodillos y zapatas son:

H. (Medido con calibre)

c1, c2, c3, c4, c5. (Medido con galgas)

b1, b2, b3, b4, b5. (Medido con galgas)

ci. (Medido con galgas)

bi. (Medido con galgas)

d1, d2, d3, d4, d5 = . (Medido con calibre) debe ser un solo único valor.

f1, f2, f3, f4, f5. . (Medido con calibre)

g1, g2, g3, g4, g5. (Medido con galgas)

gi. (Medido con galgas)

CONCLUSIONES DEL MONTAJE:

- a) Nuestro ajuste inicial de paralelismo con la bancada que se hace con las partes planas del rodillo, ellos posicionan a un valor H, en la bancada con un tornillo de ajuste y otro de tope en las partes delanteras, que luego utilizan para aumentar o disminuir el peso y otros 2 tornillos en ambas partes traseras, las cuales quedan fijas.
- b) El ajuste del comparador de las alturas c y b, las realizan con el apoyo de la escuadra en el soporte de zapatas y el contacto con el rodillo, los gaps que se originan entre la línea de la escuadra y las zapatas son las alturas, todo a nivel visual, por lo menos en el video no se identifica otra comprobación.
- c) El ajuste del gap g entre las zapatas y los rodillos, también es a nivel visual y es el que resulta del ajuste de las alturas c y b.

CONCLUSIONES DE LA PUESTA EN MARCHA :

- 1) Mueven y regulan las alturas de todo el conjunto de zapatas para subir o bajar el peso de la teja con los tornillos delanteras de su bancada con la línea de fabricación en marcha o parada.
- 2) Cambian y regulan las inclinaciones de las zapatas con la línea de fabricación en marcha o parada.

DEBERÍA HABER UN PROTOCOLO CLARO Y DEFINIDO SOBRE ESAS ACTUACIONES DE CARA A NO TENER PROBLEMAS DE UNA POSIBLE ROTURA DE LAS ZAPATAS DE WIDIA QUE PUEDAN INSTALARSE EN ESA FÁBRICA.

Miguel Blanes Canut

Arganda del Rey

240920