滾珠螺桿

滾珠螺桿的特徵

驅動扭力僅為滑動螺桿的三分之-

滚珠螺桿中的滚珠沿著螺桿與螺帽間滾動,以獲得高效率。與過去的滑動螺桿相比,所要求的驅動扭力 僅為三分之一(參閱圖1和圖2)。因此,不僅可以將回轉運動變為直線運動,而且可將直線運動變為回轉 運動。

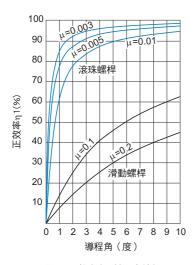


圖1 正效率(回轉→直線)

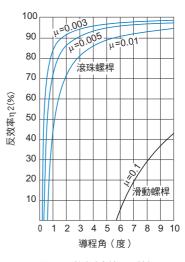


圖2 反效率(直線→回轉)

【計算導程角】

$$\tan\beta = \frac{\mathbf{Ph}}{\pi \cdot \mathbf{d_P}}$$

: 導程角 (度) β d₽ : 滾珠中心直徑 (mm) : 螺桿的導程 (mm)

滾珠螺桿的特徵

【推力與扭力的關係】

當施加推力或扭力時,所發生的扭力或推力可用(1)~(3)式計算。

●獲得所需推力的驅動扭力

$$T = \frac{Fa \cdot Ph}{2\pi \cdot \eta 1} \dots (1)$$


T:驅動扭力 (N-mm) Fa : 導向面上的摩擦阻力 (N)

Fa=u×mq

μ : 導向面上的摩擦係數

g : 重力加速度 (9.8m/s²) m : 運送物的質量 (kg) Ph : 淮給螺桿的導程 (mm)

n1 : 進給螺桿的正效率 (參閱**B15-6**上的圖1)

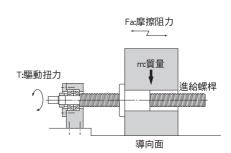

●施加扭力時產生的推力

$$\mathbf{Fa} = \frac{2\pi \cdot \eta \, \mathbf{1} \cdot \mathbf{T}}{\mathbf{Ph}} \quad \dots \dots (2)$$

Fa : 產生的推力 (N) T:驅動扭力 (N-mm) Ph : 進給螺桿的導程 (mm) η1 : 進給螺桿的正效率 (參閱**B15-6**上的圖1)

●施加推力時產生的扭力

$$T = \frac{\mathsf{Ph} \cdot \eta \, \mathsf{2} \cdot \mathsf{Fa}}{2\pi} \, \dots (3)$$


T : 產生的扭力 (N-mm) Fa : 產生的推力 (N) Ph: 進給螺桿的導程 (mm) n2 : 進給螺桿的反效率 (參閱**B15-6**上的圖2)

驅動扭力的計算例

用有效直徑33mm、導程10mm(導程角:5°30')的螺桿,運送質量為500kg的物體,其所需的扭力如下。

滾動導向(μ= 0.003)

滾珠螺桿(由於μ= 0.003, η= 0.96)

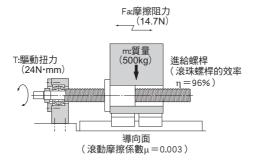

導向面的摩擦阻力


Fa=0.003 × 500 × 9.8=14.7N

驅動扭力

$$T = \frac{14.7 \times 10}{2\pi \times 0.96} = 24 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

滾動導向(μ= 0.003)

滑動螺桿(由於μ= 0.2, η= 0.32)

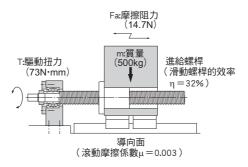

導向面的摩擦阻力

 $Fa=0.003 \times 500 \times 9.8=14.7N$

驅動扭力

$$T = \frac{14.7 \times 10}{2\pi \times 0.32} = 73 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

滾珠螺桿的特徵

保證高精度

滾珠螺桿在被恒溫控制的工廠裏,用最高水準的機器設備進行研磨,直到組裝、檢查,實行徹底的質量管 理體系,以保證其精度。



鐳射自動導程測試儀

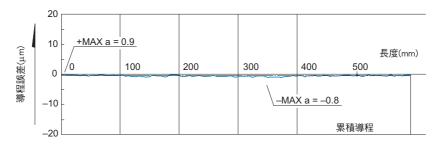


圖3 導程精度測量

〔使用條件〕 型號:BIF3205-10RRG0+903LC2

表1	導程精度測量	單位:mm
項目	標準值	實測值
方向性目標值	0	_
代表運行距離誤差	±0.011	-0.0012
變動	0.008	0.0017

能微量進給

滾珠螺桿由於滾珠做滾動運動,起動扭力極小,不產生如滑動運動中易出現的黏滑現象(stick & slip),所以能進行正確的微量進給。

圖4表示滾珠螺桿每1脈衝進給0.1μm時的移動量。(導向面使用的是LM導軌。)

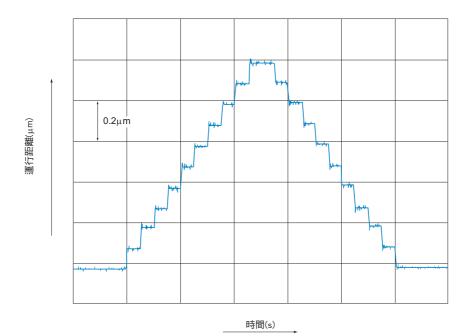
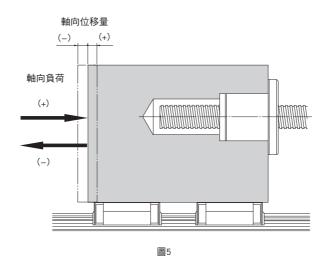


圖4 進給0.1μm時的移動資料

滾珠螺桿的特徵

無間隙高剛性

由於滾珠螺桿能夠接受預壓,軸向間隙能降為零以下,從而因預壓而獲得高剛性。在圖 5 中,如往正(+) 方向上施加軸向負荷,工作臺向(+)側位移。反之,往負(-)方向上施加軸向負荷,工作臺向(-)側位 移。軸向負荷與軸向位移量的關係如圖6所示。由圖6可知,如果改變軸向負荷的方向,位移量中就會包括 軸向間隙。另外,如果對滾珠螺桿施加預壓,與軸向零間隙相比則剛性變大,軸向位移量變小。



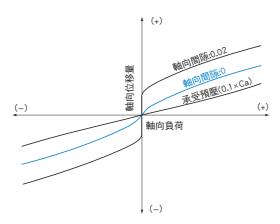


圖6 由於軸向負荷引起的軸向位移量

能高速進給

因滾珠螺桿效率高,發熱低,從而能進行高速進給。

【高速例】

圖7表示使用大導程滾珠螺桿以2m/s的速度使用時的速度線圖。

〔使用條件〕

項目	描述	
樣本	大導程轉造滾珠螺桿 WTF3060 (軸徑:30mm;導程:60mm)	
最高速度	2m/s (滾珠螺桿轉速:2,000 min ⁻¹)	
導向面	LM導軌SR25W型	

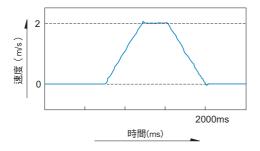


圖7 速度線圖

滾珠螺桿的特徵