

REVISÃO 02 — AJUSTE FINO

Complemento ao Projeto Executivo do Apto “Final 02”
Residencial Gran Conquista · R. Tambaqui, Residencial Aquários II · Goiânia/GO

Base desta revisão e seu limite. Os ajustes abaixo vêm da análise de fotos de **outra unidade do mesmo condomínio**, publicadas em anúncio. Elas são excelentes para entender o **padrão de entrega** (o que a construtora deixou pronto, onde ficam janela, pilar e pontos de água), mas **não servem como medida** da sua unidade: finais diferentes podem ser espelhados e algumas unidades anunciadas já estão reformadas. Tudo o que está aqui precisa de confirmação com trena.

Dados públicos do empreendimento (confirmados em anúncios)

Item	Informação	Impacto no projeto
Área privativa	47 a 48 m²	Bate com os 46 m² que eu havia estimado pela planta. Cotas validadas.
Tipologia	2 quartos, 1 banheiro social, sala, cozinha com área de serviço, 1 vaga	Confere com a planta do Final 02.
Prédio sem elevador	Unidades anunciadas até o 4º andar, acesso por escada	Muda a logística da cama King. Ver seção 05.
Padrão de entrega	Bancada pré-moldada com cuba, azulejo até meia parede, sem forro de gesso	Novos itens de custo. Ver seção 04.

Resumo: o que confirmou e o que mudou

Status	Ponto	Onde estava na Rev. 01
CONFIRMA	A pia fica de frente para a janela , na parede da fachada	Seção 03 — mantido
CONFIRMA	A “mini parede” ao lado da pia é um pilar de alvenaria com prumada — tem tampa de inspeção e ponto de água ao lado	Seção 01 — confirmado, não sai
CONFIRMA	A janela da sala fica na mesma parede da janela da cozinha (fachada). Logo: sofá nessa parede, painel de TV na parede oposta	Seção 05 — dúvida resolvida
MUDA	A cozinha já vem com bancada pré-moldada e cuba . Para pôr granito, tem que demolir	Novo item de custo
MUDA	A janela começa logo acima da bancada e sobe quase até o teto: não cabe armário aéreo sobre a pia	Seção 08 — refeita abaixo
MUDA	Há viga sobre a passagem cozinha-sala: o teto baixa nesse trecho	Afeta o tamponamento até o teto
MUDA	Não há duto de exaustão . Coifa com saída pela fachada exige autorização do condomínio	Seção 03 — corrigida abaixo
MUDA	Azulejo só até meia parede . Ao demolir a bancada, quebra azulejo	Novo item de custo


01 · Os quatro pontos fixos que agora mandam na cozinha

A diferença entre projetar sobre planta e projetar sobre foto é esta: agora sei o que **já existe** e não vale a pena mexer. Em cozinha pequena, cada ponto de água que você move custa dinheiro e vira tubulação aparente.

#	Ponto fixo	O que fazer
1	Cuba, torneira e esgoto já instalados sob a janela, com sifão e coluna de queda aparentes por baixo	Mantenha a cuba nessa posição. Foi exatamente onde eu já havia projetado. Mudar de parede significa quebrar piso e parede para levar esgoto — fácil R\$ 1.500 a mais e risco de infiltração para o vizinho de baixo.
2	Janela sobre a bancada , peitoril logo acima do tampo, topo perto do teto	Nenhum armário aéreo nesse trecho. A iluminação dessa bancada passa a ser natural de dia e fita de LED sob prateleira ou spot de teto à noite.
3	Pilar de alvenaria no fim da bancada, com tampa de inspeção na parede acima e registro de água ao lado	Confirmado: é prumada. Não sai, não fura, não afina. A tampa de inspeção precisa continuar acessível — se você cobrir com armário fixo e der vazamento, a manutenção quebra o seu móvel. Use porta removível ali.
4	Nicho de serviço ao lado do pilar, com ponto de água a ~1,10 m (máquina de lavar)	É ali que a máquina de lavar tem que ficar. Na Rev. 01 eu havia previsto a máquina na parede lateral — corrigido : ela vai no nicho, e o tanque fica encostado nele.

Boa notícia: três dos quatro pontos fixos coincidem com o layout da Rev. 01. O “U” continua válido: pia na parede da janela, cooktop e tanque na parede lateral, geladeira na parede sem janela (a que dá para o quarto). O que muda é a **parte de cima** da cozinha e a coifa.

Elevação da parede da pia — onde cabe e onde não cabe armário

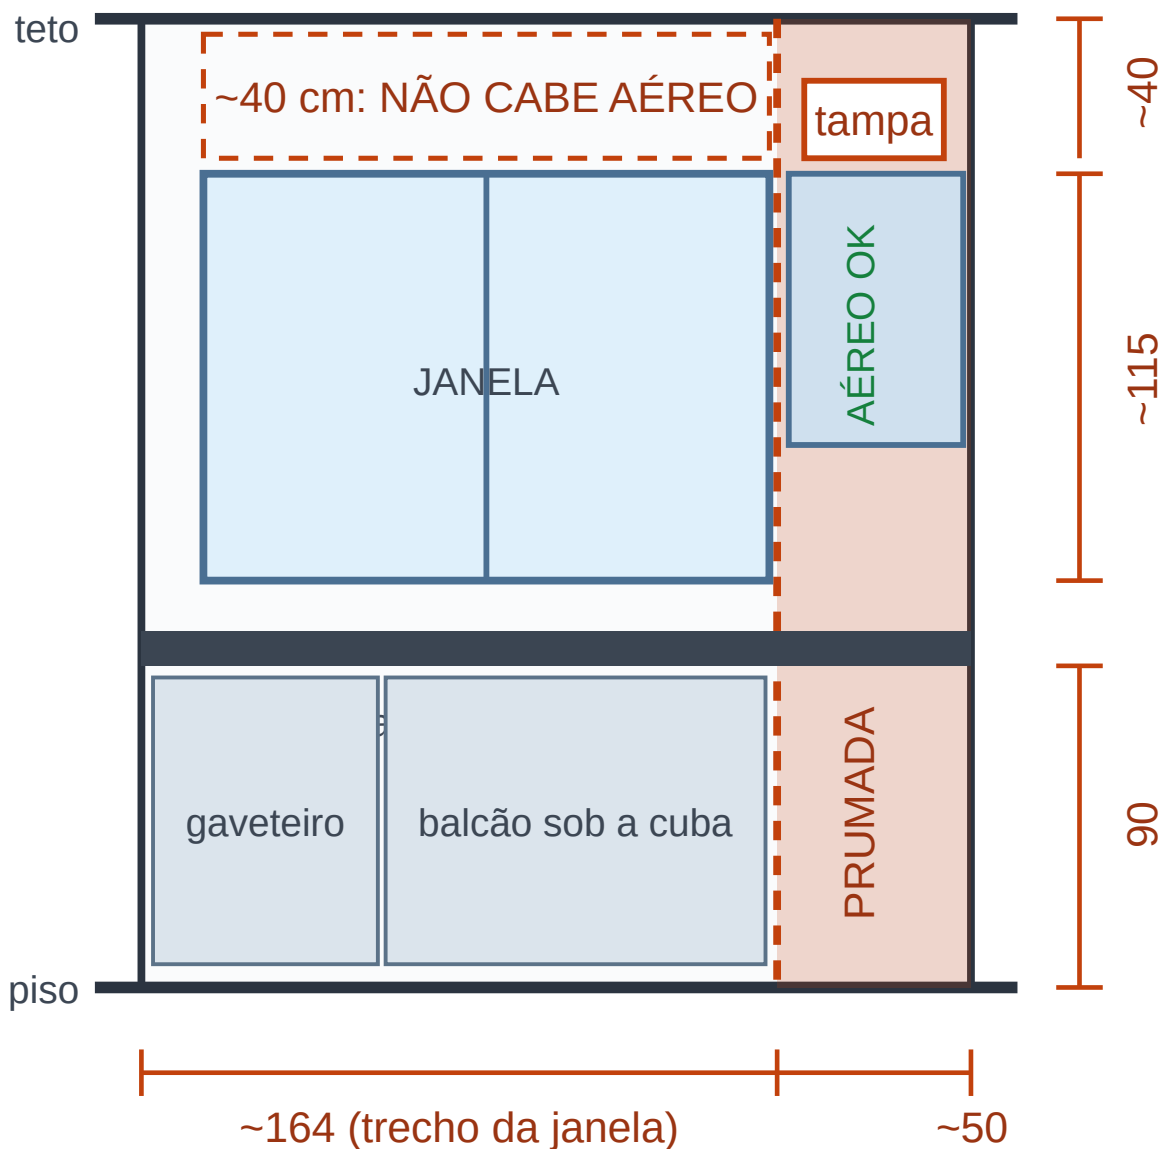

Elevação esquemática da parede da pia (medidas a confirmar com trena). Laranja = prumada e faixa sem uso possível. Azul = onde cabe armário.

Consequência direta: você perde cerca de **1,64 m de armário aéreo** em relação ao que a Rev. 01 previa. Isso precisa ser compensado — a seção 02 mostra como, sem gastar mais.

02 · Nova estratégia de armários (compensando a janela)

Perder o aéreo da pia não é tragédia — é um problema de redistribuição. Estas quatro trocas devolvem mais volume de guarda do que você perdeu, e custam praticamente o mesmo.

#	Troca	Ganho
1	Torre alta ao lado da geladeira (60 cm de largura, do piso ao teto, 60 cm de profundidade), na parede sem janela	Sozinha ela guarda mais que 1,5 m de aéreo. É onde vão mantimentos, micro-ondas em nicho e o forno elétrico.
2	Gavetões no lugar de portas em todos os balcões inferiores	Gaveta aproveita o fundo do armário, que com porta vira espaço morto. Ganha de 25% a 30% de uso real.
3	Aéreos até o teto nas paredes sem janela (altura 90 cm em vez dos 70 cm padrão), com a faixa de cima para o que se usa pouco	Recupera boa parte do volume perdido e já resolve o tamponamento.
4	Prateleira única de 20 cm na faixa acima da janela, se sobra 40 cm ou mais	Opcional. Boa para temperos e plantas; ruim para louça pesada.

Atenção na tampa de inspeção. Aquela tampa branca na parede do nicho de serviço dá acesso à prumada. Se der vazamento no prumo, o encanador do condomínio precisa chegar ali — e se estiver atrás de um móvel colado, ele quebra o móvel, não o contrário. Instrução para o marceneiro: **porta removível ou fundo falso nesse trecho**, sem parafuso escondido.

Correção da coifa — este ponto era um erro da Rev. 01

Na Rev. 01 eu especifiquei coifa com duto saindo pela fachada. As fotos mostram que **o prédio não tem duto de exaustão de cozinha**, e furar a fachada é problema jurídico: fachada é parte comum (Código Civil, art. 1.331, § 2º), então depende de autorização do condomínio — que em prédio MRV costuma ser negada, ou exigida aprovação em assembleia.

Opção	Custo	Prós e contras
Depurador / coifa de recirculação (filtro de carvão ativado)	R\$ 500 – 900	Recomendada. Zero obra, zero autorização. Filtra gordura e odor mas não tira calor nem vapor. Troca de filtro a cada 6 meses (~R\$ 60).
Duto por dentro de uma folha da janela (troca de um vidro por painel de acrílico ou alumínio com saída)	R\$ 700 – 1.200	Exaustão de verdade, reversível, não quebra parede. Ainda assim pergunte ao síndico : altera aspecto da fachada.
Duto furando a parede externa	R\$ 900 – 1.600	Só com autorização formal por escrito. Sem ela, você pode ser notificado, multado e obrigado a fechar o furo por conta própria.

TEXTO PARA MANDAR AO SÍNDICO ANTES DE COMPRAR A COIFA

Boa tarde! Sou (futuro) proprietário da unidade ___, bloco ___. Estou planejando a reforma da cozinha e gostaria de confirmar duas coisas antes de comprar material:

1) O prédio possui algum duto ou shaft de exaustão para coifa de cozinha? Se sim, em qual parede fica o ponto?

2) Caso não exista, a convenção do condomínio permite (a) instalar saída de exaustão substituindo uma folha da janela por painel com saída, ou (b) abrir furo na parede externa? Se permitir, qual o procedimento (autorização escrita, assembleia, projeto)?

Se nenhuma das duas for permitida, vou instalar depurador de recirculação, sem obra. So preciso saber antes para não comprar errado. Obrigado!

03 · Novos itens de custo (o que a Rev. 01 não previa)

As fotos revelaram serviços que não estavam no orçamento porque, pela planta, eu tratei a cozinha como se estivesse vazia. Ela não está.

Novo item	Mínimo	Máximo	Observação
Demolição da bancada pré-moldada e da base de alvenaria que a sustenta	R\$ 250	R\$ 600	Meio dia de servente. Peça para preservar o azulejo abaixo, se puder.
Retirada de entulho (a bancada pré-moldada é pesada, e o prédio não tem elevador)	R\$ 200	R\$ 500	Cheque a regra do condomínio: horário, uso da escada e se pode caçamba.
Recomposição de azulejo onde a bancada estava colada	R\$ 300	R\$ 900	Como o azulejo é só até meia parede, a opção mais bonita é revestir a faixa entre bancada e aéreo com o mesmo material da pedra ou com uma faixa nova.
Adaptação do sifão e da coluna aparente sob a nova bancada	R\$ 150	R\$ 400	Hoje está aparente. Com balcão fechado, precisa de recorte no fundo do móvel.
Coifa (revisão da solução — ver seção 02)	R\$ 0	+R\$ 400	Se ficar no depurador de recirculação, o custo cai em relação à coifa com duto.
Torre alta ao lado da geladeira (compensação dos aéreos)	R\$ 700	R\$ 1.400	Novo módulo. Em compensação, saem ~1,6 m de aéreo (economia de R\$ 500 a 1.000).
Forro de gesso / sanca (opcional)	R\$ 1.200	R\$ 2.800	Muitas unidades vizinhas têm. Resolve o desnível da viga sobre a passagem e esconde a fiação das fitas de LED.
Acréscimo total ao orçamento da Rev. 01	R\$ 1.600	R\$ 6.600	Sendo R\$ 1.200-2.800 opcionais (gesso)

Alternativa que economiza de verdade

Você pode manter a bancada pré-moldada existente e fazer granito só nas outras duas paredes. Economia estimada: **R\$ 1.500 a R\$ 2.500** (pedra da pia + demolição + entulho + azulejo).

Contra: você fica com uma bancada branca de granilite ao lado de granito preto. Fica evidente e foge do que você pediu.

Meio-termo que funciona: se em algum momento o orçamento apertar, esse é o corte mais inteligente da lista — e dá para trocar a bancada da pia depois, sem mexer no resto.

Uma coisa que agora ficou mais barata

Como o aéreo sobre a pia saiu do projeto e a coifa pode virar depurador, a **bancada da parede da janela não precisa mais de frontão de pedra** naquele trecho: o peitoril da janela já faz esse papel. Isso libera cerca de **1,64 m de frontão**, o que folga o plano de corte da chapa e reforça que **uma chapa só resolve** (página 8 da Rev. 01).

04 · Cama King em prédio sem elevador

Este é o ponto mais concreto desta revisão. Os anúncios do Gran Conquista descrevem unidades no 2º, 3º e 4º andar com acesso por escada. Uma cama King brasileira tem colchão de **1,93 m × 2,03 m**, que não dobra, não desmonta e não vira em patamar de escada estreito. Espacialmente ela cabe no Quarto 1 — a conta da Rev. 01 continua válida. O problema é **chegar lá**.

Como saber antes de comprar

Meça estes três pontos na escada. A regra prática: um colchão de 1,93 m precisa girar num patamar, e para girar ele precisa de uma **diagonal livre** maior que 1,93 m.

Medida	Mínimo desejável	Como medir
Largura livre do lance de escada	≥ 1,00 m	De parede a corrimão, no ponto mais estreito
Diagonal livre do patamar	≥ 2,10 m	De canto a canto do patamar, na diagonal. É a medida que decide.
Largura da porta de entrada e da porta do quarto	≥ 0,80 m	Vale medir com a folha removida do batente

As três saídas, se a escada não passar

Solução	Custo extra	Como funciona
Colchão embalado a vácuo (roll-packed)	R\$ 0	Melhor saída. Várias marcas entregam o King enrolado num cilindro de ~50 cm de diâmetro. Sobe a escada tranquilo e expande em 24 a 72 h. Confirme com o vendedor antes de fechar se aquele modelo específico vem a vácuo.
King “split” (dois colchões de 0,96 m lado a lado)	R\$ 0 a +15%	Sobe fácil e permite firmeza diferente para cada lado. Contra: a emenda no meio incomoda quem dorme no centro. Existe topper para disfarçar.
Içamento por guindaste ou pela janela	R\$ 400 – 1.200	Último recurso, precisa de autorização do condomínio e janela grande o suficiente. Para uma cama só, raramente compensa.

E a base da cama? Base box King padrão vem em **duas metades de 0,96 m** justamente por causa disso — base quase nunca é problema. O gargalo é sempre o colchão inteiriço. **Cabeceira:** se for de 1,93 m em peça única, meça antes também; muitas são entregues em duas partes.

Confirmação do que não mudou no Quarto 1

A conta espacial da Rev. 01 segue de pé: King de 1,93 × 2,03 no quarto de 3,20 × 3,44, com 63 e 64 cm de passagem nas laterais, 81 cm entre o pé da cama e o guarda-roupa, e guarda-roupa de 2,40 m na parede da porta. **Nada disso mudou.** A revisão é só sobre logística de entrega.

05 · Sala — dúvida da Rev. 01 resolvida

Na Rev. 01 ficou uma pendência: eu não sabia em qual parede da sala estava a janela, e por isso deixei duas variantes. **As fotos resolveram.**

Confirmado: a janela da sala fica na **mesma parede longa da janela da cozinha** (a parede da fachada), e a passagem para o corredor dos quartos fica na parede oposta, na ponta mais distante da entrada. Ou seja, vale a **variante que eu já havia desenhado**:

Elemento	Parede	Conferência
Sofá sem braços 2,20 × 0,85	Parede da fachada, sob a janela	Sofá baixo e sem braços não bloqueia a luz nem a abertura da janela de correr
Painel de TV 1,45 × 1,20	Parede oposta (cega), no trecho antes da passagem do corredor	Sem reflexo de sol na tela o dia inteiro
Canto alemão	Parede da entrada (a curta, cega)	Mantido
Distância sofá → TV	1,54 m	TV de 43" a 50" , como já especificado

DOIS DETALHES NOVOS QUE AS FOTOS MOSTRARAM

- **Interfone na parede.** Nas fotos ele aparece na parede próxima à entrada — exatamente onde vai o canto alemão. Ele fica a cerca de 1,40 m do piso, então o banco (0,45 m) e o encosto estofado (até 0,90 m) passam por baixo sem cobrir. **Confirme a altura dele antes de o marceneiro cortar o encosto.**
- **Viga sobre a passagem da cozinha.** O teto baixa nesse trecho. Se você for tamponar armários até o teto na cozinha, o tamponamento tem que parar na viga, não na laje. Isso muda a altura dos módulos e o marceneiro precisa saber disso **na visita de medição**.

06 · Checklist revisado — o que medir na visita

Substitui a lista da página 24 da Rev. 01. Estas são as medidas que realmente travam decisão de compra:

Medida	Trava qual decisão
☐ Diagonal livre do patamar da escada	Se compra cama King inteira ou a vácuo / split
☐ Peitoril e topo da janela da cozinha (do piso)	Se cabe alguma prateleira acima da janela
☐ Largura e profundidade do pilar (a “mini parede”)	O dente da pedra e o aéreo daquele trecho
☐ Largura do nicho de serviço e altura do registro de água	Se cabe máquina + tanque ou só um dos dois
☐ Largura livre da passagem cozinha-sala e altura da viga	Se o “U” funciona como projetado e onde para o tamponamento
☐ Comprimento da parede da geladeira , de reboco a reboco	Confirma os 2,14 m (não os 2,75 da planta)
☐ Pé-direito (piso ao teto) na cozinha e na sala	Altura dos módulos e do tamponamento
☐ Altura do interfone	Altura do encosto do canto alemão

E TRÊS PERGUNTAS PARA O SÍNDICO OU ADMINISTRADORA

1. Existe duto de exaustão de cozinha? Se não, o que a convenção permite? (texto pronto na seção 02)
2. Qual a regra para obra: horário permitido, ruído, uso da escada, caçamba e prazo máximo?
3. Há histórico de vazamento nas prumadas do bloco? (define se vale a pena deixar acesso fácil à tampa de inspeção ou reforçar a impermeabilização antes de fechar a marcenaria)

Este documento complementa e corrige a Revisão 01. Onde houver conflito, vale a Revisão 02. As observações aqui derivam de fotos de outra unidade do mesmo condomínio e de dados públicos de anúncios — são hipóteses de

trabalho fortes, não levantamento técnico. Nada pode ser cortado, fabricado ou demolido antes da medição presencial. Intervenções em prumada, fachada ou estrutura exigem profissional habilitado e autorização do condomínio.