

Check that there is no gap between backing plates and bridges
 Kein Spiel zwischen Stützplatte und Brücke
 Aucun jeu entre plaque et pont

Stay and distance tube
 : Leihbolzen und Distanzrohr
 L'tai et tube de distance

Bridge
 Brücke
 Pont

Side bar
 Seitenstab
 Barre latérale

Rivet
 Niet
 Rivet

upper
 obere
 supérieur
 lower
 untere
 inférieur

Backing plate
 Stützplatte
 Plaque porteuse

Press cage, upper part
 Siebkorb, obere Teil
 Coge de la presse, partie supérieur
 Press cage, lower part
 Siebkorb, untere Teil
 Coge de la presse, partie inférieur

Press liquid tray
 Presswanne
 Boc pour liquide presse


Cross section of press
 Querschnitt d. Presse
 Coupe transversale de la presse

Frame
 Rahmen
 Châssis

Leg
 Fuß
 jambes

Forked sling clamp
 Gelenkgabel
 Fourchette d'accrochage

Center bar
 Mittelstab
 Barre centrale

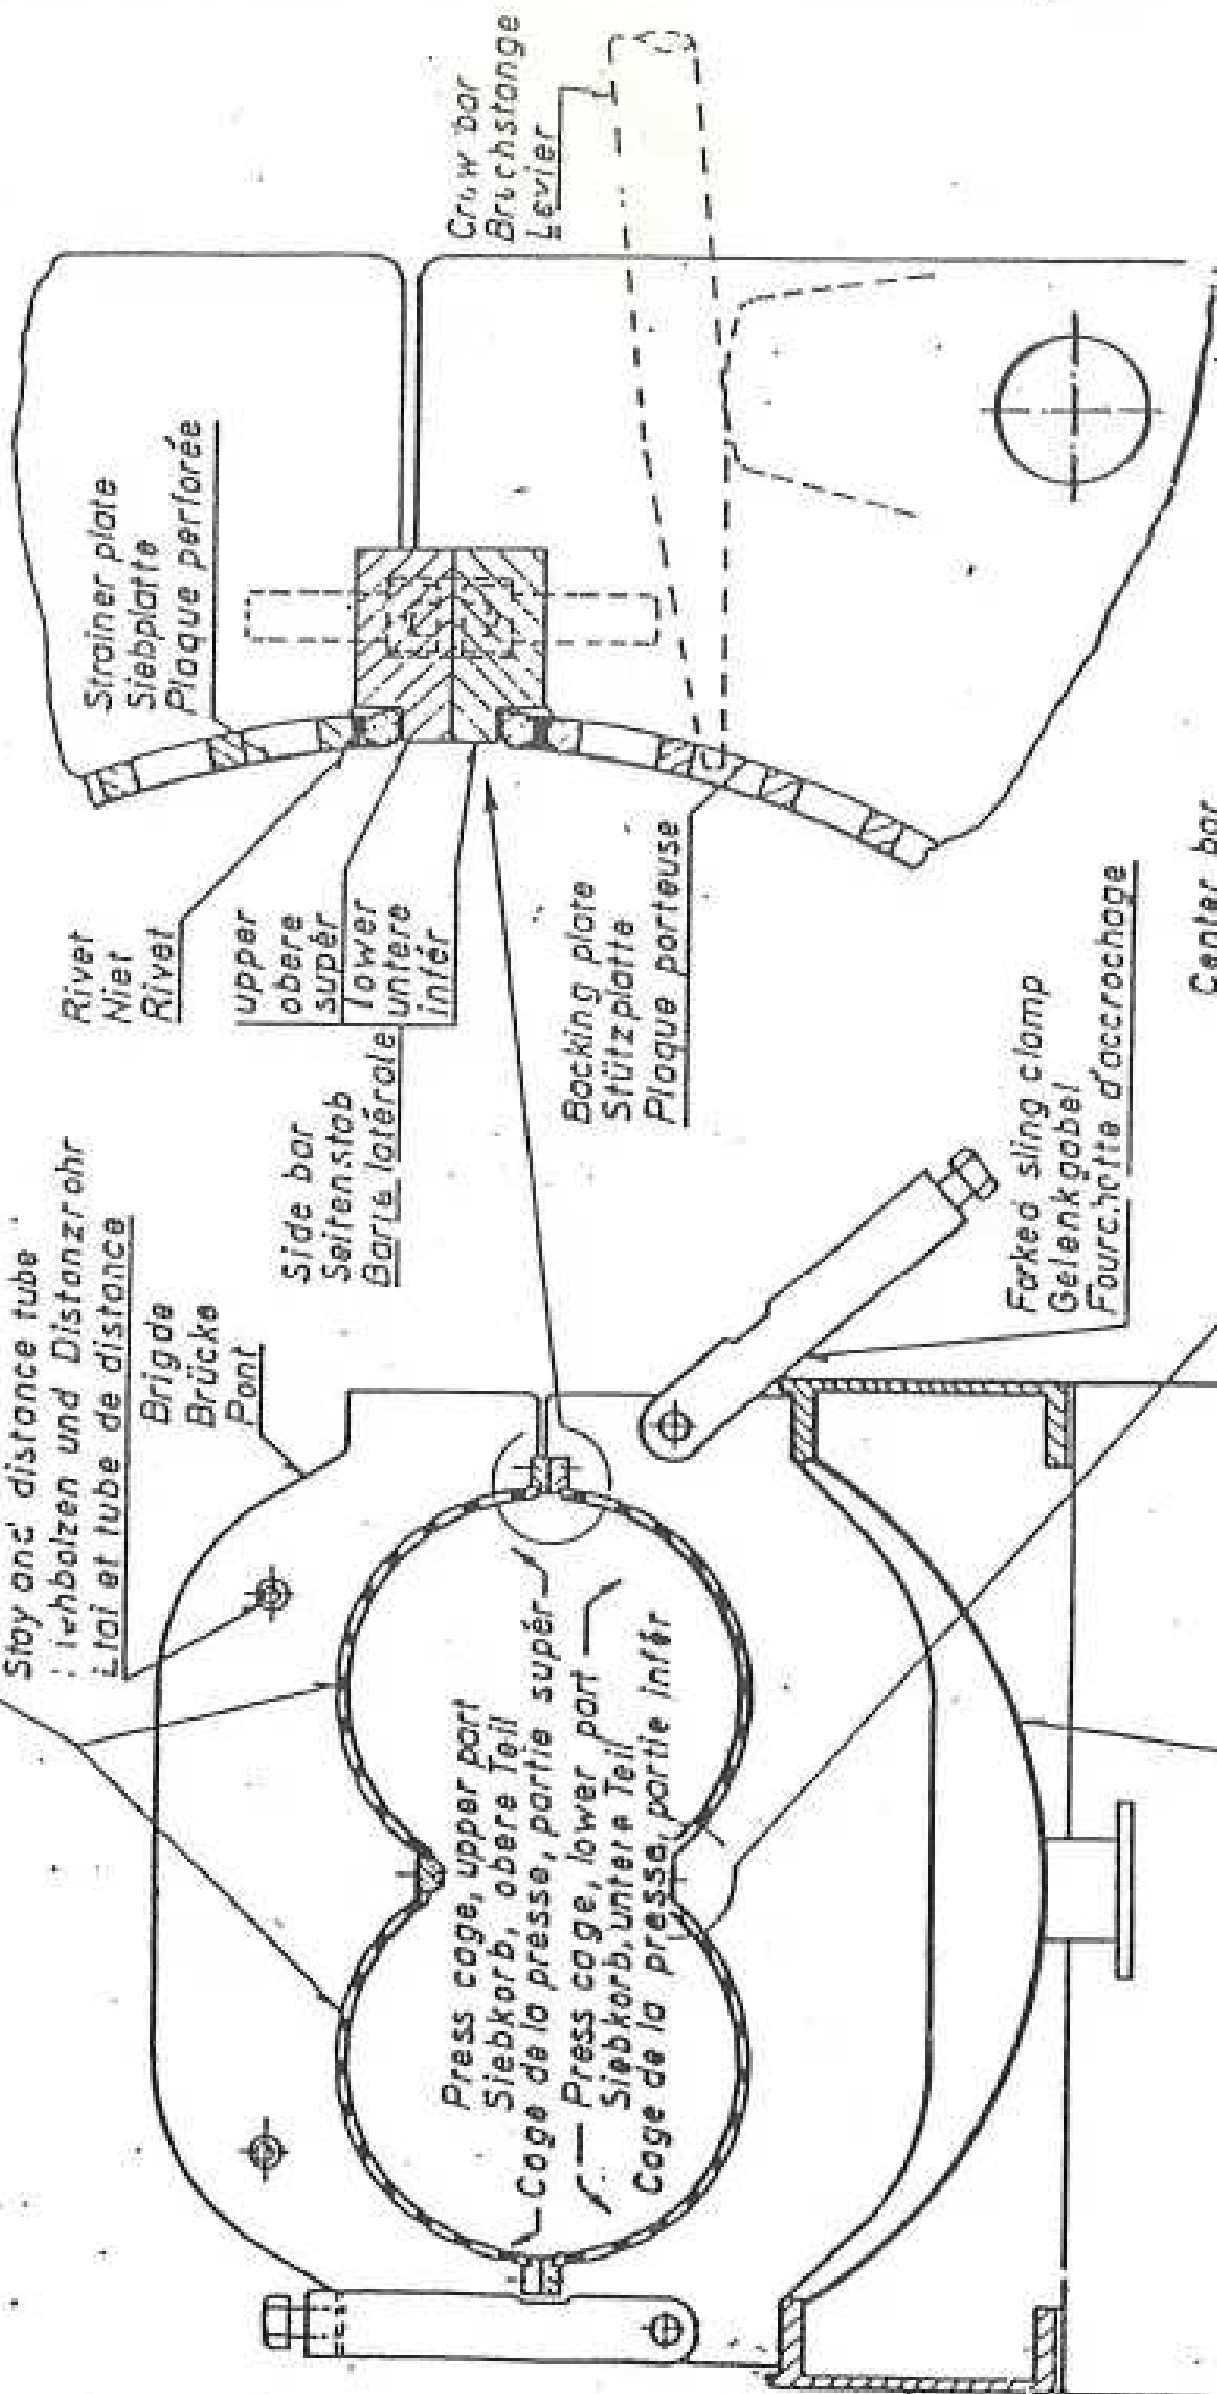

Cross Section & Details
 Querschnitt & Details
 Coupe transversale & details

Scale
 —
 Orig. 4/2-76. RBE

No. 41-35247-

* Sterd Bantz Industries
 BERGEN, NORWAY

1.1.1. SBA
 & P

Art: H. H. H. H.
 C. H. H. H.



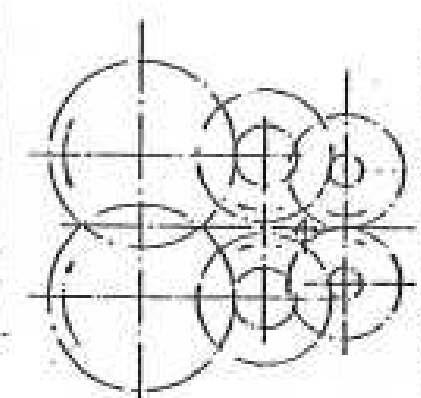


DIAGRAM OF GEARBOX

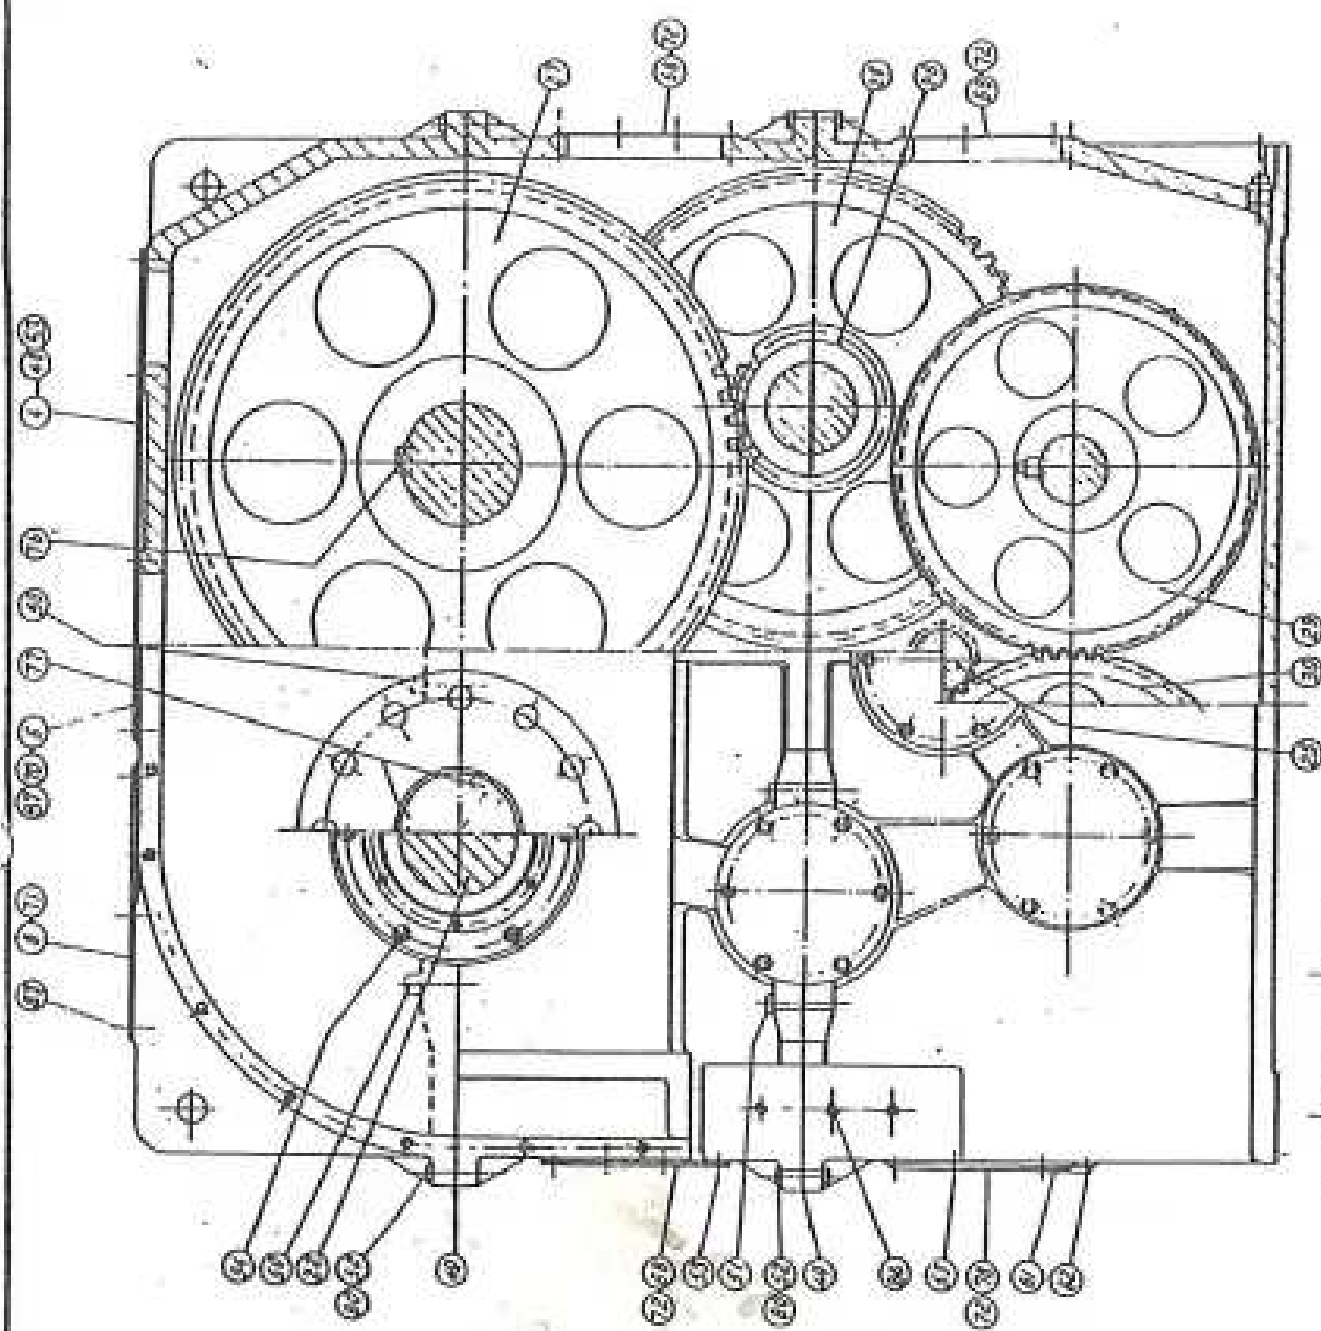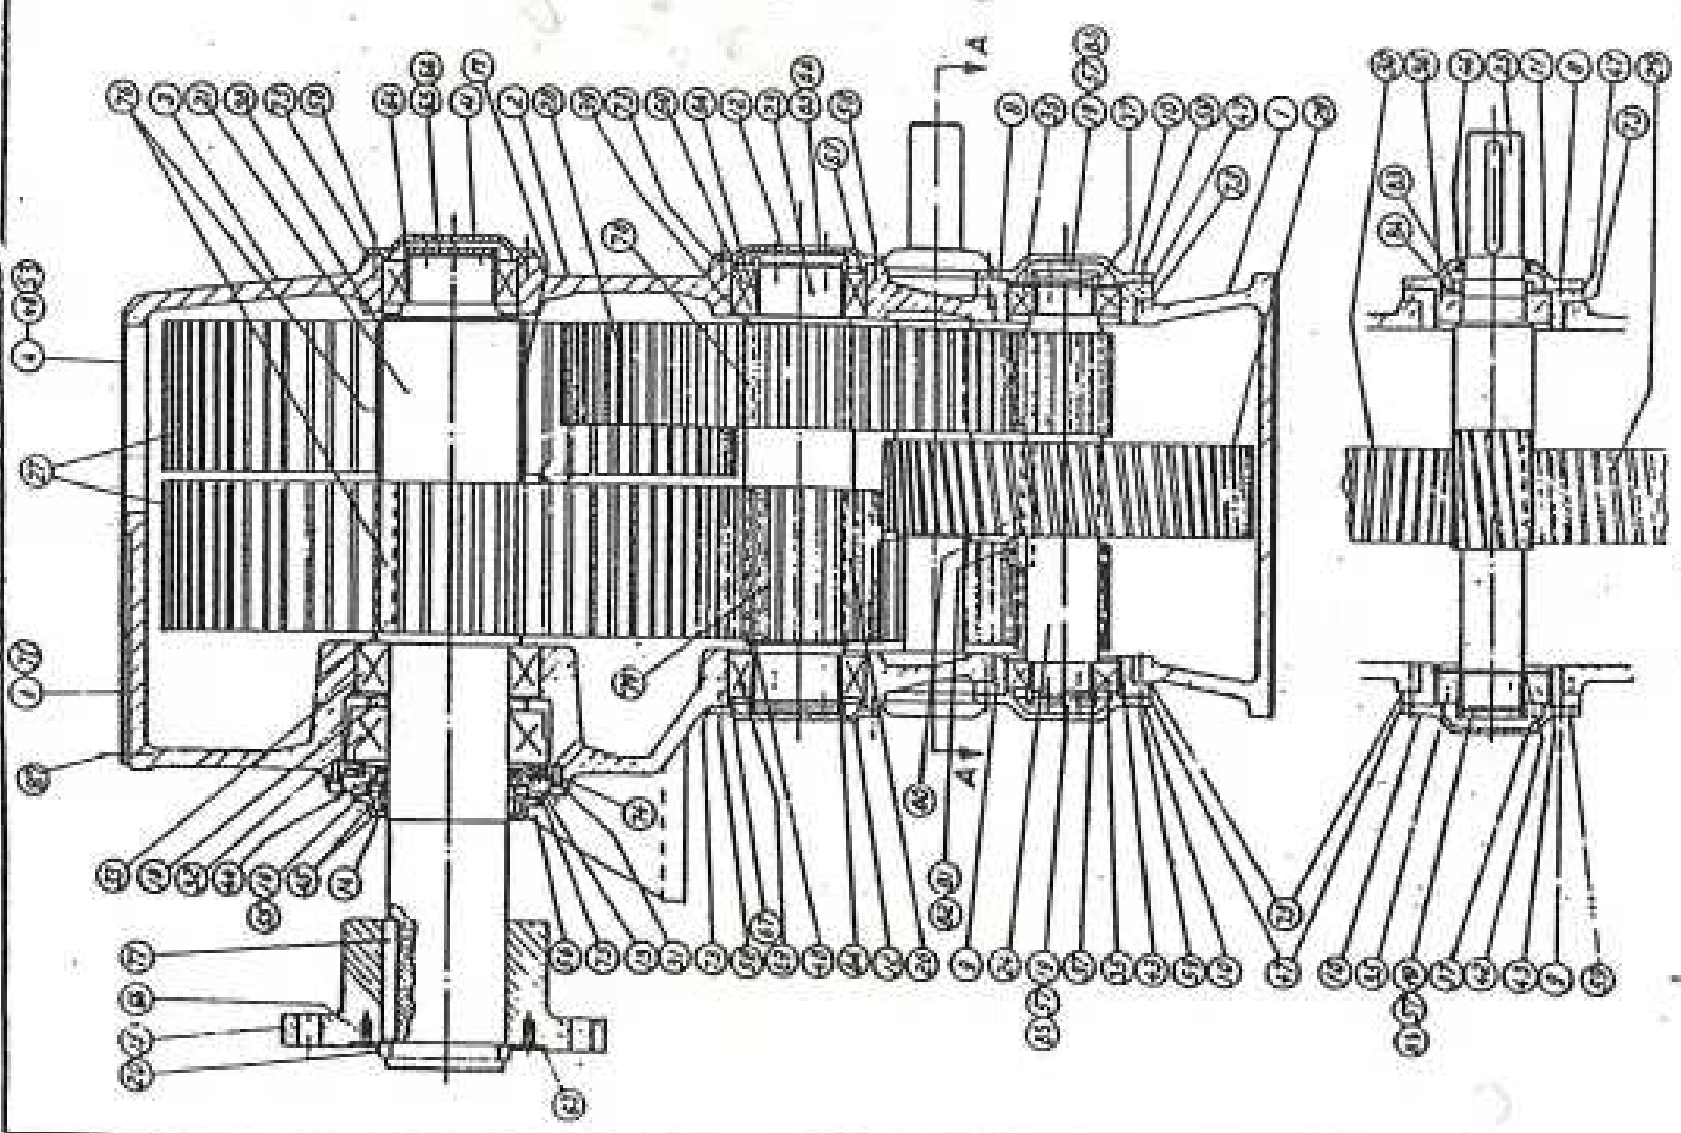


SECTION A-A

LIST OF PARTS: 41-31751

Twin Screw Press MS/RS-643 Section of Gearbox Schneckenpresse des Getriebes Casse intermédiaire de la boîte à réduction	Scale: 1:1	NO. 41-31751 Laboratory
	Draw: 2-3-62	
	Des: 11-31752	
	Author: J. J.	

Wooden shape
Holzform
Forme en bois

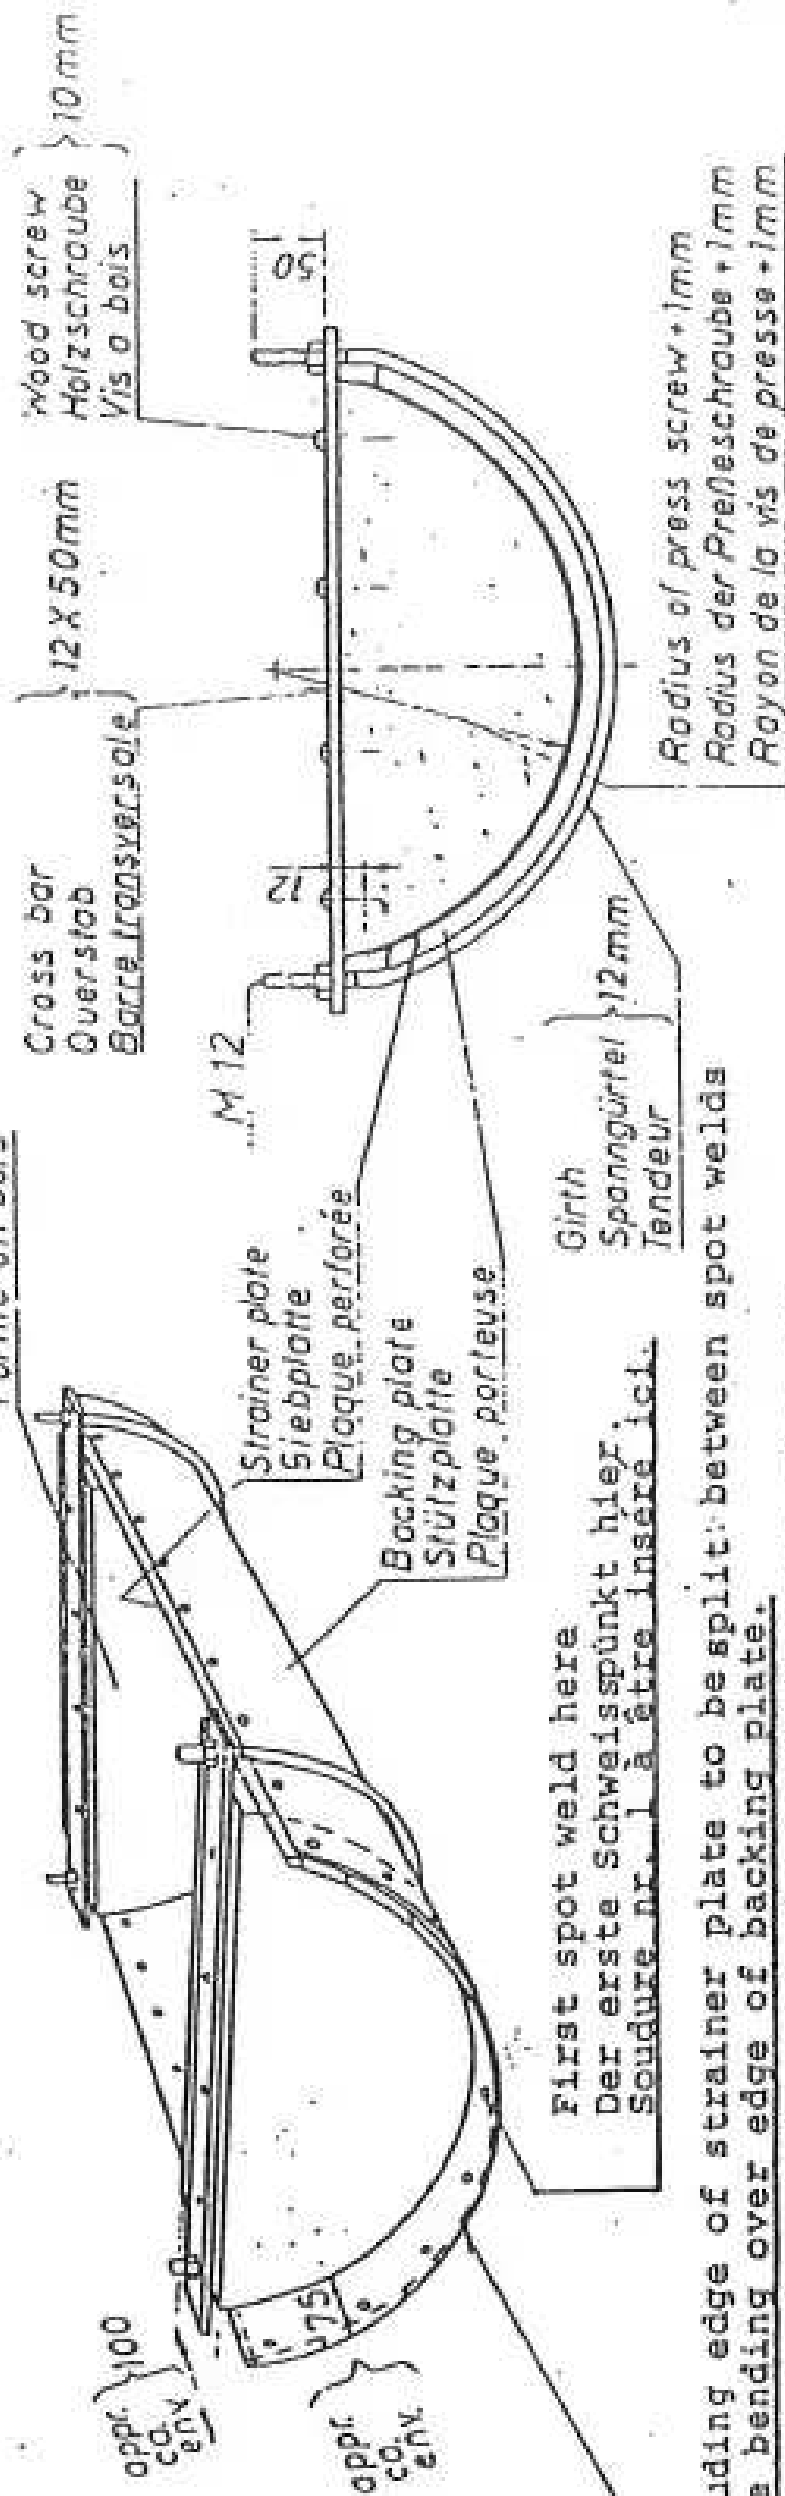


Protruding edge of strainer plate to be split between spot welds before bending over edge of backing plate.

Die vorstehende gekrümmte Kante der Siebplatte muss vor dem Umbiegen über die Stützplatte kurz eingeschnitten werden.

Bord en excès à couper entre soudure avant de courber le bord de la plaque porteuse.

Repl. of strainer pl., welded. Ausw. der siebpl., geschweisst Repliment plaques perforée, soudure.	Scale: Drwg. 8-10-75 T.T.
	—
* Stord Børz Industriale STORDEN - NORWAY	No. 41-34405

Wooden shape
Holzform
Forme en bois

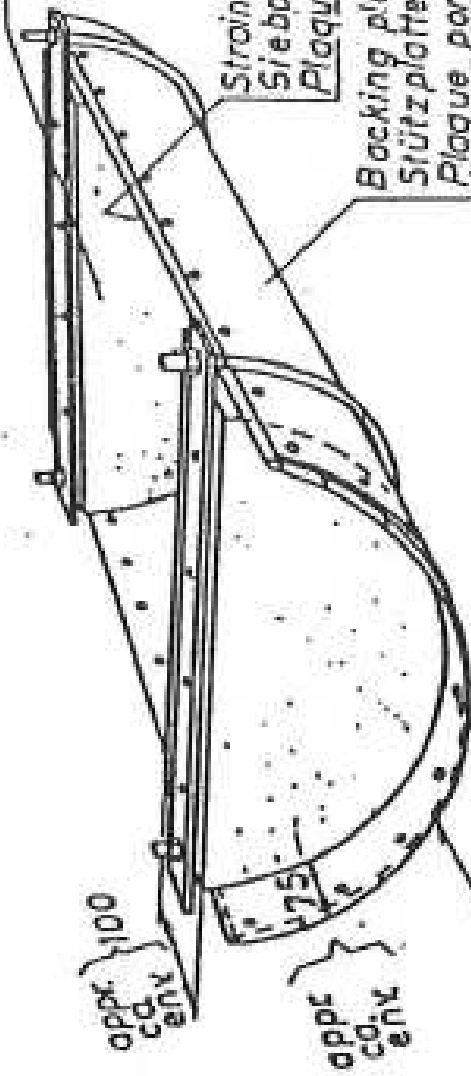


First rivet to be inserted here
Der erste Niet ist hier einzusetzen
Rivet n°1 à être inséré ici

Protruding edge of strainer plate to be split between rivets before bending over edge of backing plate.

Die vorstehende gekrümmte Kante der Siebplatte muss vor dem Umbiegen über die Stützplatte kurz eingeschnitten werden.

Bord en excès à couper entre rivets avant de courber le bord de la plaque porteuse.

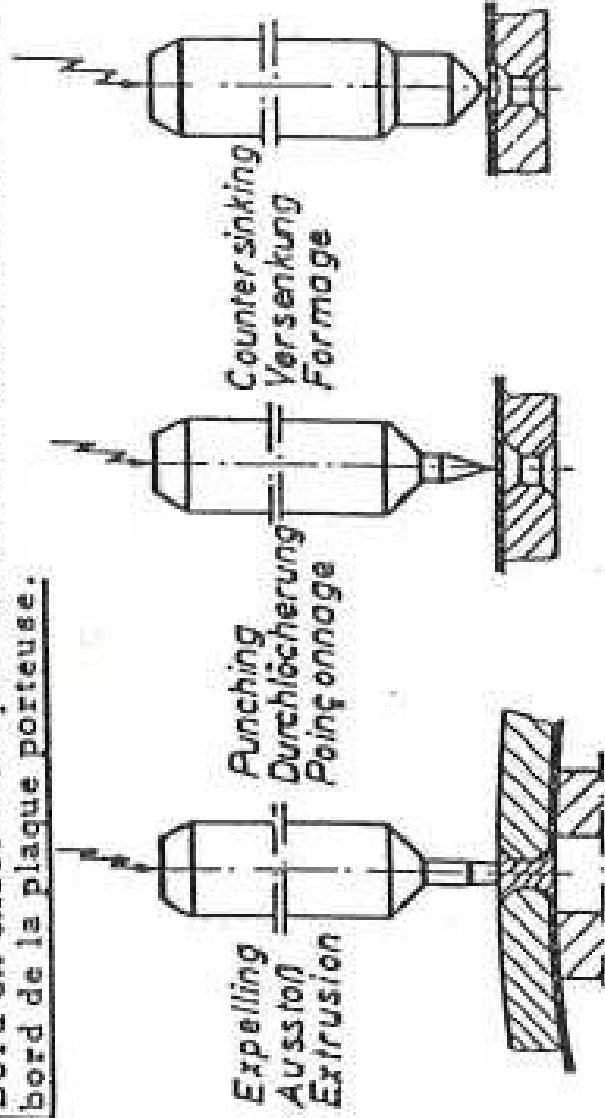

Old rivets of steel have to be bored before expelling
Alte Nieten aus Stahl müssen vor den Ausstoß gebohrt werden
Les vieux rivets d'acier doivent être percés pour pouvoir être enlevés

Wood screw
Holzschraube
Vis à bois

Cross bar
Querstab
Barre transversale


1/2" UNC

Strainer plate
Siebplatte
Plaque perforée

Backing plate
Stützplatte
Plaque porteuse

Girth
Spanngürtel
Tendeur

Radius of press screw + 1mm
Radius der Pressschraube + 1mm
Rayon de la vis de presse + 1mm

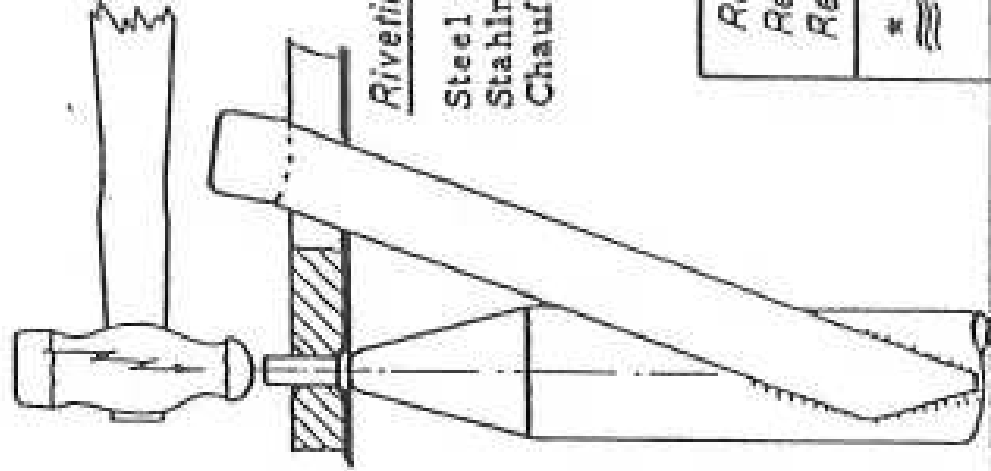

Riveting - Nieten - Rivure.

Steel rivets have to be heated before riveting.
Stahlnieten müssen vorgewärmt werden
Chauffer les rivets d'acier avant de les placer

Repair strainer plate Reparatur Siebplatte Reparage plaque perforée	Scale: Draw: 8.1.73 A.N.
	—
* Stord Metallindustries STORD - NORWAY	
No. 41-33432	

DRIFTS - DORNE - POINÇONS

Expelling Ausstreiben Extrusion	Punching Löcher machen Poinçon	Countersink Versenken Fraisé
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------


appr.
ca.
enx } 75

appr.
ca.
enx } 25


appr.
ca.
enx } 800

Hard metal
Hartmetall
Métal dur

RIVETING KNOB
NIETVORHALTER
FERS DE RIVURE

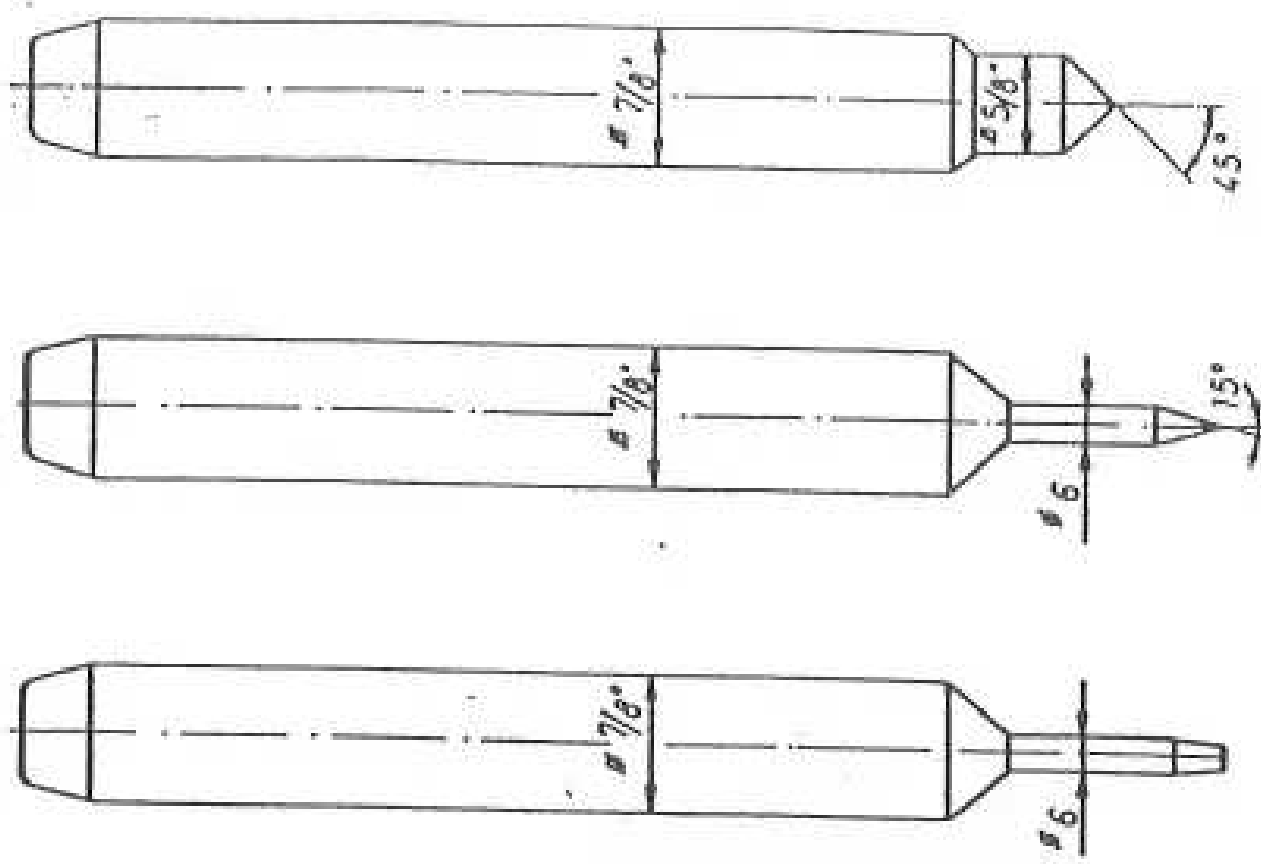

Riveting Knob and Drifts Nietvorhalter und Dorner Fers et poinçons de rivure		Scale	Draw: 8-1-72, A.M.
Sjerd Beritz Industries BLADEN - NORWAY		No. 41-33433	

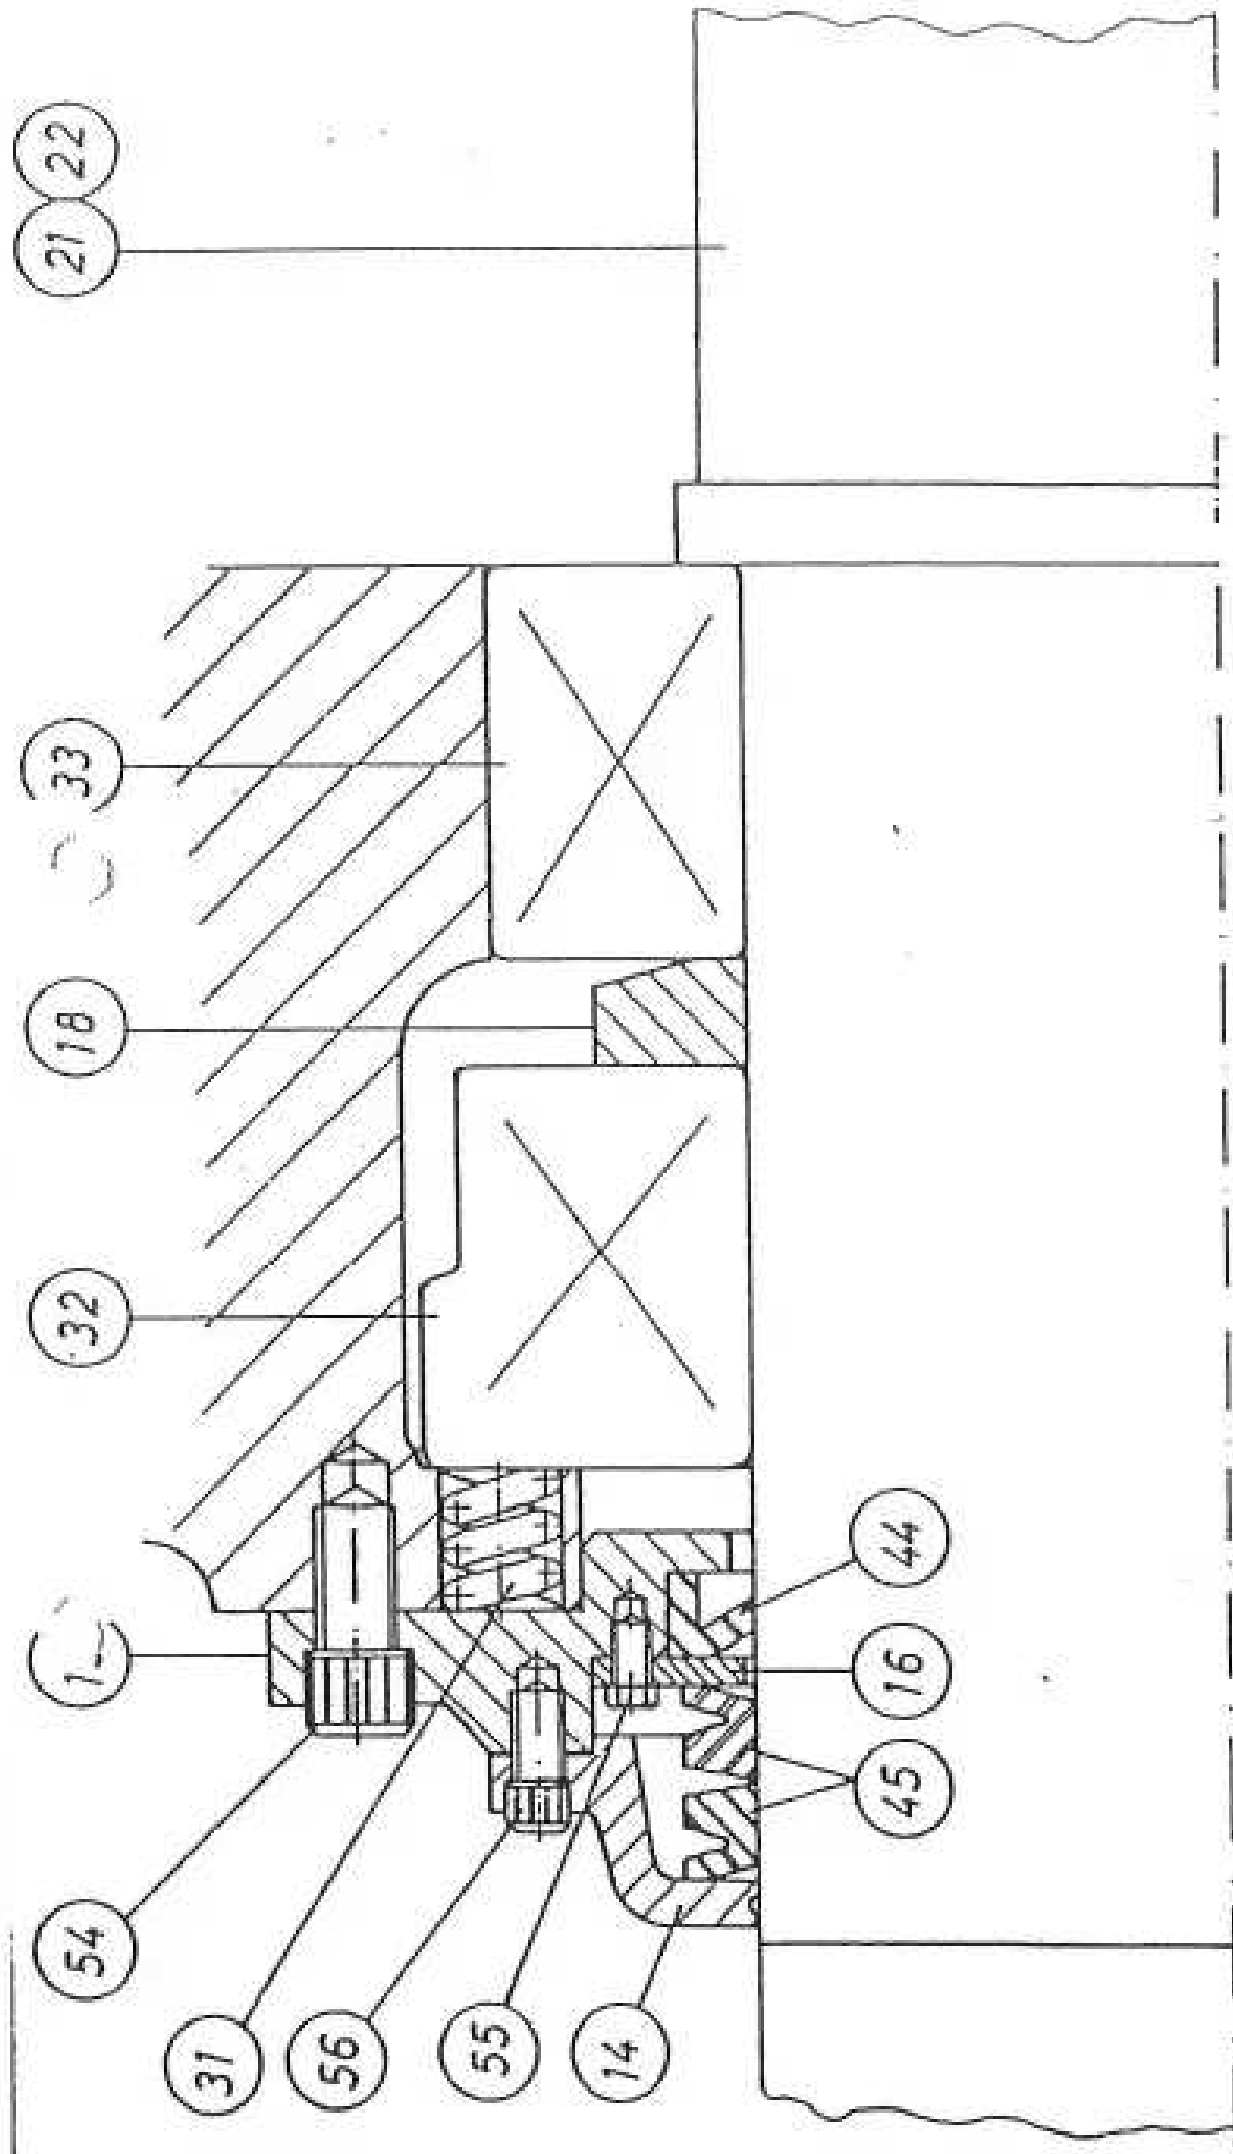

Item Nos. refer to parts list of gearbox.


Die Pos. Nr. korrespondieren zu Stückliste für Getriebekasten.

Pos. No. voir liste de piece pour boite d'engrenage.


Twin Screw Press RS/MS-64 Packing rings on screw shafts. Dichtungsringe Schraubende Joints pour vis de presse	Scale:	Draw: 8-1-73.
	1:2	A.N.
	Orig:	
	Substitute for:	
★ ≡≡≡ Stord Bartz Industries BERGEN - NORWAY	No. 41-33429	
	Substituted by:	

* **Stord Bartz Industries**
BERGEN - NORWAY

-44-

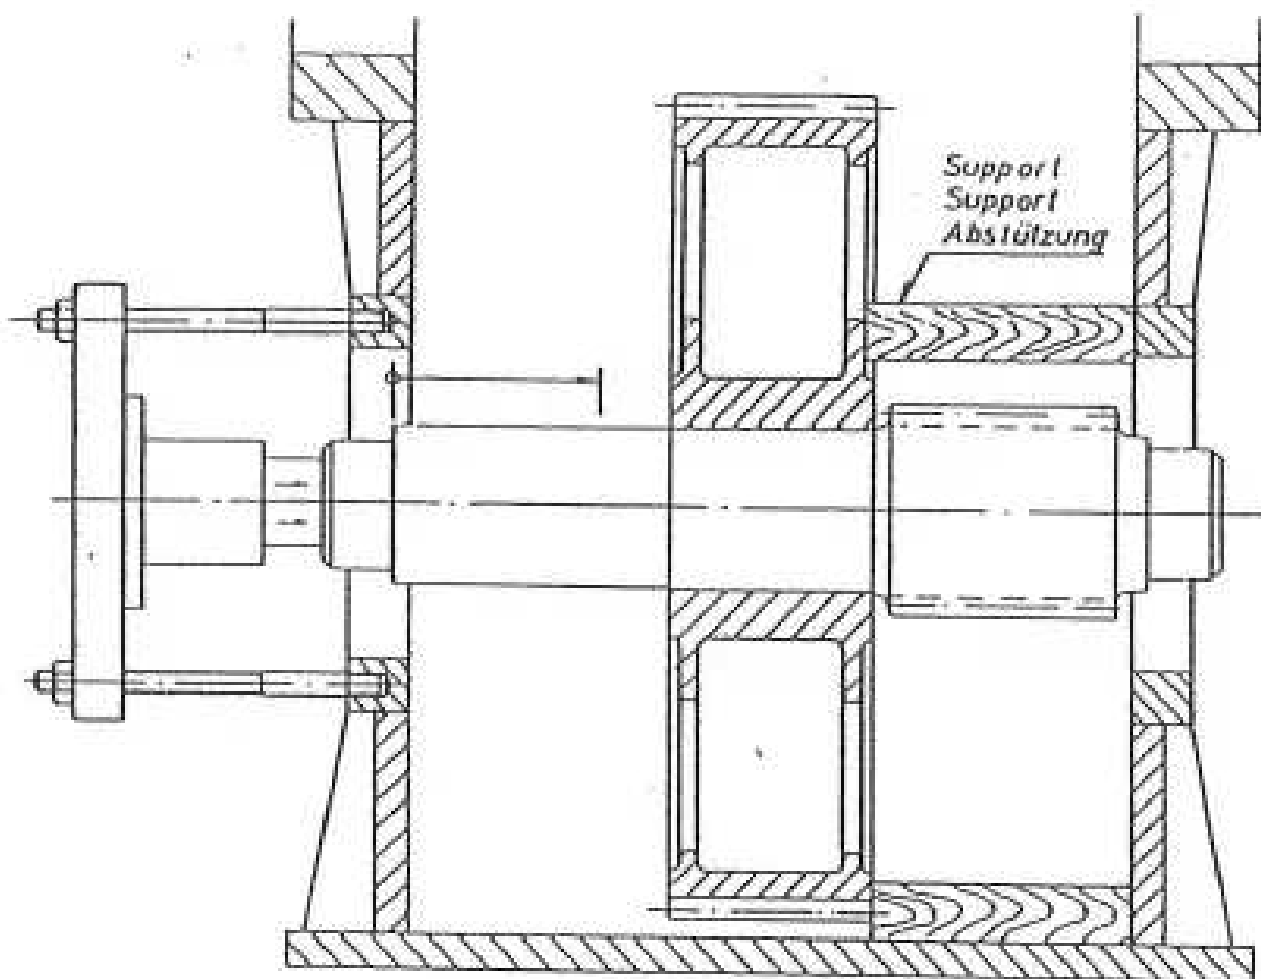

Dismantling - Demontage - Ausbau

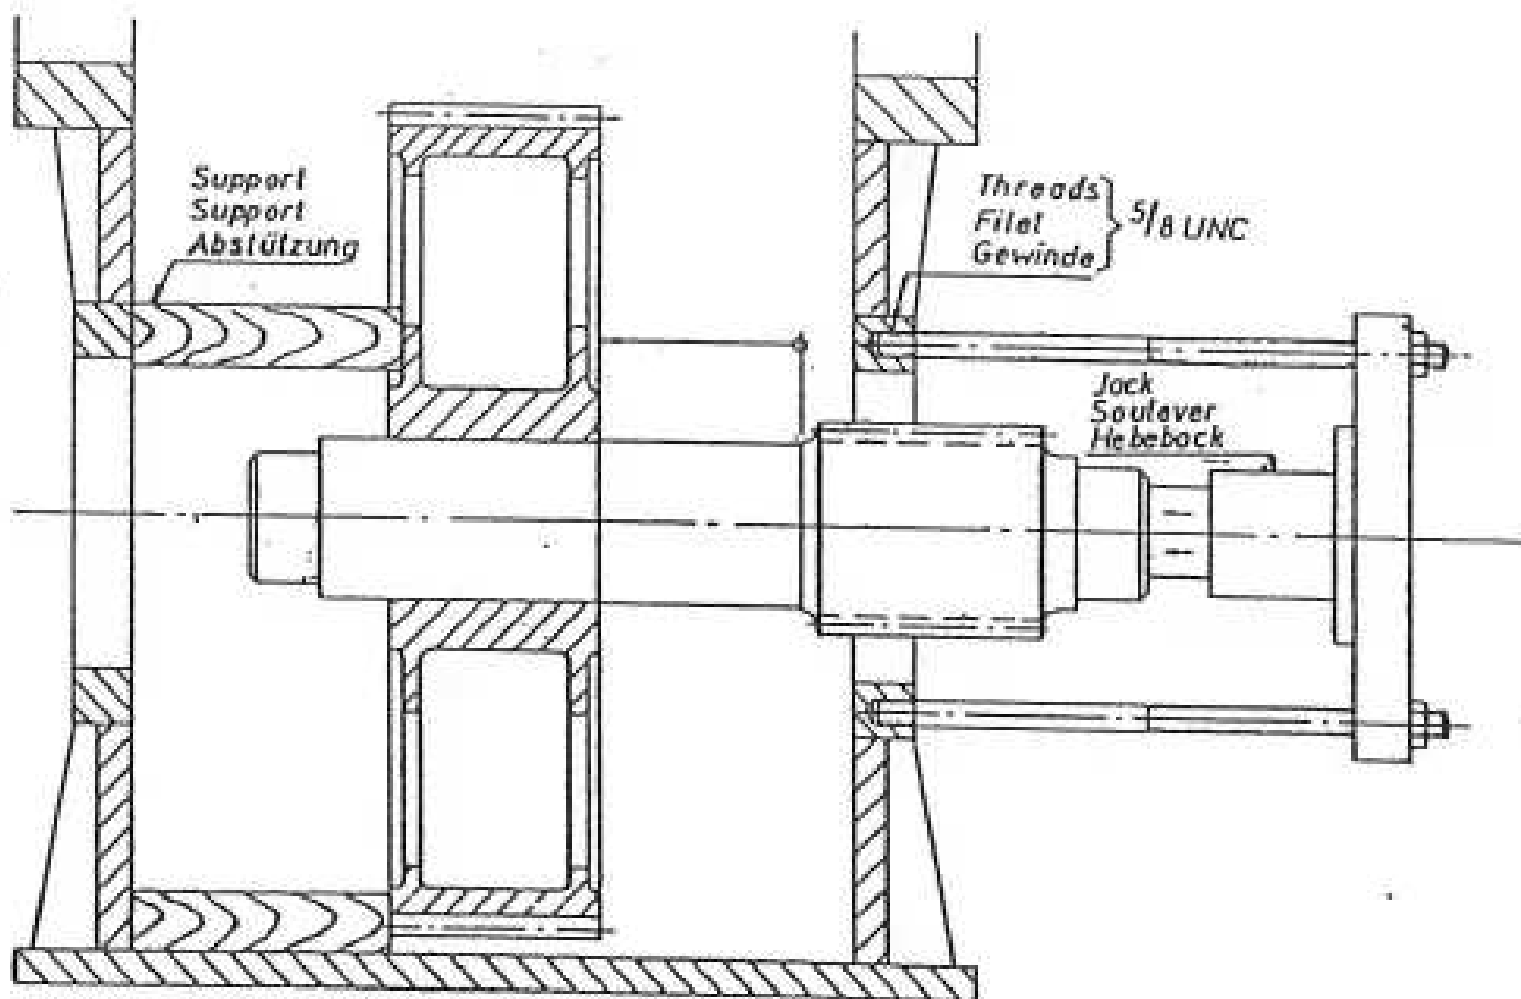

Replacing - Montage - Einbau


PRESSE MS/RS-64S

Disant. & replacing of 2 nd Shaft & Wheel	Scale: —	Drawn: 26-6-69 M.F.
Dem. & Mont. des 2. Arbre & Roue	Substitute for: —	Orig.: 31-32250
Ausbau & Einbau 2. Welle & Rad		
* Stord Bartz Industries BERGEN, NORWAY	No. 41-31767	Substituted by:

Minimum 2 mm space should be left for weld slag depositing on the backing strip.

Platzbedarf für Schweiss-schlacke auf Stützblech ist wenigstens 2 mm.

Laisser un jeu de 2 mm pour faciliter le dépôt de soudure sur la bande d'appui.

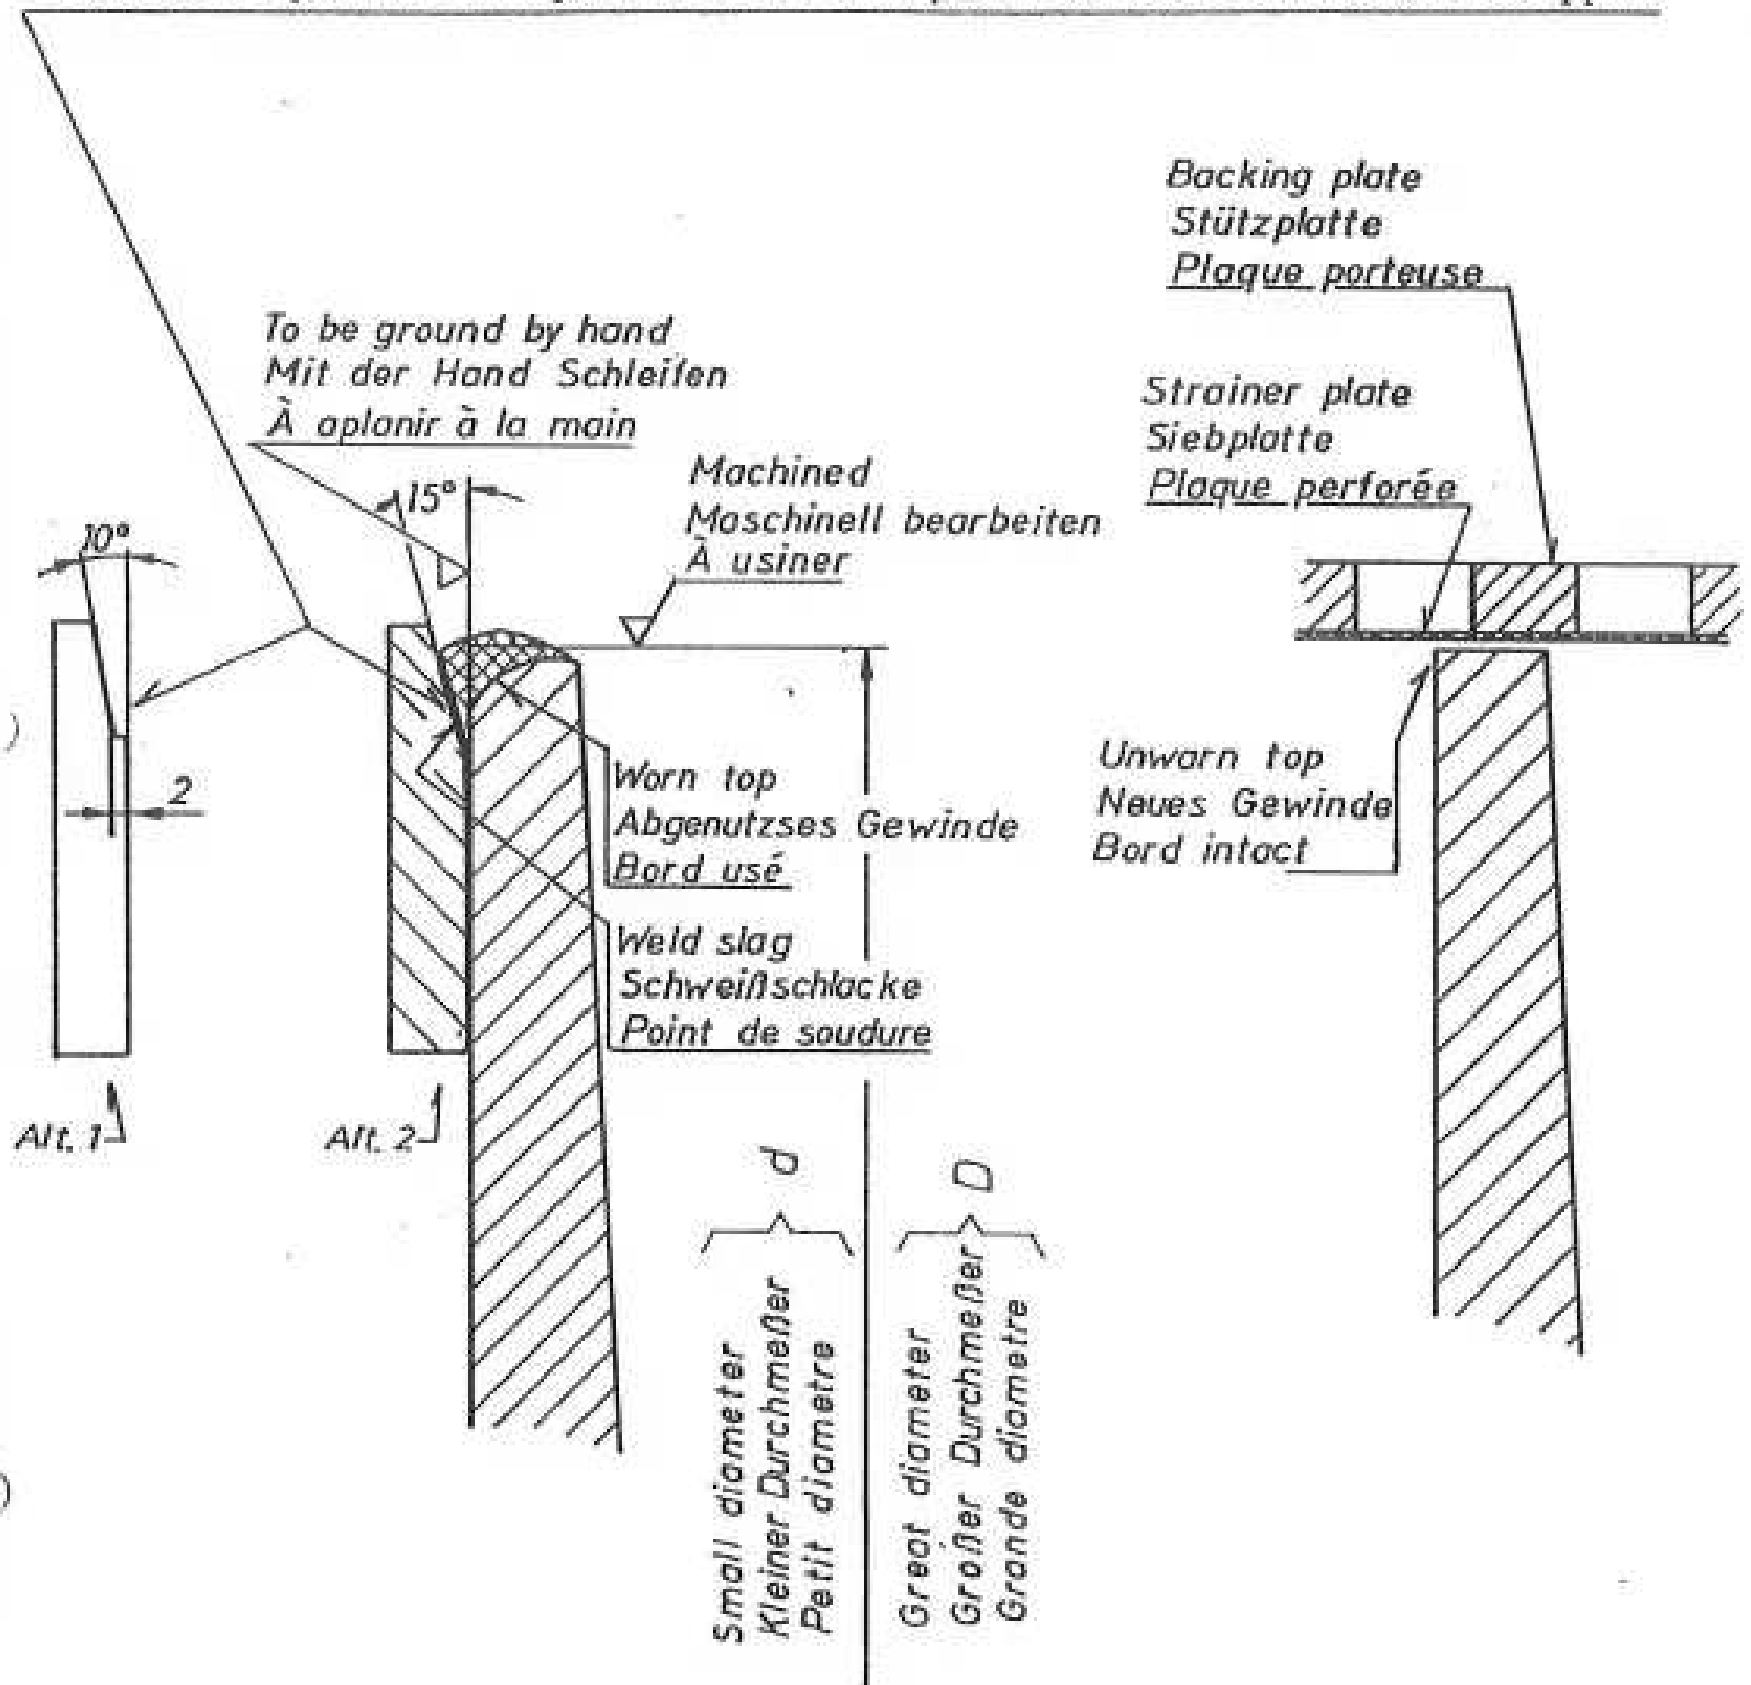

Backing strip of carbon or copper (not annealed) to be removed after welding.

Das Schweiss-stützblech aus Kupfer (nicht ausgeglüht) oder aus Kohle ist nach dem Schweissen zu beseitigen.


Bande d'appui de graphite ou de cuivre (non traité) à enlever après la soudure.

Press	d	D
MS-64 FD	Ø 638 ^{+0,6} _{-0,8}	—
MS-64 S	Ø 639 ^{-0,5} _{-0,8}	Ø 779 ^{-0,5} _{-0,8}
RS-64 S	Ø 636 ^{-0,2} _{0,4}	Ø 776 ^{-0,2} _{-0,4}
RS-68 S	Ø 676 ^{-0,2} _{-0,4}	Ø 776 ^{-0,2} _{-0,4}
RS-80 S	Ø 707 ^{+0,3}	Ø 812 ^{-0,2}

REV.1. TILFØYD 1MÅL 210688 AN

Press RS/MS-64S/ RS-68S / RS-80S	Scale:	Drwg: 8-1-73 AN
	—	—
* Stord Bortz Industries BERGEN - NORWAY	No. 41-33430	

TWIN SCREW PRESS MS/RS-64S

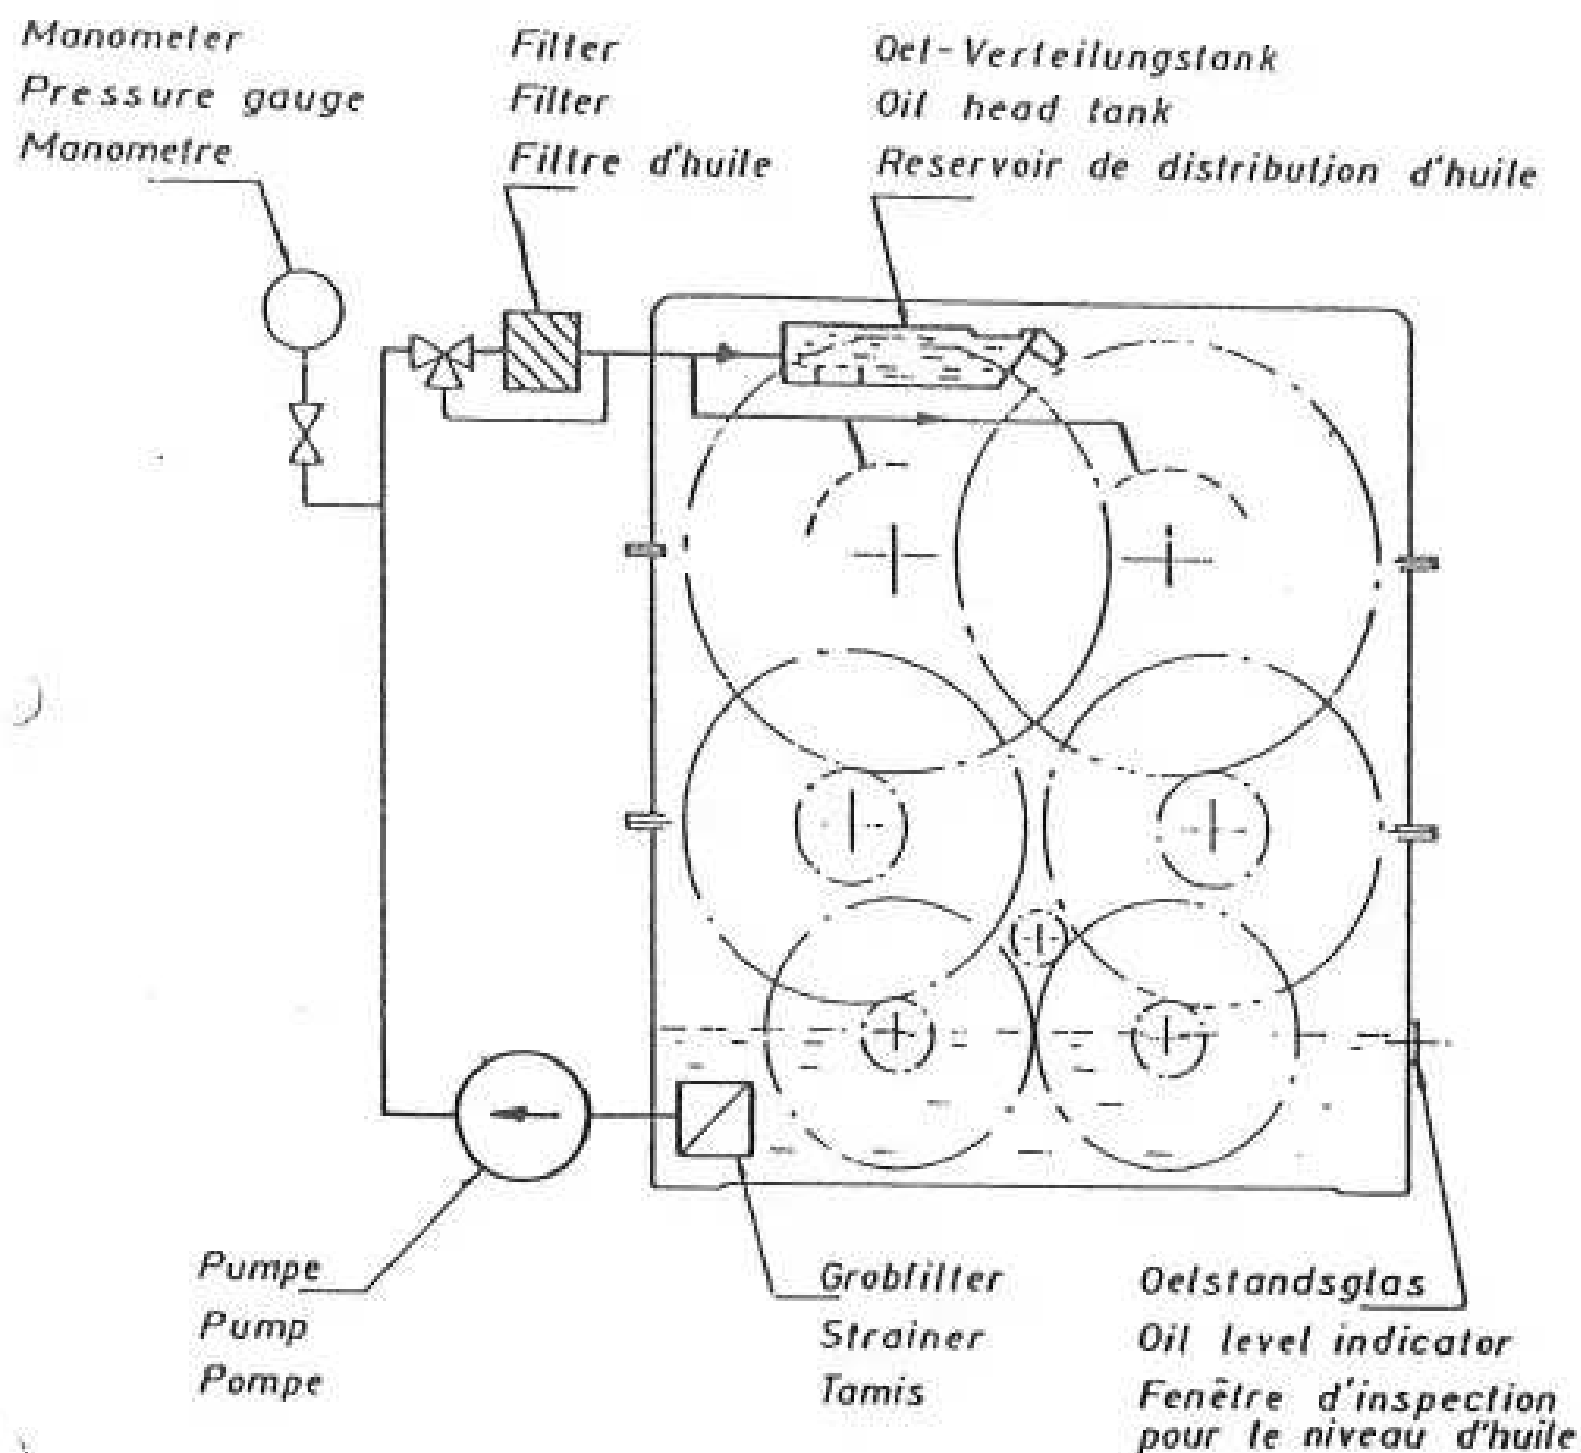

STRÖMUNGDIAGRAMM FÜR SCHMIEROELE

FLOW DIAGRAM OF LUBRICATING OIL

FORME D'ÉCOULEMENT DE L'HUILE
DE LUBRIFICATION