


Tras revisión en campo en Ronda Pescadería 17, se ha revisado junto a solicitante Javier Santos Peñaver, la zona concreta que va a ser demolida y los elementos de la infraestructura que estarían afectados, en la imagen se indica la zona.





Se van a construir unas viviendas y toda la finca va a ser demolida al completo, el Viernes 15/06/2018 van a colocar tres postes ya que por el momento, tanto nuestros cables como los de Movistar y el alumbrado solamente han de elevarse fijándolos en los postes hasta la finalización de la demolición.

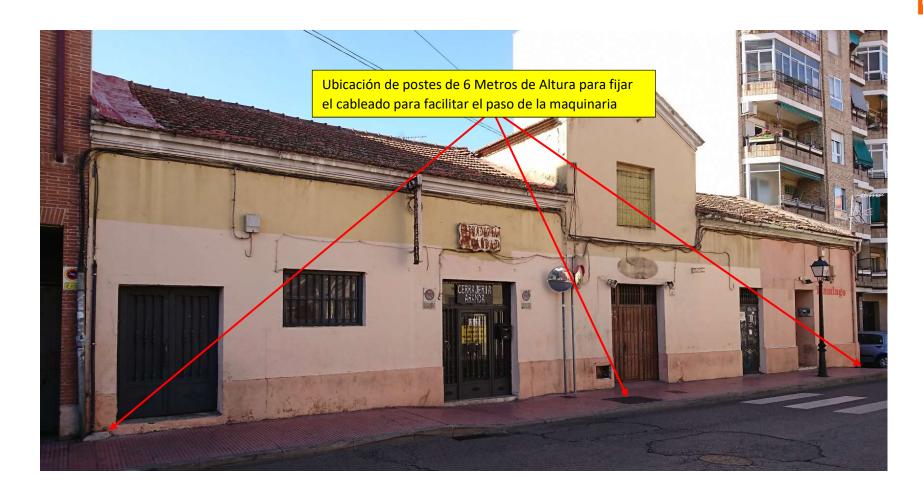



Como se aprecia en la imagen, la CTO 321508 y la CTO 906131, se encuentran fijadas en la finca que va a ser derribada. Se alimentan a través del tramo C-316 16 F.O PKP que da servicio a la CTO 321508 y está a su vez alimenta a la CTO 906131 a través del tramo C-3256 8 F.O KT.

Es necesario que estas dos cajas se desplacen y se fijen en la ubicación de Ronda Pescadería 19, las acometidas van a favor por lo que al trasladarlas habría que recoger y colocar el sobrante de las acometidas.

El tramo C-316 16 F.O PKP tiene actualmente unos 50 Metros Aprox. por lo que al mover las dos CTO's a la fachada del numero 19 y con la altura de los postes donde se fijara el tramo es posible que no llegue.





Como solución y posible rediseño, se contempla el cortar el tramo C-316 16 F.O PKP a la altura señalada, recuperando 15 metros y fijándolos al primer poste, colocar una UCA-0 en el poste, y desde la UCA-0 tender un 8 F.O PKP fijándolo en los postes y alimentando a las dos CTO's en su nueva ubicación, calculando una distancia de unos 65 Metros Aproximadamente para ese tendido provisional nuevo.

En las siguientes imágenes muestro como debería de quedar una vez realizado.







En la visita, el solicitante nos indica que al ser nuevas viviendas, el cable no debe pasar en el futuro por la fachada, por lo que ellos van a hacerse cargo de construir un Bypass que enlazara el lateral de fachada y el número 19 para que podamos pasar soterrado los tramos Movistar y nosotros mas adelante una vez iniciada la obra de construcción, de hecho nos avisara cuando esto esté realizado.





El estado de las acometidas de clientes en ambas cajas es el siguiente:

Hay algunas irregularidades en la situación de algunos clientes, por el momento para realizar los trabajos de planta externa no es necesario el cambio de acometidas, pero si sería conveniente por parte de I&M regularizar los puertos marcados en amarillo.

CTO 029-28-321508

Puerto CTO	IUA	GESCAL 37		CLIENTE	COMENTARIO
1	J28510140388	J28000041229600019	004B	ORANGE	OK Comrobado con SSR
2	J28904ABD806	J28000041229600027	BA LOC 1	MAS MOVIL	Conectada en puerto 11, no se puede mover no hay puertos libres en sistemas y la acometida no llega
3	281506080301H	J28000041229600027	0021	JAZZTEL	OK Comrobado con SSR
4	281502160287F	J28000041229600019	001A	JAZZTEL	OK Comrobado con SSR
5	J28029ACQ287	J28000041229600021	001B	JAZZTEL	OK Comrobado con SSR
6	J28510300234	J28000041229600019	006A	ORANGE	OK Comrobado con SSR
7	281511240153B	J28000041229600021	003A	JAZZTEL	OK Comrobado con SSR
8	J28511260257	J28000041229600023	005B	ORANGE	OK Comrobado con SSR
9	J28030AFJ030	J28000041229600021	BA LOC 1	ORANGE	OK Comrobado con SSR (GESCAL DUPLICADO CON PUERTO 13)
10	J28030APE179	J28000041229600021	004A	ORANGE	OK Comrobado con SSR
11	J28904AAO333	J28000041229600023	005A	MAS MOVIL	Conectada en puerto 2, no se puede mover no hay puertos libres en sistemas y la acometida no llega
12	281405280128V	J28000041229600019	006B	JAZZTEL	OK Comrobado con SSR
13	J28030AKX199	J28000041229600021	BA LOC 1	ORANGE	OK Comrobado con SSR (GESCAL DUPLICADO CON PUERTO 19)
14	J28030AJQ934	J28000041229600021	001A	ORANGE	Sin acometida, Ocupado por reserva de una instalacion
15	J28904AFP506	J28000041229600019	002B	MAS MOVIL	En el momento de la regularizacion el tecnico se encontraba trealizando el alta
16	J28082ADX300	J28000041229600027	0023	VODAFONE	OK Comrobado con SSR



CTO 029-28-906131

Puerto CTO	IUA	GESCAL 37		CLIENTE	COMENTARIO
1	J28904AEE995	J28000041229600027	0011	MAS MOVIL	OK Comrobado con SSR
2	J28904AEL633	J28000041229600019	001A	MAS MOVIL	OK Comrobado con SSR
3	J28904AEP004	J28000041229600023	002B	MAS MOVIL	En sistemas aparece un cliente funcionando pero en campo no hay acometida conectada
4	J28029AIH902	J28000041229600023	BA LOC 1	JAZZTEL	OK Comrobado con SSR
5	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
6	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
7	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
8	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
9	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
10	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
11	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
12	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
13	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
14	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
15	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS
16	N/A	N/A		N/A	PUERTO SIN ACOMETIDA LIBRE EN SISTEMAS

Con cualquier duda para la realización de los trabajos podemos contactar con el solicitante que es quien ejecuta el proyecto:

JAVIER SANTOS PEÑAVER Movil: 606710136