

启明欣欣 CMSIS DAP 仿真器串口二合一使用手册




一、驱动介绍

启明欣欣的 CMSIS DAP 是仿真器和串口模块二合一产品，虽说仿真器是免驱动的，但是在 win7 或者 win8 系统下还是要安装串口驱动的，而在 win10 系统下串口也是免驱动的。故启明欣欣 CMSIS DAP 在 win10 系统下可以随插随用。

WIN7 或 WIN8 系统下串口驱动安装


当 CMSIS DAP 仿真器 USB 线接入电脑后会被识别为 USB HID 设备和串口设备。win7 或者 win8 系统下，未安装串口驱动时，打开设备管理器，会看到 CMSIS DAP CDC 前面标有感叹号，表示无驱动。

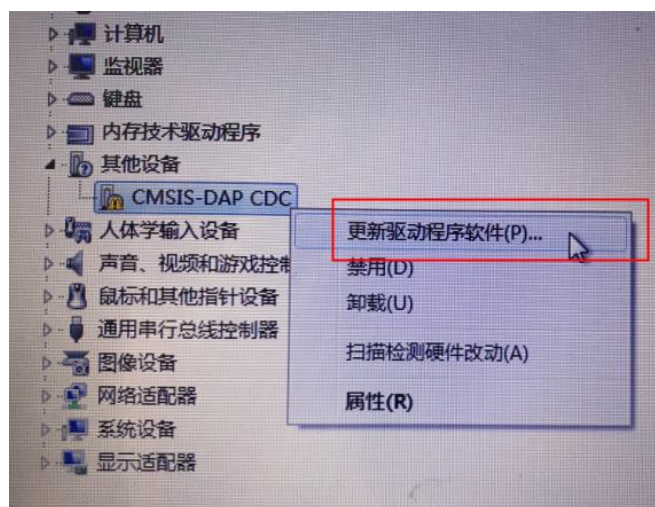

此时右击，选择“更新驱动程序软件”



选择“手动查收并安装驱动程序软件”

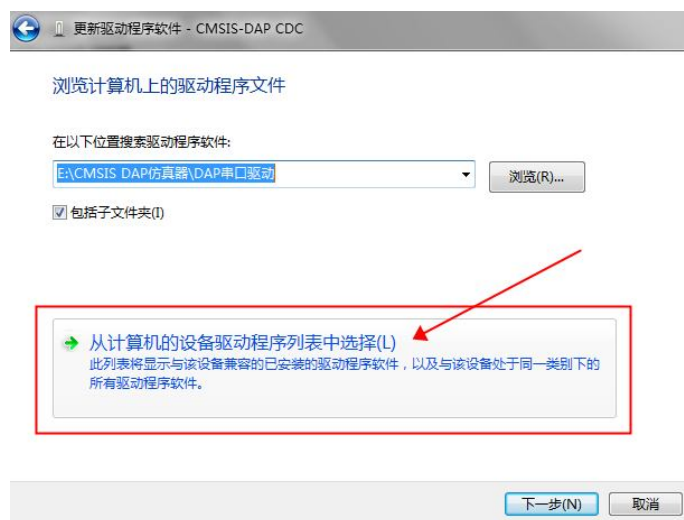


选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”，初次安装会弹出设备类型选项，这里选择“端口（COM和 LPT）”：




点击“下一步”




选择“标准端口类型”，然后点击“从磁盘安装”

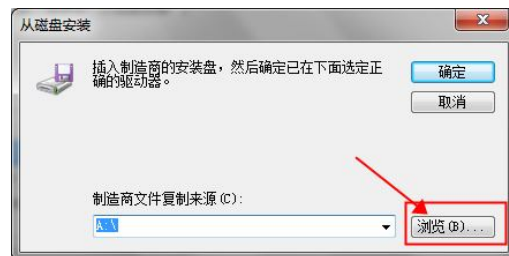

点击“浏览”，资料里面找到“DAP 串口驱动”文件夹

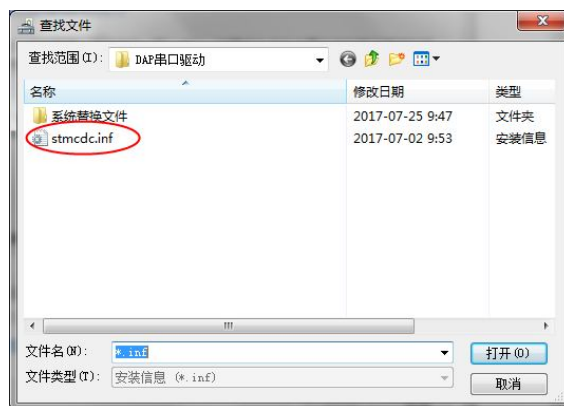


选择驱动文件“stmcdc.inf”，点击“打开”进行安装：

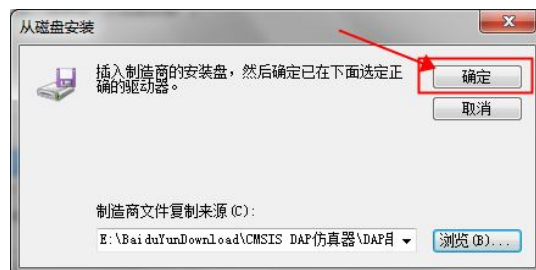

选择驱动文件之后，点击“确定按钮”




此时点击“下一步”

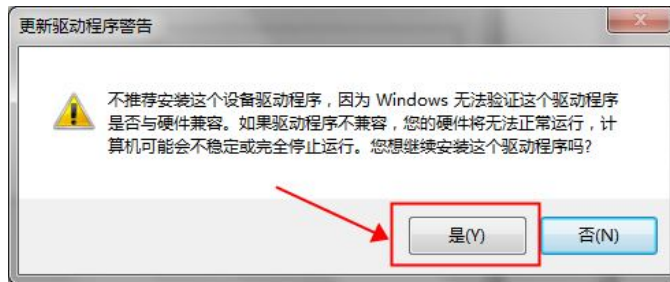

此时弹出的警告窗，不用理会，点击“是”



接着会弹出第二个警告窗口，点击“始终安装此驱动程序软件”

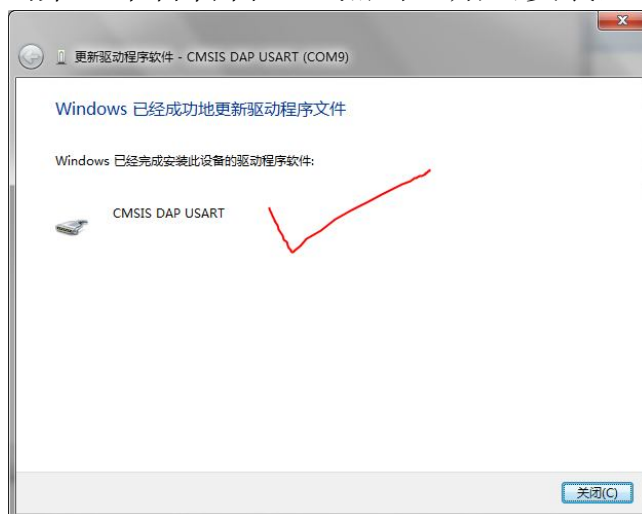

若出现上面的对话框则说明驱动安装成功。




安装成功后，设备管理器会出现串口设备，怎么利用仿真器下载程序，请查看开发板资料中的程序下载教程。

二、串口驱动安装失败解决方法


1、错误“这个 INF 中的服务安装段落无效”



出现这个错误的原因是因为系统缺少一些必要的驱动文件，通过添加相应的文件到系统相应的目录可以解决。在我们提供的资料中“系统替换文件”中，找到“mdmcpq.inf”和“mdmcpq.PNF”这两个文件

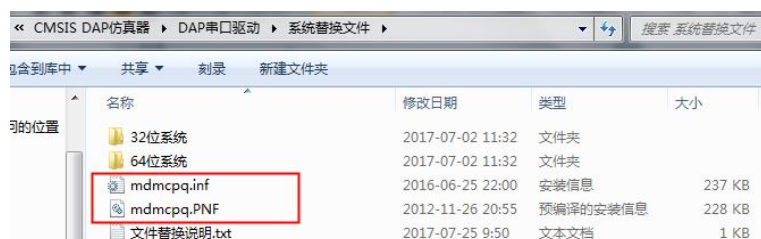


将上述两个文件替换到“C:\Windows\INF”目录下，这里的 C 盘是系统盘

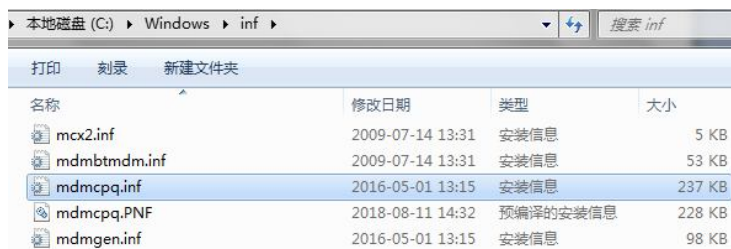


接着是替换“usbser.sys”文件，首先需要确定自己的系统是64位系统还是32位，根据系统来选择对应的文件，然后在我们提供的资料中找到相关的文件：



将“usbser.sys”文件替换到“C:\Windows\System32\drivers”目录下，将上述的 3 个文件替换之后，再按照开头介绍的方法重新安装串口驱动即可。

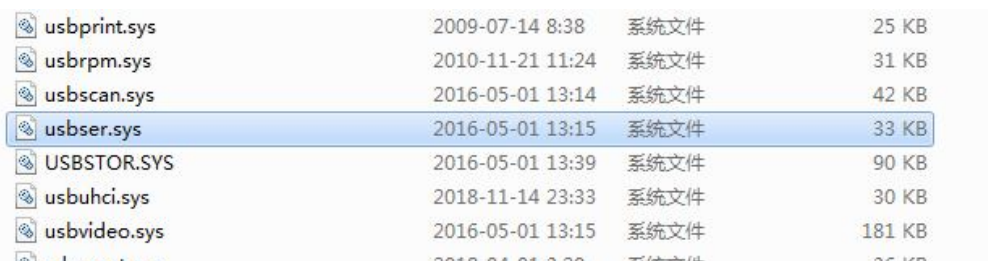

2、错误“Windows 找不到设备的驱动程序文件”

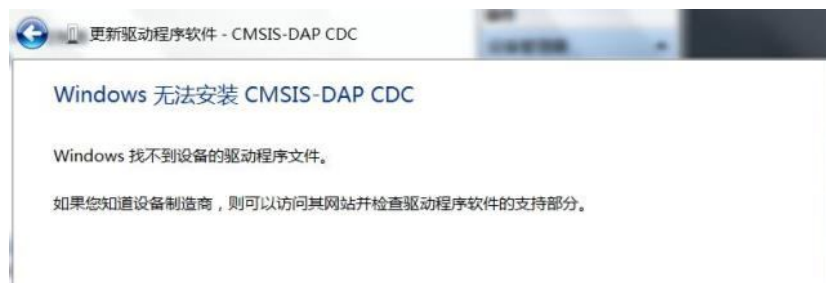

出现这个错误的原因可能是用户一开始就选择了错误的驱动安装方式，例如选择了“自动搜索更新驱动程序软件”这一选项，遇到这种情况可以卸载掉驱动，重新按前面方法安装驱动。

3、错误“无法验证驱动程序的数字签名”




以上是win7系统“无法验证驱动程序的数字签名”


出现这个错误的原因是因为系统禁止了未经数字签名的驱动进行安装，解决方法就是关闭系统的驱动数字签名检测，然后再按照前面介绍的方法进行安装。

3.1、win7系统禁用数字签名

点击“开始”菜单，输入“gpedit.msc”，随后打开“本地组策略编辑器窗口”

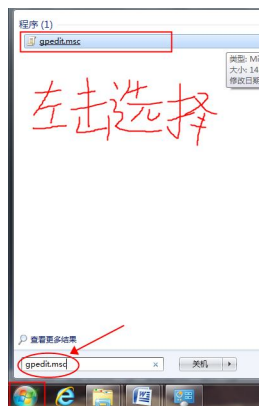

在打开的窗口中，选择“用户配置—>系统—>驱动程序安装”，然后在右边出现的窗口中，双击“设备驱动程序的代码签名”。

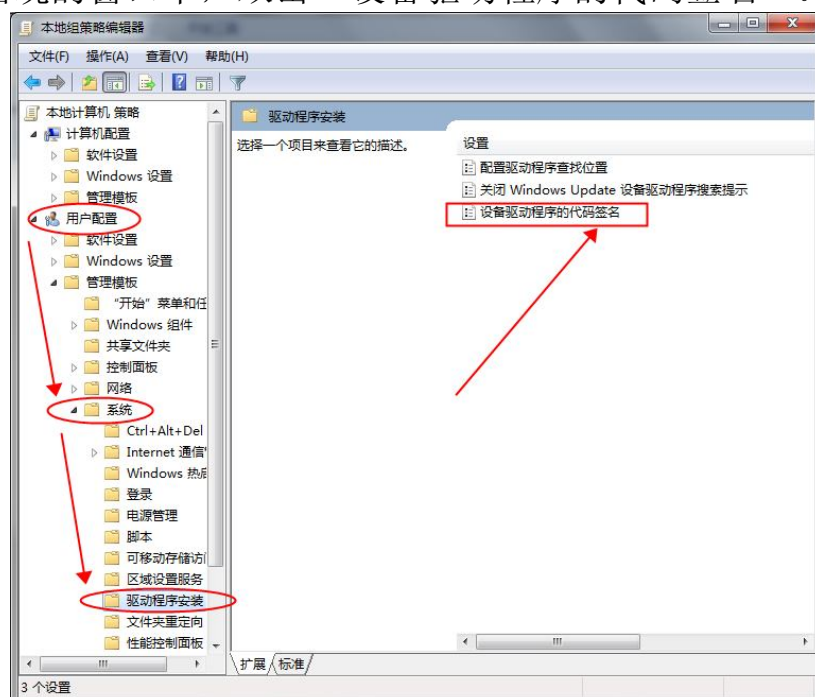

此时双击“设备驱动程序的代码签名”



在以上窗口中，选择“已禁用”后，点“确定”。这样便可禁止Win7系统检查驱动的数字签名，之后就可以按前面的方法安装串口驱动。

3.2、win8系统禁用数字签名

可在百度搜索“win8系统禁用数字签名”

