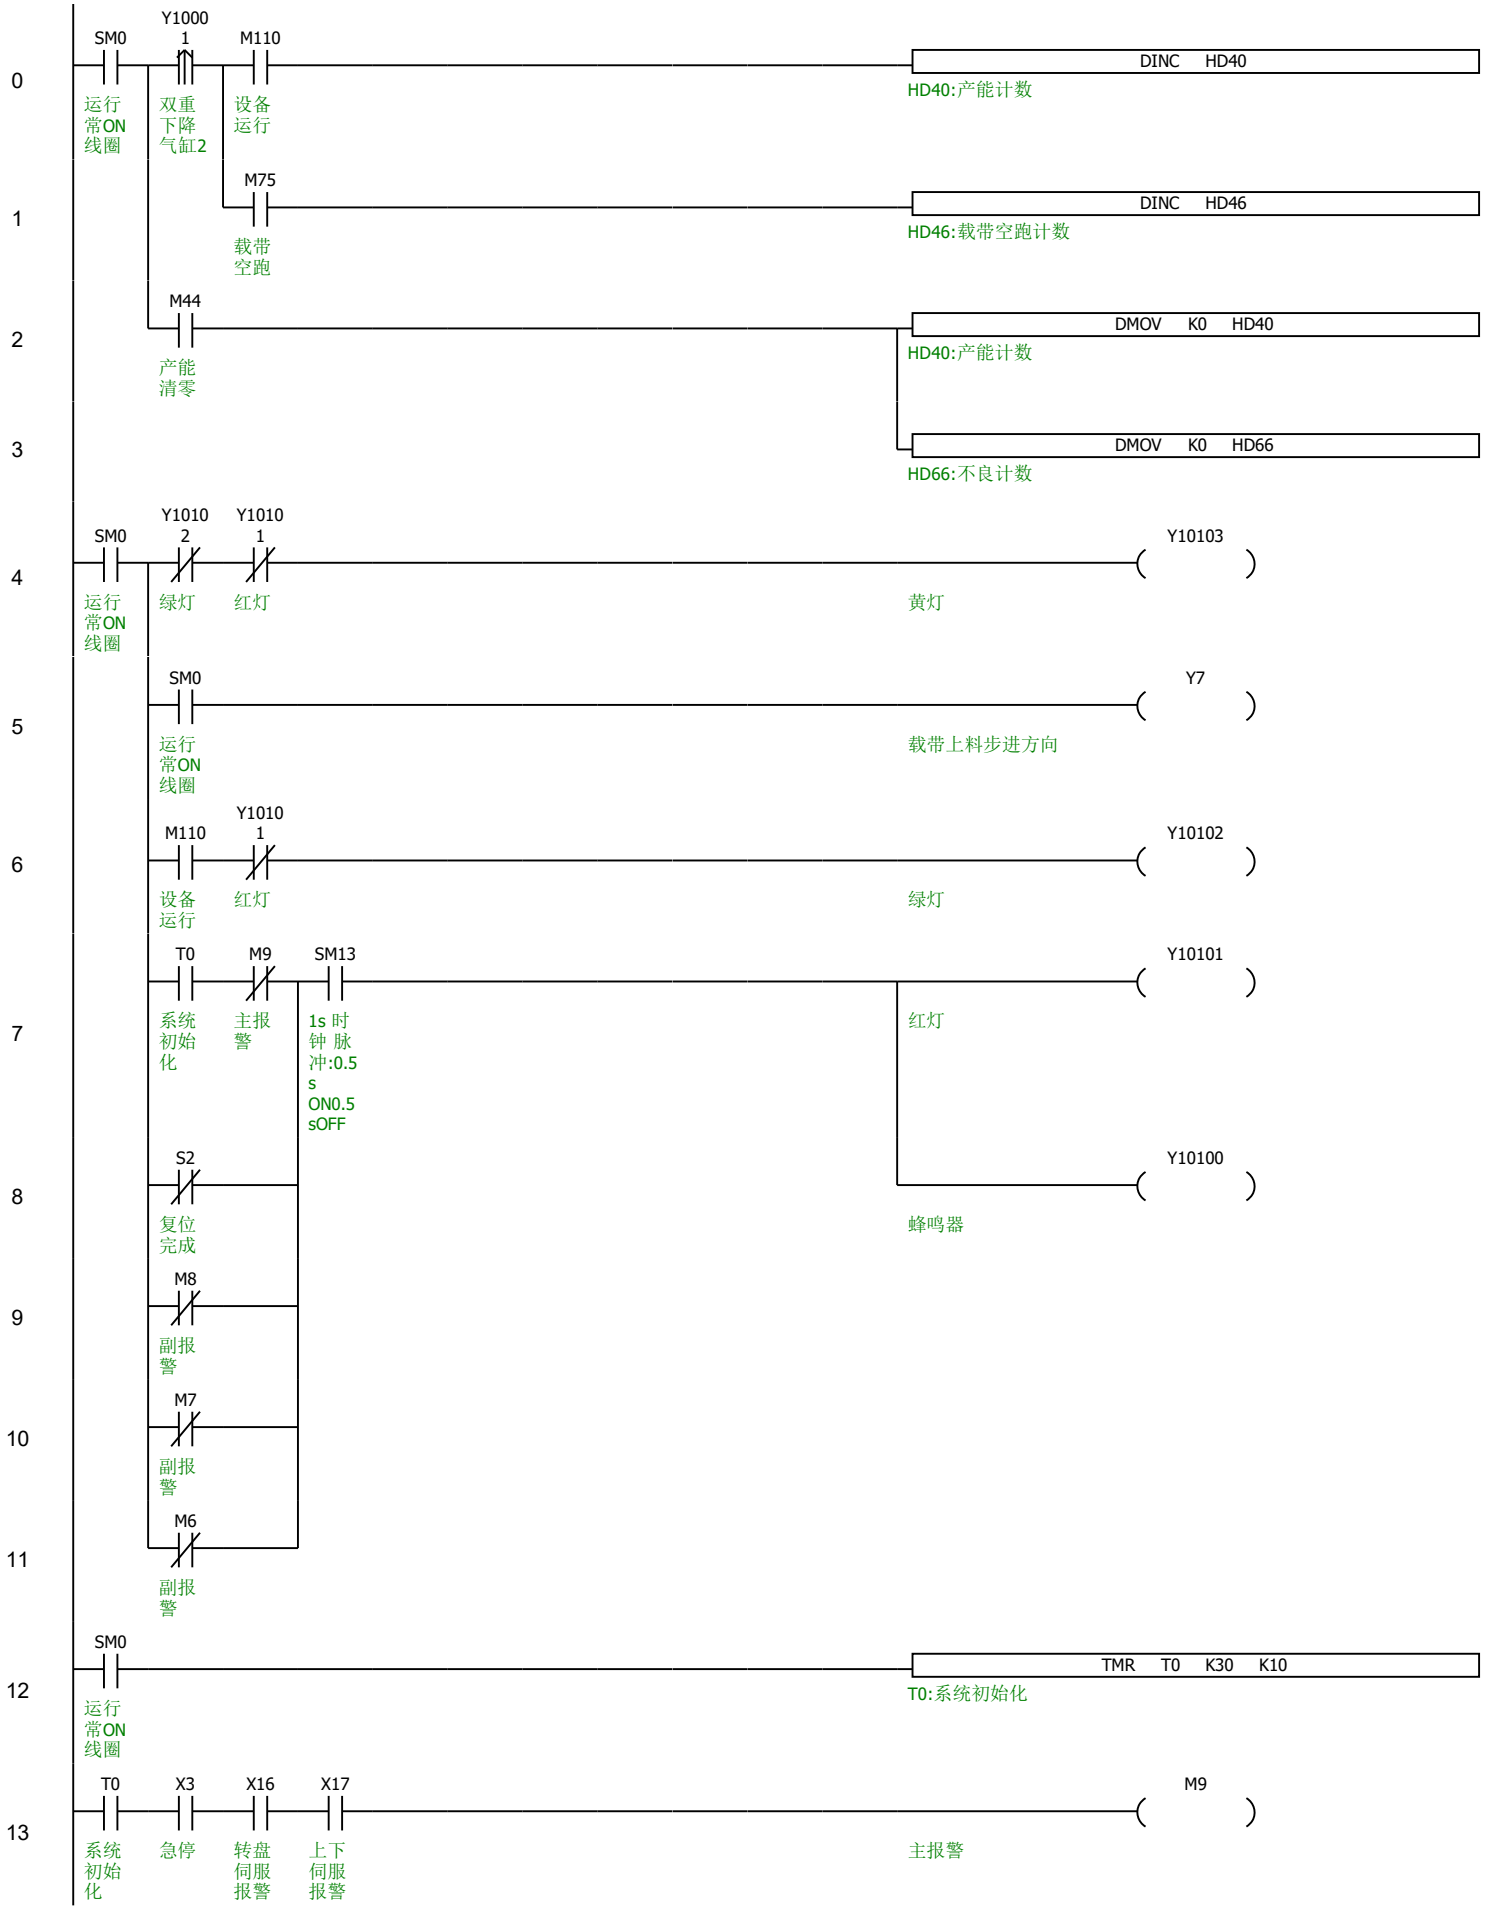
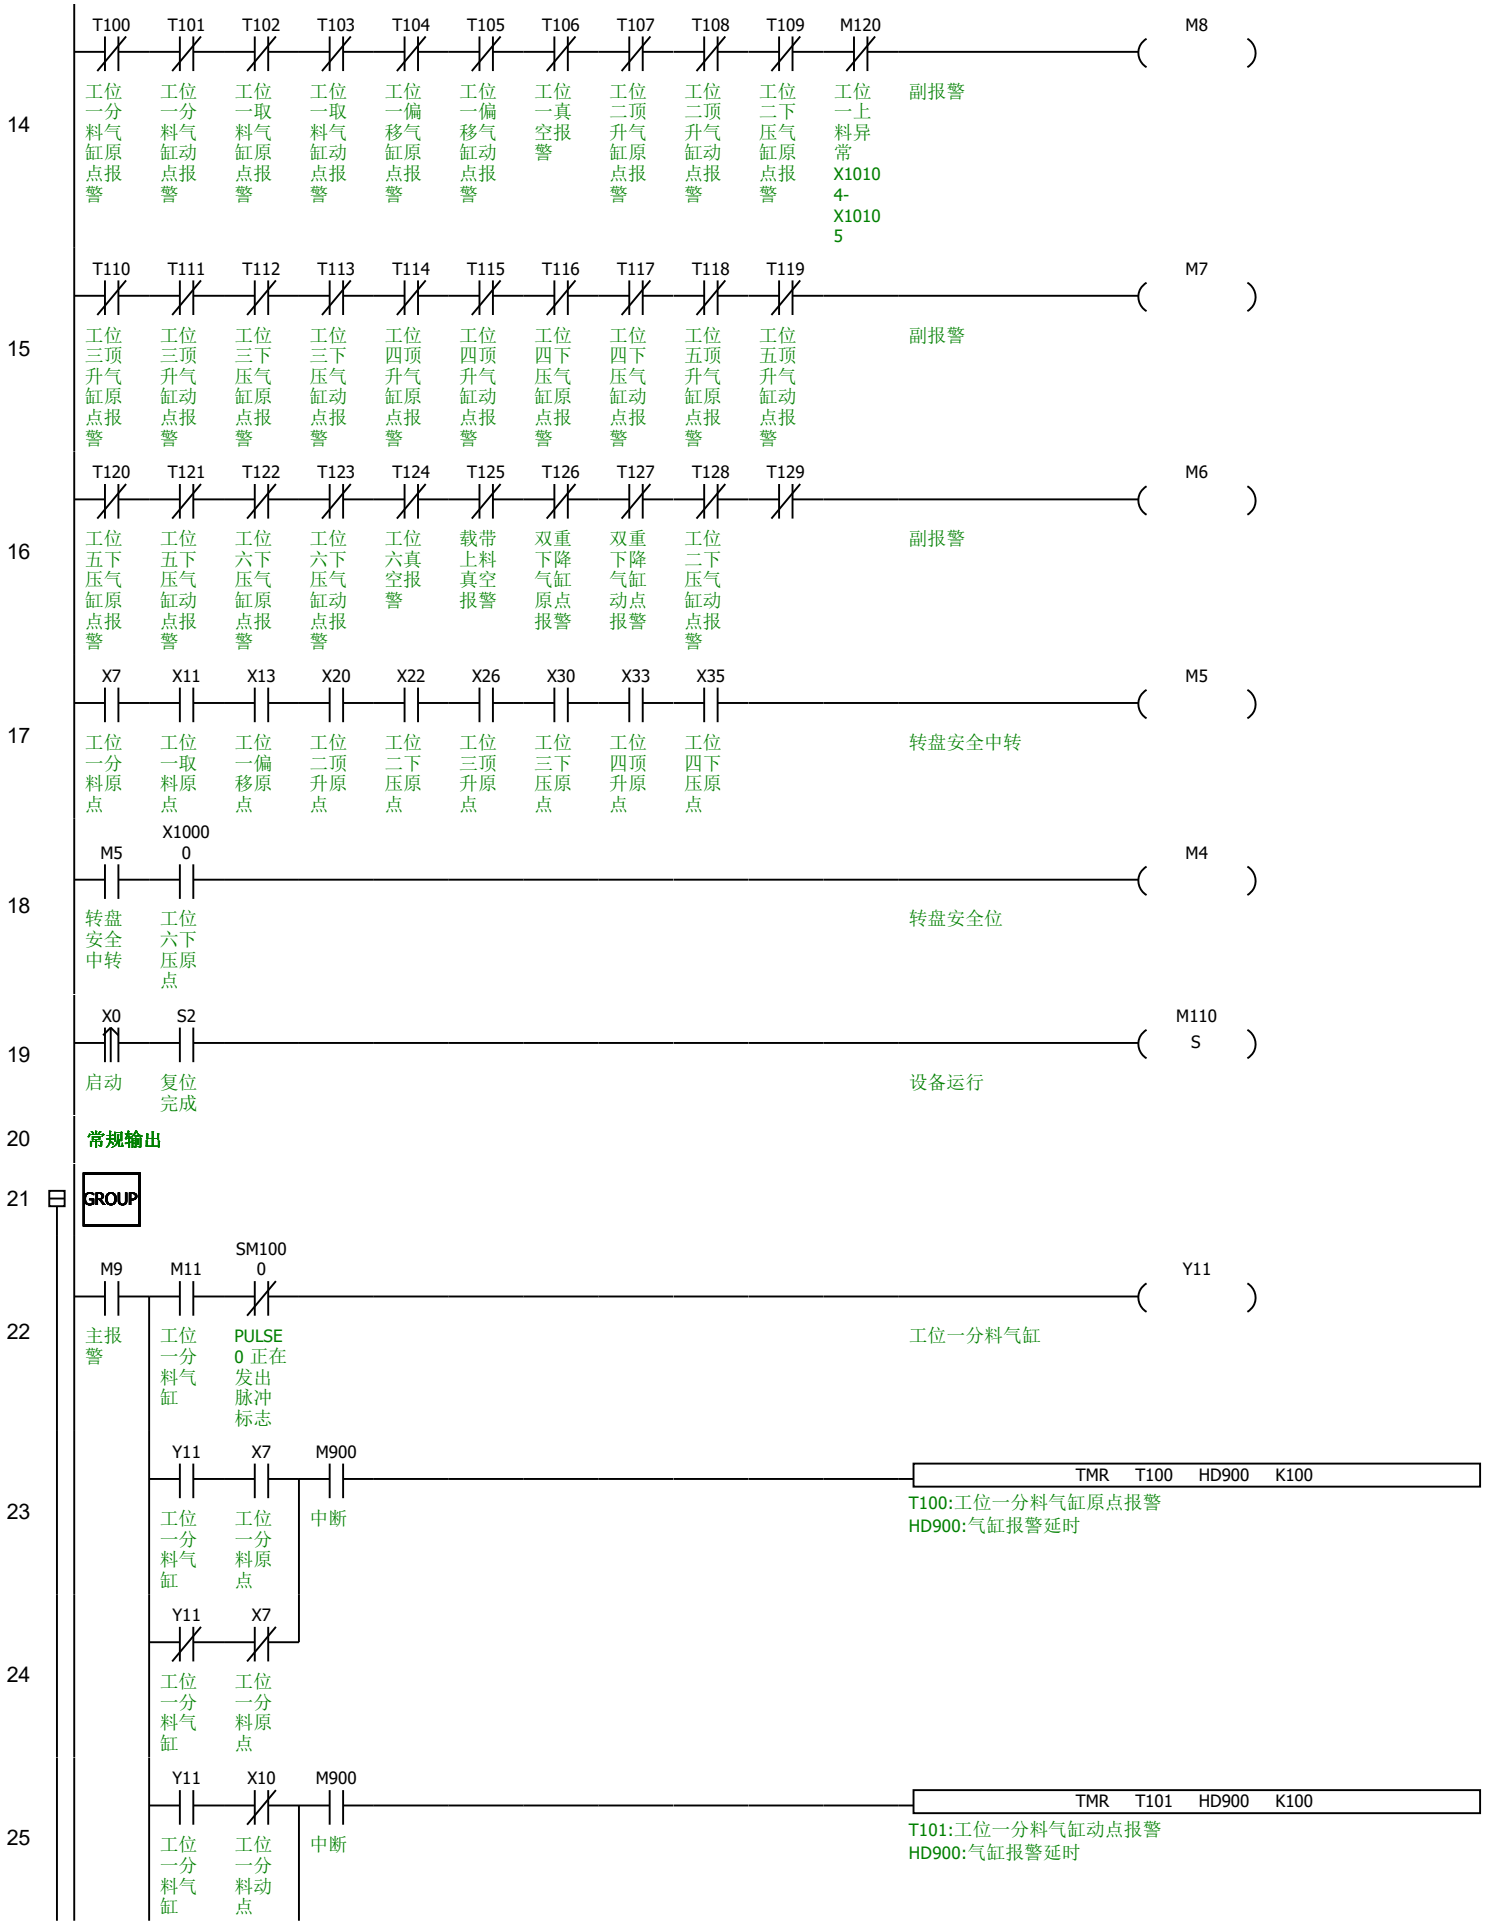
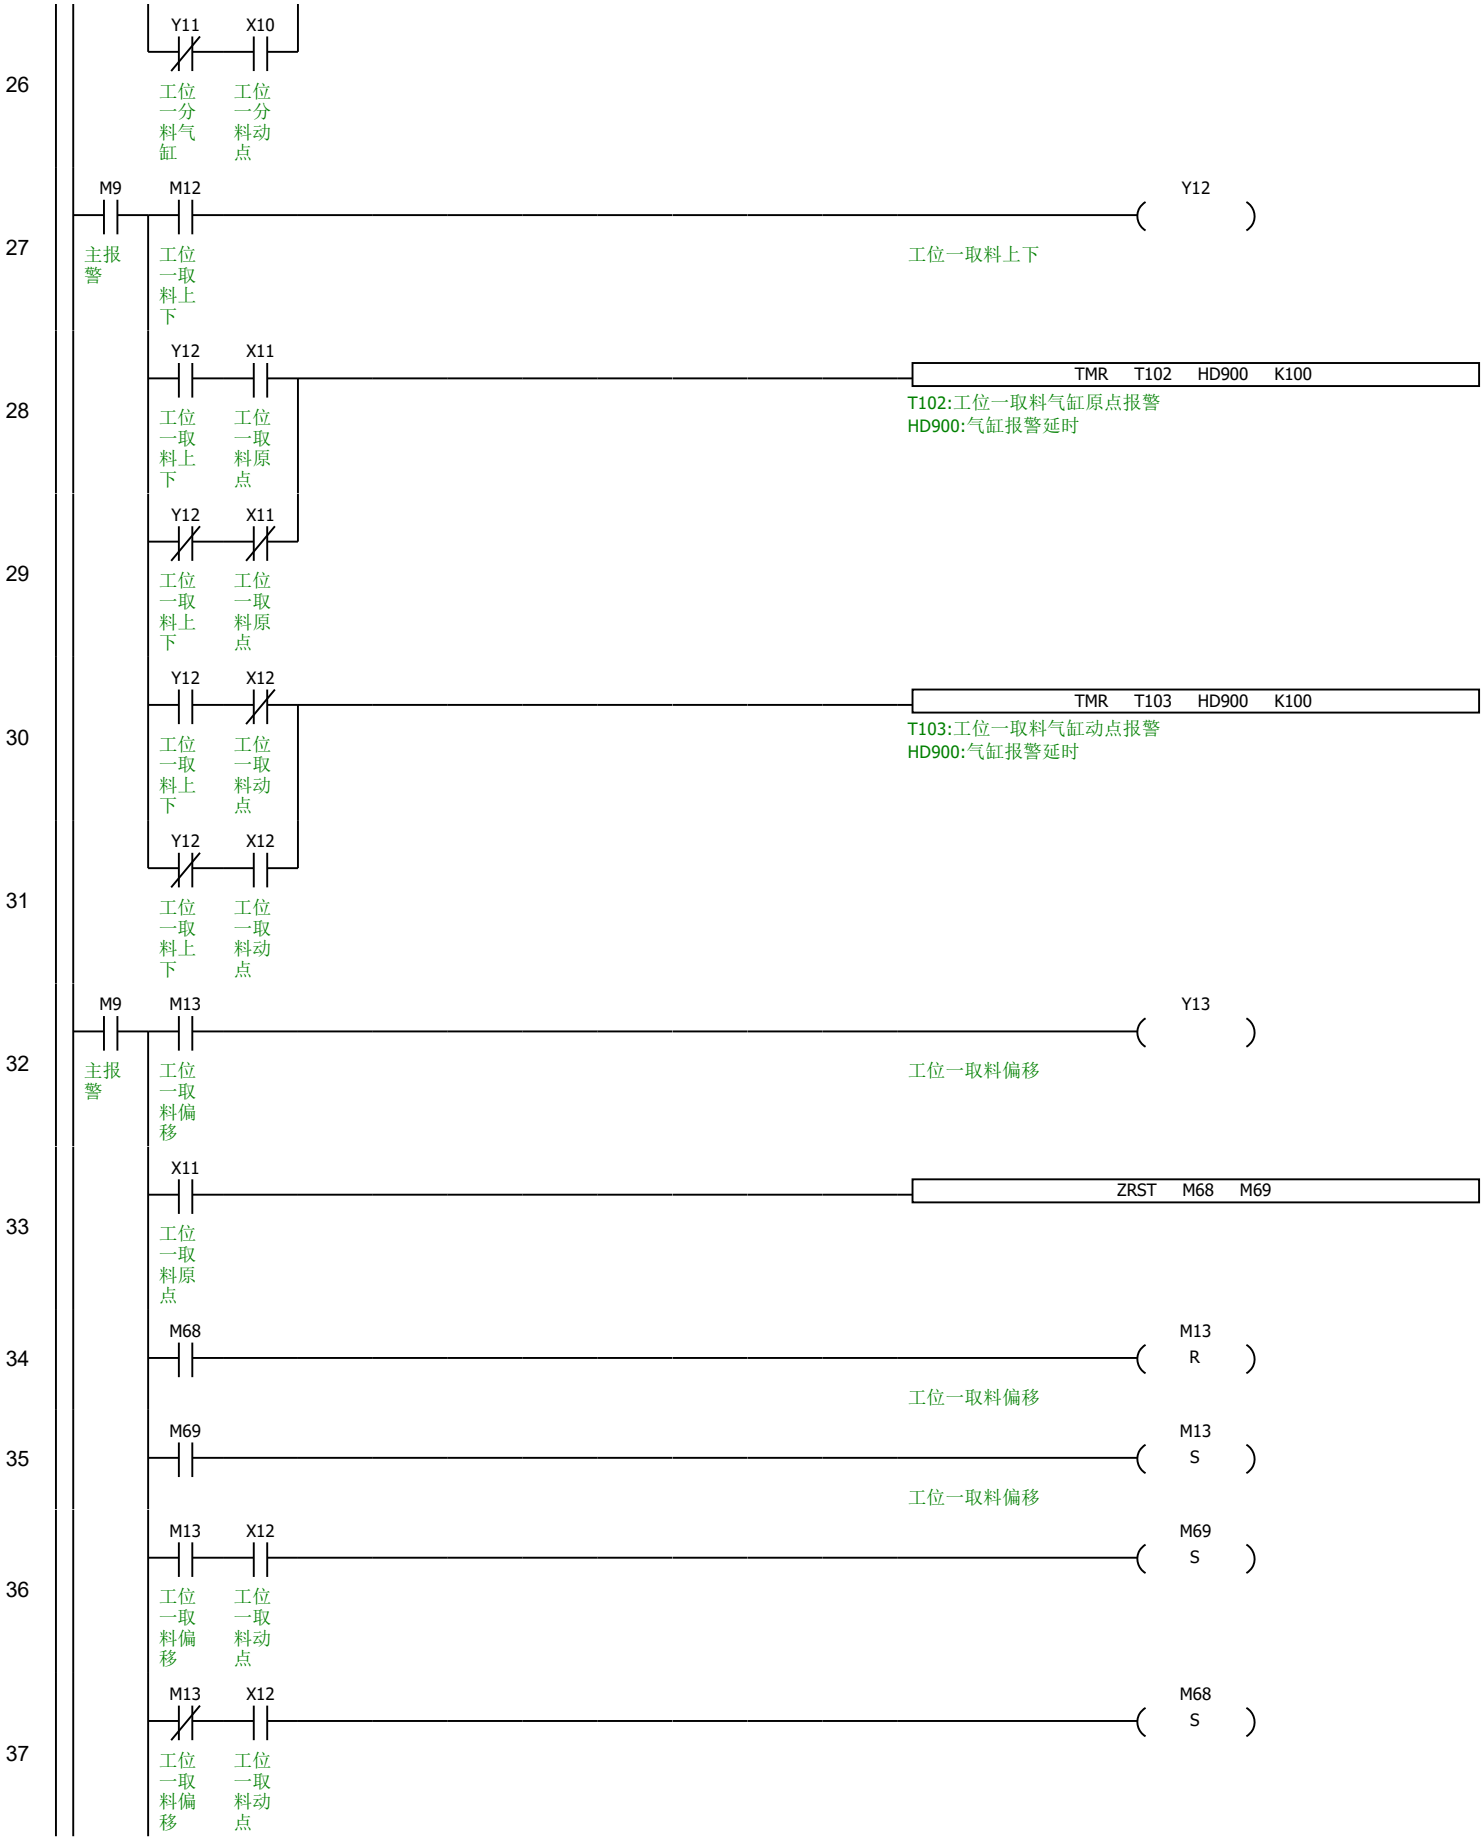
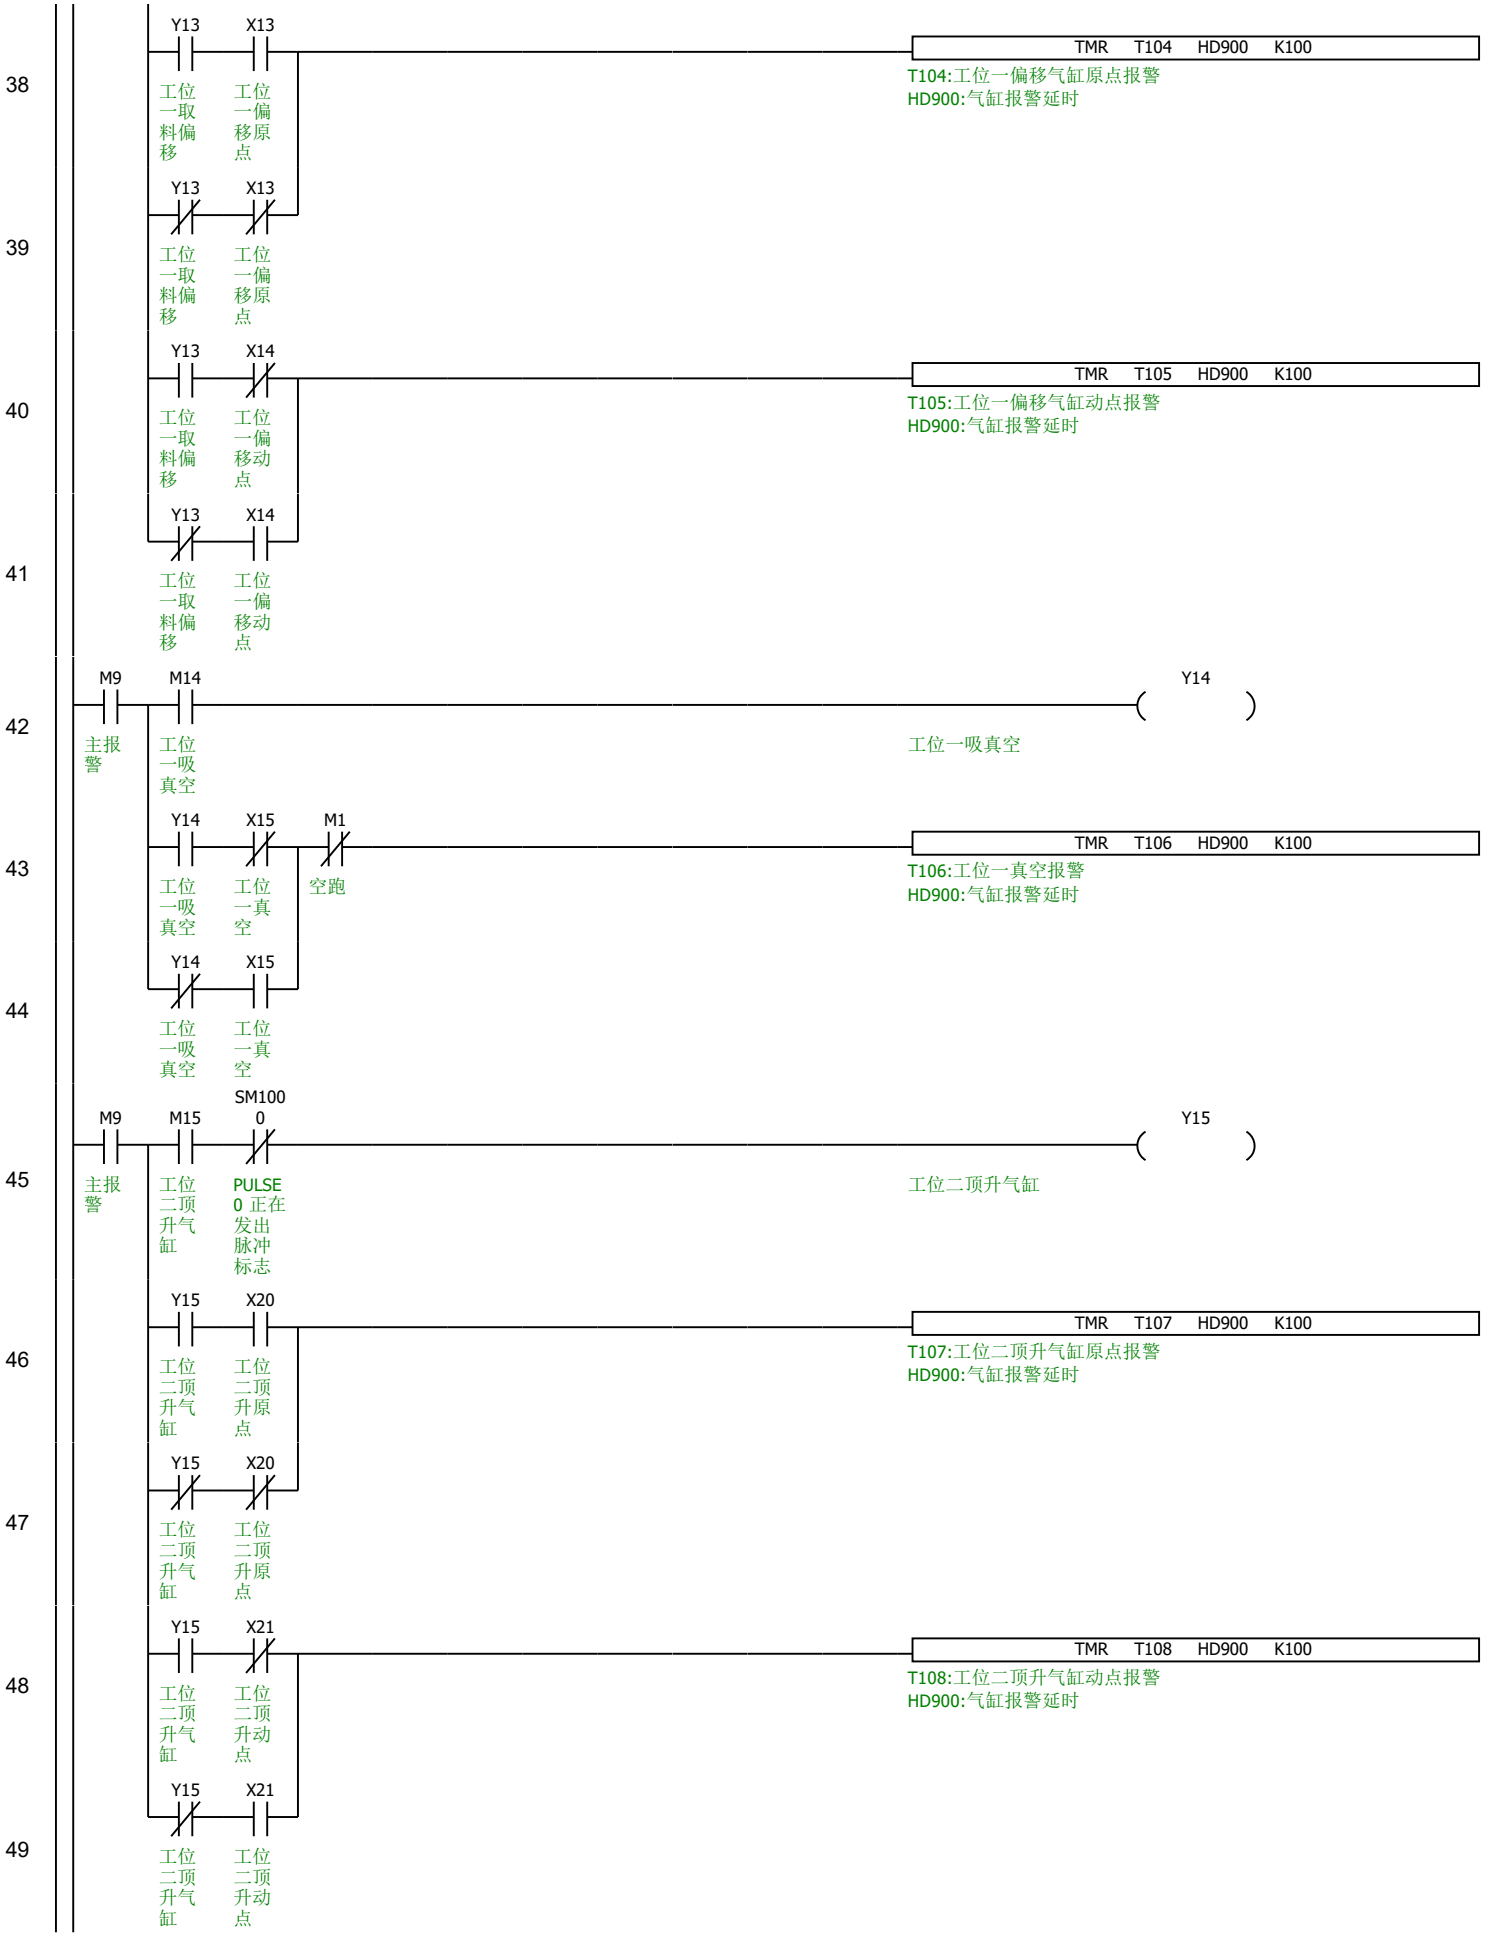
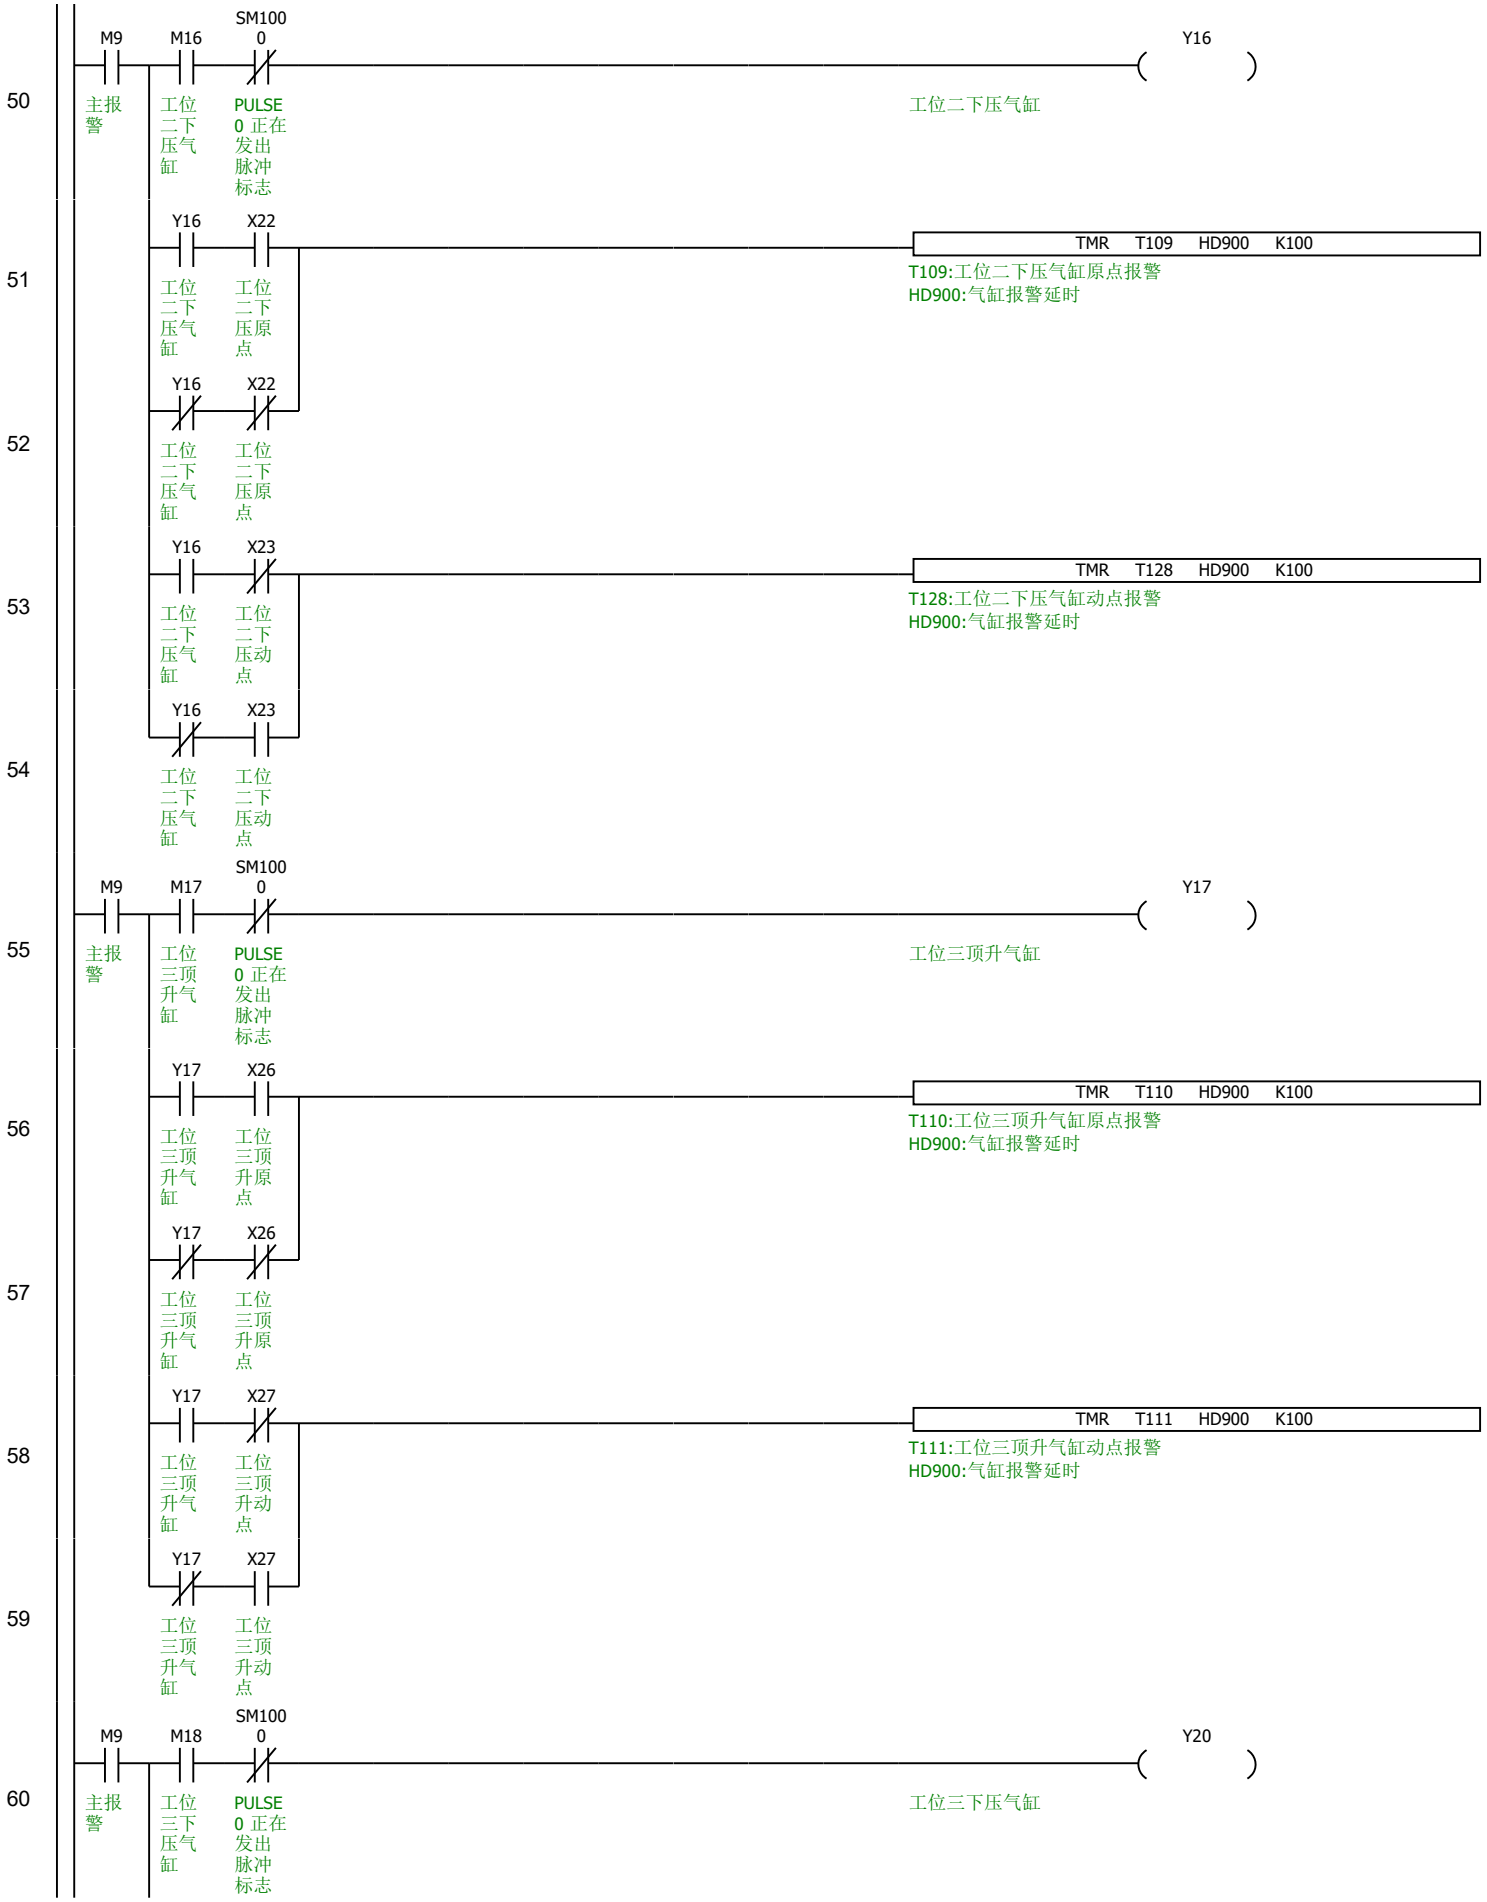
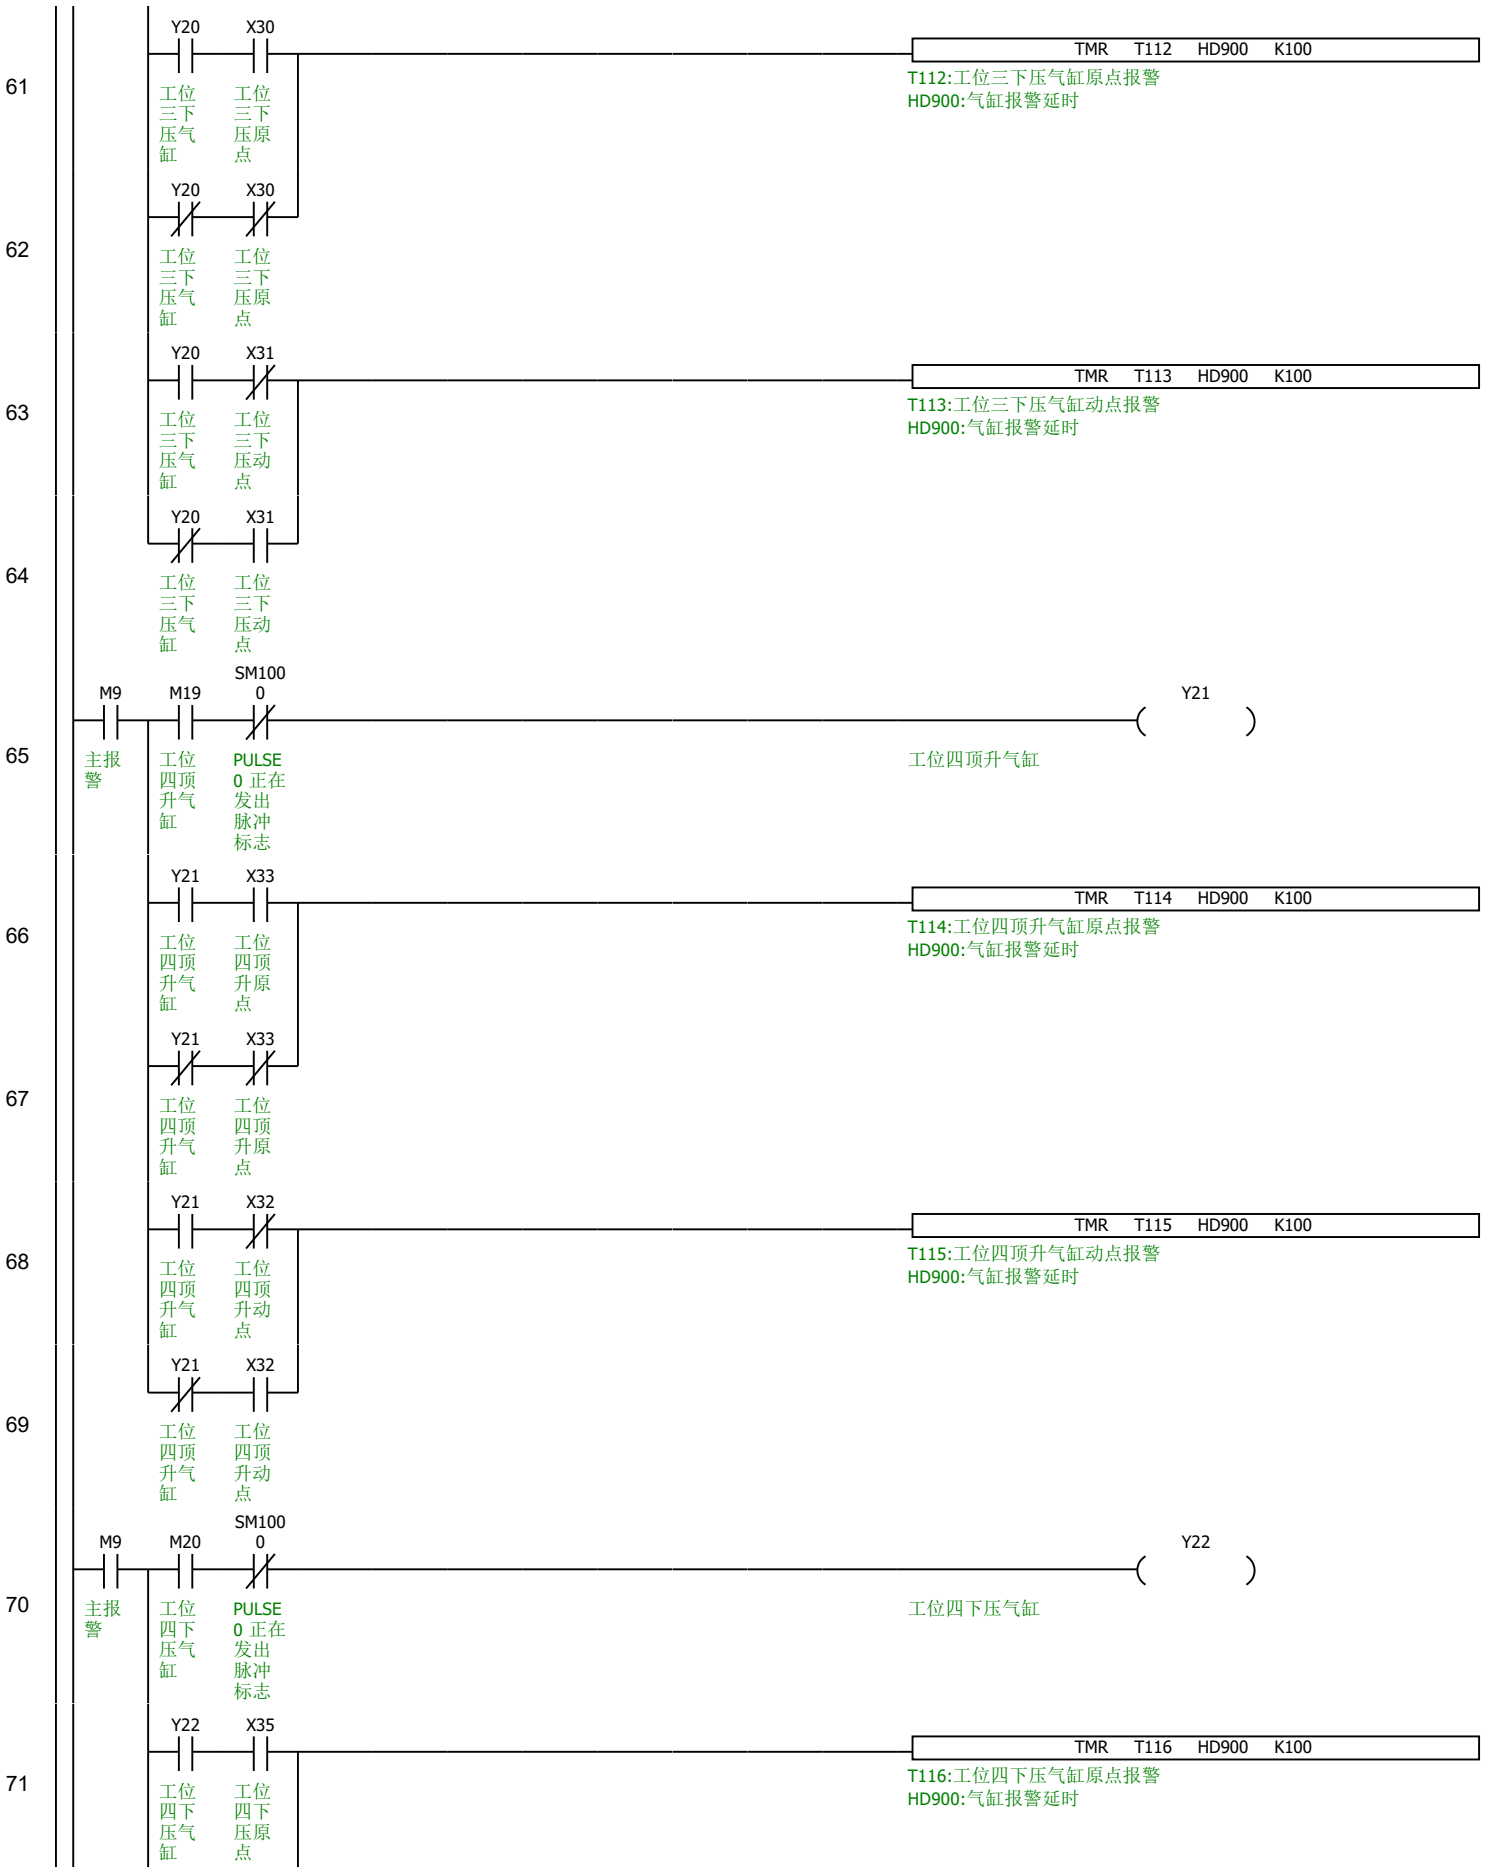

0
SM0
运行常ON线圈
Y1000 1
双重下降气缸2
M110
设备运行
DINC HD40
HD40:产能计数
1
M75
载带空跑
DINC HD46
HD46:载带空跑计数
2
M44
产能清零
DMOV K0 HD40
HD40:产能计数
3
DMOV K0 HD66
HD66:不良计数
4
SM0
运行常ON线圈
Y1010 2
绿灯
Y1010 1
红灯
Y10103
黄灯
5
SM0
运行常ON线圈
Y7
载带上料步进方向
6
M110
设备运行
Y1010 1
红灯
Y10102
绿灯
7
T0
系统初始化
M9
主报警
SM13
1s 时钟 脉冲:0.5 s ON0.5 sOFF
Y10101
红灯
8
S2
复位完成
Y10100
蜂鸣器
9
M8
副报警
10
M7
副报警
11
M6
副报警
12
SM0
运行常ON线圈
TMR T0 K30 K10
T0:系统初始化
13
T0
系统初始化
X3
急停
X16
转盘伺服报警
X17
上下伺服报警
M9
主报警

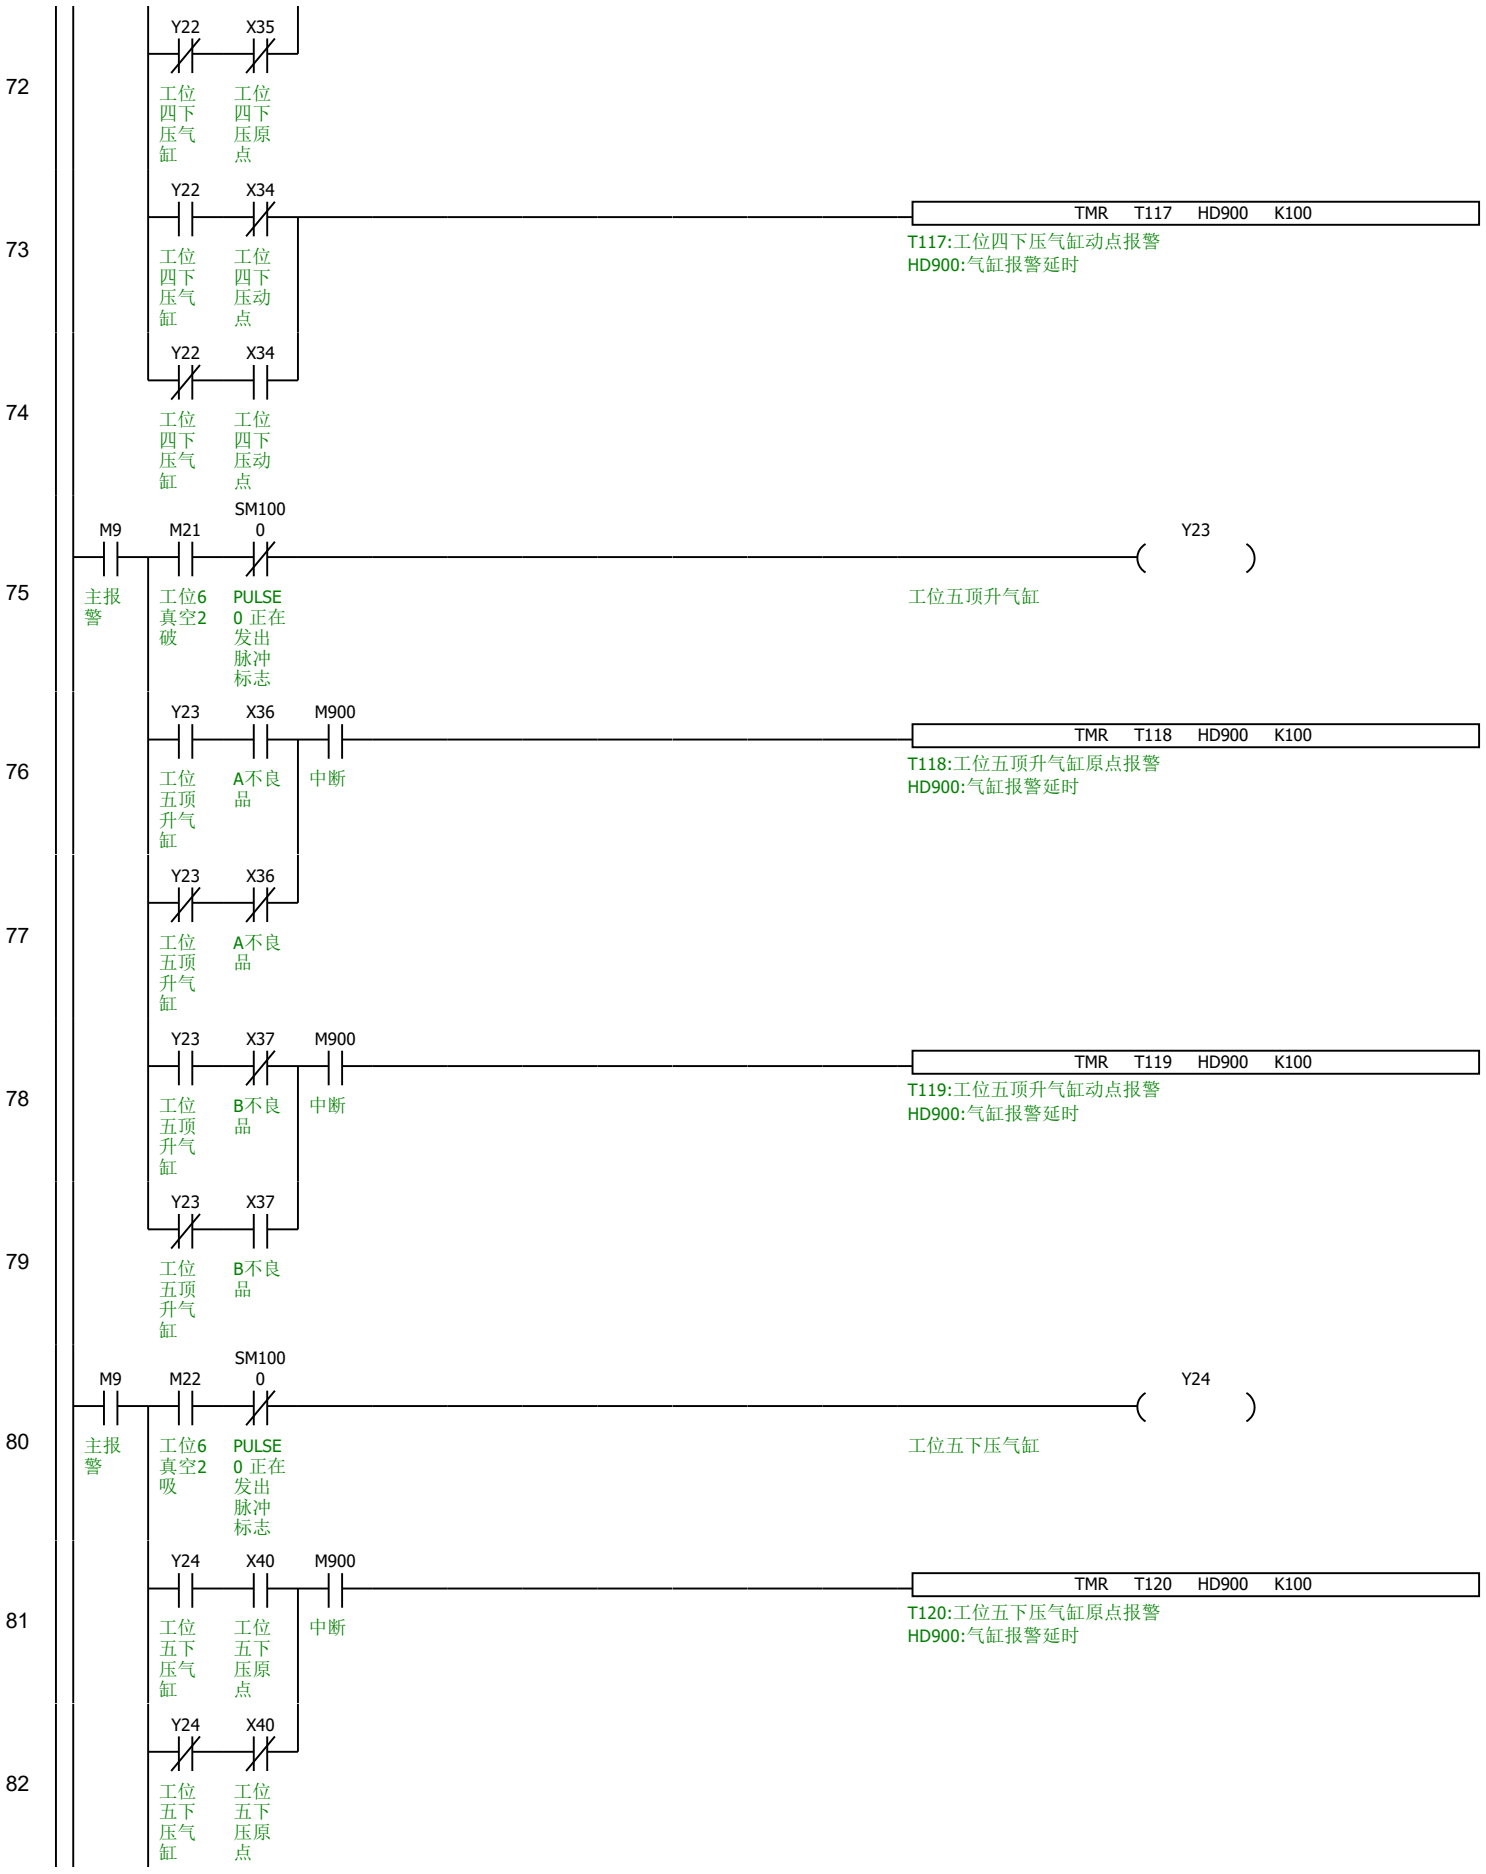

14
T100 工位一分料气缸原点报警
T101 工位一分料气缸动点报警
T102 工位一取料气缸原点报警
T103 工位一取料气缸动点报警
T104 工位一偏移气缸原点报警
T105 工位一偏移气缸动点报警
T106 工位一真空报警
T107 工位二顶升气缸原点报警
T108 工位二顶升气缸动点报警
T109 工位二下压气缸原点报警
M120 工位一上料异常 X10104-X10105
M8 副报警
15
T110 工位三顶升气缸原点报警
T111 工位三顶升气缸动点报警
T112 工位三下压气缸原点报警
T113 工位三下压气缸动点报警
T114 工位四顶升气缸原点报警
T115 工位四顶升气缸动点报警
T116 工位四下压气缸原点报警
T117 工位四下压气缸动点报警
T118 工位五顶升气缸原点报警
T119 工位五顶升气缸动点报警
M7 副报警
16
T120 工位五下压气缸原点报警
T121 工位五下压气缸动点报警
T122 工位六下压气缸原点报警
T123 工位六下压气缸动点报警
T124 工位六真空报警
T125 载带上料真空报警
T126 双重下降气缸原点报警
T127 双重下降气缸动点报警
T128 工位二下压气缸动点报警
T129
M6 副报警
17
X7 工位一分料原点
X11 工位一取料原点
X13 工位一偏移原点
X20 工位二顶升原点
X22 工位二下压原点
X26 工位三顶升原点
X30 工位三下压原点
X33 工位四顶升原点
X35 工位四下压原点
M5 转盘安全中转
18
M5 转盘安全中转
X10000 工位六下压原点
M4 转盘安全位
19
X0 启动
S2 复位完成
M110 S 设备运行
20 常规输出
21 GROUP
22
M9 主报警
M11 工位一分料气缸
SM1000 PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y11 工位一分料气缸
23
Y11 工位一分料气缸
X7 工位一分料原点
M900 中断
TMR T100 HD900 K100
T100:工位一分料气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
24
Y11 工位一分料气缸
X7 工位一分料原点
25
Y11 工位一分料气缸
X10 工位一分料动点
M900 中断
TMR T101 HD900 K100
T101:工位一分料气缸动点报警
HD900:气缸报警延时

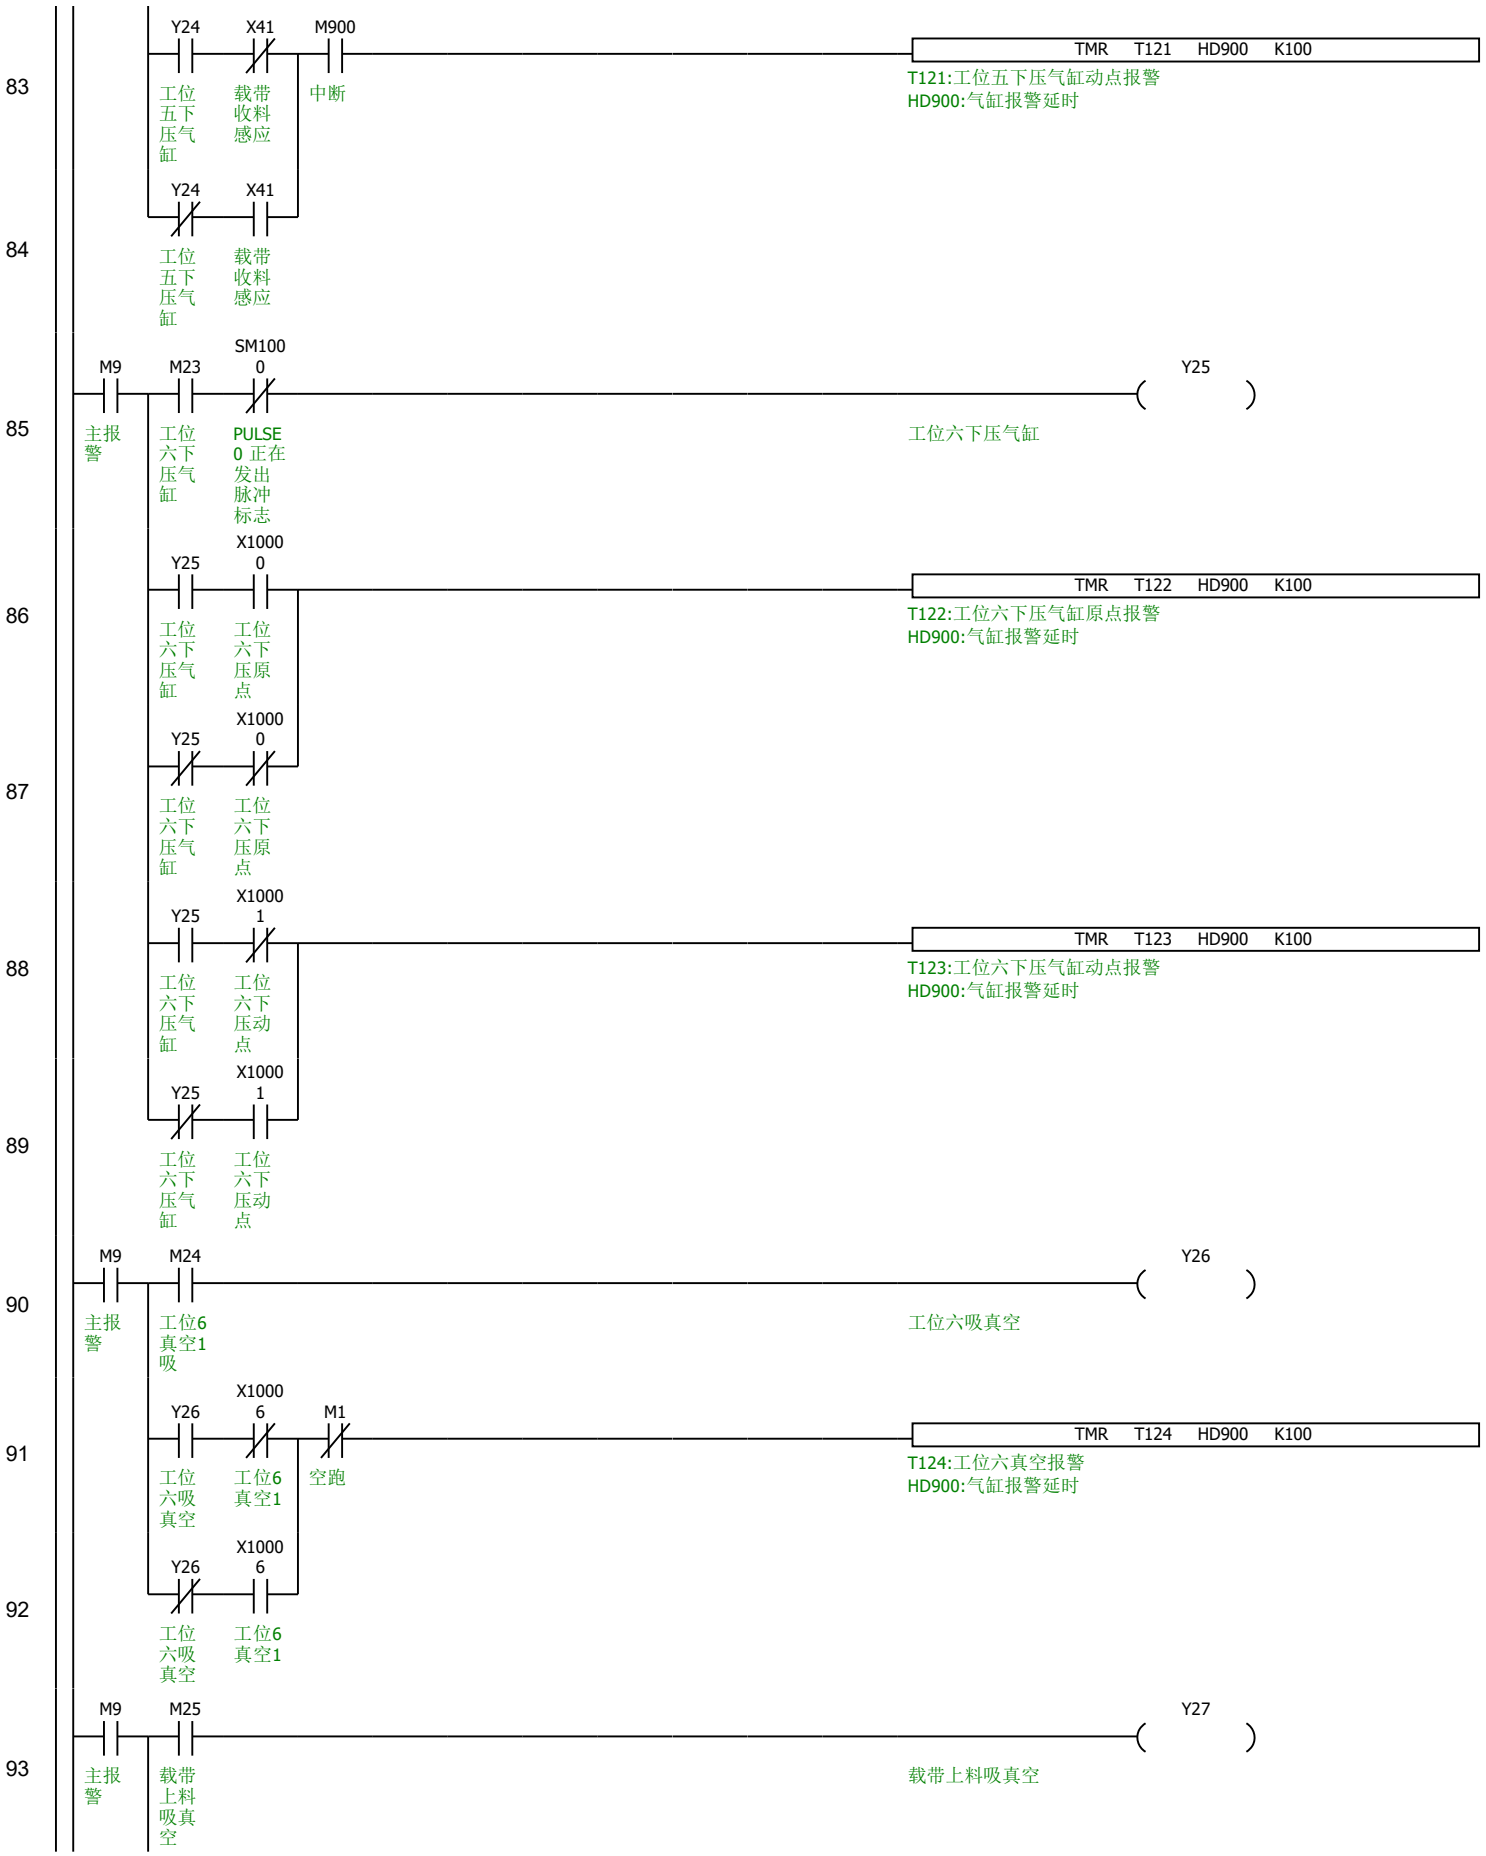

26
Y11
X10
工位一分料气缸
工位一分料动点
27
M9
M12
Y12
主报警
工位一取料上下
工位一取料上下
28
Y12
X11
TMR T102 HD900 K100
工位一取料上下
工位一取料原点
T102:工位一取料气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
29
Y12
X11
工位一取料上下
工位一取料原点
30
Y12
X12
TMR T103 HD900 K100
工位一取料上下
工位一取料动点
T103:工位一取料气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
31
Y12
X12
工位一取料上下
工位一取料动点
32
M9
M13
Y13
主报警
工位一取料偏移
工位一取料偏移
33
X11
ZRST M68 M69
工位一取料原点
34
M68
M13
R
工位一取料偏移
35
M69
M13
S
工位一取料偏移
36
M13
X12
M69
S
工位一取料偏移
工位一取料动点
37
M13
X12
M68
S
工位一取料偏移
工位一取料动点

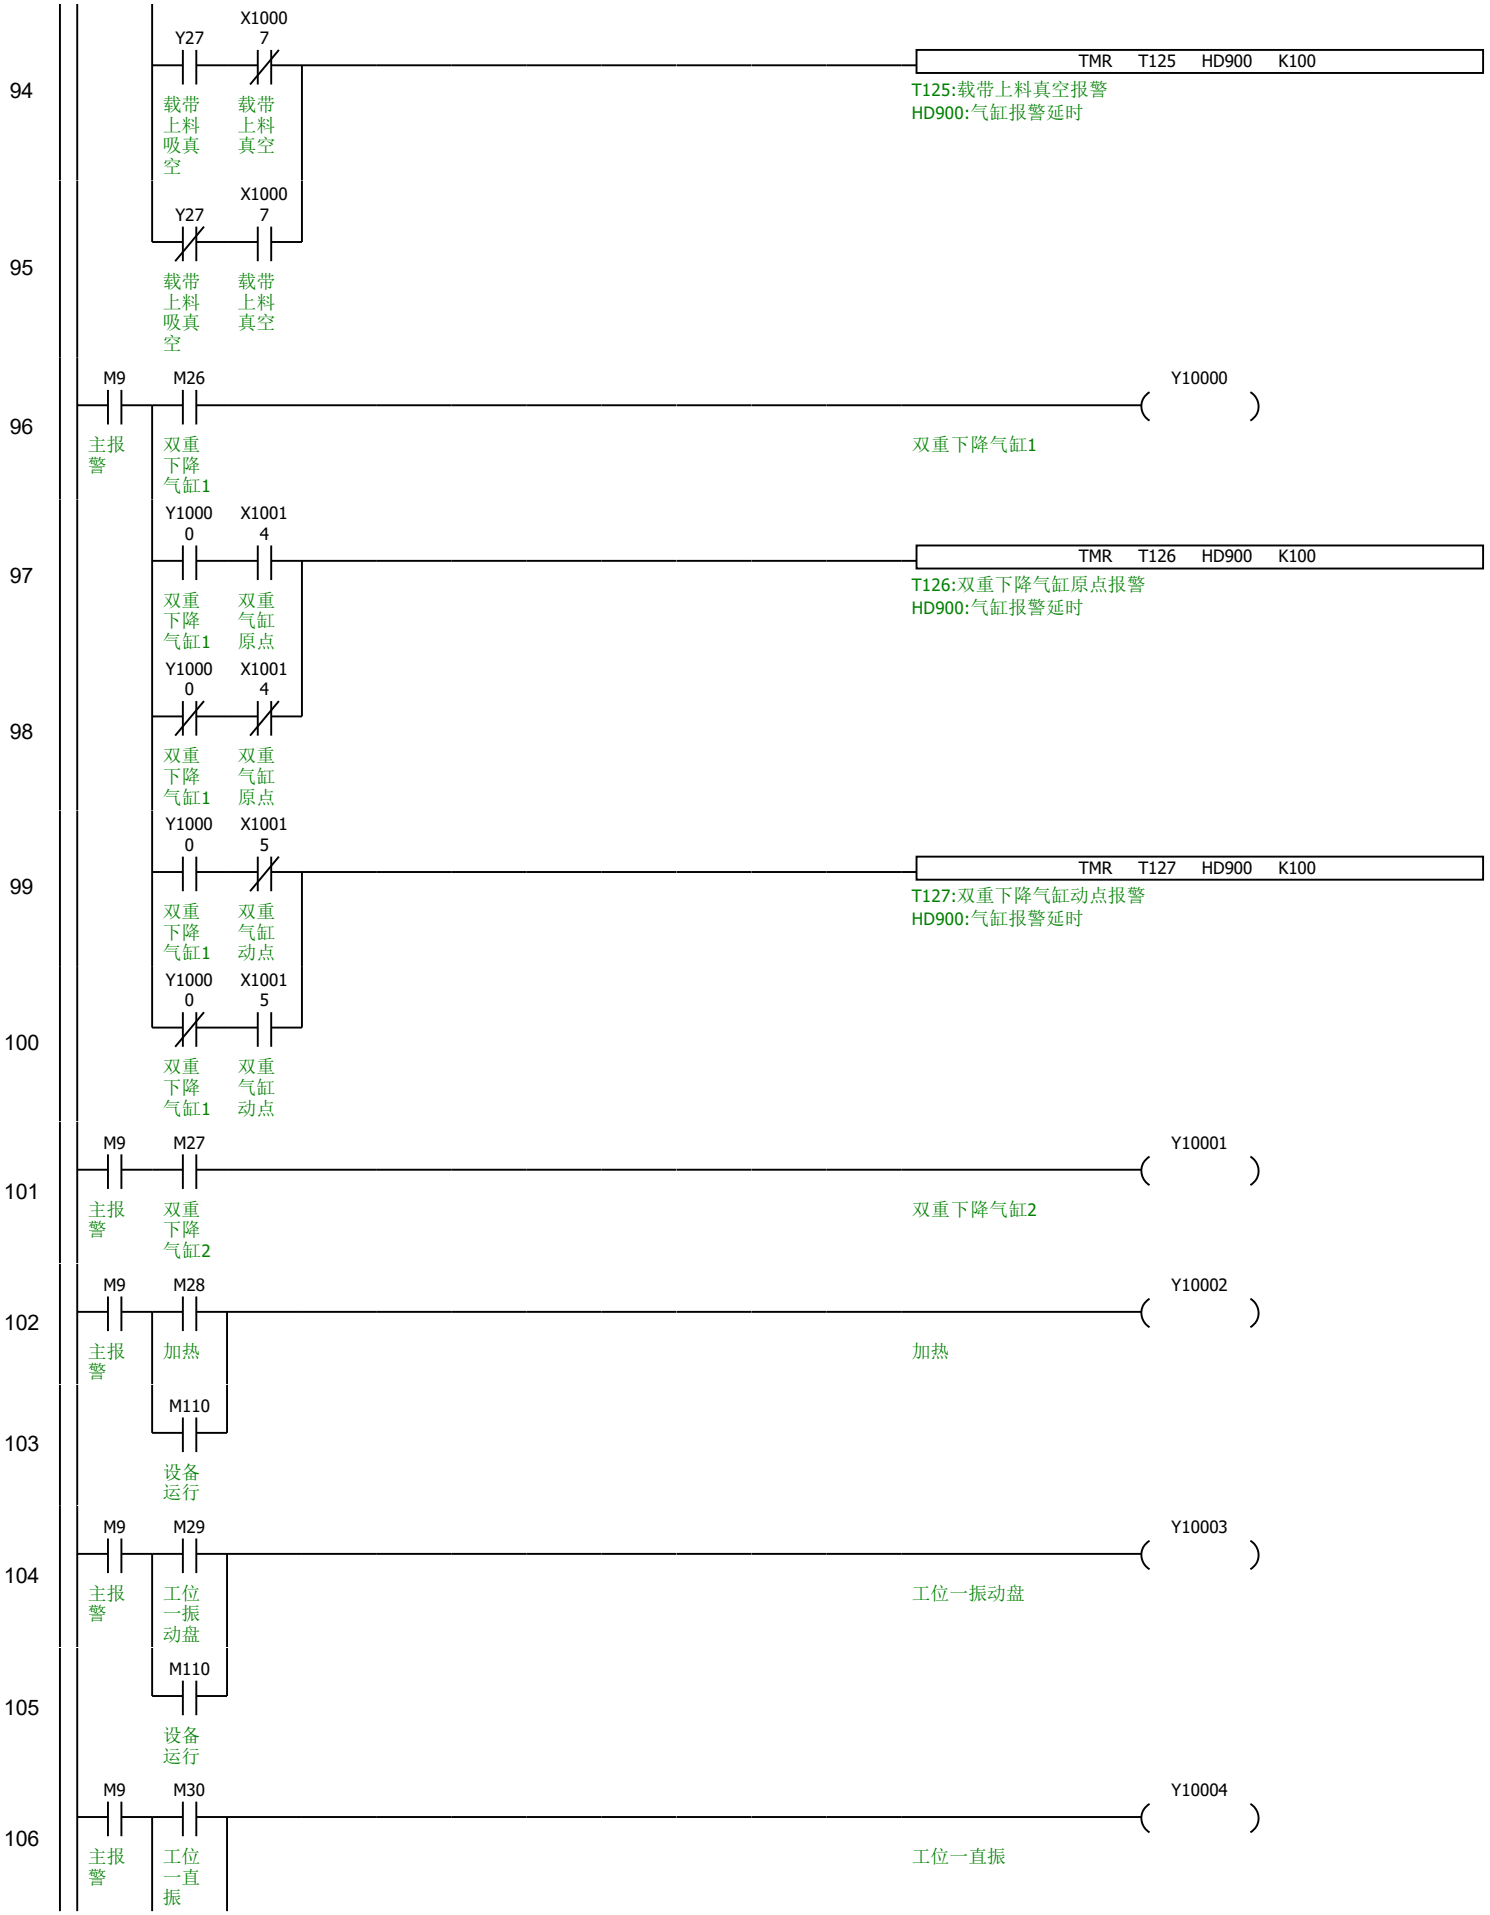

38
Y13
X13
工位一取料偏移
工位一偏移原点
TMR T104 HD900 K100
T104:工位一偏移气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
39
Y13
X13
工位一取料偏移
工位一偏移原点
40
Y13
X14
工位一取料偏移
工位一偏移动点
TMR T105 HD900 K100
T105:工位一偏移气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
41
Y13
X14
工位一取料偏移
工位一偏移动点
42
M9
M14
Y14
主报警
工位一吸真空
工位一吸真空
43
Y14
X15
M1
工位一吸真空
工位一真空
空跑
TMR T106 HD900 K100
T106:工位一真空报警
HD900:气缸报警延时
44
Y14
X15
工位一吸真空
工位一真空
45
M9
M15
SM1000
Y15
主报警
工位二顶升气缸
PULSE 0 正在发出脉冲标志
工位二顶升气缸
46
Y15
X20
工位二顶升气缸
工位二顶升原点
TMR T107 HD900 K100
T107:工位二顶升气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
47
Y15
X20
工位二顶升气缸
工位二顶升原点
48
Y15
X21
工位二顶升气缸
工位二顶升动点
TMR T108 HD900 K100
T108:工位二顶升气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
49
Y15
X21
工位二顶升气缸
工位二顶升动点

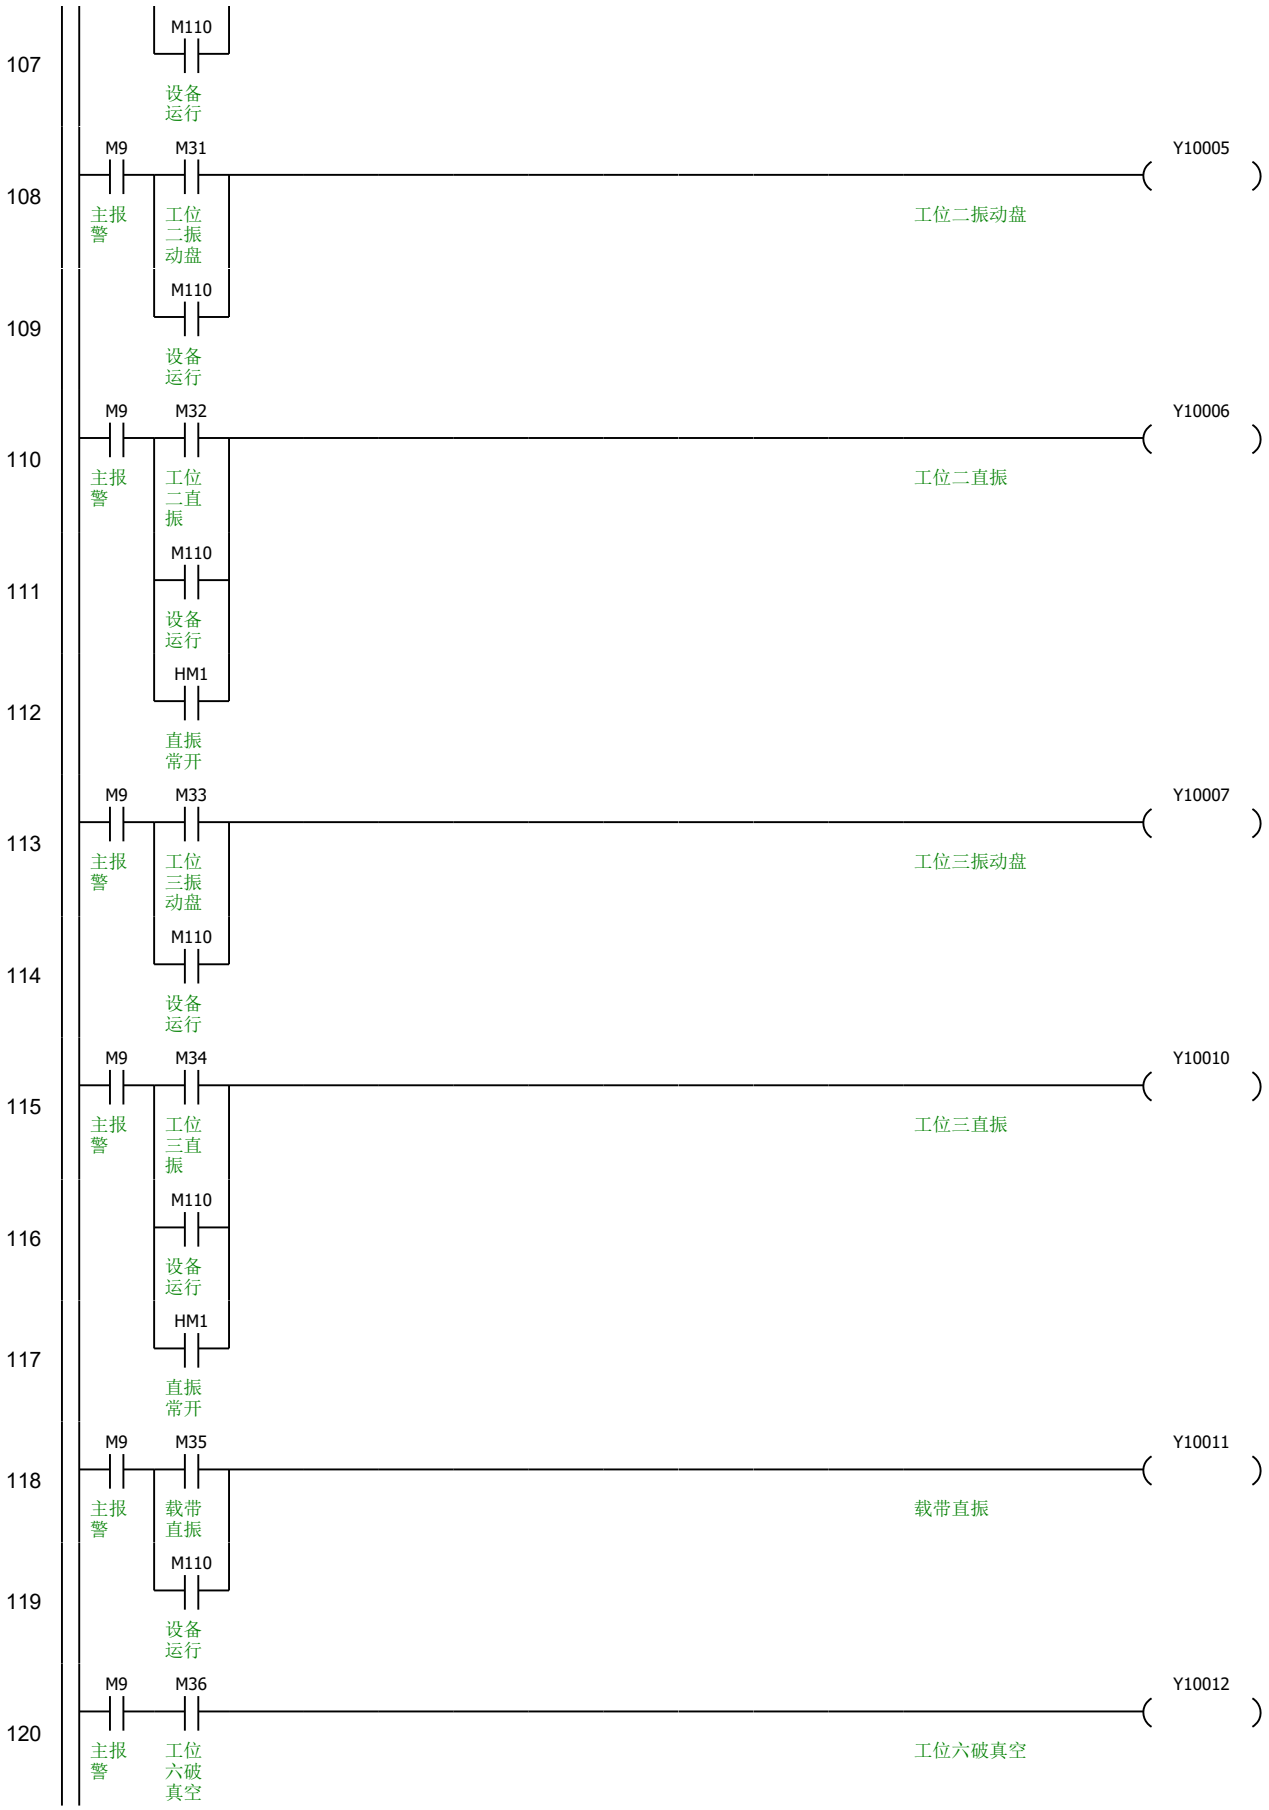

50
M9
主报警
M16
工位二下压气缸
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y16
工位二下压气缸
51
Y16
工位二下压气缸
X22
工位二下压原点
TMR T109 HD900 K100
T109:工位二下压气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
52
Y16
工位二下压气缸
X22
工位二下压原点
53
Y16
工位二下压气缸
X23
工位二下压动点
TMR T128 HD900 K100
T128:工位二下压气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
54
Y16
工位二下压气缸
X23
工位二下压动点
55
M9
主报警
M17
工位三顶升气缸
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y17
工位三顶升气缸
56
Y17
工位三顶升气缸
X26
工位三顶升原点
TMR T110 HD900 K100
T110:工位三顶升气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
57
Y17
工位三顶升气缸
X26
工位三顶升原点
58
Y17
工位三顶升气缸
X27
工位三顶升动点
TMR T111 HD900 K100
T111:工位三顶升气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
59
Y17
工位三顶升气缸
X27
工位三顶升动点
60
M9
主报警
M18
工位三下压气缸
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y20
工位三下压气缸


61
Y20
工位三下压气缸
X30
工位三下压原点
TMR T112 HD900 K100
T112:工位三下压气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
62
Y20
工位三下压气缸
X30
工位三下压原点
63
Y20
工位三下压气缸
X31
工位三下压动点
TMR T113 HD900 K100
T113:工位三下压气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
64
Y20
工位三下压气缸
X31
工位三下压动点
65
M9
主报警
M19
工位四顶升气缸
SM100 0
PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y21
工位四顶升气缸
66
Y21
工位四顶升气缸
X33
工位四顶升原点
TMR T114 HD900 K100
T114:工位四顶升气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
67
Y21
工位四顶升气缸
X33
工位四顶升原点
68
Y21
工位四顶升气缸
X32
工位四顶升动点
TMR T115 HD900 K100
T115:工位四顶升气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
69
Y21
工位四顶升气缸
X32
工位四顶升动点
70
M9
主报警
M20
工位四下压气缸
SM100 0
PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y22
工位四下压气缸
71
Y22
工位四下压气缸
X35
工位四下压原点
TMR T116 HD900 K100
T116:工位四下压气缸原点报警
HD900:气缸报警延时


72
Y22
X35
工位四下压气缸
工位四下压原点
73
Y22
X34
工位四下压气缸
工位四下压动点
TMR T117 HD900 K100
T117:工位四下压气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
74
Y22
X34
工位四下压气缸
工位四下压动点
75
M9
M21
SM100 0
Y23
主报警
工位6真空2破
PULSE 0 正在发出脉冲标志
工位五顶升气缸
76
Y23
X36
M900
工位五顶升气缸
A不良品
中断
TMR T118 HD900 K100
T118:工位五顶升气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
77
Y23
X36
工位五顶升气缸
A不良品
78
Y23
X37
M900
工位五顶升气缸
B不良品
中断
TMR T119 HD900 K100
T119:工位五顶升气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
79
Y23
X37
工位五顶升气缸
B不良品
80
M9
M22
SM100 0
Y24
主报警
工位6真空2吸
PULSE 0 正在发出脉冲标志
工位五下压气缸
81
Y24
X40
M900
工位五下压气缸
工位五下压原点
中断
TMR T120 HD900 K100
T120:工位五下压气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
82
Y24
X40
工位五下压气缸
工位五下压原点


83
Y24
工位五下压气缸
X41
载带收料感应
M900
中断
TMR T121 HD900 K100
T121:工位五下压气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
84
Y24
工位五下压气缸
X41
载带收料感应
85
M9
主报警
M23
工位六下压气缸
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
Y25
工位六下压气缸
86
Y25
工位六下压气缸
X1000
工位六下压原点
TMR T122 HD900 K100
T122:工位六下压气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
87
Y25
工位六下压气缸
X1000
工位六下压原点
88
Y25
工位六下压气缸
X1000
工位六下压动点
TMR T123 HD900 K100
T123:工位六下压气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
89
Y25
工位六下压气缸
X1000
工位六下压动点
90
M9
主报警
M24
工位6真空1吸
Y26
工位六吸真空
91
Y26
工位六吸真空
X1000
工位6真空1
M1
空跑
TMR T124 HD900 K100
T124:工位六真空报警
HD900:气缸报警延时
92
Y26
工位六吸真空
X1000
工位6真空1
93
M9
主报警
M25
载带上料吸真空
Y27
载带上料吸真空


94
Y27
载带上料吸真空
X1000 7
载带上料真空
TMR T125 HD900 K100
T125:载带上料真空报警
HD900:气缸报警延时
95
Y27
载带上料吸真空
X1000 7
载带上料真空
96
M9
主报警
M26
双重下降气缸1
Y10000
双重下降气缸1
97
Y1000 0
双重下降气缸1
X1001 4
双重气缸原点
TMR T126 HD900 K100
T126:双重下降气缸原点报警
HD900:气缸报警延时
98
Y1000 0
双重下降气缸1
X1001 4
双重气缸原点
99
Y1000 0
双重下降气缸1
X1001 5
双重气缸动点
TMR T127 HD900 K100
T127:双重下降气缸动点报警
HD900:气缸报警延时
100
Y1000 0
双重下降气缸1
X1001 5
双重气缸动点
101
M9
主报警
M27
双重下降气缸2
Y10001
双重下降气缸2
102
M9
主报警
M28
加热
Y10002
加热
103
M110
设备运行
104
M9
主报警
M29
工位一振动盘
Y10003
工位一振动盘
105
M110
设备运行
106
M9
主报警
M30
工位一直振
Y10004
工位一直振


107
M110
设备运行
108
M9
主报警
M31
工位二振动盘
Y10005
工位二振动盘
109
M110
设备运行
110
M9
主报警
M32
工位二直振
Y10006
工位二直振
111
M110
设备运行
112
HM1
直振常开
113
M9
主报警
M33
工位三振动盘
Y10007
工位三振动盘
114
M110
设备运行
115
M9
主报警
M34
工位三直振
Y10010
工位三直振
116
M110
设备运行
117
HM1
直振常开
118
M9
主报警
M35
载带直振
Y10011
载带直振
119
M110
设备运行
120
M9
主报警
M36
工位六破真空
Y10012
工位六破真空

121 M9 M37 Y10013
主报警 工位一破真空 工位一破真空

122 M9 M38 Y10014
主报警 载带破真空 载带破真空

123 M9 M39 Y10015
主报警 工位2吹气 工位2吹气

124 M9 M71 Y10016
主报警 工位3吹气 工位3吹气

125 GROUPE

126 设备复位

127 GROUP

128 X2 S0 S
复位 复位回原

129 X2 ZRST M0 M199
复位

130 MOV K0 HD99
HD99:1有料完成2有料完成3有料完成

131 MOV K0 HD100
HD100:位一动作流程

132 MOV K0 HD200
HD200:位二动作流程

133 MOV K0 HD300
HD300:位三动作流程

134 MOV K0 HD400
HD400:位四动作流程

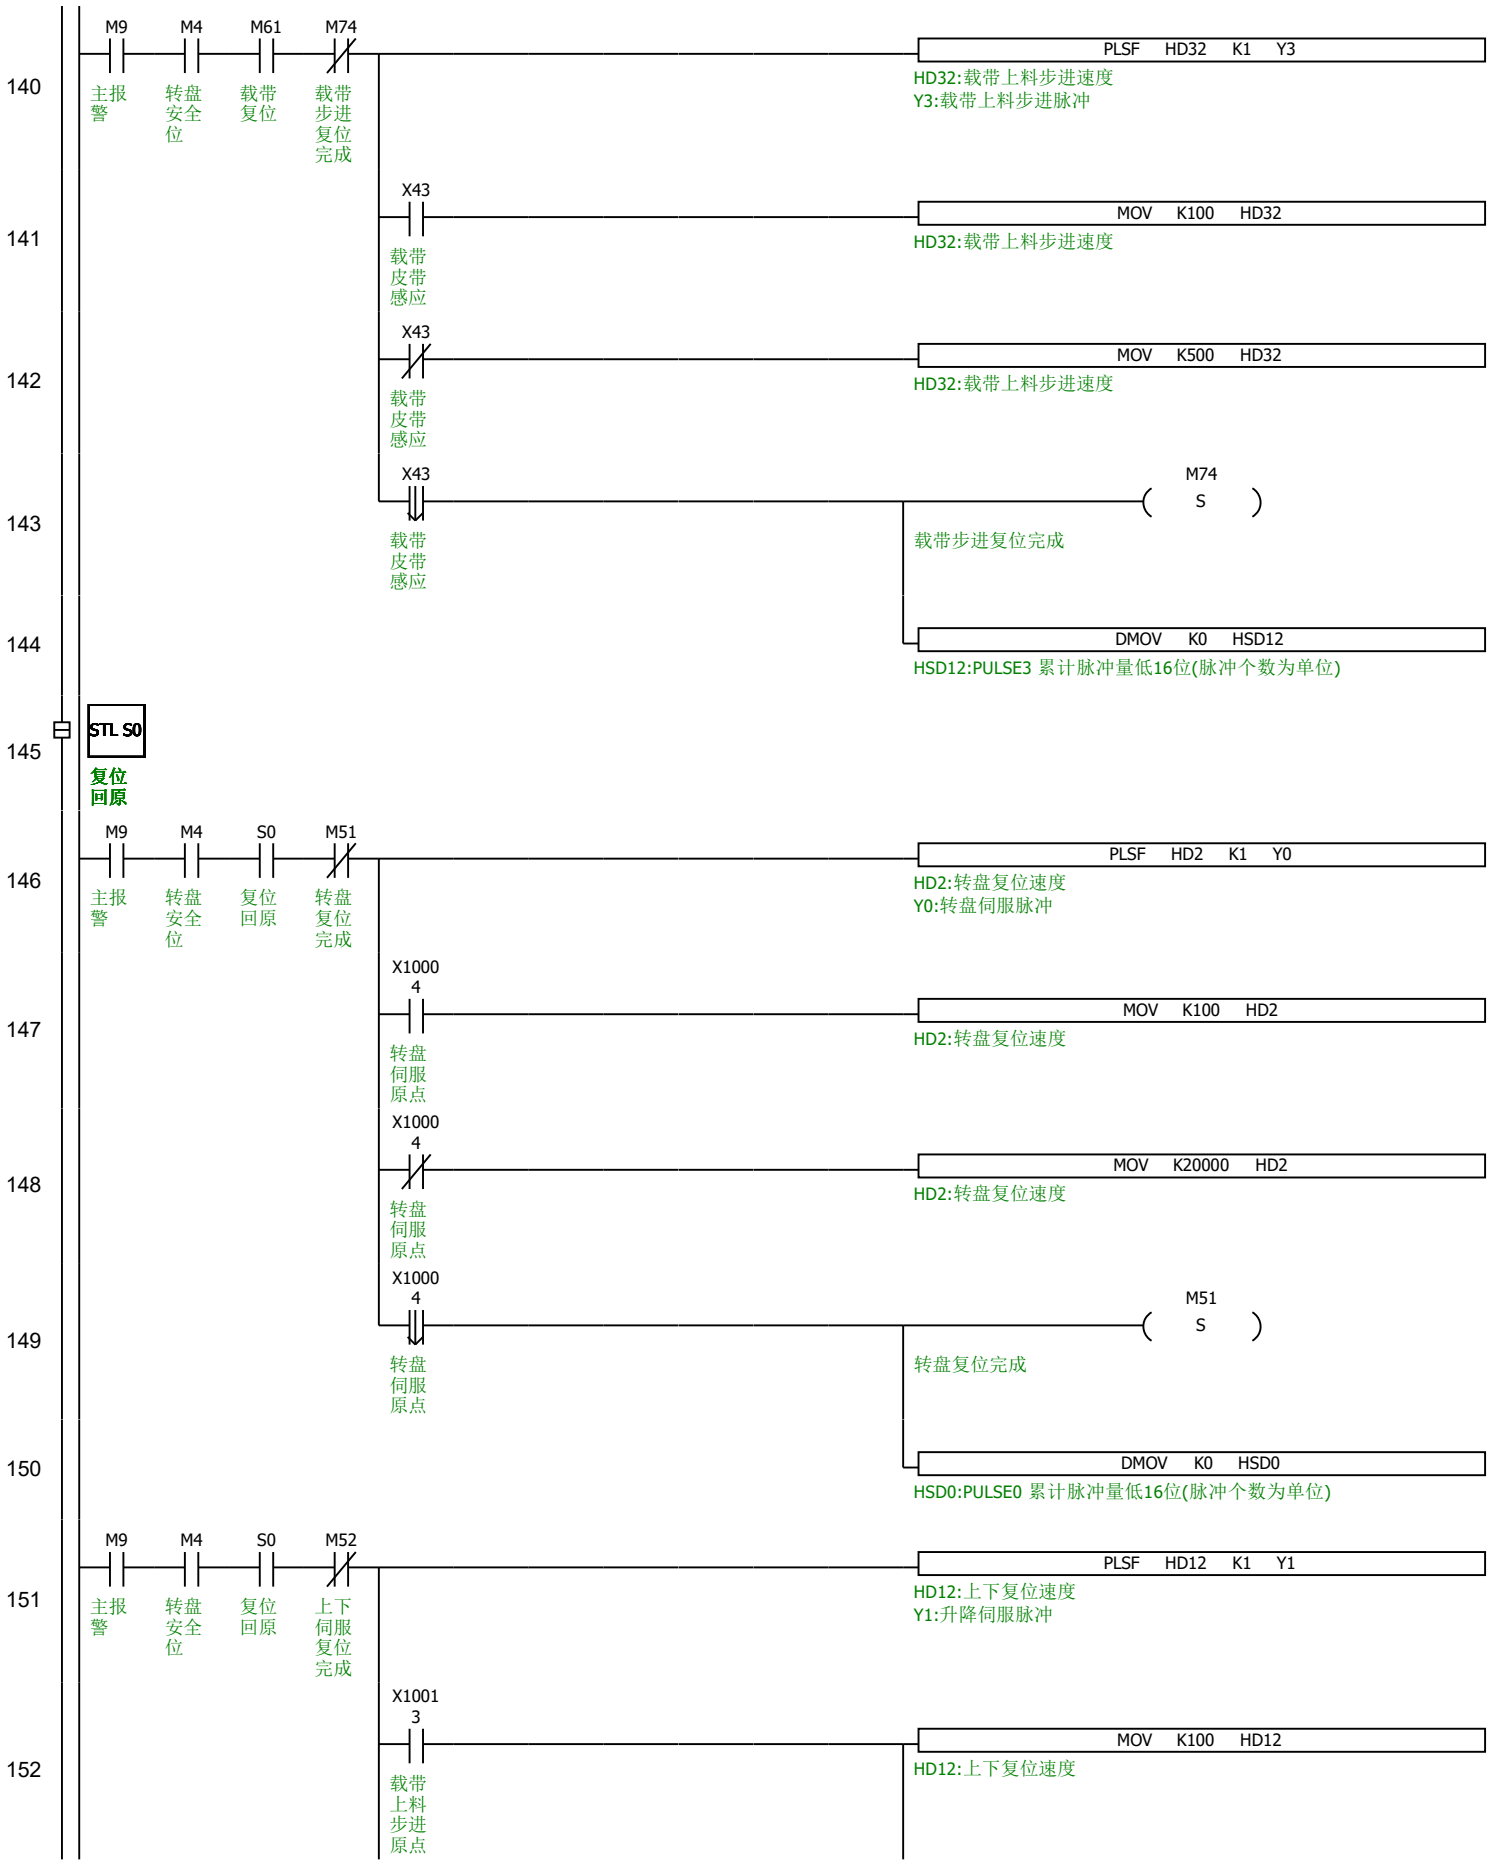
135 MOV K0 HD500
HD500:位五动作流程

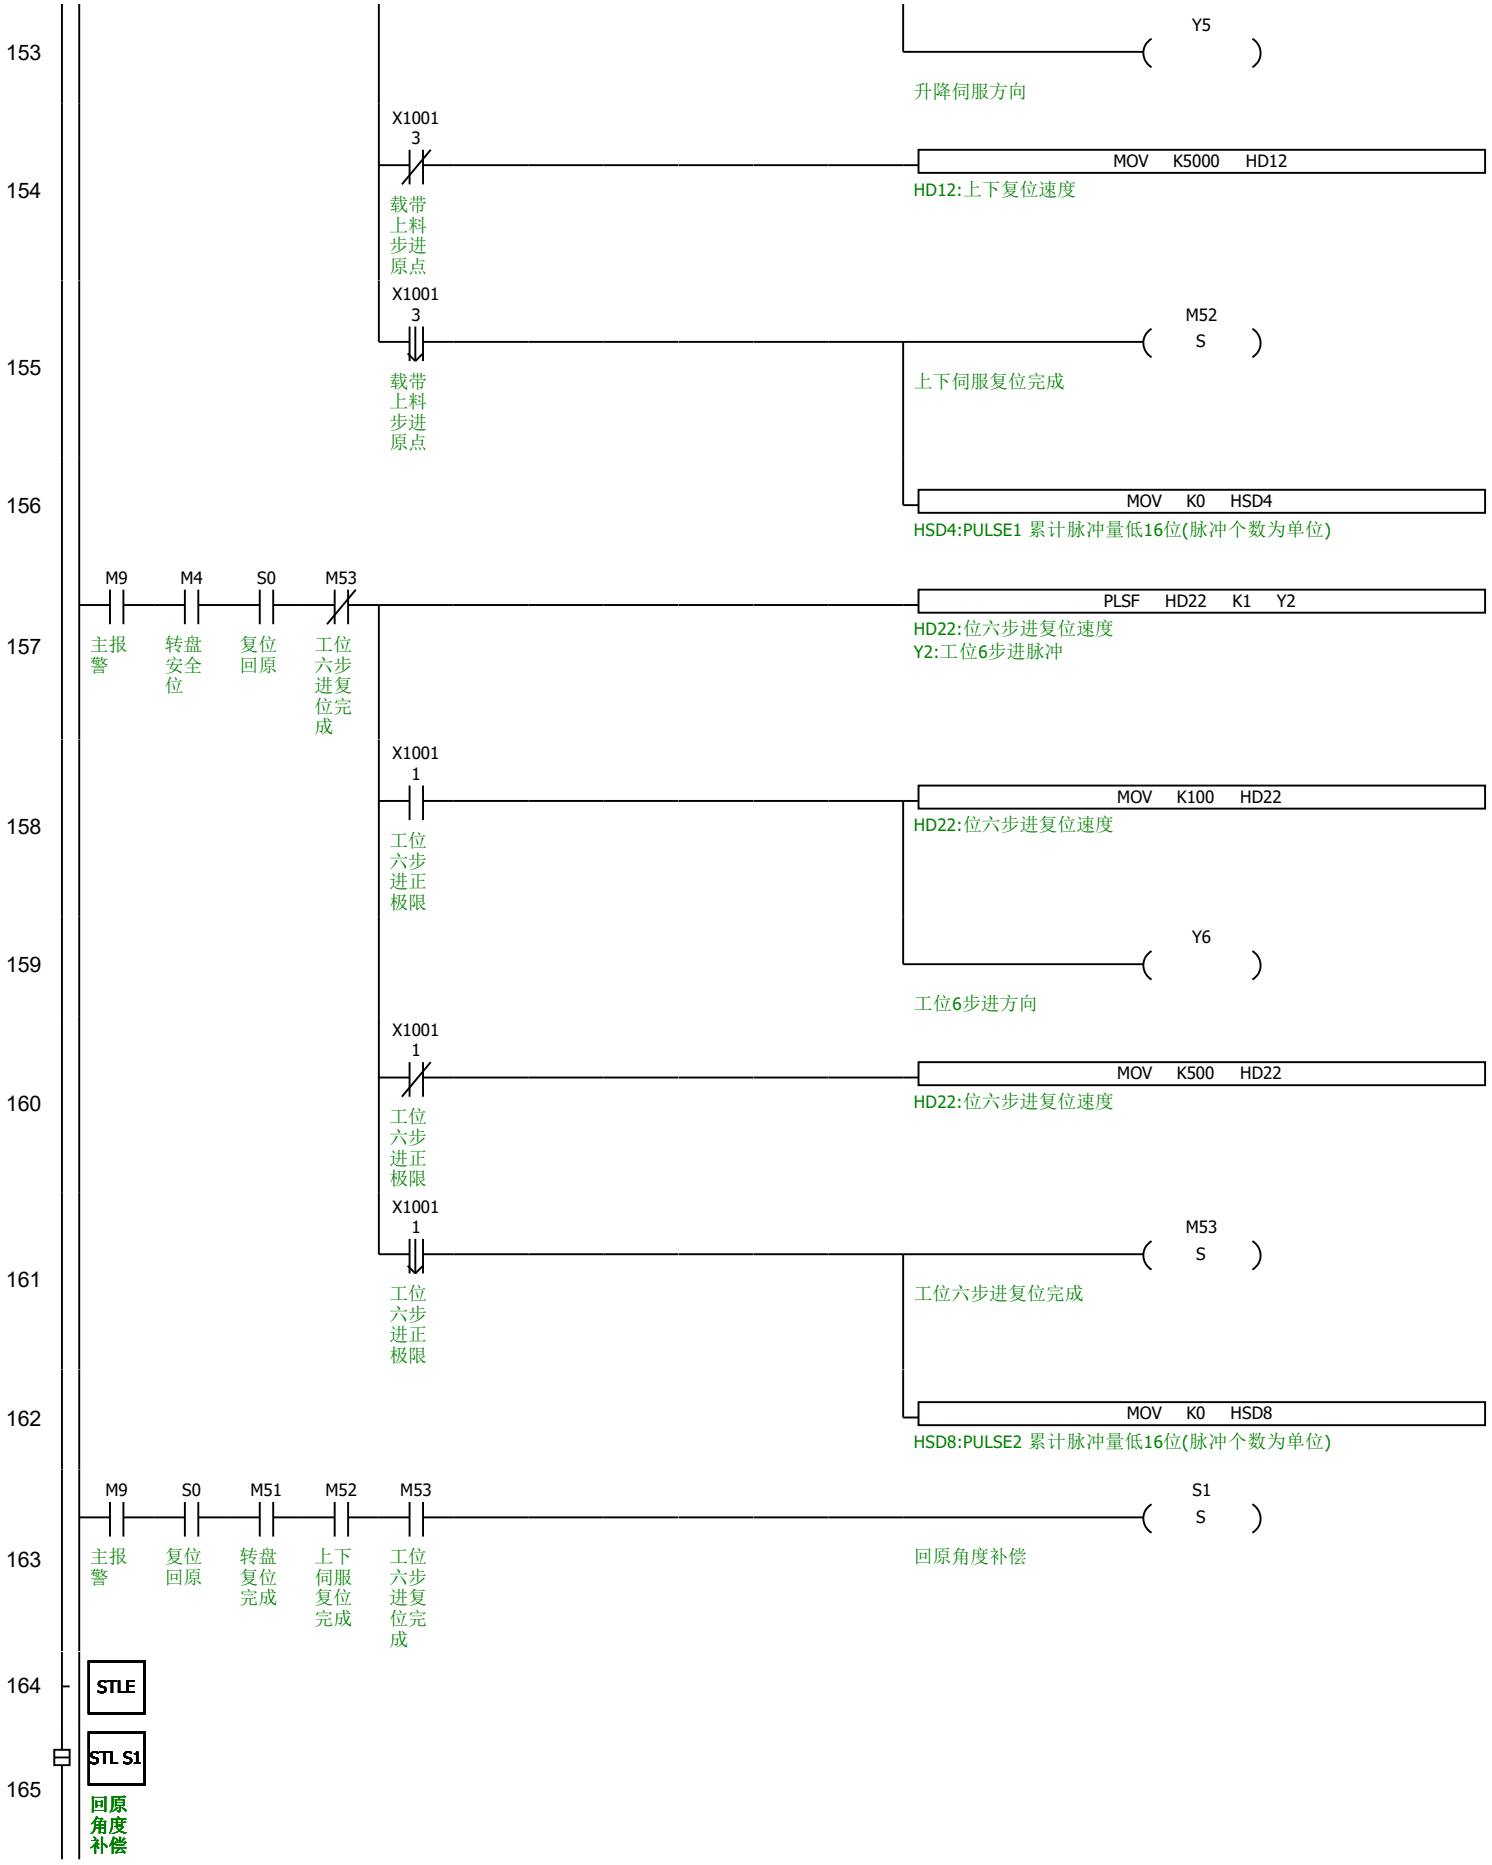
136 MOV K0 HD600
HD600:位六动作流程

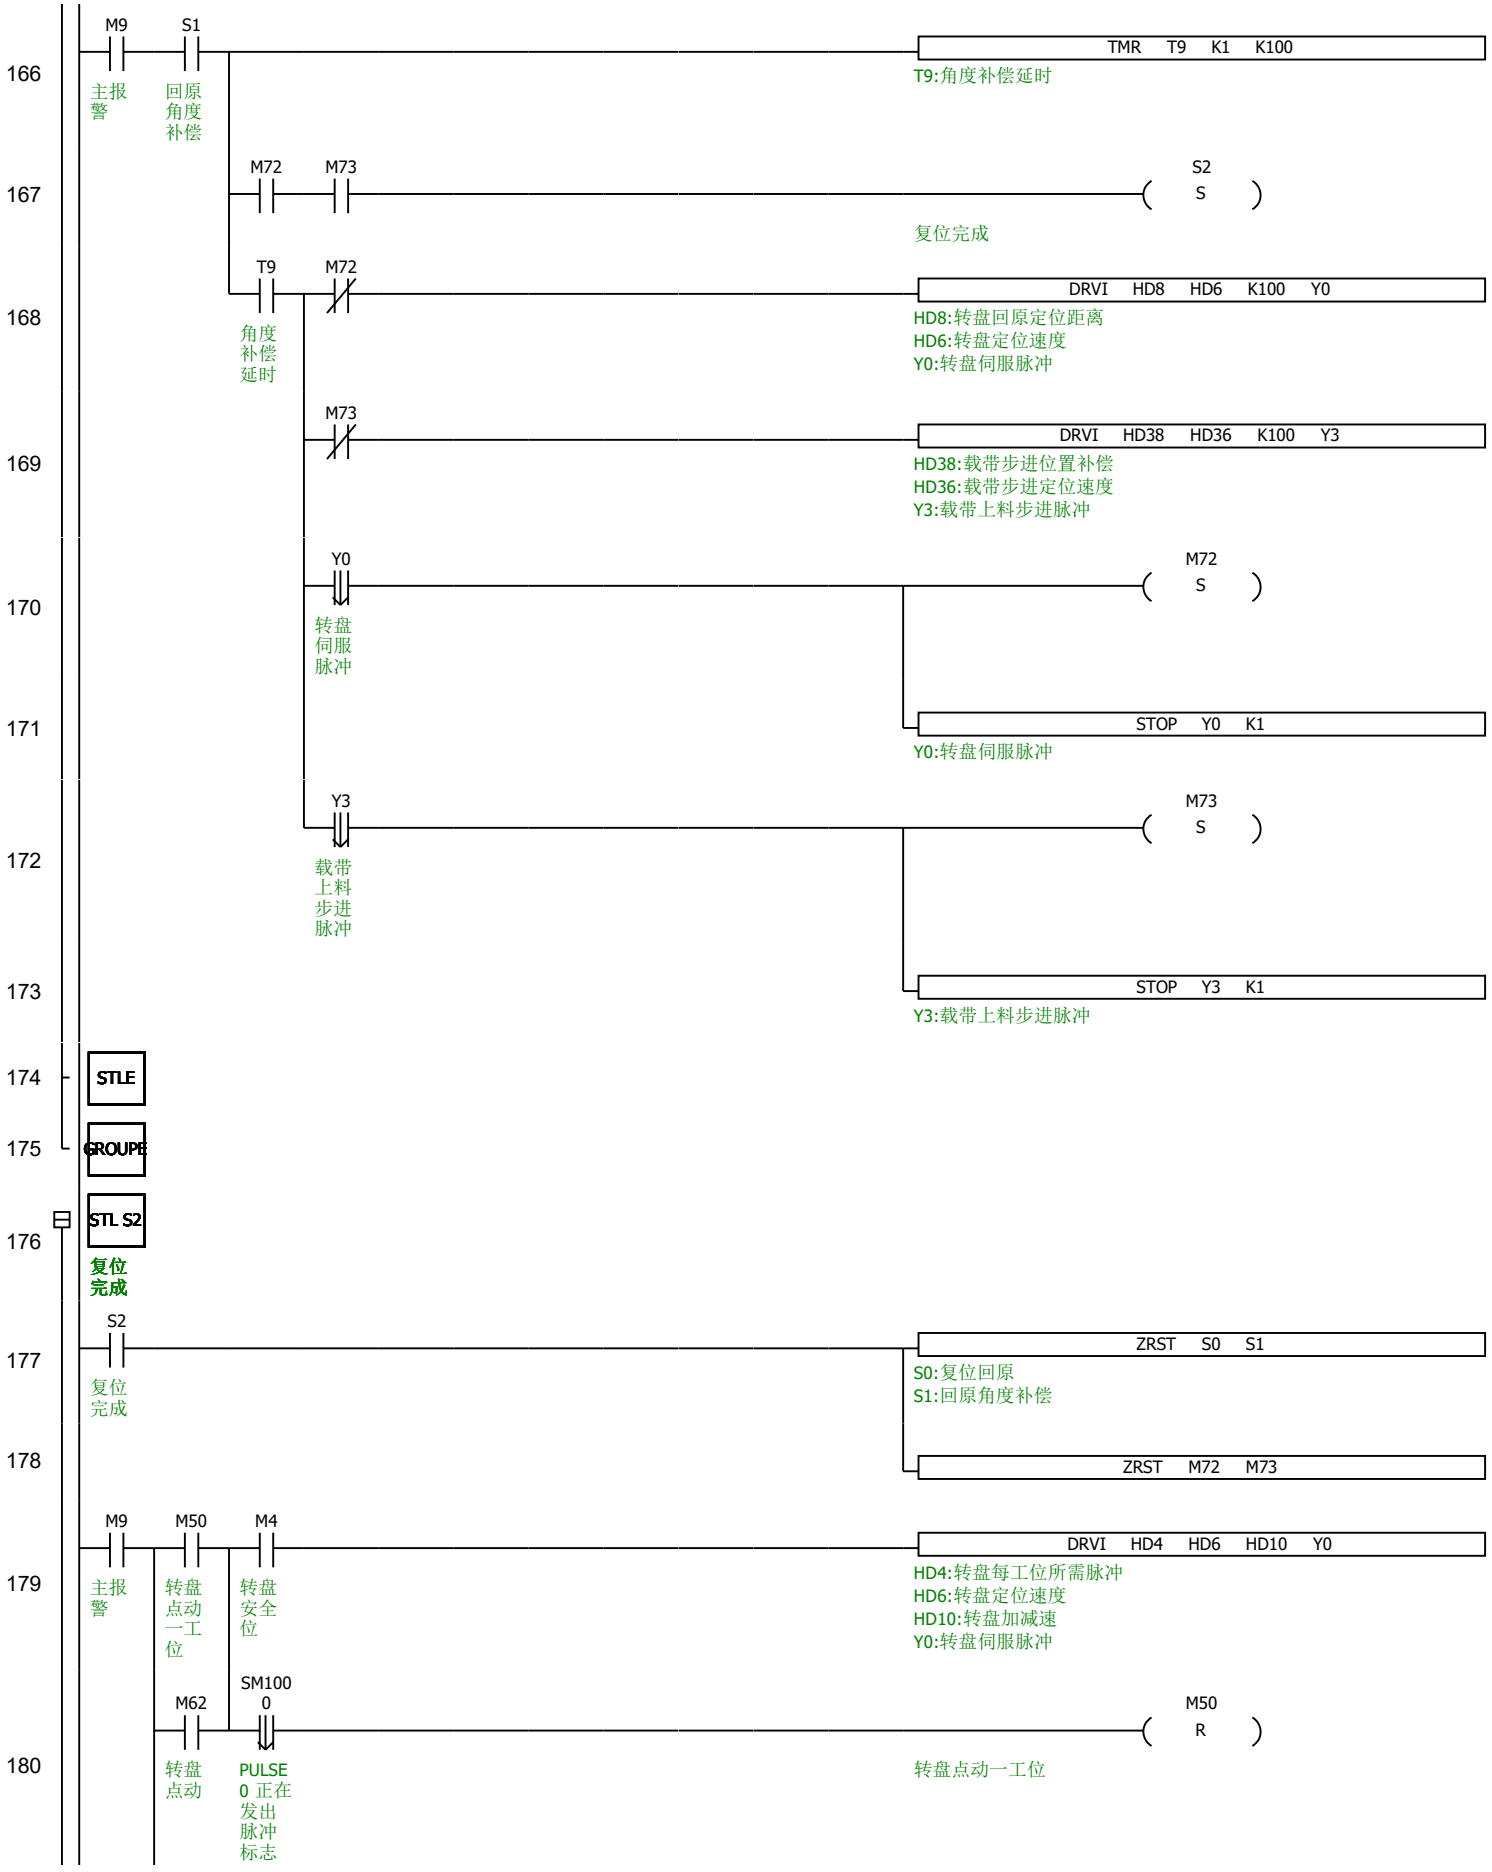
137 MOV K0 HD700
HD700:载带动作流程

138 ZRST M301 M309
M301:工位1有料

139 ZRST S0 S2
S0:复位回原
S2:复位完成

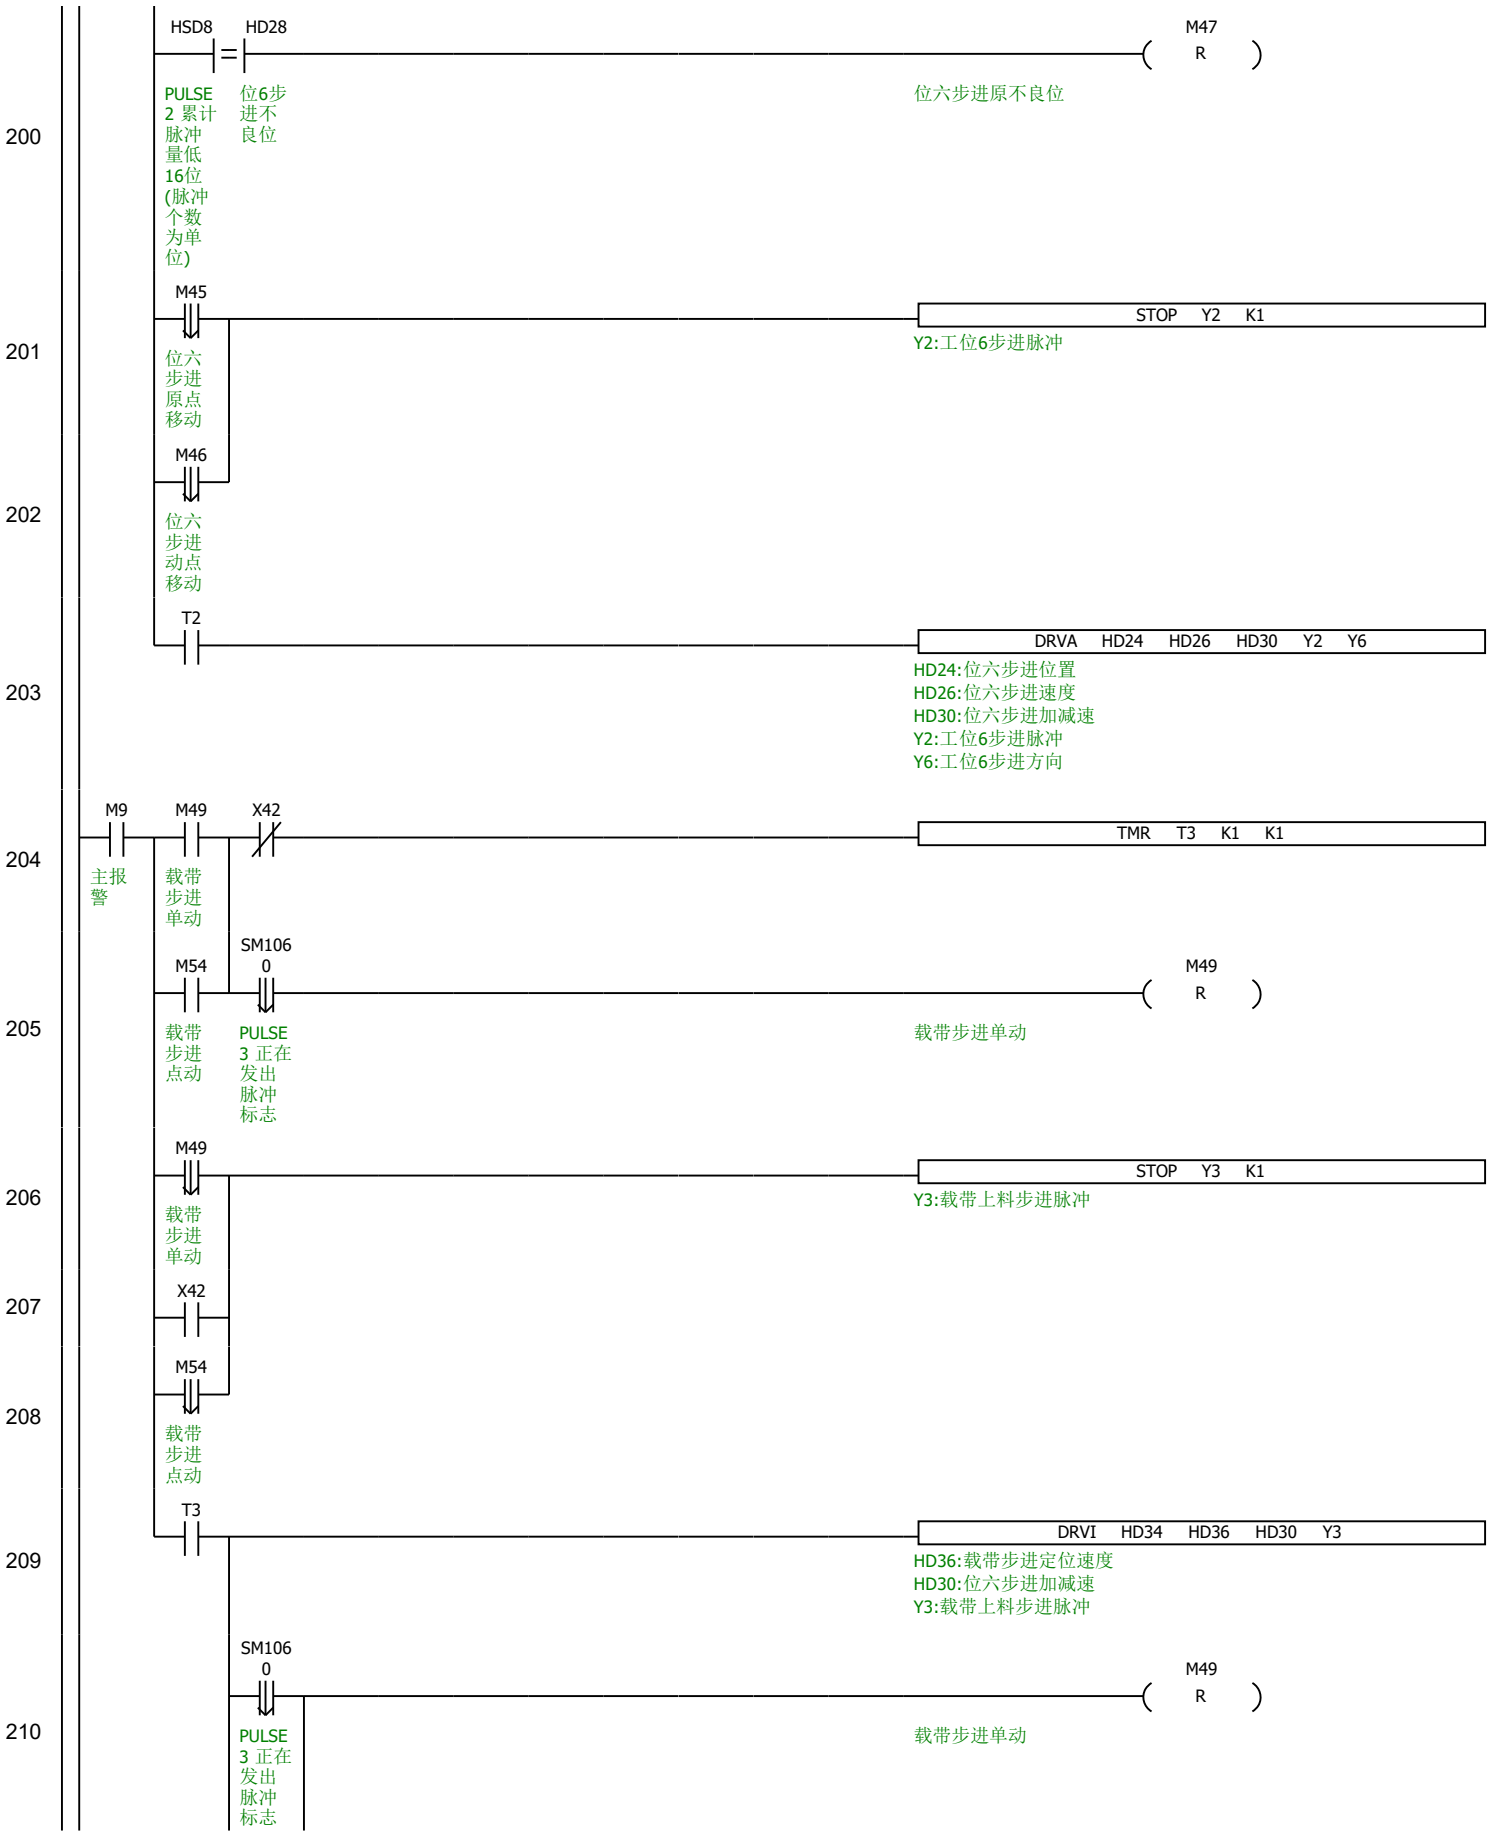

140
M9
M4
M61
M74
主报警
转盘安全位
载带复位
载带步进复位完成
PLSF HD32 K1 Y3
HD32:载带上料步进速度
Y3:载带上料步进脉冲
141
X43
载带皮带感应
MOV K100 HD32
HD32:载带上料步进速度
142
X43
载带皮带感应
MOV K500 HD32
HD32:载带上料步进速度
143
X43
载带皮带感应
M74
S
载带步进复位完成
144
DMOV K0 HSD12
HSD12:PULSE3 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
145
STL S0
复位回原
146
M9
M4
S0
M51
主报警
转盘安全位
复位回原
转盘复位完成
PLSF HD2 K1 Y0
HD2:转盘复位速度
Y0:转盘伺服脉冲
147
X10004
转盘伺服原点
MOV K100 HD2
HD2:转盘复位速度
148
X10004
转盘伺服原点
MOV K20000 HD2
HD2:转盘复位速度
149
X10004
转盘伺服原点
M51
S
转盘复位完成
150
DMOV K0 HSD0
HSD0:PULSE0 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
151
M9
M4
S0
M52
主报警
转盘安全位
复位回原
上下伺服复位完成
PLSF HD12 K1 Y1
HD12:上下复位速度
Y1:升降伺服脉冲
152
X10013
载带上料步进原点
MOV K100 HD12
HD12:上下复位速度

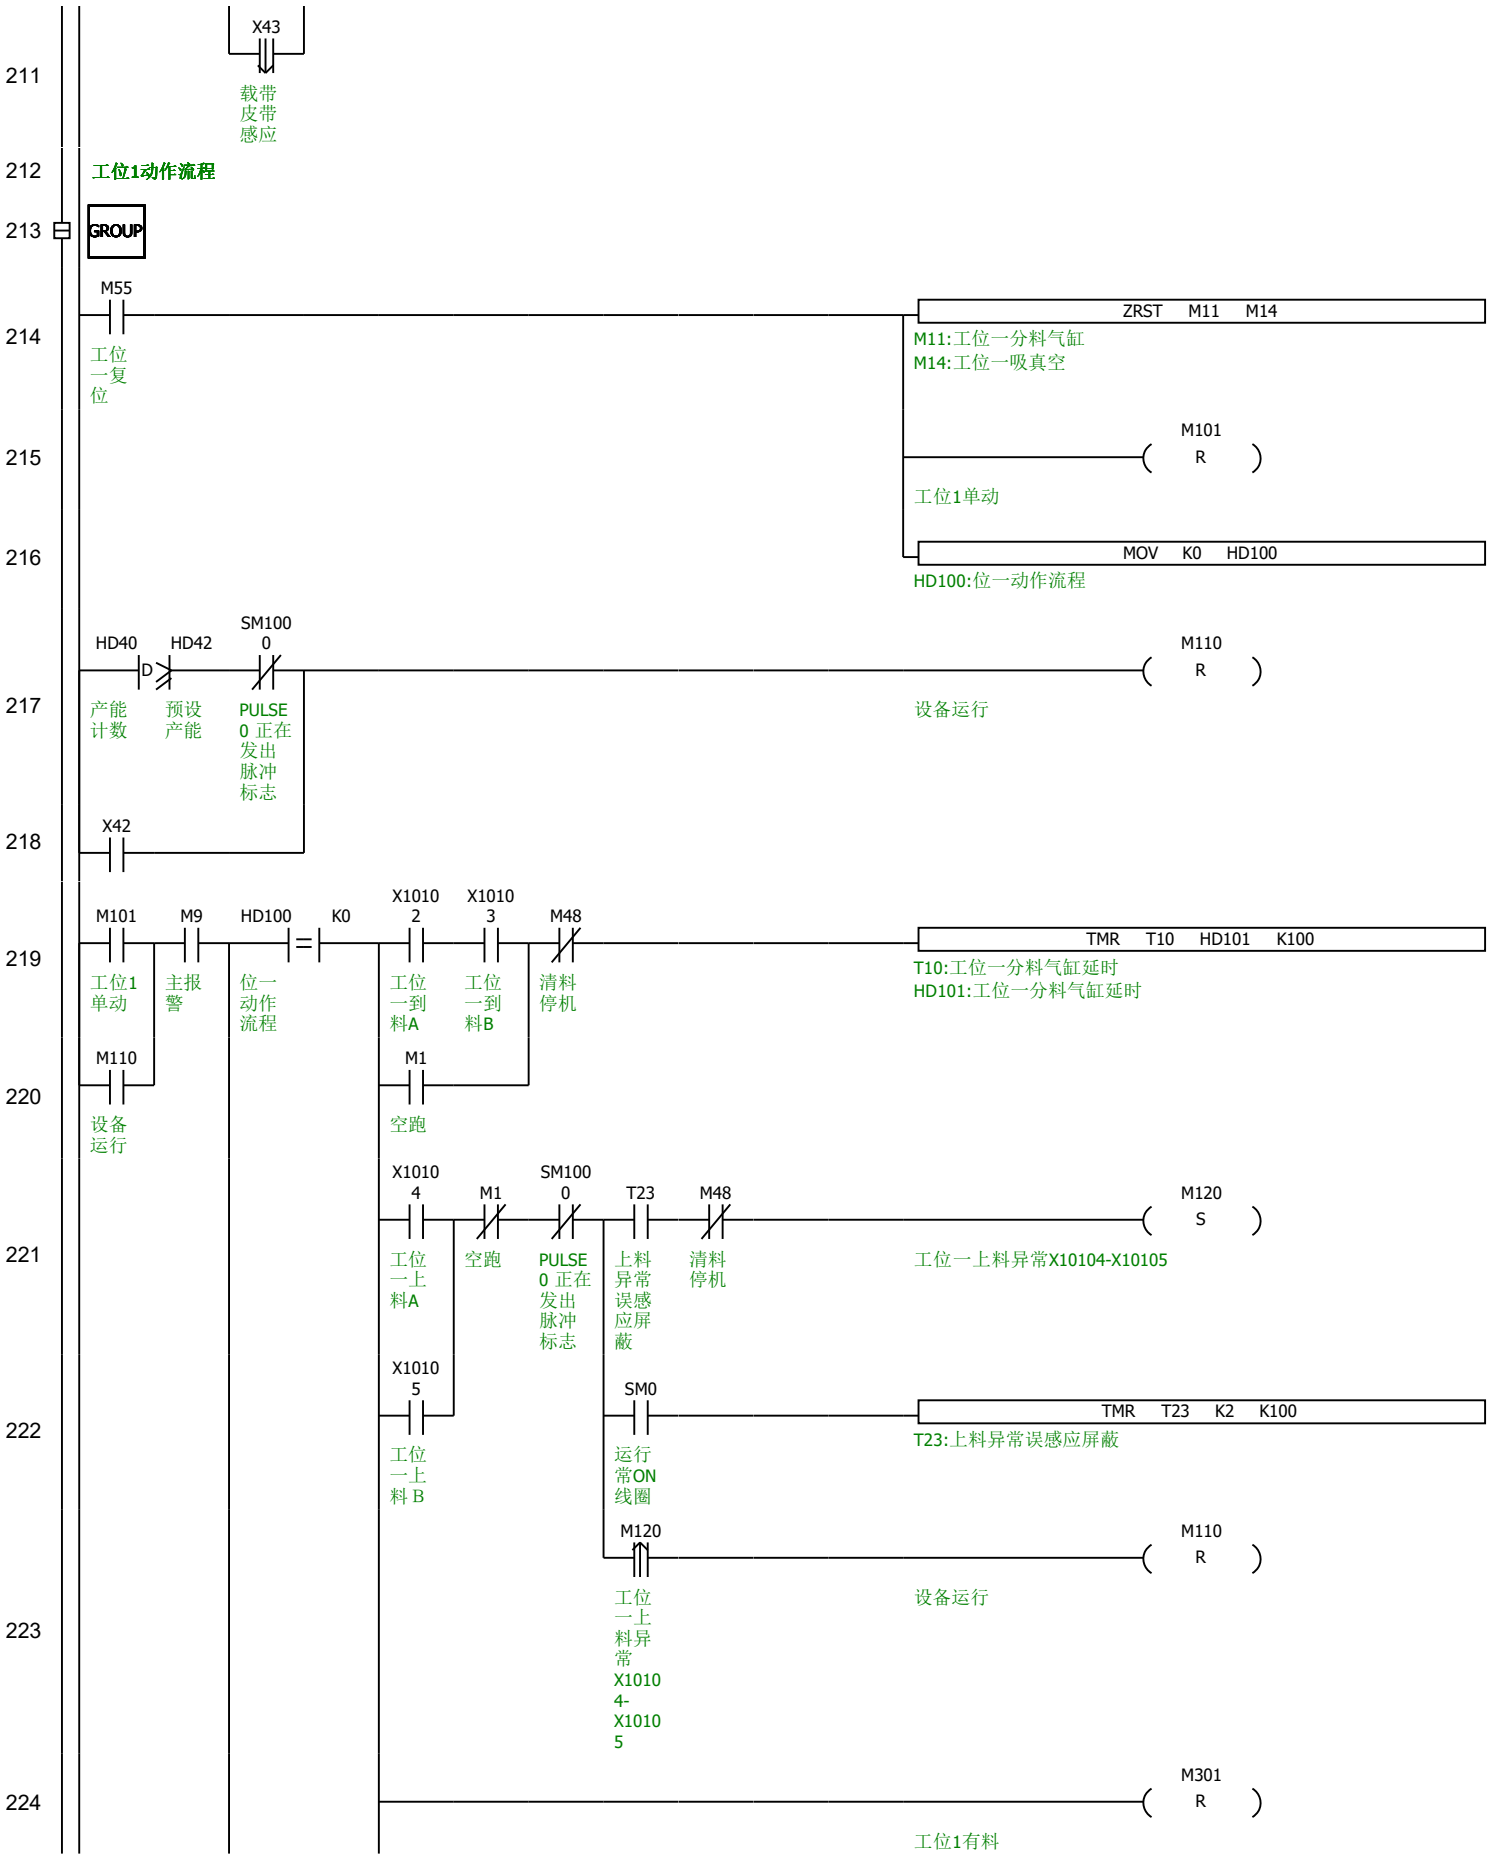

153
Y5
升降伺服方向
X1001
3
154
MOV K5000 HD12
HD12:上下复位速度
载带上料步进原点
X1001
3
M52
S
155
上下伺服复位完成
载带上料步进原点
156
MOV K0 HSD4
HSD4:PULSE1 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
M9
M4
S0
M53
PLSF HD22 K1 Y2
HD22:位六步进复位速度
Y2:工位6步进脉冲
157
主报警
转盘安全位
复位回原
工位六步进复位完成
X1001
1
158
MOV K100 HD22
HD22:位六步进复位速度
工位六步进正极限
Y6
159
工位6步进方向
X1001
1
160
MOV K500 HD22
HD22:位六步进复位速度
工位六步进正极限
X1001
1
M53
S
161
工位六步进复位完成
工位六步进正极限
162
MOV K0 HSD8
HSD8:PULSE2 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
M9
S0
M51
M52
M53
S1
S
163
主报警
复位回原
转盘复位完成
上下伺服复位完成
工位六步进复位完成
回原角度补偿
164
STLE
STL S1
165
回原角度补偿

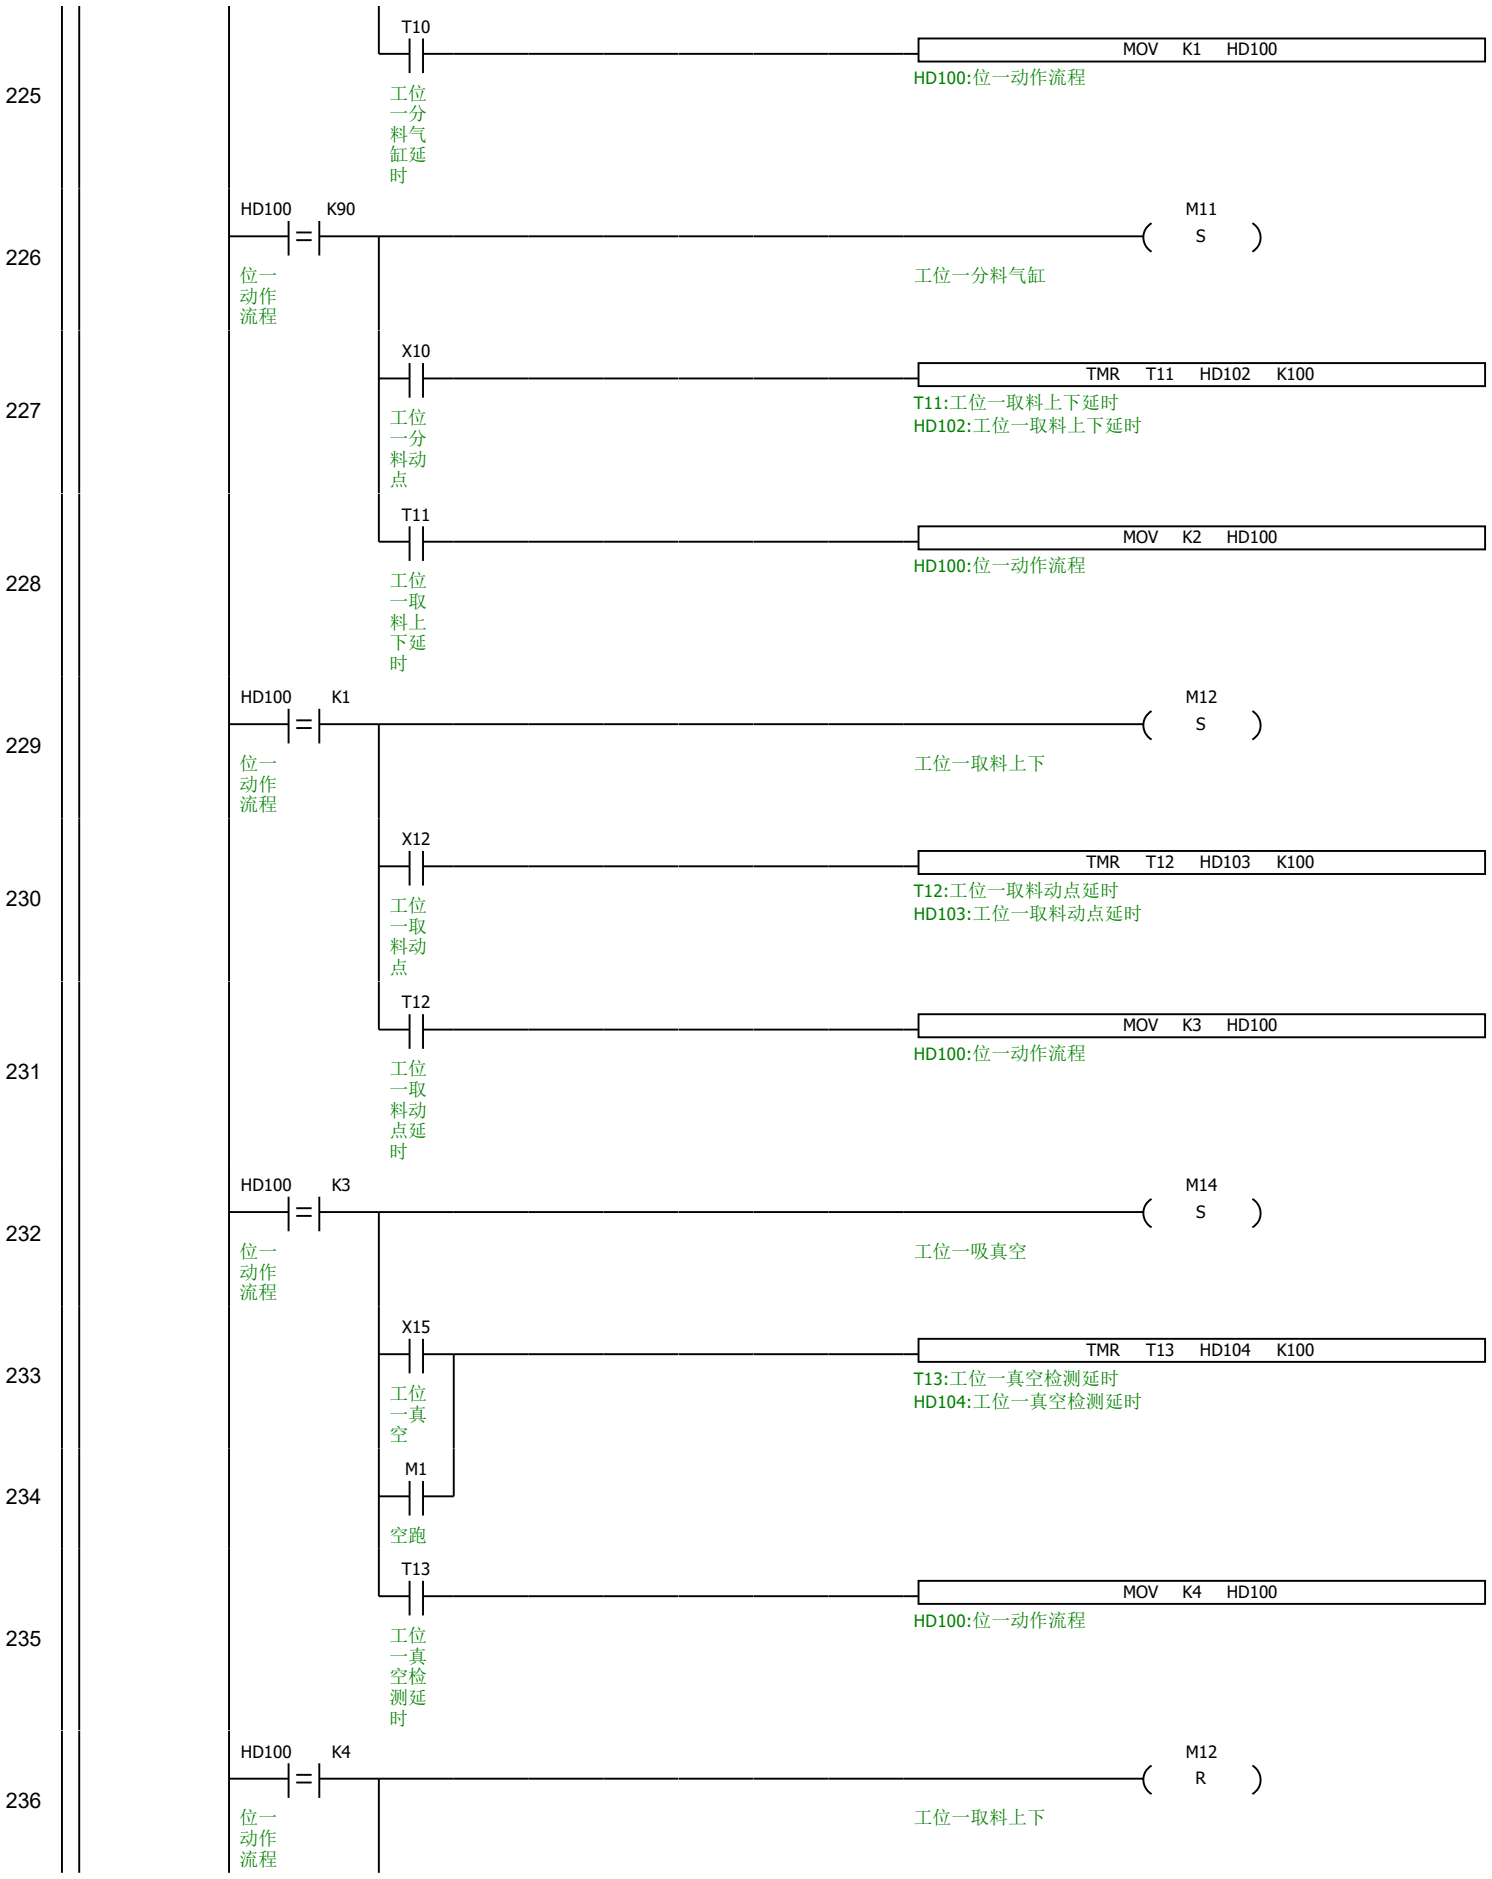

166
M9
主报警
S1
回原角度补偿
TMR T9 K1 K100
T9:角度补偿延时
167
M72
M73
S2
S
复位完成
168
T9
角度补偿延时
M72
DRVI HD8 HD6 K100 Y0
HD8:转盘回原定位距离
HD6:转盘定位速度
Y0:转盘伺服脉冲
169
M73
DRVI HD38 HD36 K100 Y3
HD38:载带步进位置补偿
HD36:载带步进定位速度
Y3:载带上料步进脉冲
170
Y0
转盘伺服脉冲
M72
S
171
STOP Y0 K1
Y0:转盘伺服脉冲
172
Y3
载带上料步进脉冲
M73
S
173
STOP Y3 K1
Y3:载带上料步进脉冲
174
STLE
175
GROUPE
176
STL S2
复位完成
177
S2
复位完成
ZRST S0 S1
S0:复位回原
S1:回原角度补偿
178
ZRST M72 M73
179
M9
主报警
M50
转盘点动一工位
M4
转盘安全位
DRVI HD4 HD6 HD10 Y0
HD4:转盘每工位所需脉冲
HD6:转盘定位速度
HD10:转盘加减速
Y0:转盘伺服脉冲
180
M62
转盘点动
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
M50
R
转盘点动一工位

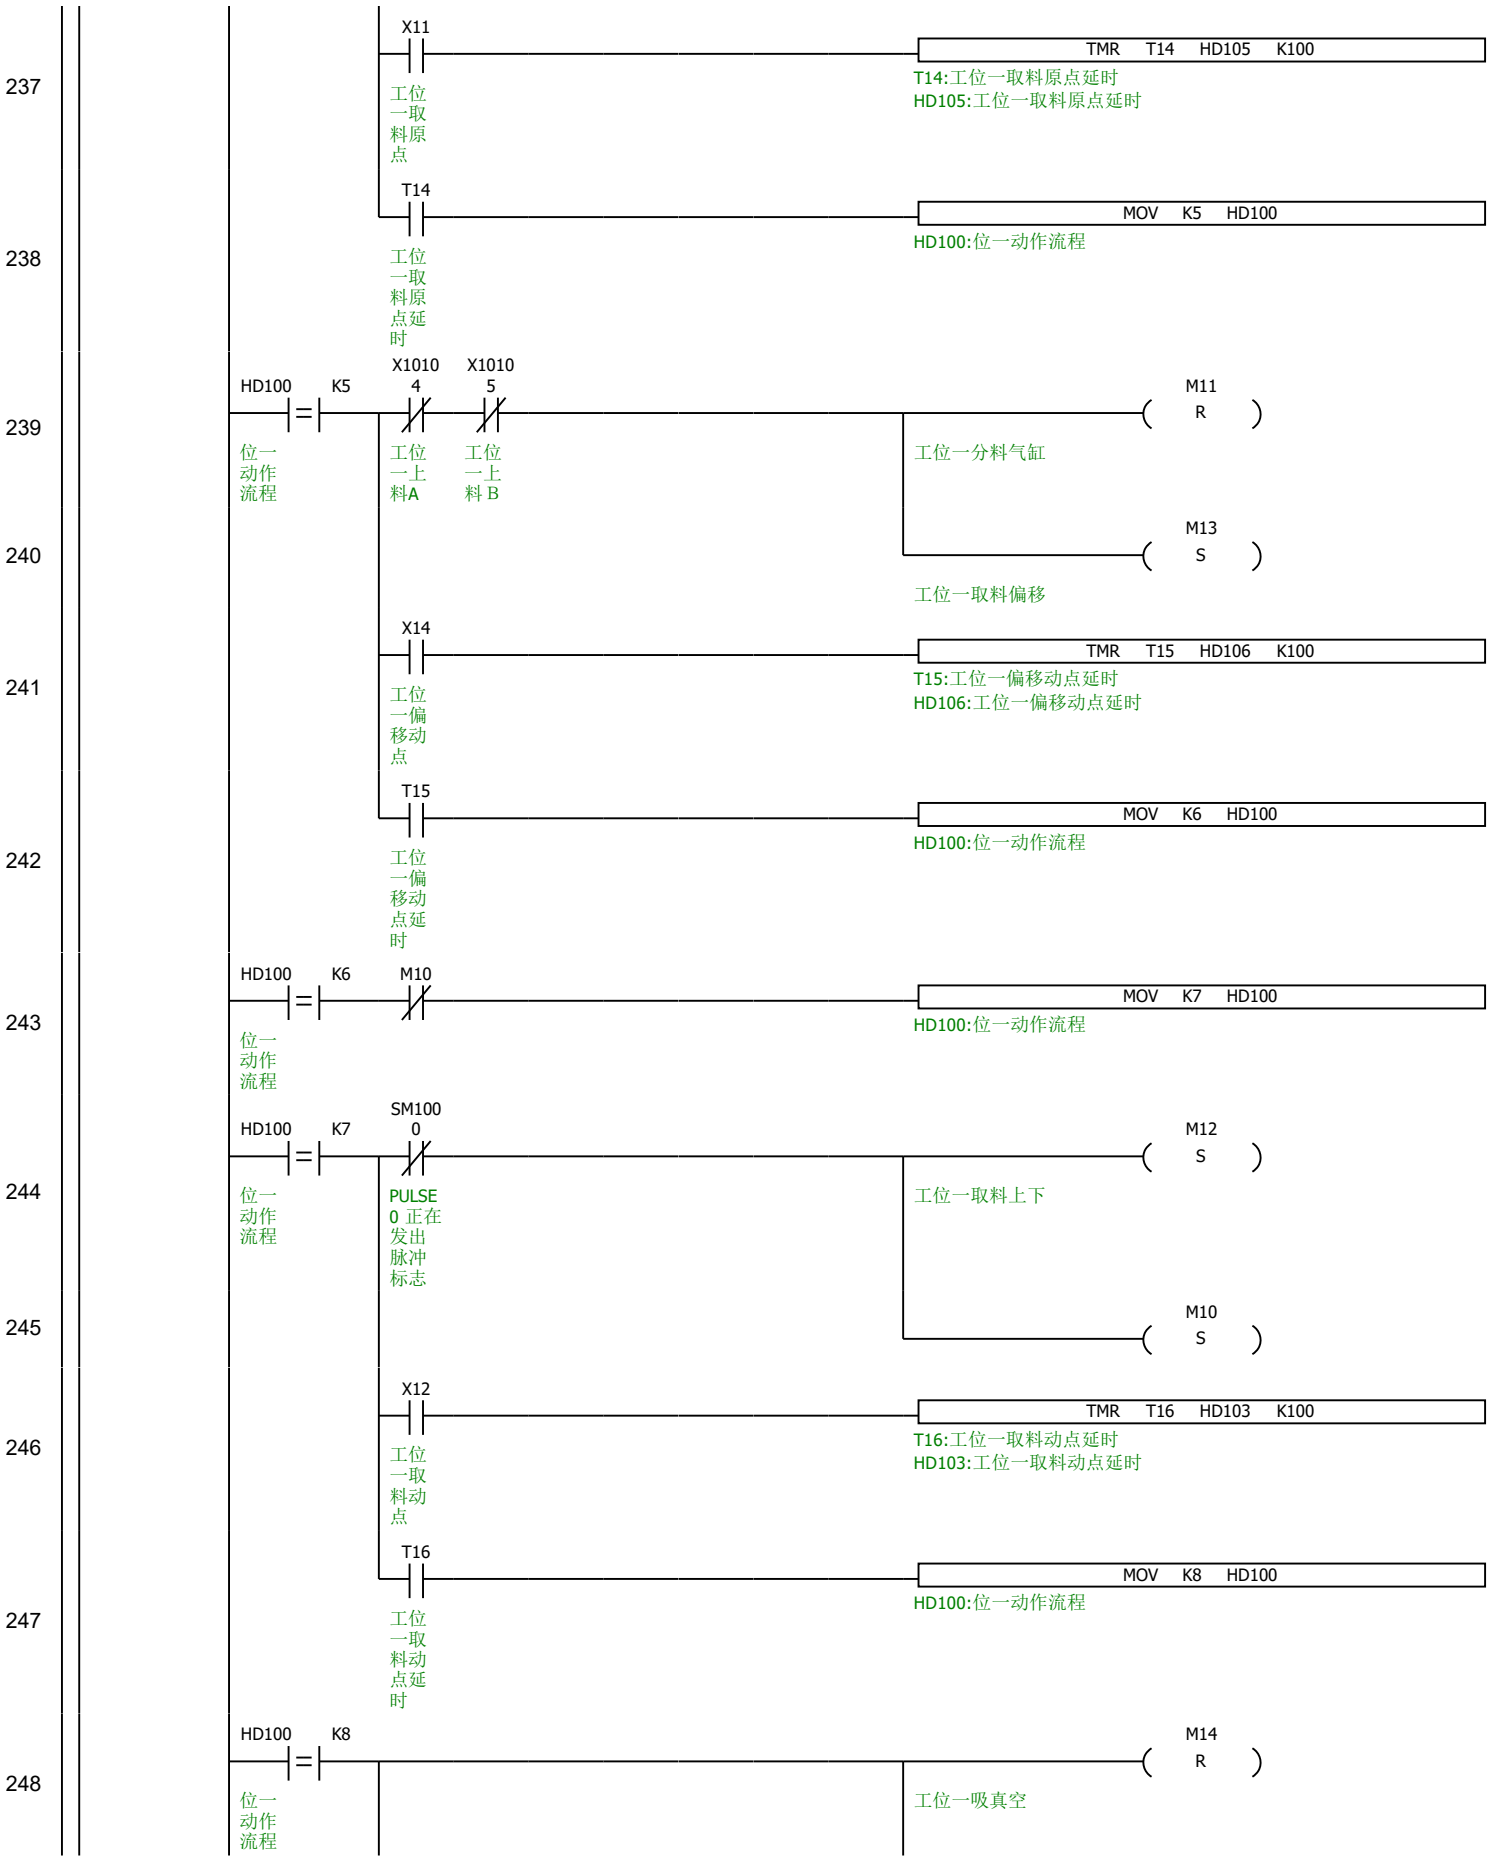

181
M50
转盘点动一工位
STOP Y0 K1
Y0:转盘伺服脉冲
182
M62
转盘点动
183
M9
主报警
M40
上下伺服原点移动
TMR T1 K1 K1
T1:上下伺服动作
184
M41
上下伺服动点移动
185
M40
上下伺服原点移动
MOV HD50 HD14
HD50:上下伺服原点位置
HD14:上下伺服位置
186
HSD4
HD50
PULSE 1 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
上下伺服原点位置
M40
R
上下伺服原点移动
187
M41
上下伺服动点移动
MOV HD52 HD14
HD52:上下伺服动点位置
HD14:上下伺服位置
188
HSD4
HD52
PULSE 1 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
上下伺服动点位置
M41
R
上下伺服动点移动
189
M40
上下伺服原点移动
STOP Y1 K1
Y1:升降伺服脉冲
190
M41
上下伺服动点移动

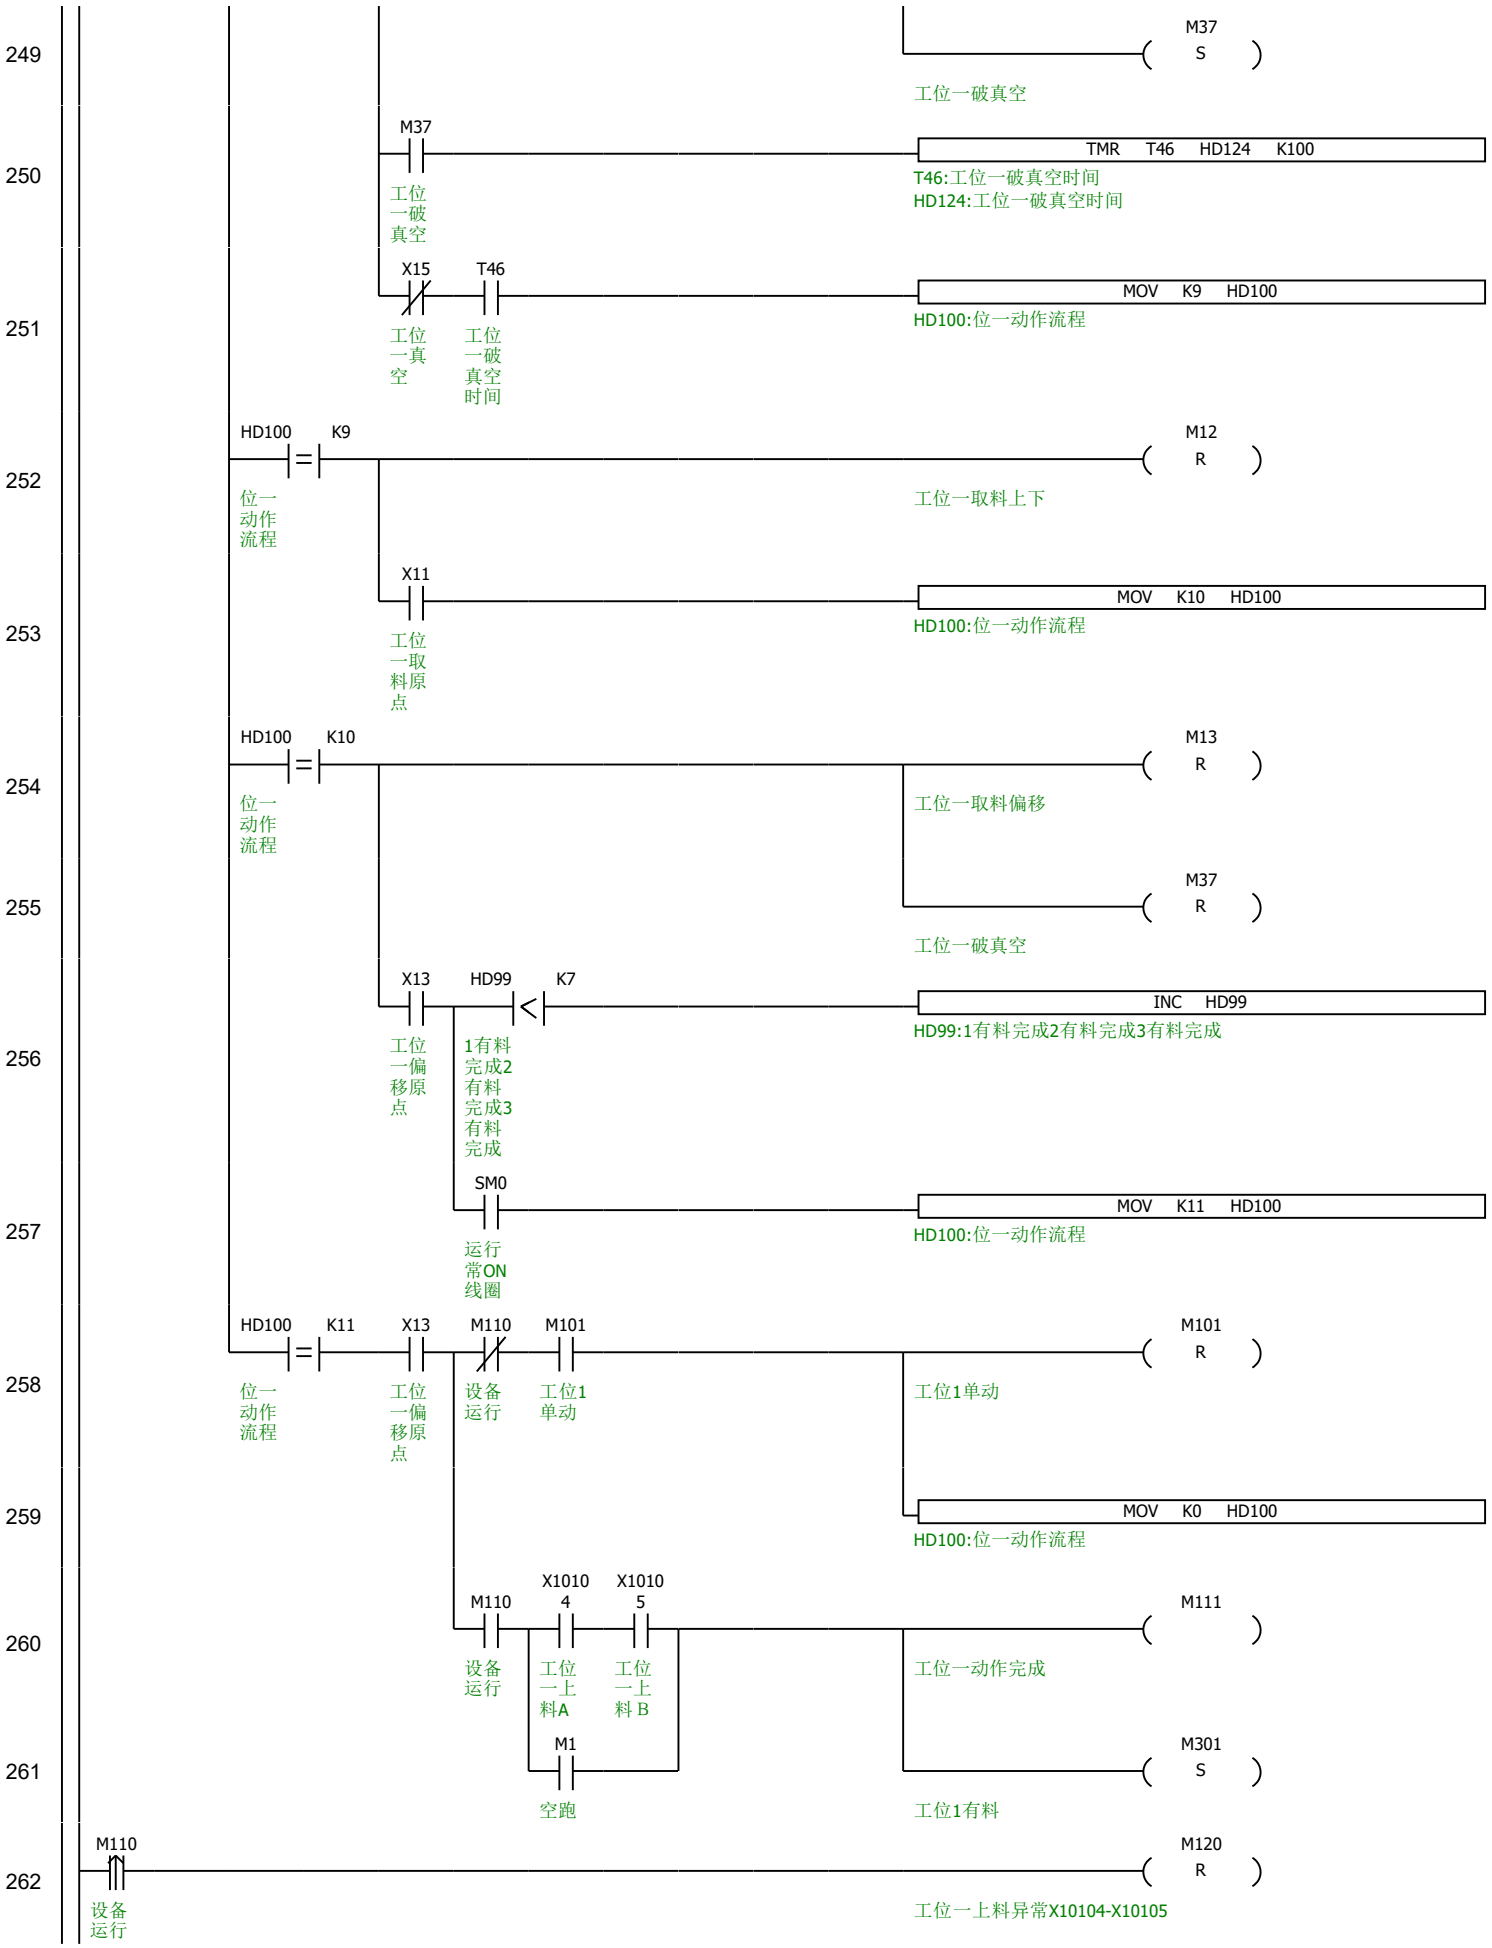

191
T1
上下伺服动作
DRVA HD14 HD16 HD20 Y1 Y5
HD14:上下伺服位置
HD16:上下定位速度
HD20:上下加减速
Y1:升降伺服脉冲
Y5:升降伺服方向
192
M9
主报警
M45
位六步进原点移动
TMR T2 K1 K1
193
M46
位六步进动点移动
194
M47
位六步进原不良位
195
M45
位六步进原点移动
MOV HD54 HD24
HD24:位六步进位置
196
HSD8 = HD54
PULSE 2 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
M45 R
位六步进原点移动
197
M46
位六步进动点移动
MOV HD56 HD24
HD24:位六步进位置
198
HSD8 = HD56
PULSE 2 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
M46 R
位六步进动点移动
199
M47
位六步进原不良位
MOV HD28 HD24
HD28:位6步进不良位
HD24:位六步进位置


200
HSD8
=
HD28
M47
R
PULSE
2 累计
脉冲
量低
16位
(脉冲
个数
为单
位)
位6步
进不
良位
位六步进原不良位
201
M45
位六
步进
原点
移动
STOP Y2 K1
Y2:工位6步进脉冲
202
M46
位六
步进
动点
移动
203
T2
DRVA HD24 HD26 HD30 Y2 Y6
HD24:位六步进位置
HD26:位六步进速度
HD30:位六步进加减速
Y2:工位6步进脉冲
Y6:工位6步进方向
204
M9
主报
警
M49
载带
步进
单动
X42
TMR T3 K1 K1
205
SM106
0
M54
载带
步进
点动
PULSE
3 正在
发出
脉冲
标志
M49
R
载带步进单动
206
M49
载带
步进
单动
STOP Y3 K1
Y3:载带上料步进脉冲
207
X42
208
M54
载带
步进
点动
209
T3
DRVI HD34 HD36 HD30 Y3
HD36:载带步进定位速度
HD30:位六步进加减速
Y3:载带上料步进脉冲
210
SM106
0
PULSE
3 正在
发出
脉冲
标志
M49
R
载带步进单动


211
X43
载带皮带感应
212
工位1动作流程
213
GROUP
214
M55
工位一复位
ZRST M11 M14
M11:工位一分料气缸
M14:工位一吸真空
215
M101
R
工位1单动
216
MOV K0 HD100
HD100:位一动作流程
217
HD40
HD42
SM100 0
产能计数
预设产能
PULSE 0 正在发出脉冲标志
M110
R
设备运行
218
X42
219
M101
M9
HD100
K0
X1010 2
X1010 3
M48
工位1单动
主报警
位一动作流程
工位一到料A
工位一到料B
清料停机
TMR T10 HD101 K100
T10:工位一分料气缸延时
HD101:工位一分料气缸延时
220
M110
设备运行
M1
空跑
221
X1010 4
M1
SM100 0
T23
M48
工位一上料A
空跑
PULSE 0 正在发出脉冲标志
上料异常误感应屏蔽
清料停机
M120
S
工位一上料异常X10104-X10105
222
X1010 5
工位一上料 B
SM0
运行常ON线圈
TMR T23 K2 K100
T23:上料异常误感应屏蔽
223
M120
工位一上料异常X10104-X10105
M110
R
设备运行
224
M301
R
工位1有料


225
T10
工位一分料气缸延时
MOV K1 HD100
HD100:位一动作流程
226
HD100 K90
位一动作流程
M11 S
工位一分料气缸
227
X10
工位一分料动点
TMR T11 HD102 K100
T11:工位一取料上下延时
HD102:工位一取料上下延时
228
T11
工位一取料上下延时
MOV K2 HD100
HD100:位一动作流程
229
HD100 K1
位一动作流程
M12 S
工位一取料上下
230
X12
工位一取料动点
TMR T12 HD103 K100
T12:工位一取料动点延时
HD103:工位一取料动点延时
231
T12
工位一取料动点延时
MOV K3 HD100
HD100:位一动作流程
232
HD100 K3
位一动作流程
M14 S
工位一吸真空
233
X15
工位一真空
TMR T13 HD104 K100
T13:工位一真空检测延时
HD104:工位一真空检测延时
234
M1
空跑
235
T13
工位一真空检测延时
MOV K4 HD100
HD100:位一动作流程
236
HD100 K4
位一动作流程
M12 R
工位一取料上下


237
X11
工位一取料原点
TMR T14 HD105 K100
T14:工位一取料原点延时
HD105:工位一取料原点延时
238
T14
工位一取料原点延时
MOV K5 HD100
HD100:位一动作流程
239
HD100 K5
位一动作流程
X1010 4
工位一上料A
X1010 5
工位一上料 B
M11 R
工位一分料气缸
240
M13 S
工位一取料偏移
241
X14
工位一偏移动点
TMR T15 HD106 K100
T15:工位一偏移动点延时
HD106:工位一偏移动点延时
242
T15
工位一偏移动点延时
MOV K6 HD100
HD100:位一动作流程
243
HD100 K6
位一动作流程
M10
MOV K7 HD100
HD100:位一动作流程
244
HD100 K7
位一动作流程
SM100 0
PULSE 0 正在发出脉冲标志
M12 S
工位一取料上下
245
M10 S
246
X12
工位一取料动点
TMR T16 HD103 K100
T16:工位一取料动点延时
HD103:工位一取料动点延时
247
T16
工位一取料动点延时
MOV K8 HD100
HD100:位一动作流程
248
HD100 K8
位一动作流程
M14 R
工位一吸真空


249
M37
S
工位一破真空
250
M37
工位一破真空
TMR T46 HD124 K100
T46:工位一破真空时间
HD124:工位一破真空时间
251
X15
工位一真空
T46
工位一破真空时间
MOV K9 HD100
HD100:位一动作流程
252
HD100 = K9
位一动作流程
M12
R
工位一取料上下
253
X11
工位一取料原点
MOV K10 HD100
HD100:位一动作流程
254
HD100 = K10
位一动作流程
M13
R
工位一取料偏移
255
M37
R
工位一破真空
256
X13
工位一偏移原点
HD99 < K7
1有料完成2有料完成3有料完成
INC HD99
HD99:1有料完成2有料完成3有料完成
257
SM0
运行常ON线圈
MOV K11 HD100
HD100:位一动作流程
258
HD100 = K11
位一动作流程
X13
工位一偏移原点
M110
设备运行
M101
工位1单动
M101
R
工位1单动
259
MOV K0 HD100
HD100:位一动作流程
260
M110
设备运行
X1010 4
工位一上料A
X1010 5
工位一上料 B
M111
工位一动作完成
261
M1
空跑
M301
S
工位1有料
262
M110
设备运行
M120
R
工位一上料异常X10104-X10105

263 GROUPE

264 工位2动作流程

265 GROUP

266
M56
工位二复位
ZRST M15 M16
M15:工位二顶升气缸
M16:工位二下压气缸

267
M102
R
工位2单动

268
MOV K0 HD200
HD200:位二动作流程

269
M102
工位2单动
M42
R
工位2真空吸

270
M110
设备运行

271
M42
工位2真空吸
Y10116
工位2真空

272
M102
工位2单动
M9
主报警
HD200 = K0
位二动作流程
X1011 0
工位二到料A
X1011 1
工位二到料B
SM100 0
PULSE 0 正在发出脉冲标志
T24
位二延时启动
TMR T20 HD107 K100
T20:工位二到料检测延时
HD107:工位二到料检测延时

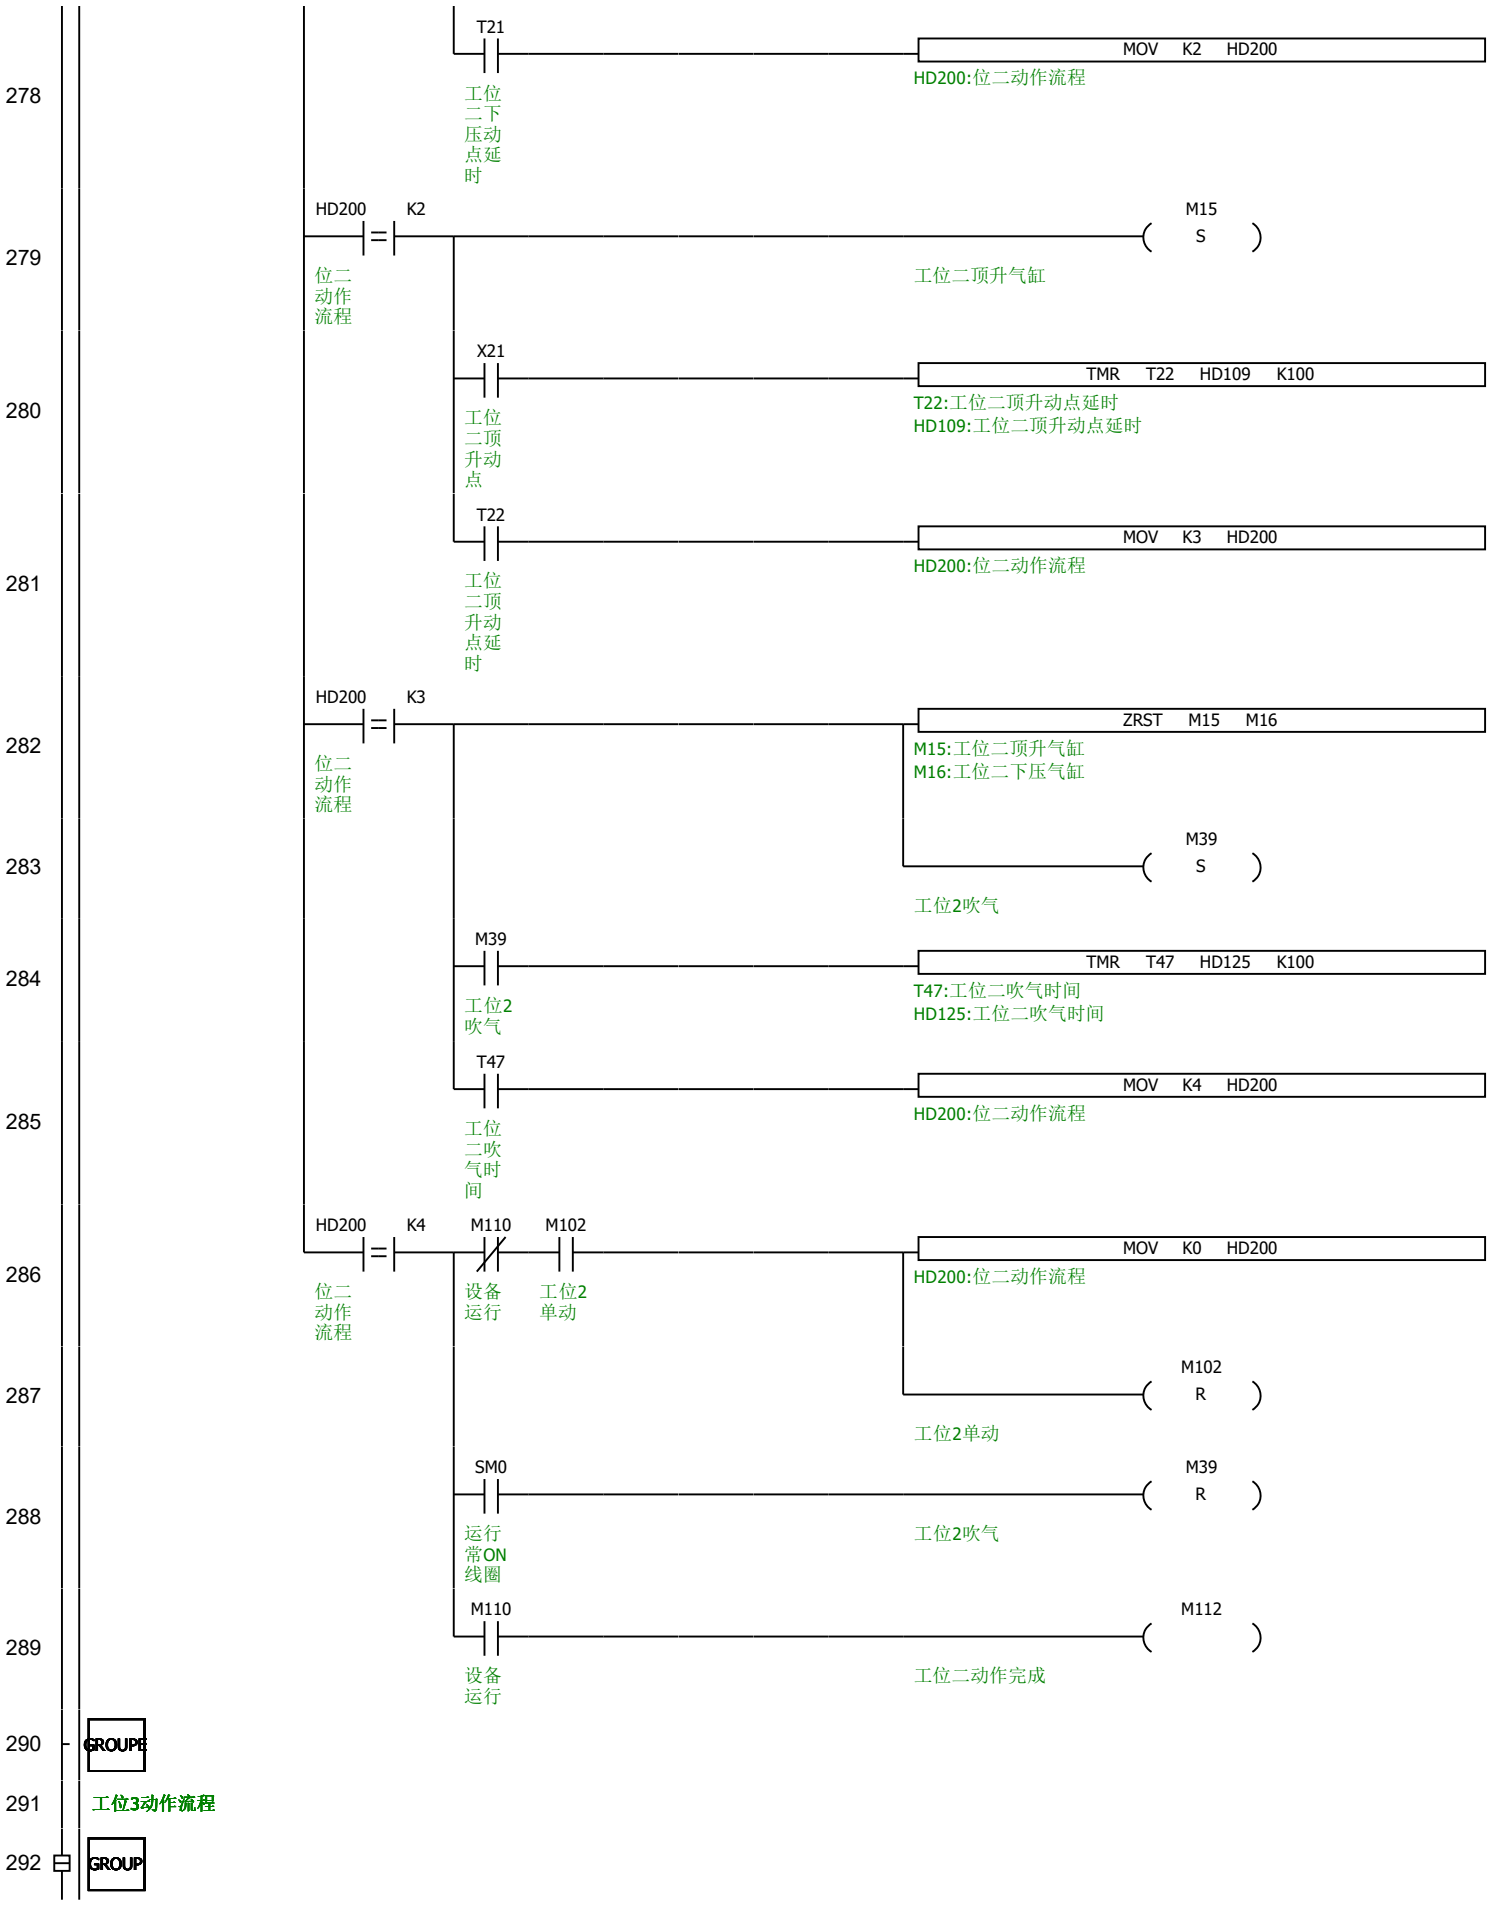
273
M110
设备运行
M302
M1
空跑
SM0
运行常ON线圈
TMR T24 K1 K100
T24:位二延时启动

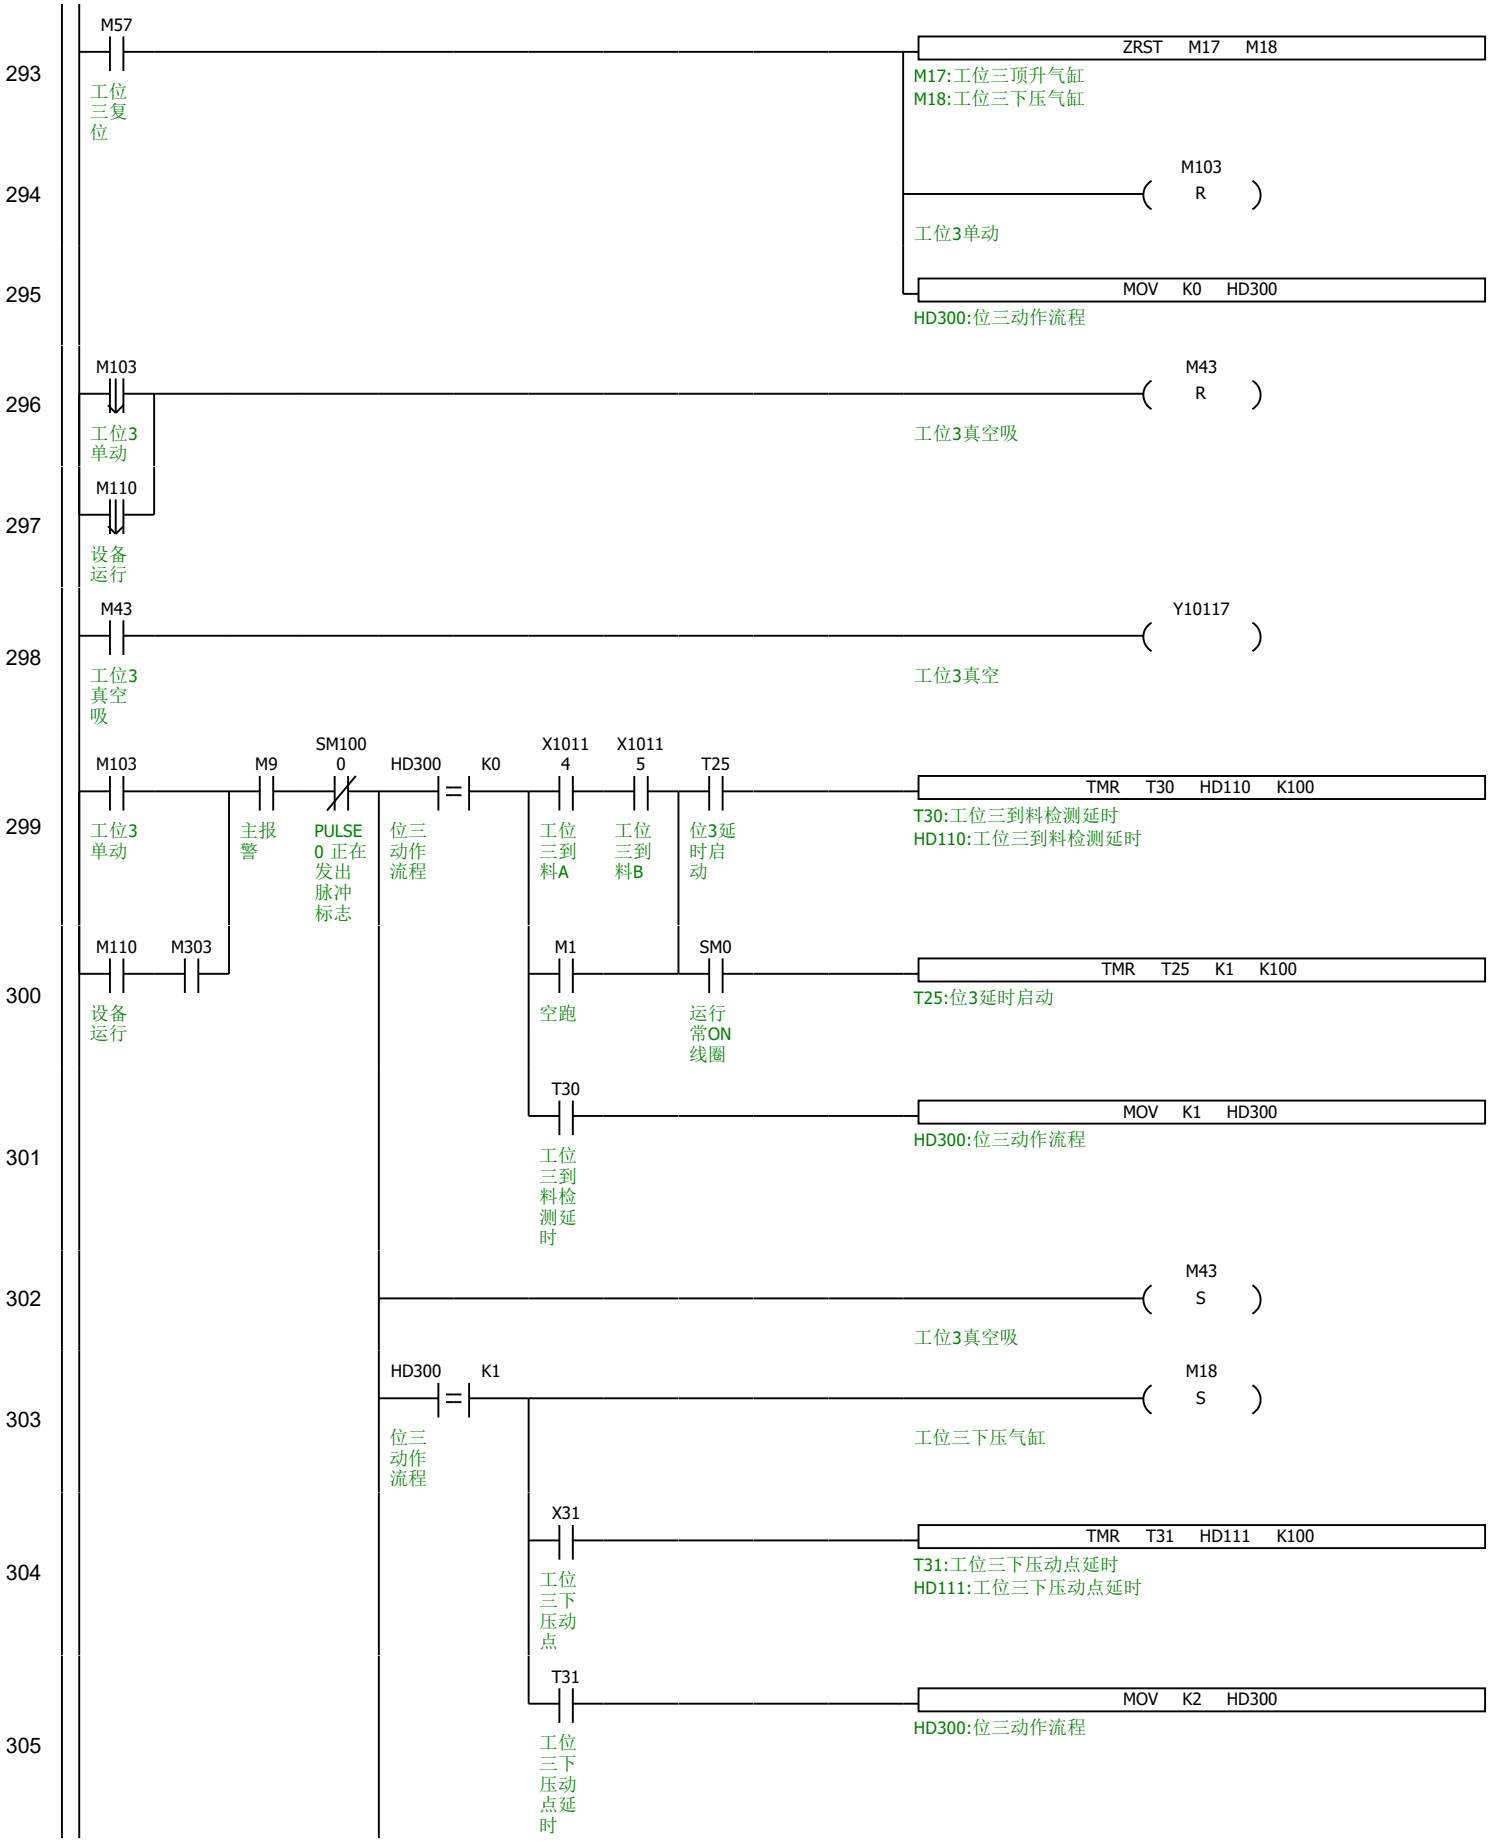
274
T20
工位二到料检测延时
MOV K1 HD200
HD200:位二动作流程

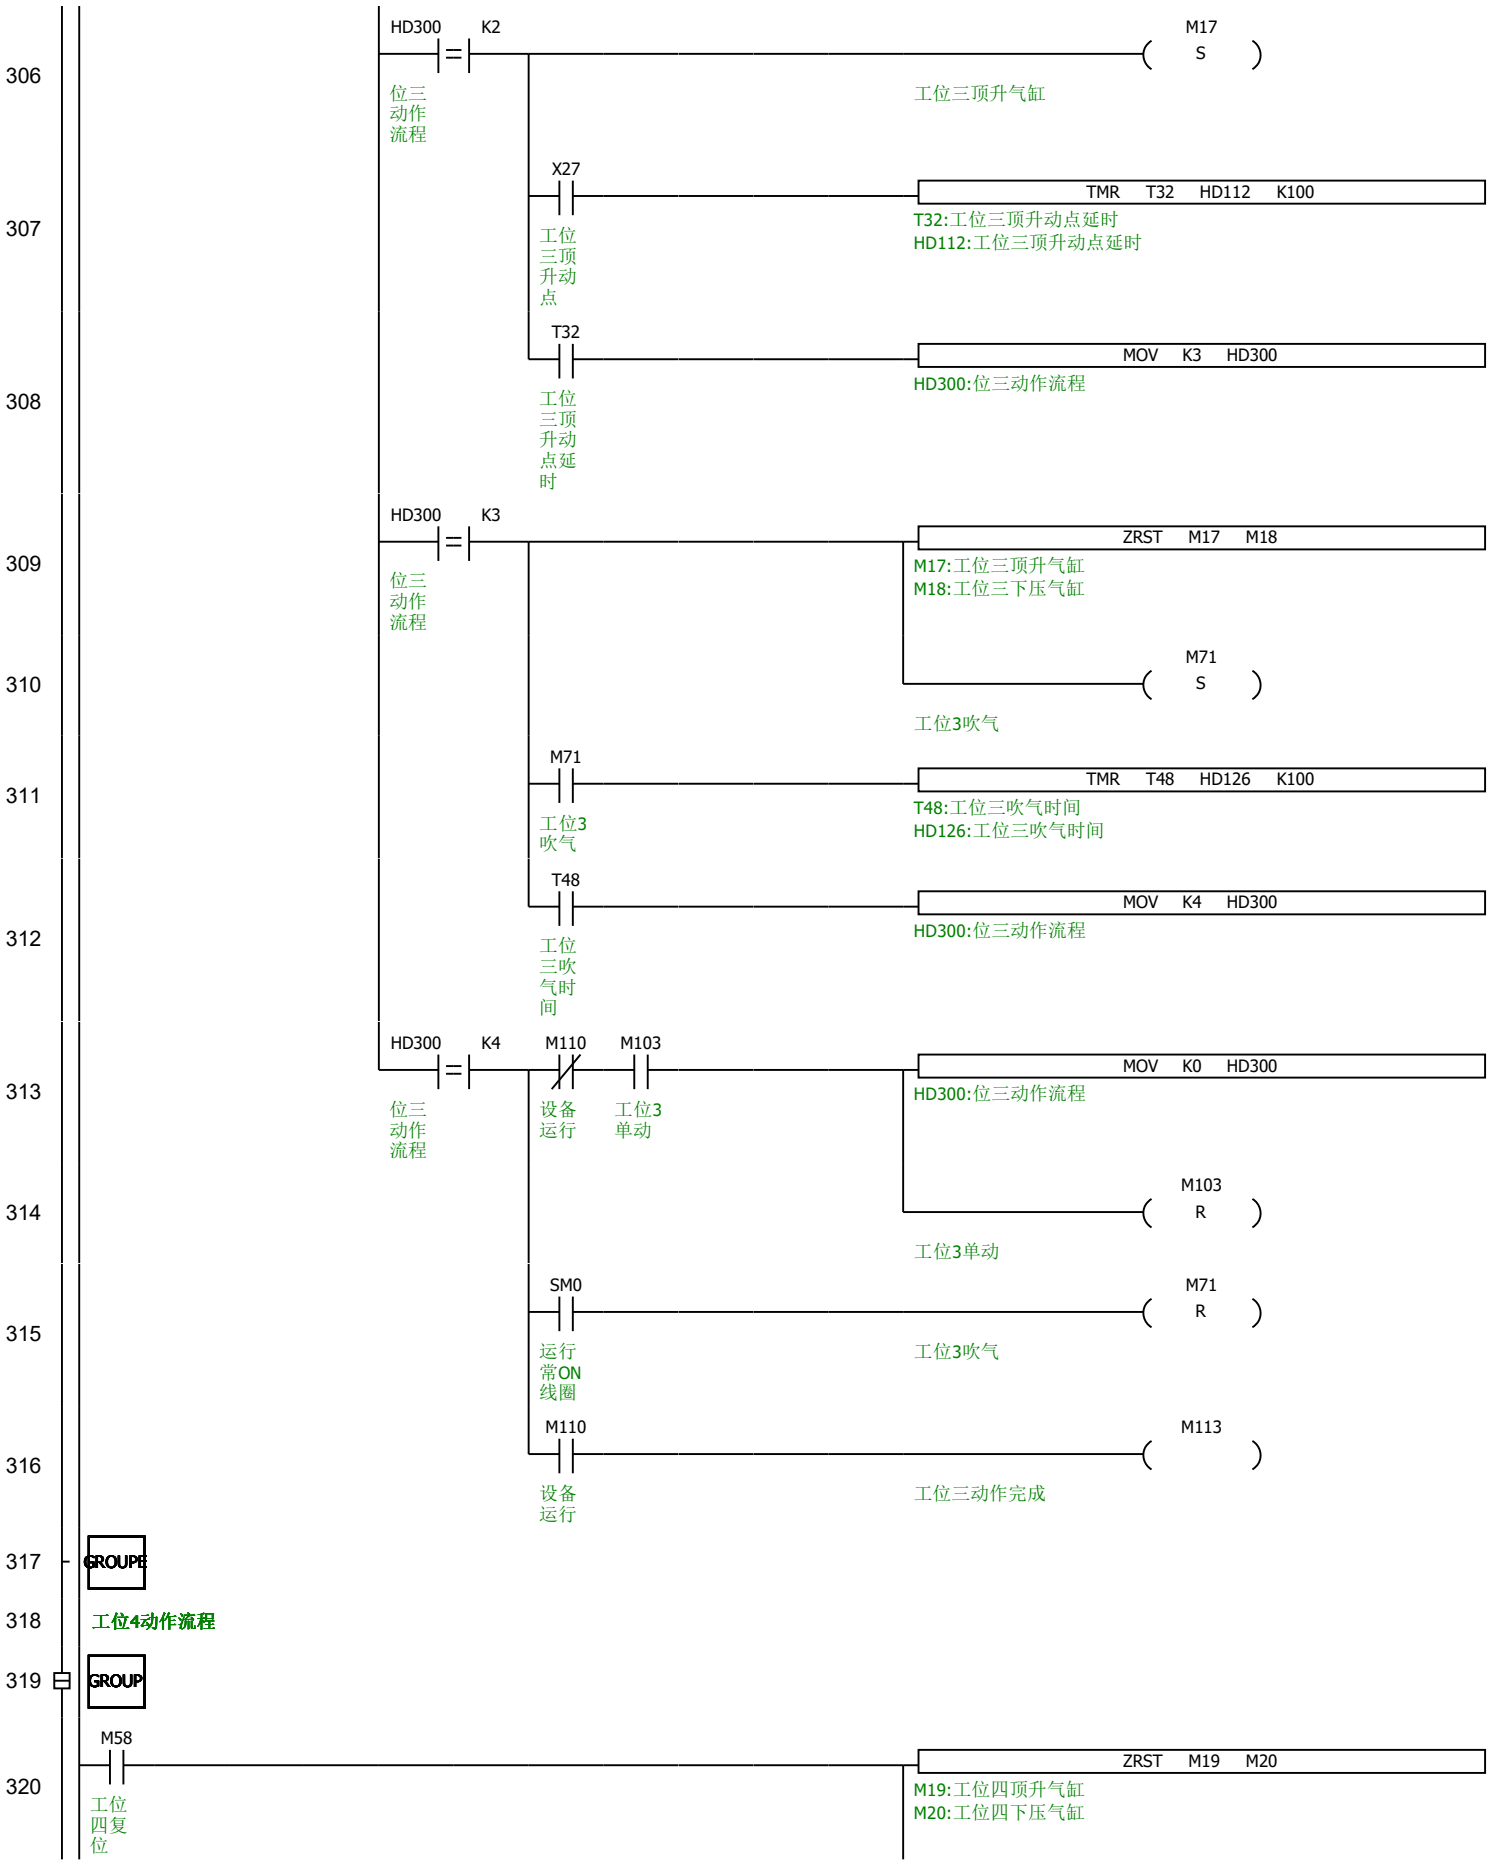
275
M42
S
工位2真空吸

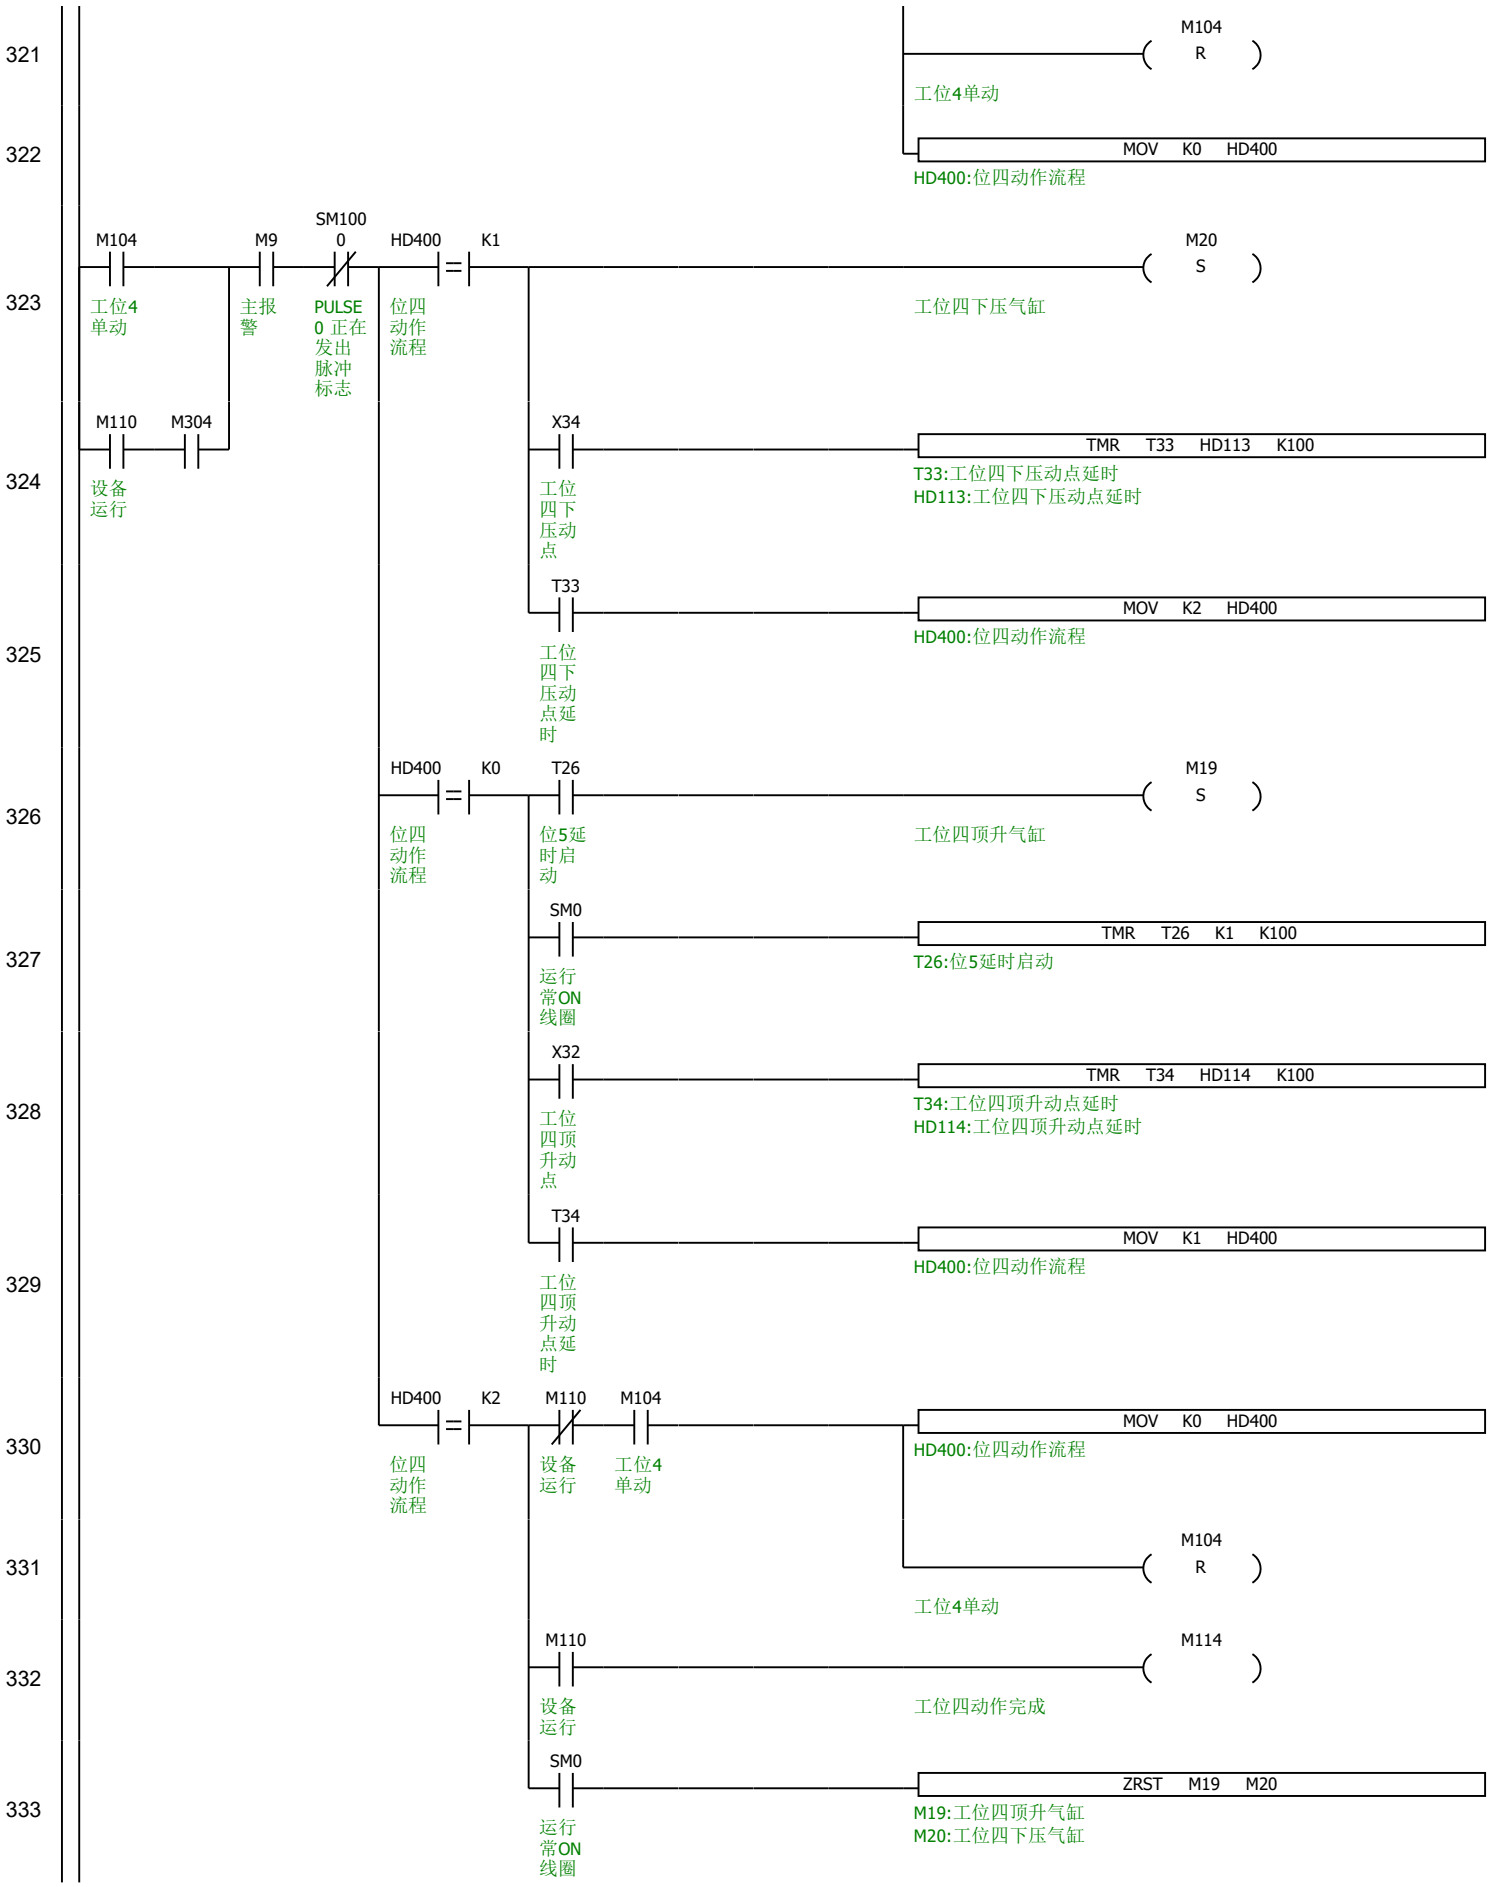
276
HD200 = K1
位二动作流程
M16
S
工位二下压气缸

277
X23
工位二下压动点
TMR T21 HD108 K100
T21:工位二下压动点延时
HD108:工位二下压动点延时


278
T21
工位二下压动点延时
MOV K2 HD200
HD200:位二动作流程
279
HD200 K2
位二动作流程
M15
S
工位二顶升气缸
280
X21
工位二顶升动点
TMR T22 HD109 K100
T22:工位二顶升动点延时
HD109:工位二顶升动点延时
281
T22
工位二顶升动点延时
MOV K3 HD200
HD200:位二动作流程
282
HD200 K3
位二动作流程
ZRST M15 M16
M15:工位二顶升气缸
M16:工位二下压气缸
283
M39
S
工位2吹气
284
M39
工位2吹气
TMR T47 HD125 K100
T47:工位二吹气时间
HD125:工位二吹气时间
285
T47
工位二吹气时间
MOV K4 HD200
HD200:位二动作流程
286
HD200 K4
位二动作流程
M110
设备运行
M102
工位2单动
MOV K0 HD200
HD200:位二动作流程
287
M102
R
工位2单动
288
SM0
运行常ON线圈
M39
R
工位2吹气
289
M110
设备运行
M112
工位二动作完成
290
GROUPE
291
工位3动作流程
292
GROUP


293
M57
工位三复位
ZRST M17 M18
M17:工位三顶升气缸
M18:工位三下压气缸
294
M103
R
工位3单动
295
MOV K0 HD300
HD300:位三动作流程
296
M103
工位3单动
M43
R
工位3真空吸
297
M110
设备运行
298
M43
工位3真空吸
Y10117
工位3真空
299
M103
工位3单动
M9
主报警
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
HD300
K0
位三动作流程
X10114
工位三到料A
X10115
工位三到料B
T25
位3延时启动
TMR T30 HD110 K100
T30:工位三到料检测延时
HD110:工位三到料检测延时
300
M110
设备运行
M303
M1
空跑
SM0
运行常ON线圈
TMR T25 K1 K100
T25:位3延时启动
301
T30
工位三到料检测延时
MOV K1 HD300
HD300:位三动作流程
302
M43
S
工位3真空吸
303
HD300
K1
位三动作流程
M18
S
工位三下压气缸
304
X31
工位三下压动点
TMR T31 HD111 K100
T31:工位三下压动点延时
HD111:工位三下压动点延时
305
T31
工位三下压动点延时
MOV K2 HD300
HD300:位三动作流程


306
HD300 = K2
M17 S
位三动作流程
工位三顶升气缸
307
X27
TMR T32 HD112 K100
工位三顶升动点
T32:工位三顶升动点延时
HD112:工位三顶升动点延时
308
T32
MOV K3 HD300
工位三顶升动点延时
HD300:位三动作流程
309
HD300 = K3
ZRST M17 M18
位三动作流程
M17:工位三顶升气缸
M18:工位三下压气缸
310
M71 S
工位3吹气
311
M71
TMR T48 HD126 K100
工位3吹气
T48:工位三吹气时间
HD126:工位三吹气时间
312
T48
MOV K4 HD300
工位三吹气时间
HD300:位三动作流程
313
HD300 = K4
M110
M103
MOV K0 HD300
位三动作流程
设备运行
工位3单动
HD300:位三动作流程
314
M103 R
工位3单动
315
SM0
M71 R
运行常ON线圈
工位3吹气
316
M110
M113
设备运行
工位三动作完成
317
GROUP8
318
工位4动作流程
319
GROUP
320
M58
ZRST M19 M20
工位四复位
M19:工位四顶升气缸
M20:工位四下压气缸


321
M104
R
工位4单动
322
MOV K0 HD400
HD400:位四动作流程
323
M104
工位4单动
M9
主报警
SM1000
PULSE 0 正在发出脉冲标志
HD400
位四动作流程
K1
M20
S
工位四下压气缸
M110
设备运行
M304
324
X34
工位四下压动点
TMR T33 HD113 K100
T33:工位四下压动点延时
HD113:工位四下压动点延时
325
T33
工位四下压动点延时
MOV K2 HD400
HD400:位四动作流程
326
HD400
位四动作流程
K0
T26
位5延时启动
M19
S
工位四顶升气缸
327
SM0
运行常ON线圈
TMR T26 K1 K100
T26:位5延时启动
328
X32
工位四顶升动点
TMR T34 HD114 K100
T34:工位四顶升动点延时
HD114:工位四顶升动点延时
329
T34
工位四顶升动点延时
MOV K1 HD400
HD400:位四动作流程
330
HD400
位四动作流程
K2
M110
设备运行
M104
工位4单动
MOV K0 HD400
HD400:位四动作流程
331
M104
R
工位4单动
332
M110
设备运行
M114
工位四动作完成
333
SM0
运行常ON线圈
ZRST M19 M20
M19:工位四顶升气缸
M20:工位四下压气缸

334 GROUP

335 工位5动作流程

336 GROUP

337
M105 工位5单动
M9 主报警
HD500 位五动作流程
K0
SM100 0 PULSE 0 正在发出脉冲标志
X36 A不良品
T5 工位5视觉判定延时
M201 S 工位5不良A

338
M110 设备运行
M305
X37 B不良品
T5 工位5视觉判定延时
M202 S 工位5不良B

339
SM0 运行常ON线圈
TMR T5 K5 K100
T5:工位5视觉判定延时

340
M211 工位6不良A
M500
DINC HD66
HD66:不良计数

341
M212 工位6不良B

342
SM0 运行常ON线圈
DMUL HD66 K1000 HD68
HD66:不良计数

343
DDIV HD68 HD40 HD70
HD40:产能计数

344
M50 转盘点动一工位
ZRST M201 M202
M201:工位5不良A
M202:工位5不良B

345
M50 转盘点动一工位
SFTR M201 M211 K2 K2
M201:工位5不良A
M211:工位6不良A

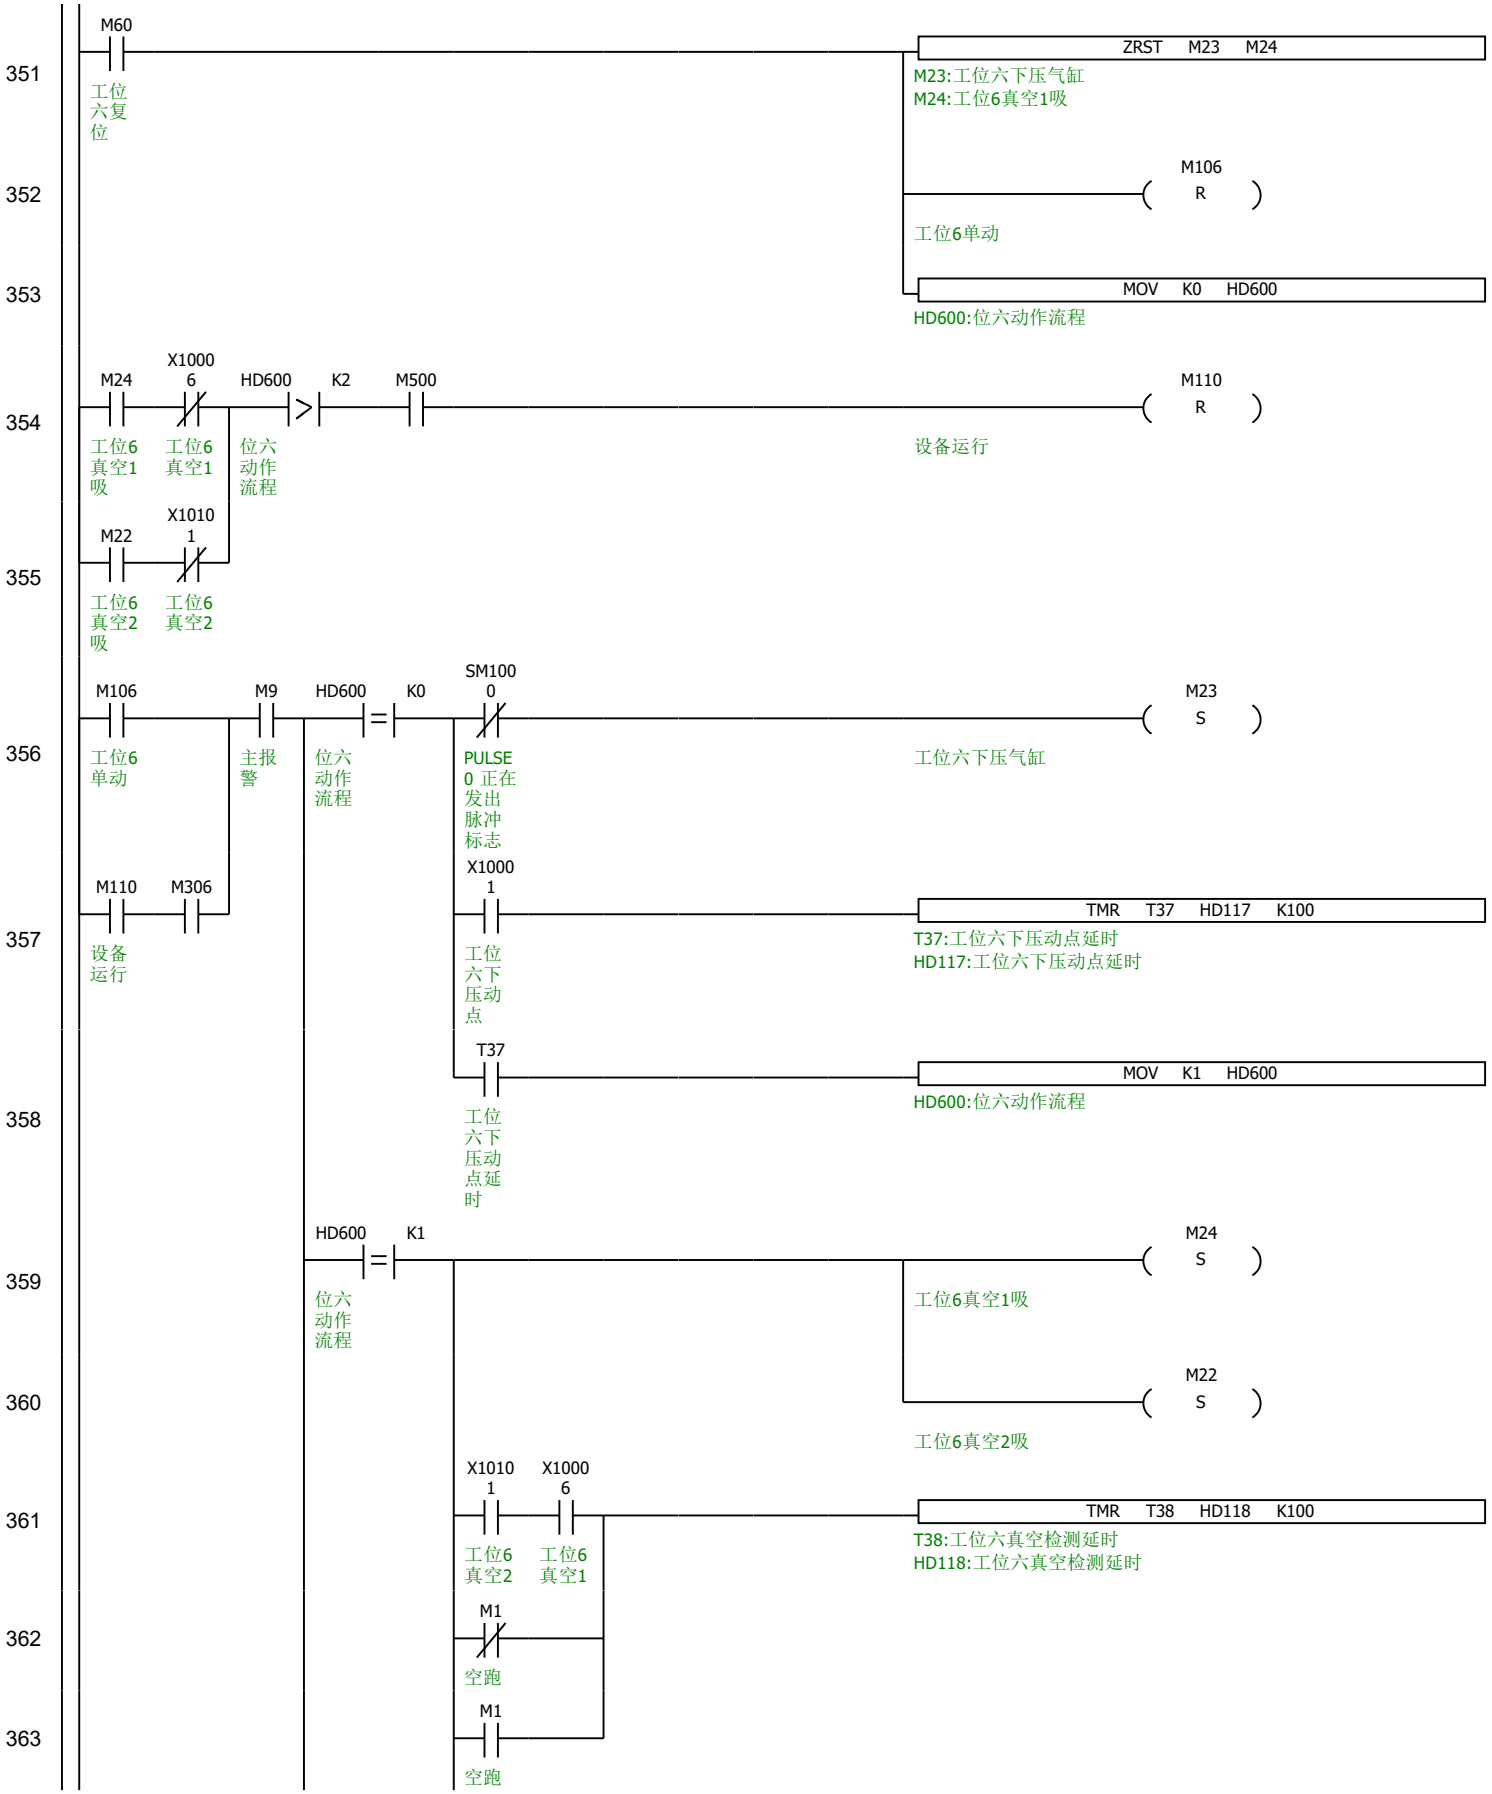
346
SFTL M301 M302 K8 K1
M301:工位1有料

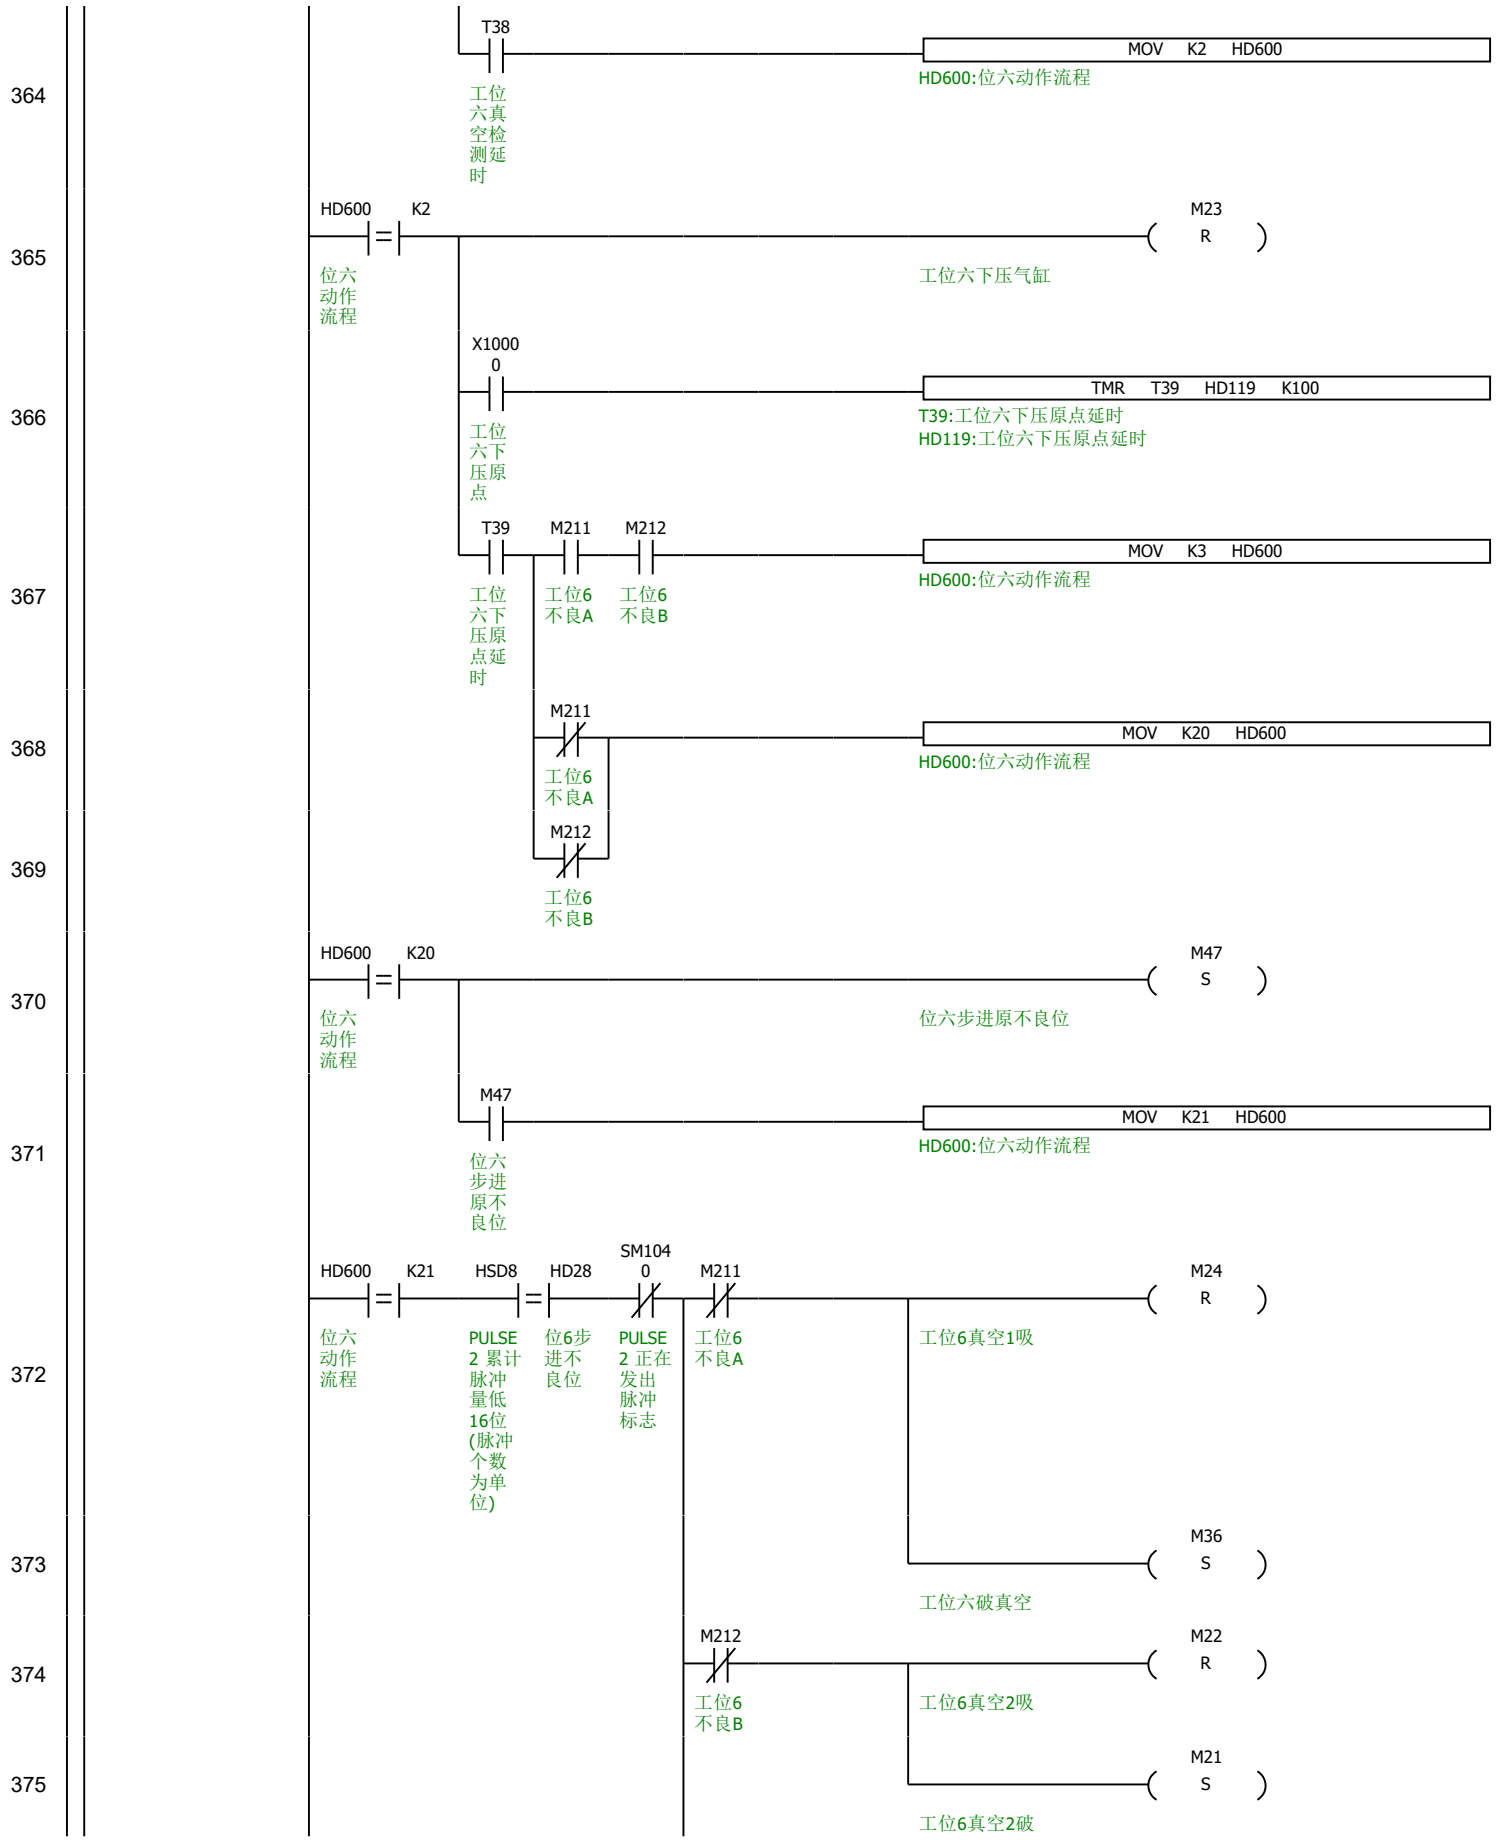
347
M201 工位5不良A
M202 工位5不良B
M203
M211 工位6不良A
M212 工位6不良B
M213
M219

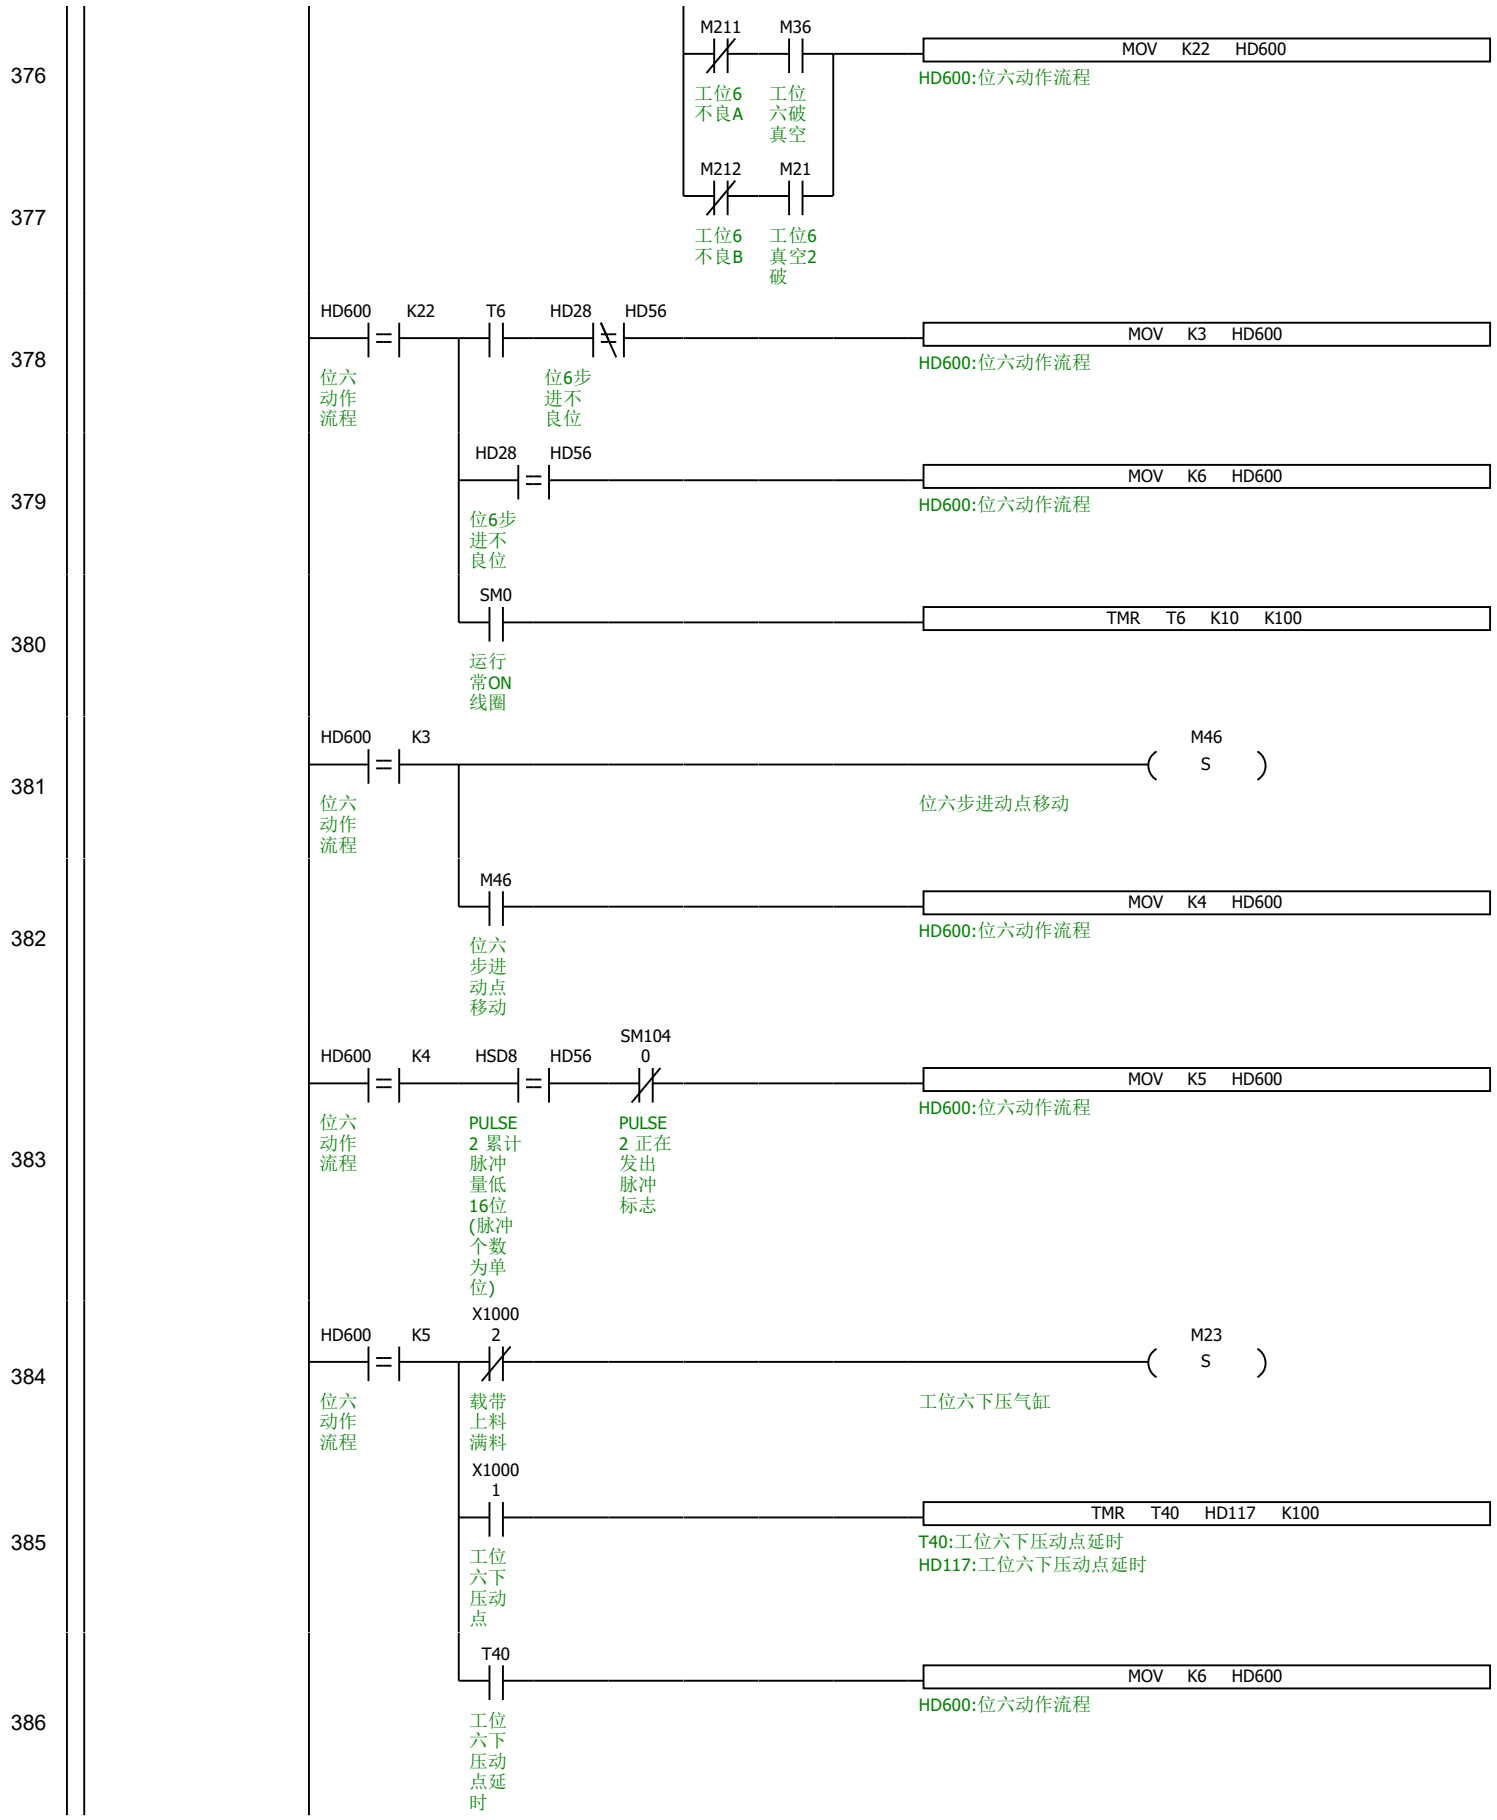
348 GROUP

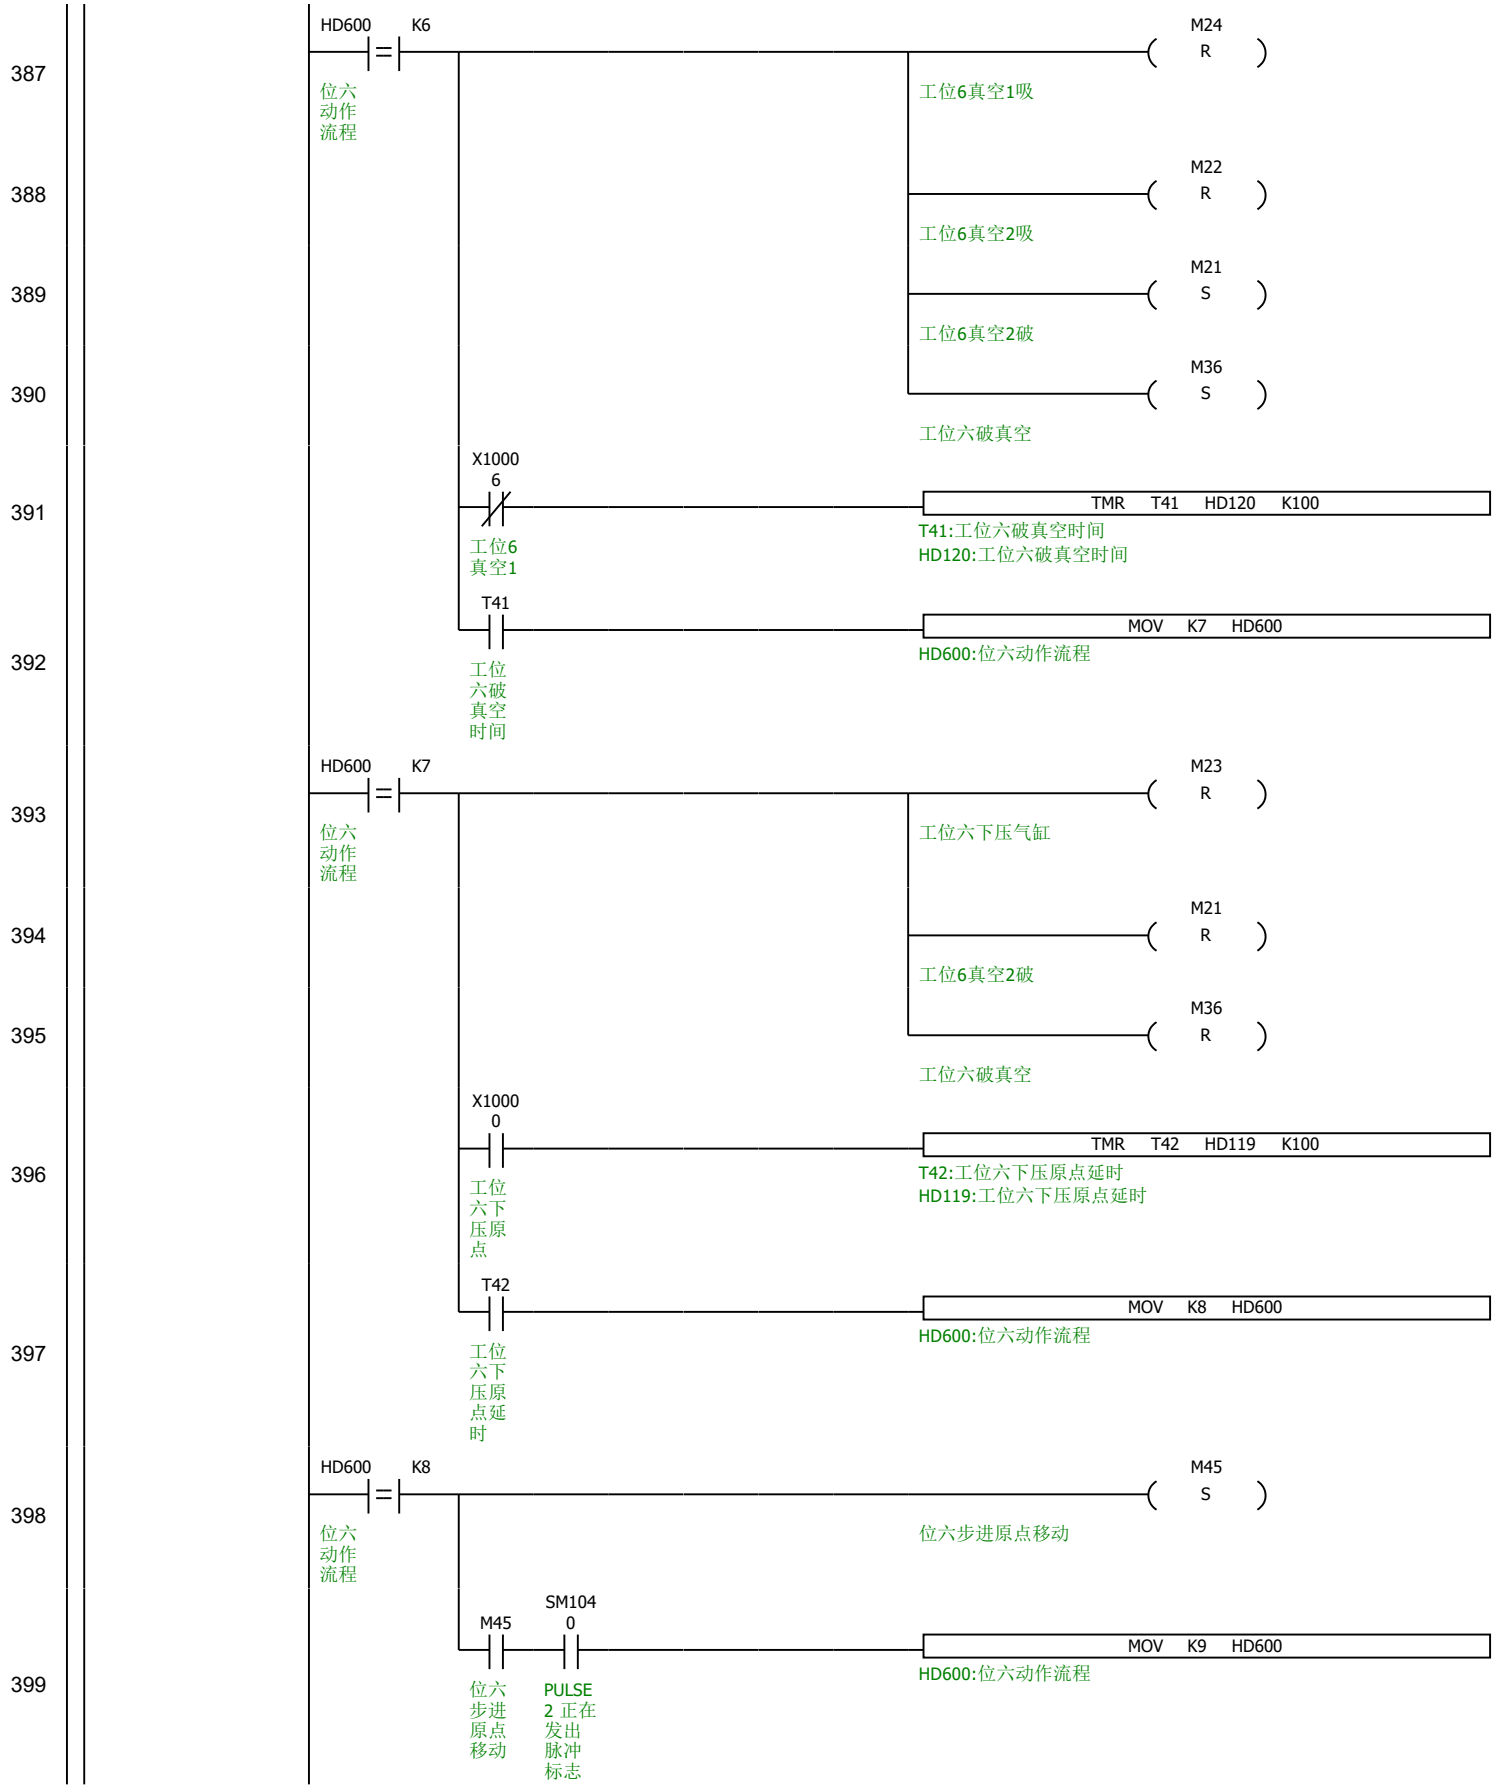
349 工位6动作流程

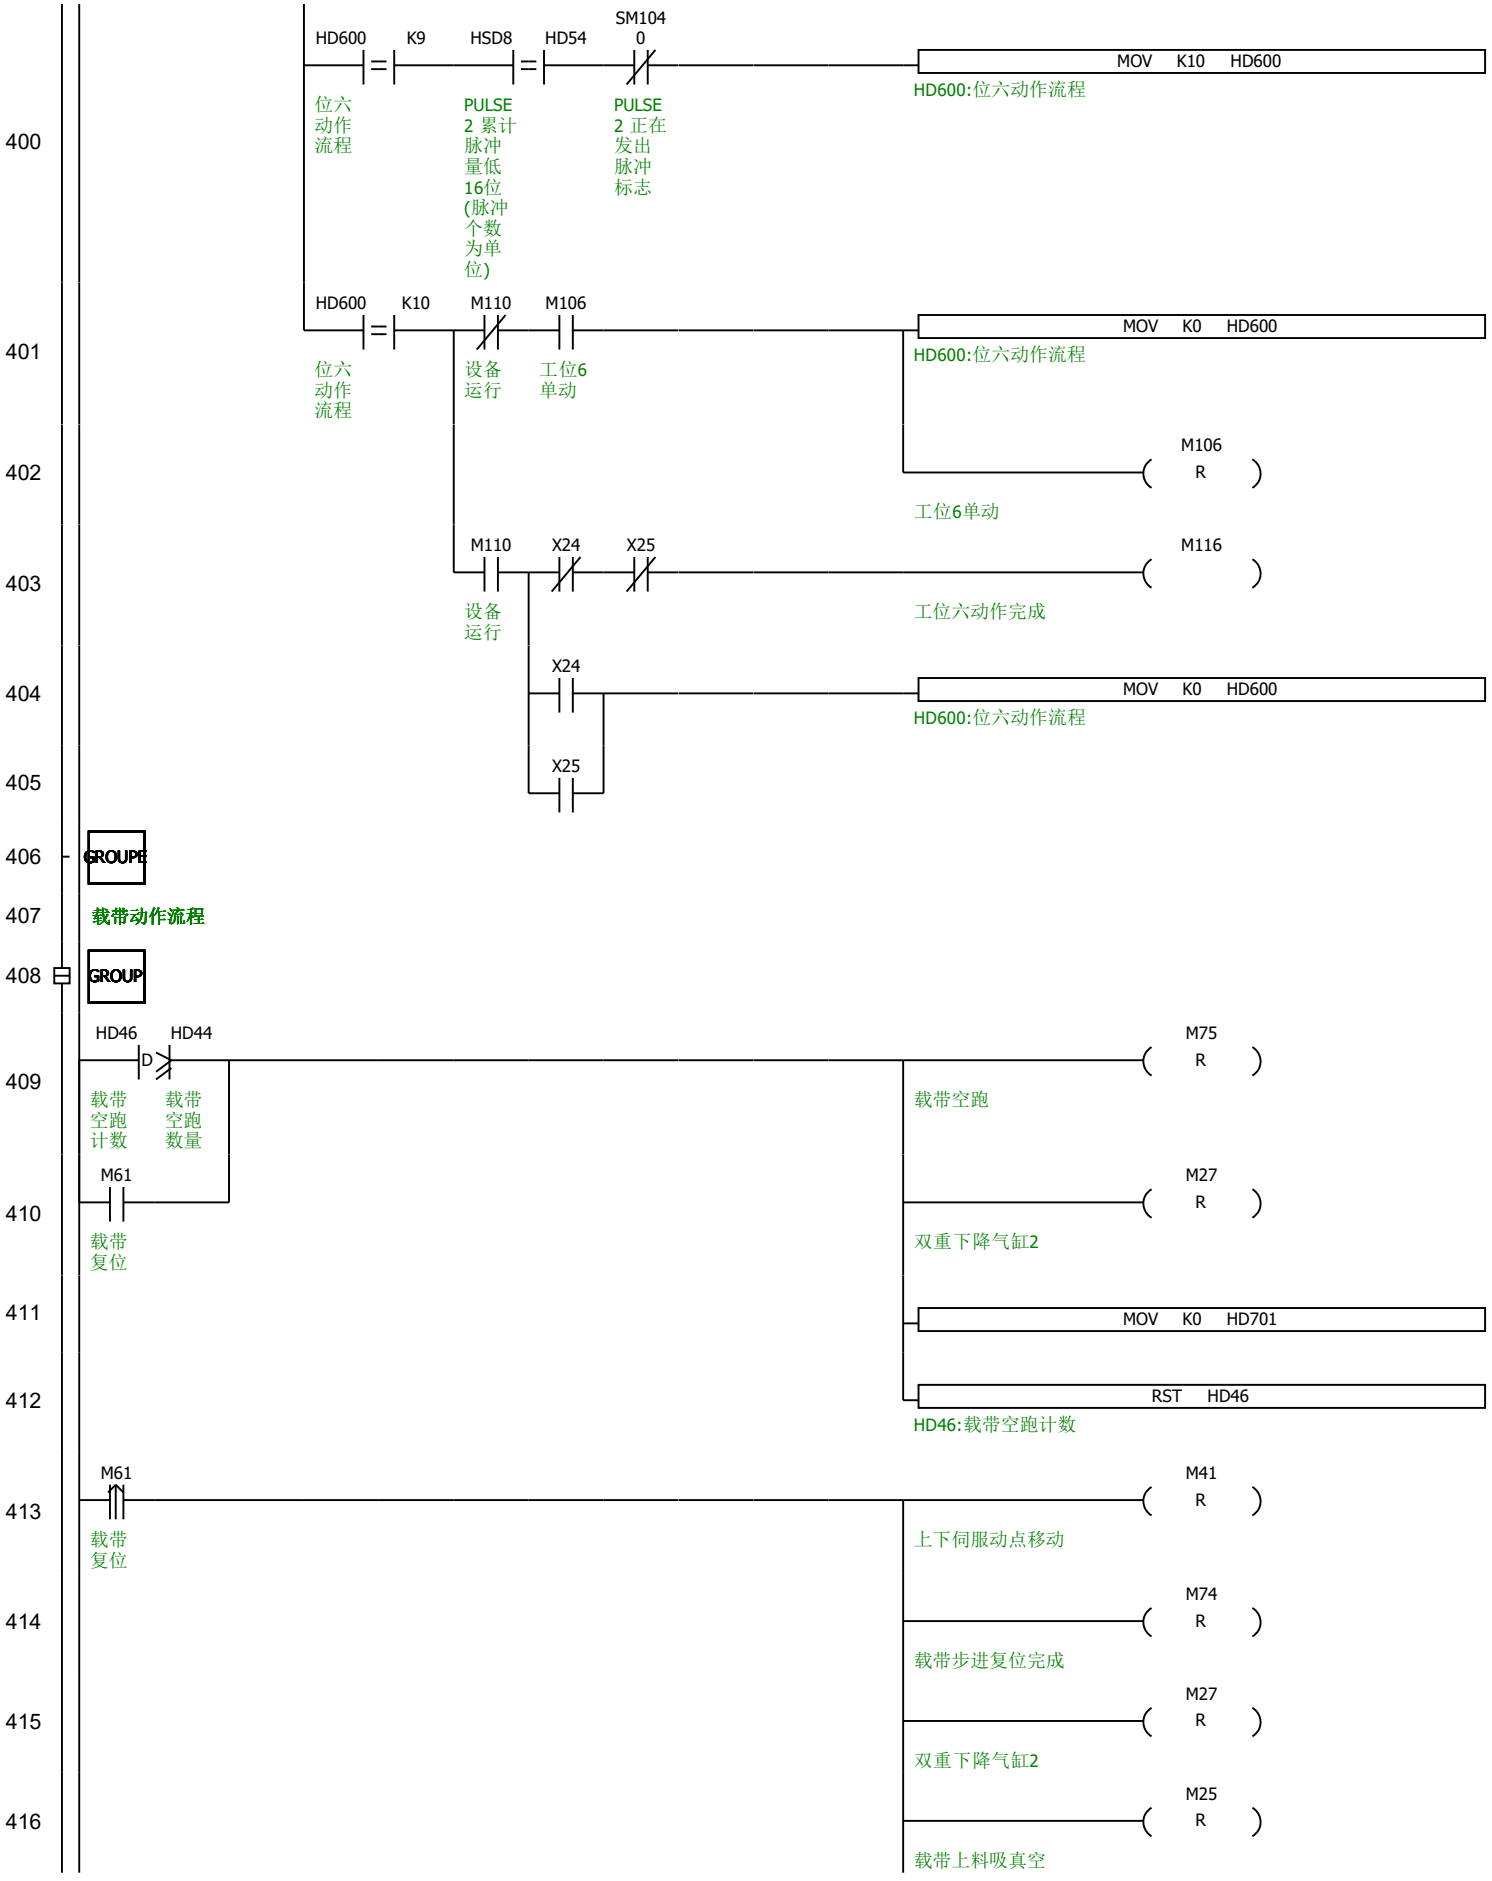
350 GROUP

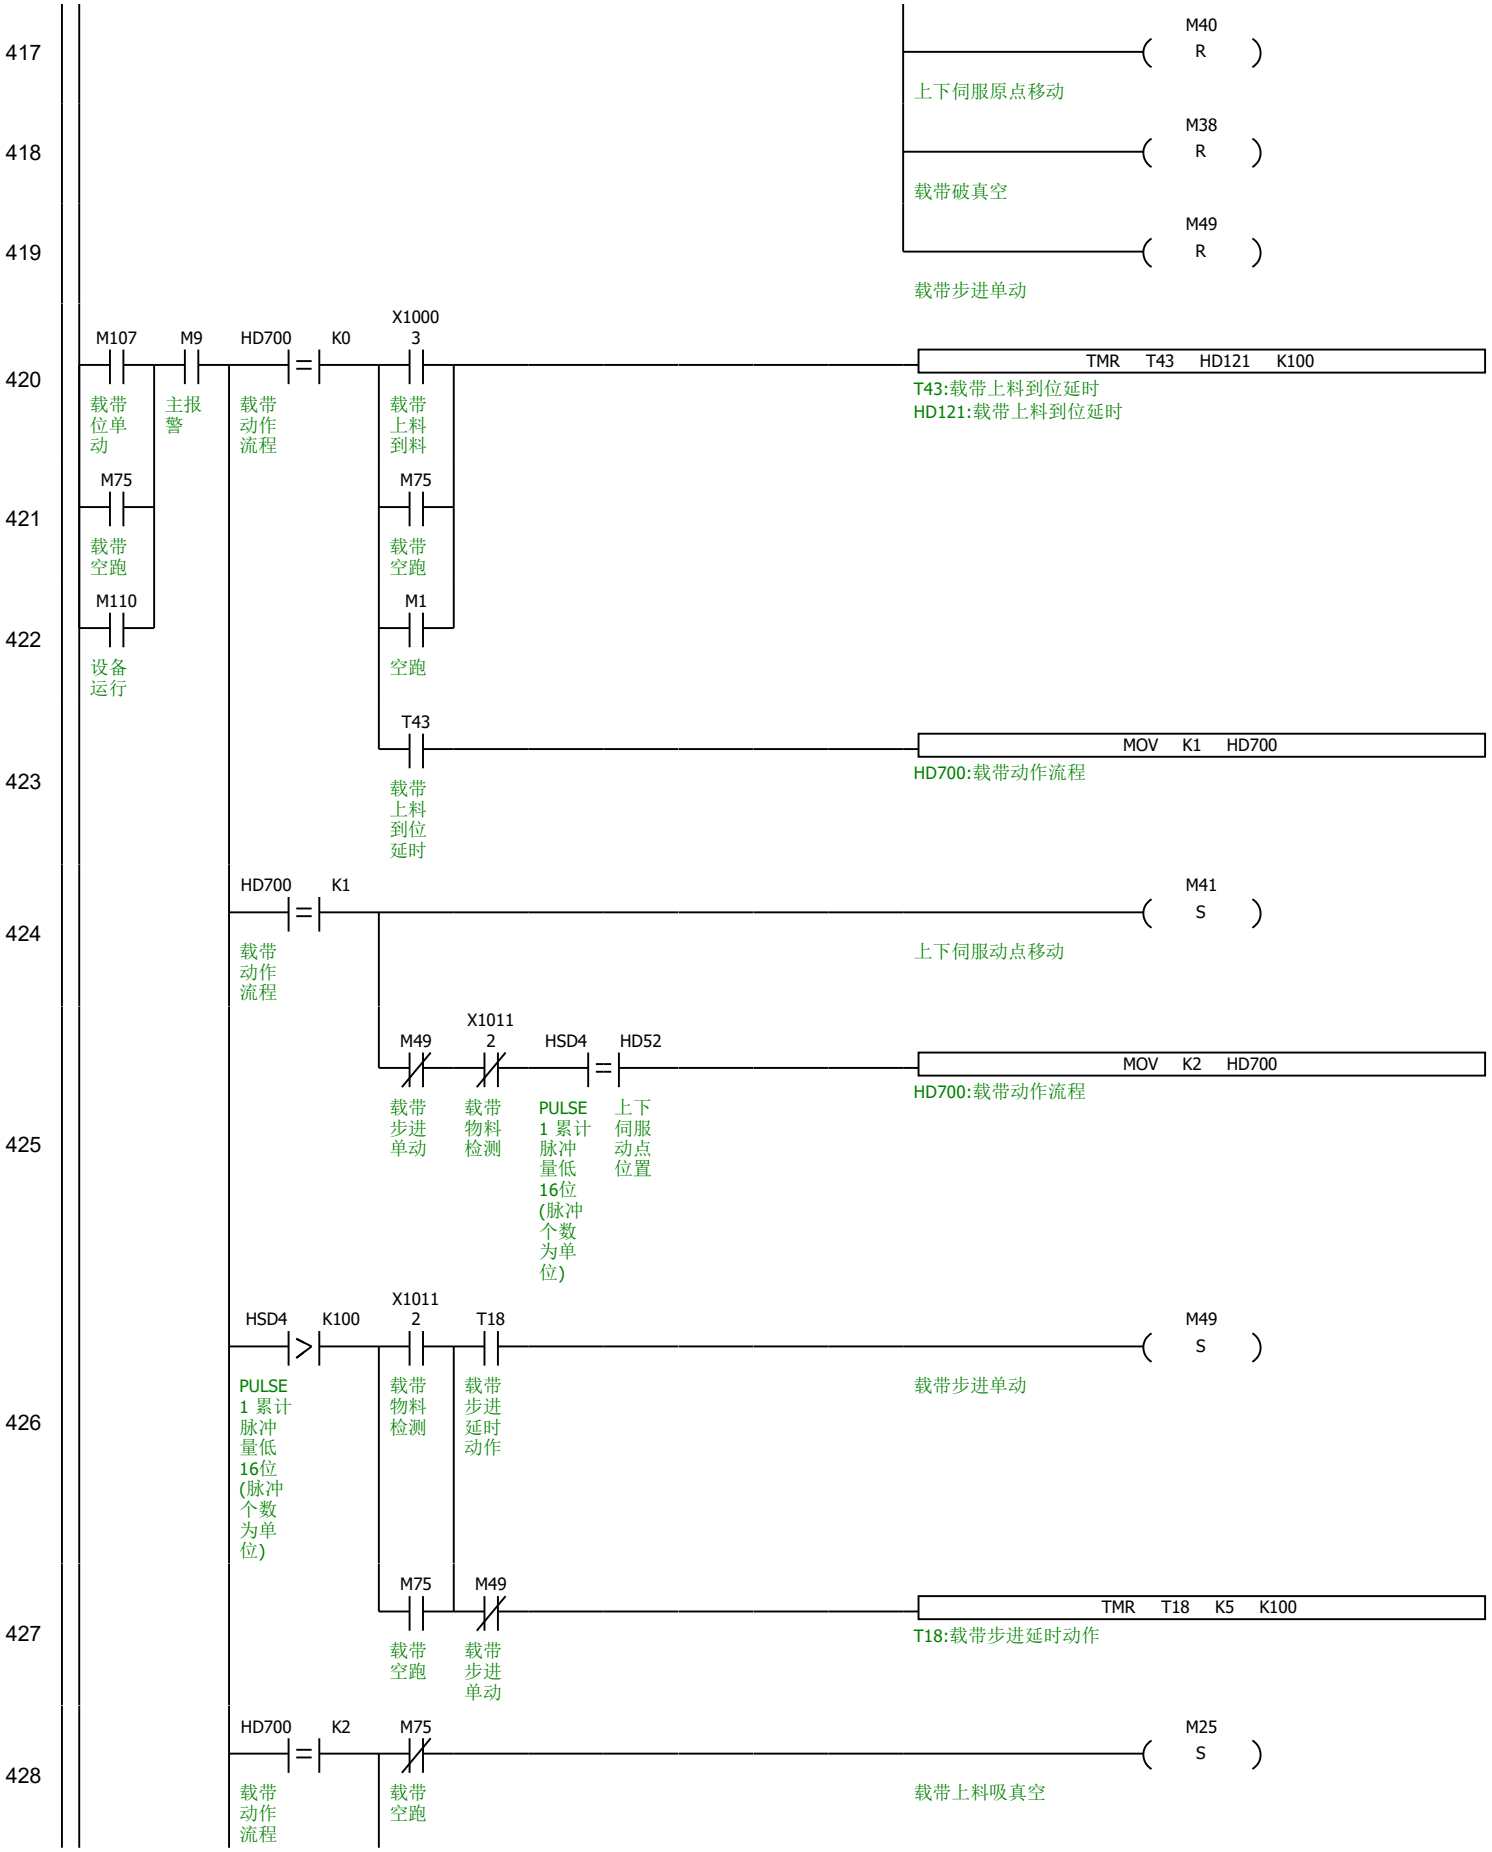

351
M60
工位六复位
ZRST M23 M24
M23:工位六下压气缸
M24:工位6真空1吸
352
M106
R
工位6单动
353
MOV K0 HD600
HD600:位六动作流程
354
M24
工位6真空1吸
X1000 6
工位6真空1
HD600
位六动作流程
K2
M500
M110
R
设备运行
355
M22
工位6真空2吸
X1010 1
工位6真空2
356
M106
工位6单动
M9
主报警
HD600
位六动作流程
K0
SM100 0
PULSE 0 正在发出脉冲标志
M23
S
工位六下压气缸
357
M110
设备运行
M306
X1000 1
工位六下压动点
TMR T37 HD117 K100
T37:工位六下压动点延时
HD117:工位六下压动点延时
358
T37
工位六下压动点延时
MOV K1 HD600
HD600:位六动作流程
359
HD600
位六动作流程
K1
M24
S
工位6真空1吸
360
M22
S
工位6真空2吸
361
X1010 1
工位6真空2
X1000 6
工位6真空1
TMR T38 HD118 K100
T38:工位六真空检测延时
HD118:工位六真空检测延时
362
M1
空跑
363
M1
空跑

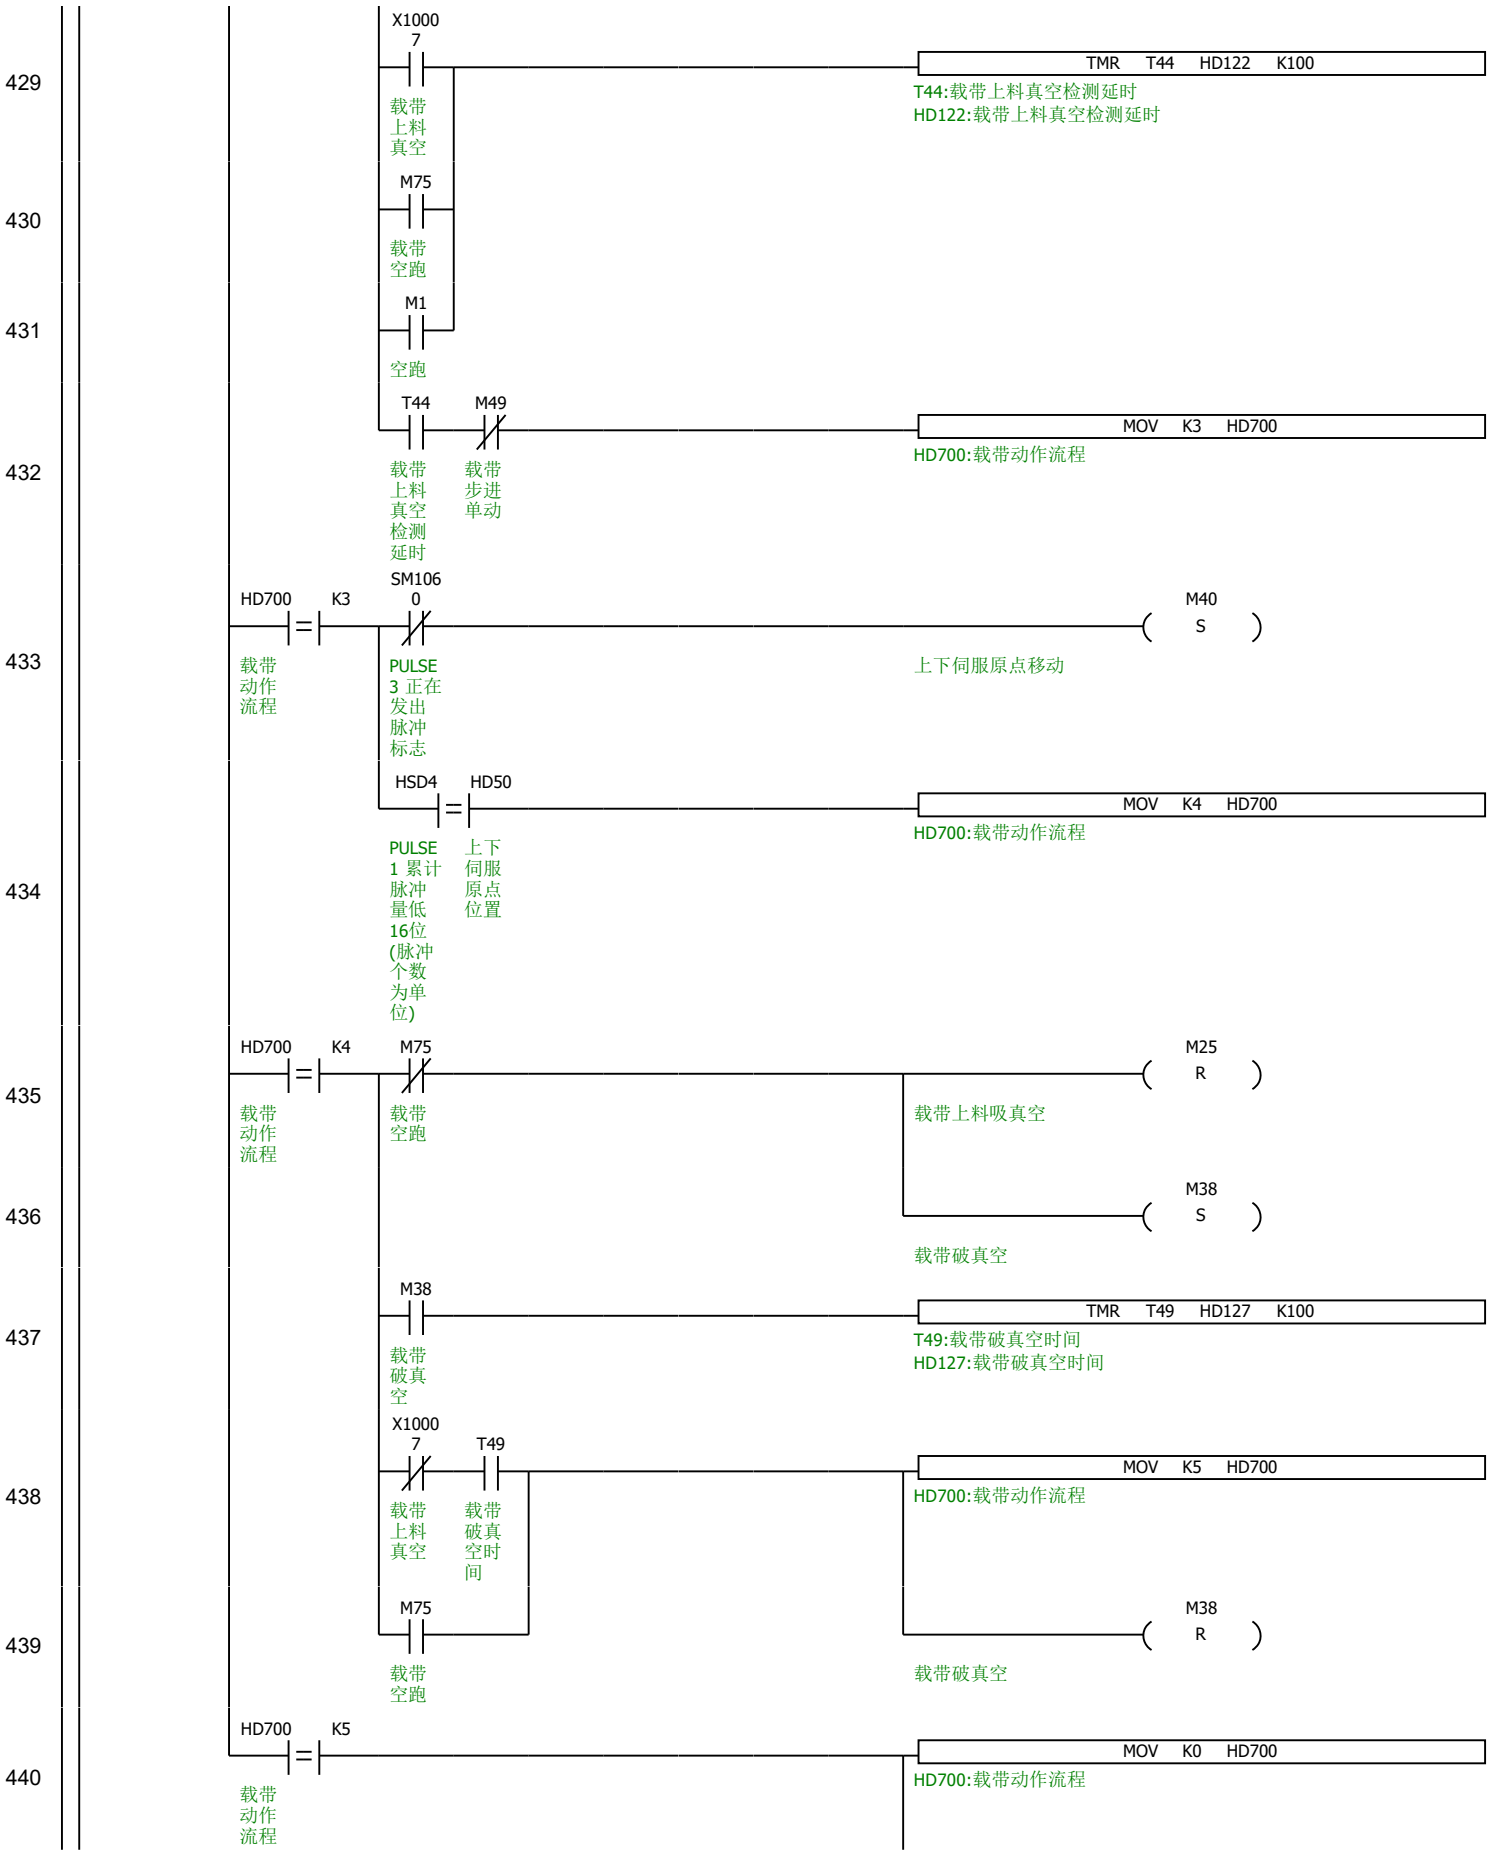

364
T38
工位六真空检测延时
MOV K2 HD600
HD600:位六动作流程
365
HD600 K2
位六动作流程
M23
R
工位六下压气缸
366
X1000 0
工位六下压原点
TMR T39 HD119 K100
T39:工位六下压原点延时
HD119:工位六下压原点延时
367
T39 M211 M212
工位六下压原点延时
工位6不良A
工位6不良B
MOV K3 HD600
HD600:位六动作流程
368
M211
工位6不良A
MOV K20 HD600
HD600:位六动作流程
369
M212
工位6不良B
370
HD600 K20
位六动作流程
M47
S
位六步进原不良位
371
M47
位六步进原不良位
MOV K21 HD600
HD600:位六动作流程
372
HD600 K21 HSD8 HD28 SM104 0 M211
位六动作流程
PULSE 2 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
位6步进不良位
PULSE 2 正在发出脉冲标志
工位6不良A
M24
R
工位6真空1吸
373
M36
S
工位六破真空
374
M212
工位6不良B
M22
R
工位6真空2吸
375
M21
S
工位6真空2破

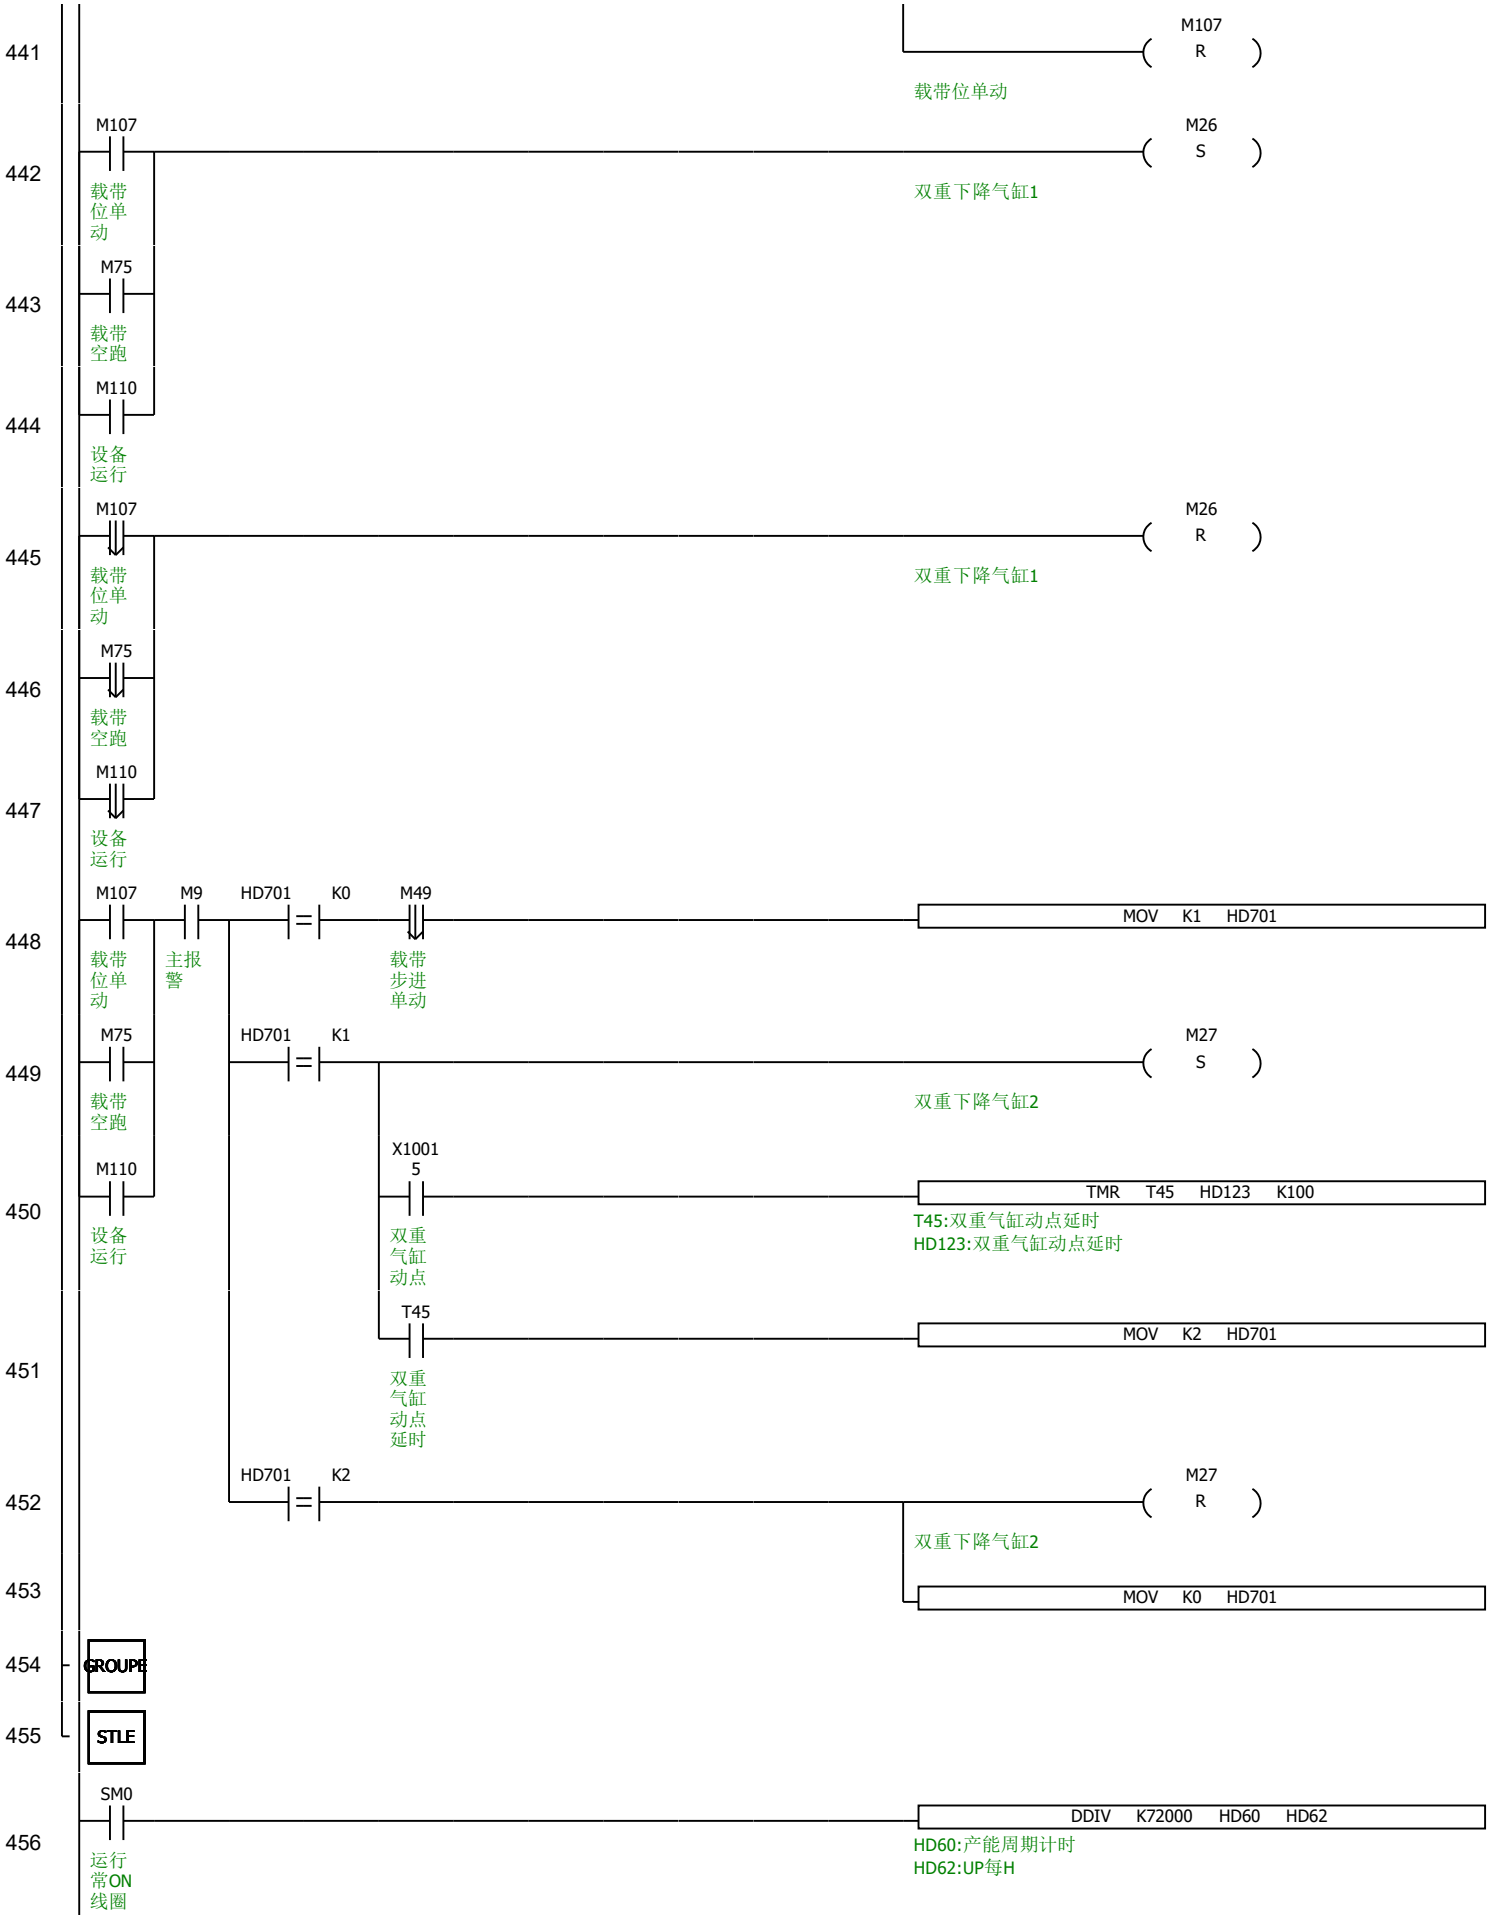

376
M211
M36
MOV K22 HD600
工位6不良A
工位六破真空
HD600:位六动作流程
377
M212
M21
工位6不良B
工位6真空2破
378
HD600 K22 T6 HD28 HD56
MOV K3 HD600
位六动作流程
位6步进不良位
HD600:位六动作流程
379
HD28 HD56
MOV K6 HD600
位6步进不良位
HD600:位六动作流程
380
SM0
TMR T6 K10 K100
运行常ON线圈
381
HD600 K3
M46 S
位六动作流程
位六步进动点移动
382
M46
MOV K4 HD600
位六步进动点移动
HD600:位六动作流程
383
HD600 K4 HSD8 HD56 SM1040
MOV K5 HD600
位六动作流程
PULSE 2 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
PULSE 2 正在发出脉冲标志
HD600:位六动作流程
384
HD600 K5 X10002
M23 S
位六动作流程
载带上料满料
工位六下压气缸
385
X10001
TMR T40 HD117 K100
工位六下压动点
T40:工位六下压动点延时
HD117:工位六下压动点延时
386
T40
MOV K6 HD600
工位六下压动点延时
HD600:位六动作流程

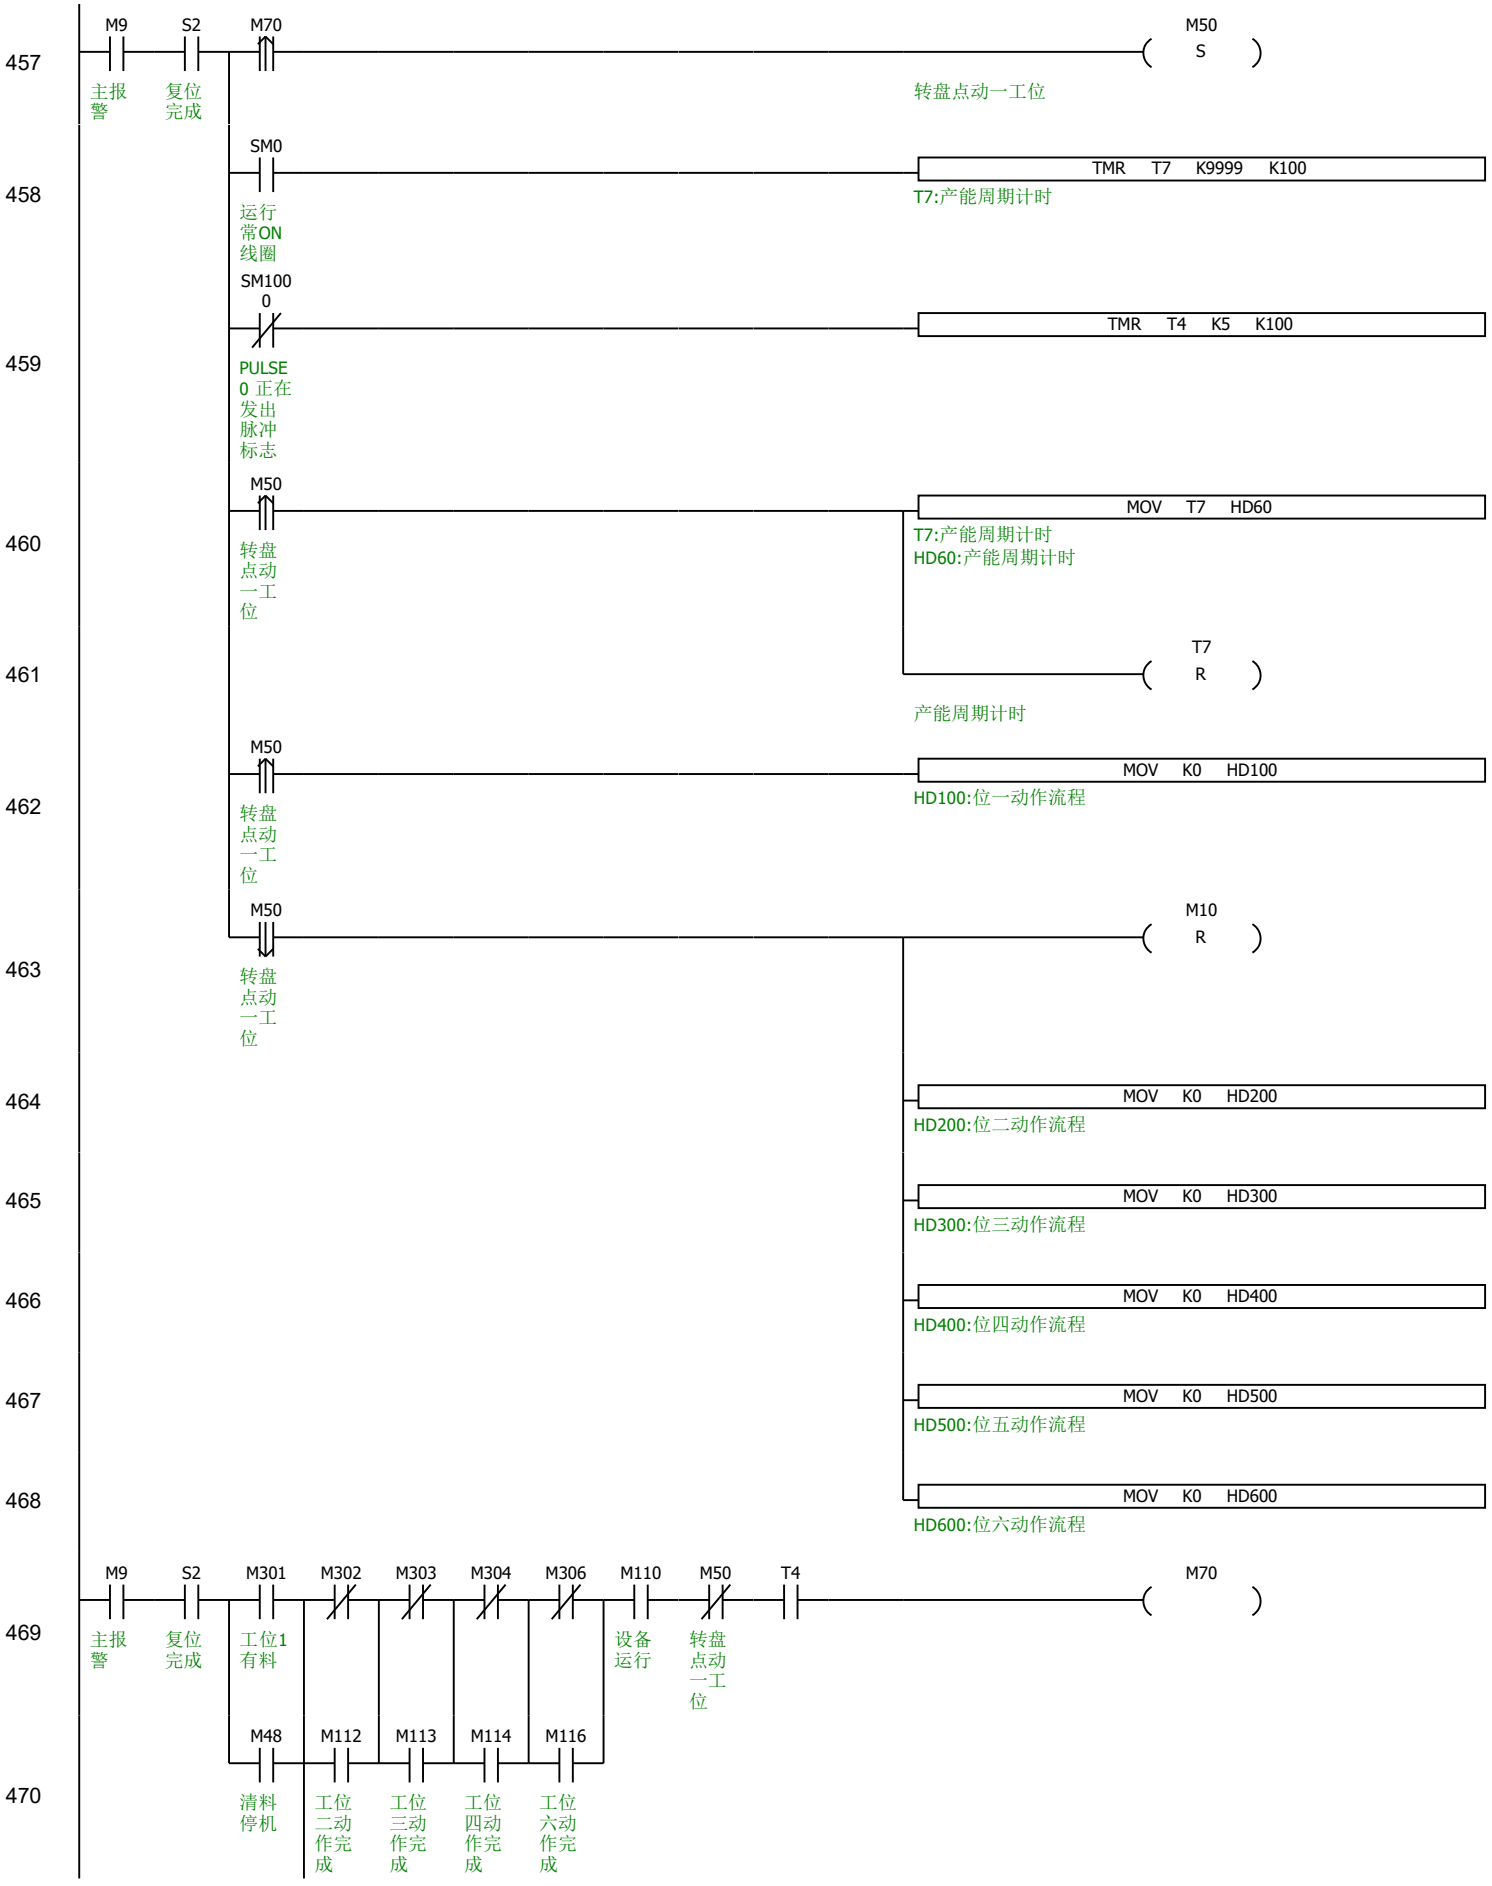

387
HD600
K6
位六动作流程
M24
R
工位6真空1吸
388
M22
R
工位6真空2吸
389
M21
S
工位6真空2破
390
M36
S
工位六破真空
391
X1000
6
工位6真空1
TMR T41 HD120 K100
T41:工位六破真空时间
HD120:工位六破真空时间
392
T41
工位六破真空时间
MOV K7 HD600
HD600:位六动作流程
393
HD600
K7
位六动作流程
M23
R
工位六下压气缸
394
M21
R
工位6真空2破
395
M36
R
工位六破真空
396
X1000
0
工位六下压原点
TMR T42 HD119 K100
T42:工位六下压原点延时
HD119:工位六下压原点延时
397
T42
工位六下压原点延时
MOV K8 HD600
HD600:位六动作流程
398
HD600
K8
位六动作流程
M45
S
位六步进原点移动
399
M45
位六步进原点移动
SM104
0
PULSE 2 正在发出脉冲标志
MOV K9 HD600
HD600:位六动作流程

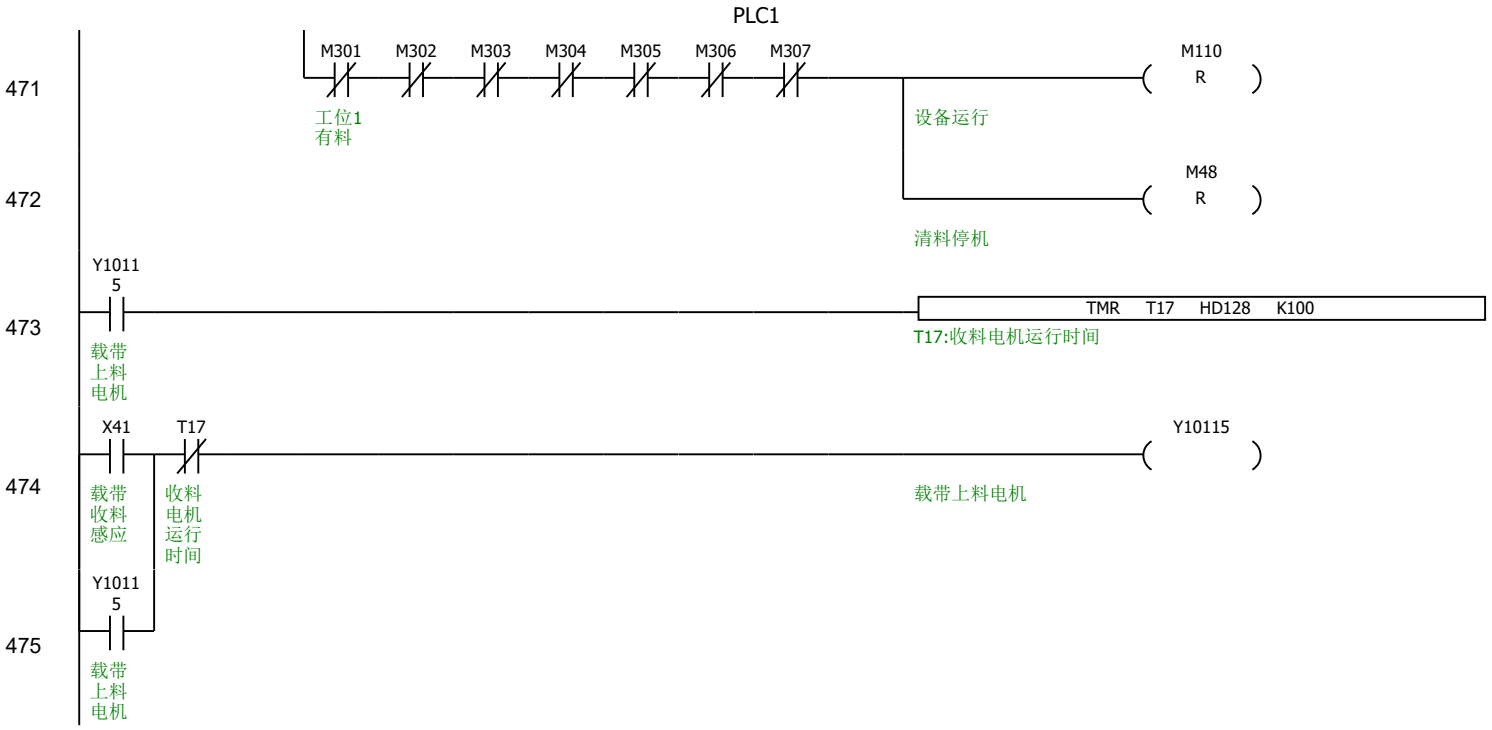

400
HD600
K9
HSD8
HD54
SM104
0
MOV K10 HD600
位六动作流程
PULSE 2 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
PULSE 2 正在发出脉冲标志
HD600:位六动作流程
401
HD600
K10
M110
M106
MOV K0 HD600
位六动作流程
设备运行
工位6单动
HD600:位六动作流程
402
M106
R
工位6单动
403
M110
X24
X25
M116
设备运行
工位六动作完成
404
X24
MOV K0 HD600
HD600:位六动作流程
405
X25
406
GROUP8
407
载带动作流程
408
GROUP
409
HD46
D
HD44
M75
R
载带空跑计数
载带空跑数量
载带空跑
410
M61
M27
R
载带复位
双重下降气缸2
411
MOV K0 HD701
412
RST HD46
HD46:载带空跑计数
413
M61
M41
R
载带复位
上下伺服动点移动
414
M74
R
载带步进复位完成
415
M27
R
双重下降气缸2
416
M25
R
载带上料吸真空


417
M40
R
上下伺服原点移动
418
M38
R
载带破真空
419
M49
R
载带步进单动
420
M107
载带位单动
M9
主报警
HD700
K0
载带动作流程
X1000
3
载带上料到料
TMR T43 HD121 K100
T43:载带上料到位延时
HD121:载带上料到位延时
421
M75
载带空跑
M75
载带空跑
422
M110
设备运行
M1
空跑
423
T43
载带上料到位延时
MOV K1 HD700
HD700:载带动作流程
424
HD700
K1
载带动作流程
M41
S
上下伺服动点移动
425
M49
载带步进单动
X1011
2
载带物料检测
HSD4
PULSE 1 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
HD52
上下伺服动点位置
MOV K2 HD700
HD700:载带动作流程
426
HSD4
K100
PULSE 1 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
X1011
2
载带物料检测
T18
载带步进延时动作
M49
S
载带步进单动
427
M75
载带空跑
M49
载带步进单动
TMR T18 K5 K100
T18:载带步进延时动作
428
HD700
K2
载带动作流程
M75
载带空跑
M25
S
载带上料吸真空


429
X1000 7
载带上料真空
TMR T44 HD122 K100
T44:载带上料真空检测延时
HD122:载带上料真空检测延时
430
M75
载带空跑
431
M1
空跑
432
T44
载带上料真空检测延时
M49
载带步进单动
MOV K3 HD700
HD700:载带动作流程
433
HD700 K3
载带动作流程
SM106 0
PULSE 3 正在发出脉冲标志
M40 S
上下伺服原点移动
HSD4 HD50
PULSE 1 累计脉冲量低16位(脉冲个数为单位)
上下伺服原点位置
MOV K4 HD700
HD700:载带动作流程
434
435
HD700 K4
载带动作流程
M75
载带空跑
M25 R
载带上料吸真空
436
M38 S
载带破真空
437
M38
载带破真空
TMR T49 HD127 K100
T49:载带破真空时间
HD127:载带破真空时间
438
X1000 7
载带上料真空
T49
载带破真空时间
MOV K5 HD700
HD700:载带动作流程
439
M75
载带空跑
M38 R
载带破真空
440
HD700 K5
载带动作流程
MOV K0 HD700
HD700:载带动作流程


441
M107
R
载带位单动
442
M107
载带位单动
M26
S
双重下降气缸1
443
M75
载带空跑
444
M110
设备运行
445
M107
载带位单动
M26
R
双重下降气缸1
446
M75
载带空跑
447
M110
设备运行
448
M107
载带位单动
M9
主报警
HD701
=
K0
M49
载带步进单动
MOV K1 HD701
449
M75
载带空跑
HD701
=
K1
M27
S
双重下降气缸2
450
M110
设备运行
X1001
5
双重气缸动点
TMR T45 HD123 K100
T45:双重气缸动点延时
HD123:双重气缸动点延时
451
T45
双重气缸动点延时
MOV K2 HD701
452
HD701
=
K2
M27
R
双重下降气缸2
453
MOV K0 HD701
454
GROUPE
455
STLE
456
SM0
运行常ON线圈
DDIV K72000 HD60 HD62
HD60:产能周期计时
HD62:UP每H


457
M9
S2
M70
主报警
复位完成
M50
S
转盘点动一工位
458
SM0
运行常ON线圈
TMR T7 K9999 K100
T7:产能周期计时
459
SM100 0
PULSE 0 正在发出脉冲标志
TMR T4 K5 K100
460
M50
转盘点动一工位
MOV T7 HD60
T7:产能周期计时
HD60:产能周期计时
461
T7
R
产能周期计时
462
M50
转盘点动一工位
MOV K0 HD100
HD100:位一动作流程
463
M50
转盘点动一工位
M10
R
464
MOV K0 HD200
HD200:位二动作流程
465
MOV K0 HD300
HD300:位三动作流程
466
MOV K0 HD400
HD400:位四动作流程
467
MOV K0 HD500
HD500:位五动作流程
468
MOV K0 HD600
HD600:位六动作流程
469
M9
S2
M301
M302
M303
M304
M306
M110
M50
T4
M70
主报警
复位完成
工位1有料
设备运行
转盘点动一工位
470
M48
M112
M113
M114
M116
清料停机
工位二动作完成
工位三动作完成
工位四动作完成
工位六动作完成


PLC1
471
M301
M302
M303
M304
M305
M306
M307
M110
R
工位1
有料
设备运行
472
M48
R
清料停机
473
Y1011
5
TMR T17 HD128 K100
载带
上料
电机
T17:收料电机运行时间
474
X41
T17
Y10115
载带
收料
感应
收料
电机
运行
时间
载带上料电机
475
Y1011
5
载带
上料
电机