

INFORME INSPECCIÓN ULTRASÓNICA

CÓDIGO: ASME SECCIÓN VIII 2013

Cliente:	SAIT S.A.	Rep. N°:	T103I0016
Proyecto:	CERRO MATOSO	Fecha:	01-jun-16
Subproyecto:	CONO - CONTENEDOR CALCINA	Lugar:	Sabaneta
Contratista:	N.A.	S. de S.:	TXXS1036
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe	Pag:	1 de 3

EQUIPO UTILIZADO	PALPADOR	SOLDADURA	MATERIALES
Marca: SIUI	Tipo: Angular	Proceso: FCAW	Mat base: ASTM A 572 Gr 50
Modelo: CTS - 9006	Angulo [grados]: 70	Paso [mm] 58	Espesor Mat Base (mm) 10,5
Escala: 1:1	Frecuencia [MHz]: 2,5	1/2 Paso (mm) 29	Mat Aporte: E71T
Grado Calibración (dB): 43-44	Dimensión: 20 mm x 20 mm	Rango 0 - 116	Acoplante: CMC
Cable: Coaxial, long 1.7 m	NORMAS Criterio de Aceptacion: ASME, SECCION VIII Div 1. Procedimiento: CODIGO ASME - Sección V - Art 4.,5 Bloques de calibracion: V1 del IIW, Curva DAC con bloque T-534.2.1 ASME V		
Método de Ensayo: Scan A, Pulso -Eco			
Inspección: inicial	Elementos Inspeccionados: Se realiza inspección por ultrasonido en juntas a tope longitudinales.		

ELEMENTO	JUNTA	UBICACIÓN	ES-TAM-PE	DISCONTINUIDAD						CAL.
				Nivel de Registr.	Longitud (mm)	DIST. 	PROF (mm)	DIST. Y (mm)	DIST. X (mm)	
Cono Contenedor calcina	Longitudinales a tope (longitud 1400 mm)	JL1 *	***	49	55	36,5	7,92	15,09	600-800	RI.
		JL2 *	***	49	15	35,25	8,37	13,93	600-650	RI.
		JL3 **	***							C

Observaciones:

* En estas juntas se hallaron indicaciones de rechazo, sin embargo, se encuentran conformes en aproximadamente el 96% de su longitud.

** En la junta longitudinal JL3 solo pudo realizarse la inspección de un solo lado.

*** No fueron suministrados los estampes.

Calificación (CAL)

C(xR): Conforme luego x Reparación

y: Perpendicular cordón

C: Conforme

NC: No Conforme

RI: Reinspeccionar

x: Paralelo cordón



Elaboró:

Revisó:

Ing. Jorge Uribe

Ing. Juan Esteban Velásquez S.

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.


SAIT S.A.

INFORME INSPECCIÓN ULTRASÓNICA


CÓDIGO ASME SECCIÓN VIII 2013

Cliente:	SAIT S.A.	Rep N°:	T103I0016
Proyecto:	CERRO MATOSO	Fecha:	01-jun-16
Subproyecto:	CONO - CONTENEDOR CALCINA	Lugar:	Sabaneta
Contratista:	N.A.	S. de S.:	TXXS1036
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe	Pag:	2 de 3


GRÁFICAS ULTRASONIDO

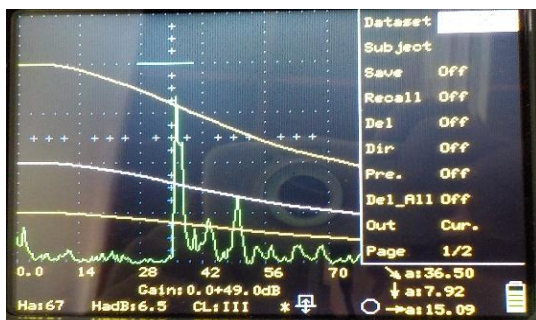

Gráfica 1: JL1

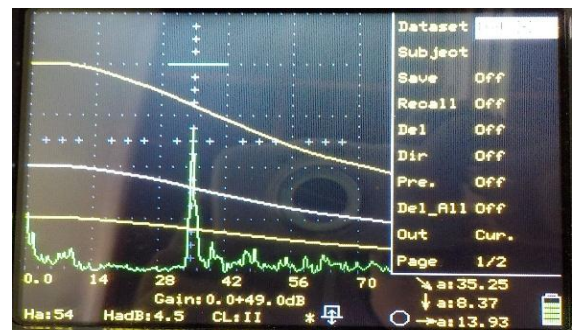

Gráfica 2: JL2

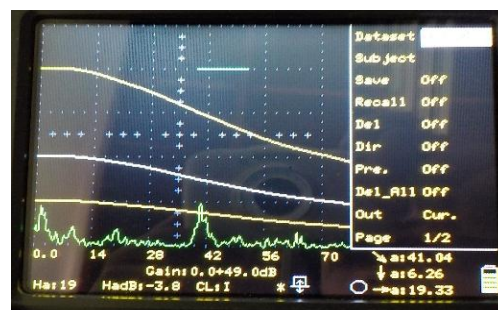

Gráfica 3: Indicación hallada en JL1.
No es de rechazo.

Elaboró:	Revisó:	
Ing. Jorge Uribe	Ing. Juan Esteban Velásquez S.	
Joint and Welding Ingenieros S.A.S.		SAIT S.A.

INFORME INSPECCIÓN ULTRASÓNICA

CÓDIGO ASME SECCIÓN VIII 2013

Cliente:	SAIT S.A.	Rep N°:	T103I0016
Proyecto:	CERRO MATOSO	Fecha:	01-jun-16
Subproyecto:	CONO - CONTENEDOR CALCINA	Lugar:	Sabaneta
Contratista:	N.A.	S. de S.:	TXXS1036
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe	Pag:	3 de 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro Fotográfico N° 1: Cono - contenedor Calcina



Registro Fotográfico N° 2: JL1



Registro Fotográfico N° 3: JL2



Registro Fotográfico N° 4: JL3

Elaboró:	Revisó:	
Ing. Jorge Uribe	Ing. Juan Esteban Velásquez S.	
Joint and Welding Ingenieros S.A.S.		SAIT S.A.