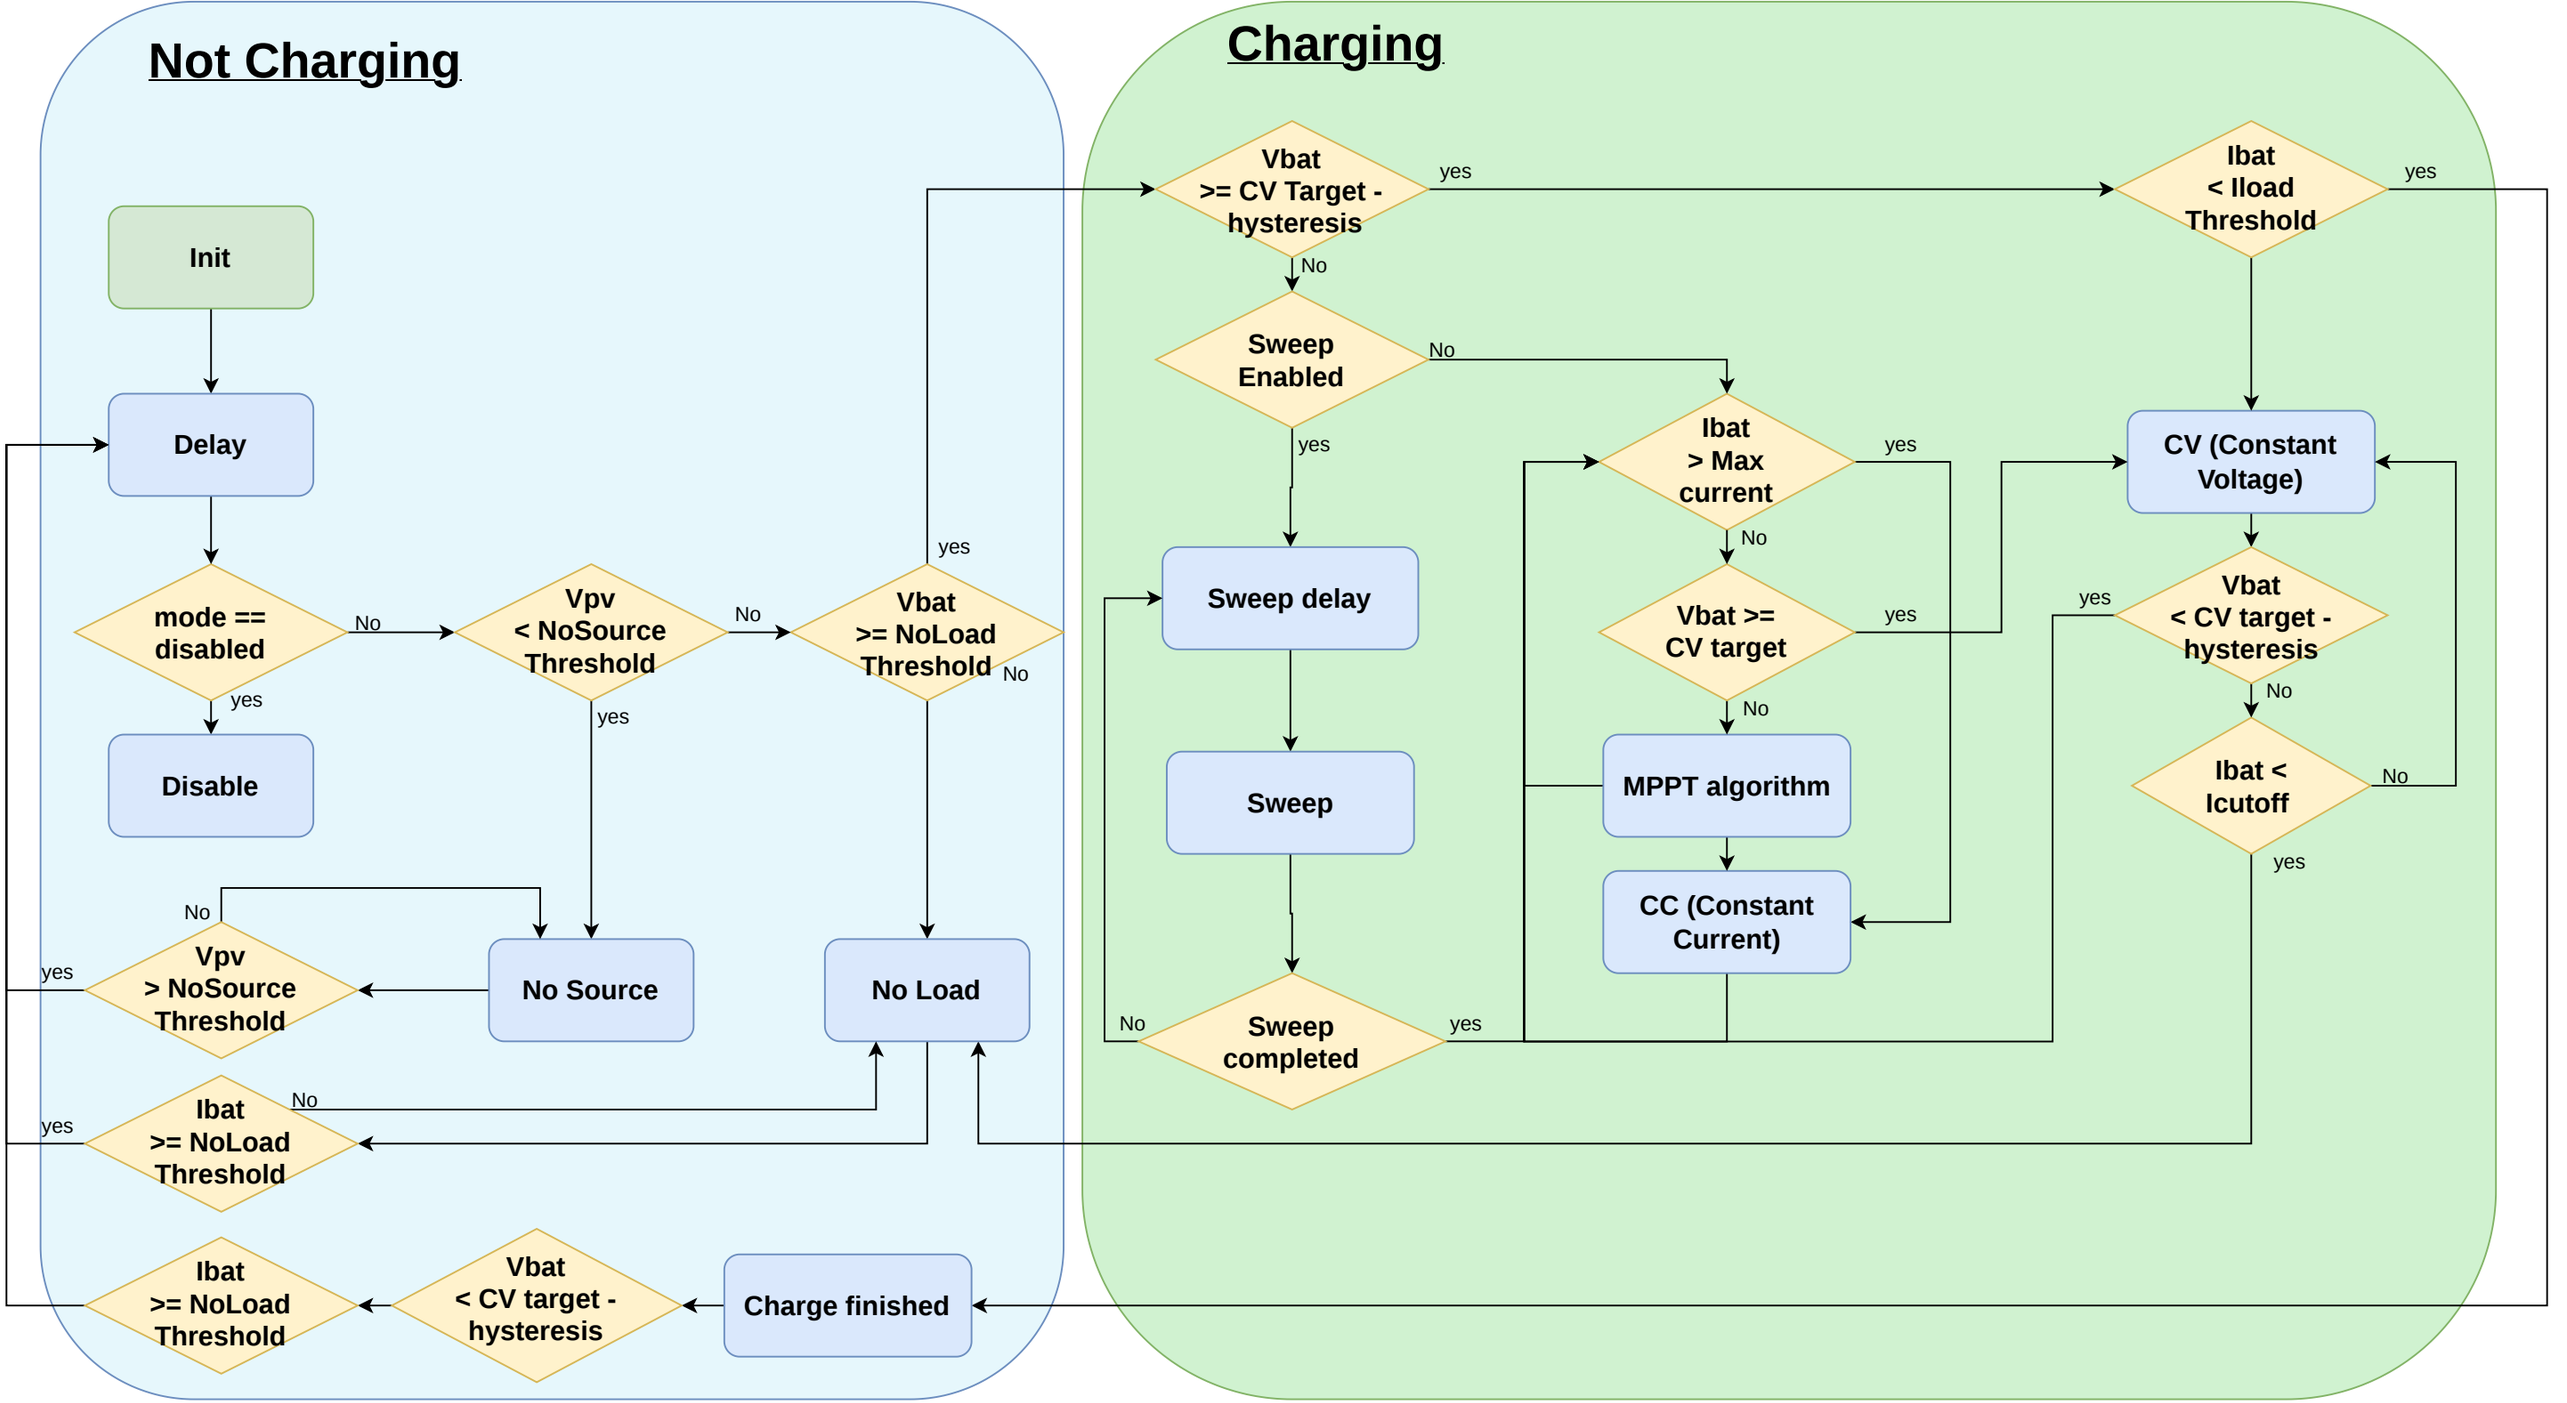
Not Charging
Charging
Init
Delay
mode == disabled
No
yes
Disable
Vpv < NoSource Threshold
No
yes
Vbat >= NoLoad Threshold
yes
No
No Source
No Load
No
Vpv > NoSource Threshold
yes
No
Ibat >= NoLoad Threshold
yes
Ibat >= NoLoad Threshold
Vbat < CV target - hysteresis
Charge finished
Vbat >= CV Target - hysteresis
yes
No
Sweep Enabled
No
yes
Sweep delay
Sweep
Sweep completed
No
yes
Ibat > Max current
yes
No
Vbat >= CV target
yes
No
MPPT algorithm
CC (Constant Current)
Ibat < Iload Threshold
yes
CV (Constant Voltage)
Vbat < CV target - hysteresis
yes
No
Ibat < Icutoff
No
yes