GUIDE D'UTILISATION

SAV Service Tool

Maintenance des imprimantes jet d'encre Canon
Erreur 5B00, page calibrage, nettoyages — Windows 10 et 11

Version 2.0.1 • Novembre 2026 • Logiciel gratuit distribué par AKM12

Ce que fait le logiciel

SAV Service Tool regroupe les opérations d'atelier sur les imprimantes jet d'encre Canon : remise à zéro du compteur d'encre usagée (erreur 5B00), page de test, page calibrage, nettoyages des têtes, et recherche des imprimantes du réseau avec leur adresse IP et leur firmware.

Section	Contenu	Page
1	Présentation, prérequis et précautions	2
2	Installation et premier lancement	3
3	Tableau de bord	4
4	Entretien : page de test, page calibrage, nettoyages	5
5	Erreur 5B00 : remise à zéro du compteur d'encre usagée	6
6	Réseau et firmware	8
7	Page Avancé	9
8	Dépannage	10
9	Journal, licences et désinstallation	11

Les captures de ce guide utilisent une imprimante de démonstration (MAXIFY MB2100 series, adresses IP et MAC fictives).

© 2026 AKM12 · akm12.com/logiciels/sav-service-tool
Logiciel indépendant, non édité ni approuvé par Canon. Canon et MAXIFY sont des marques de Canon Inc.

SECTION 1

Présentation, prérequis et précautions

Le logiciel s'organise en cinq écrans, accessibles depuis le menu de gauche :

Écran	À quoi il sert
Tableau de bord	État de l'imprimante USB (modèle, mode), adresse IP, firmware, et actions rapides.
Entretien	Page de test Windows, page calibrage (vérification des buses), nettoyages.
Erreur 5B00	Remise à zéro du compteur d'encre usagée, avec la marche à suivre.
Réseau & firmware	Imprimantes Canon du réseau local, interface web, mise à jour du firmware.
Avancé	Fonctions de l'outil de service d'origine, pour la plupart non disponibles.

Modèles validés

Fonction	Modèles validés
Remise à zéro 5B00	MAXIFY MB2100 / MB2150 (firmware 1.130, absorbeur Main) ; G6000 / G6020.
Page calibrage et nettoyages	MAXIFY MB2100 / MB2150.
Page de test	Toute imprimante installée dans Windows (page de test du pilote).
Recherche réseau	Imprimantes Canon répondant au protocole BJNP, sur le même réseau que le PC.

Sur un autre modèle, le logiciel refuse la remise à zéro tant que l'option « Forcer » n'est pas cochée. Les nettoyages et la page calibrage restent possibles, avec un avertissement dans le journal.

Prérequis

- Windows 10 ou 11.
- Imprimante branchée en USB pour la remise à zéro, la page calibrage et les nettoyages. Aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire : le logiciel utilise le pilote USB d'impression de Windows.
- Pour la page de test : l'imprimante installée dans Windows (sa file d'impression).
- Pour la recherche réseau : le PC et l'imprimante sur le même réseau local.

Attention

Le compteur d'encre usagée protège l'imprimante. Il indique que les tampons qui absorbent l'encre des nettoyages sont pleins. Remettre le compteur à zéro sans remplacer ou nettoyer ces tampons peut provoquer un débordement d'encre dans l'imprimante et sur le meuble.
Ce logiciel est indépendant : il n'est ni édité ni approuvé par Canon.

SECTION 2

Installation et premier lancement

Le logiciel se télécharge depuis **akm12.com/logiciels/sav-service-tool** sous la forme d'une archive **SAVServiceTool-2.0.1-windows.zip**. Il ne s'installe pas : il se lance depuis un dossier ou une clé USB d'intervention.

Fichier de l'archive	Rôle
SAVServiceTool.exe	Le logiciel.
commands.json	Catalogue des commandes. S'il manque, le logiciel le recrée.
THIRD_PARTY_NOTICES.txt	Licences des projets open source repris : à conserver avec le logiciel.
LISEZMOI.txt	Démarrage rapide et procédure 5B00.

Vérifier le fichier téléchargé

L'empreinte SHA-256 de l'archive est publiée sur la fiche du logiciel. Dans PowerShell, depuis le dossier Téléchargements :

```
Get-FileHash .\SAVServiceTool-2.0.1-windows.zip -Algorithm SHA256
```

Démarrer

1. Clic droit sur l'archive, **Extraire tout...**, puis choisissez un dossier. Gardez les fichiers ensemble.
2. Branchez l'imprimante en USB et allumez-la.
3. Double-cliquez sur **SAVServiceTool.exe**. Si Windows SmartScreen affiche « Windows a protégé votre ordinateur » : **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**.
4. Au démarrage, le logiciel vérifie son chiffrement 5B00 (« Autotest chiffrement 5B00 : OK » dans le journal), détecte l'imprimante USB et recherche les imprimantes du réseau.

SECTION 3

Tableau de bord

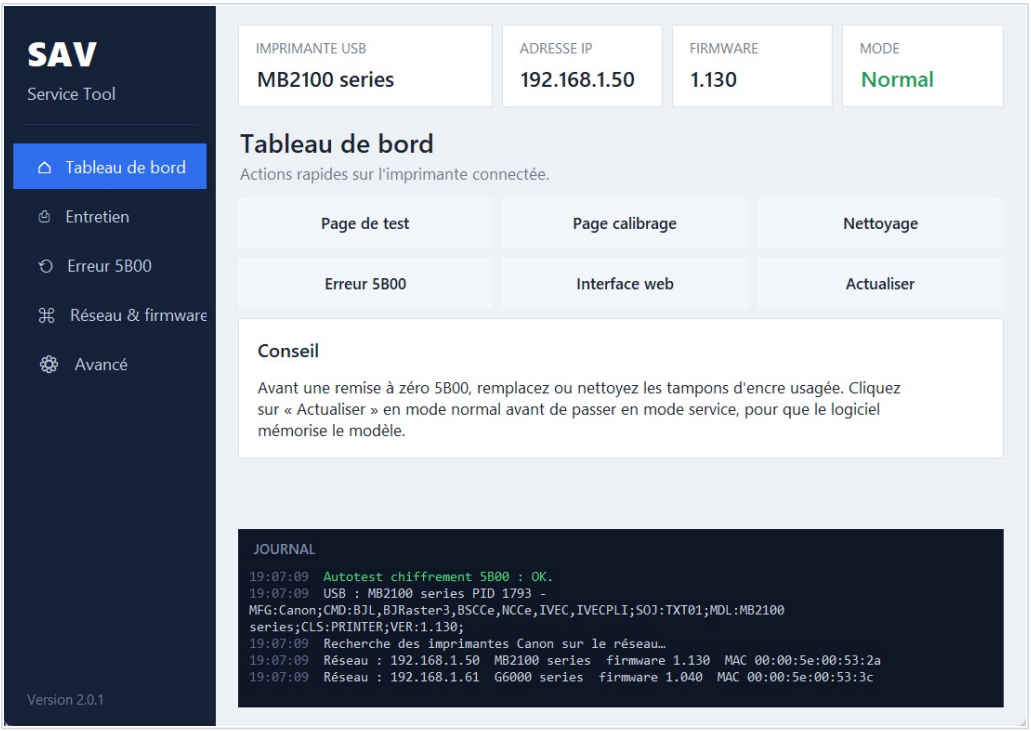


Tableau de bord : imprimante détectée en mode normal.


Les quatre cartes du haut, visibles sur tous les écrans, résument l'état de l'imprimante :

Carte	Signification
Imprimante USB	Modèle détecté en USB, ou « Non connectée ».
Adresse IP	Adresse trouvée par la recherche réseau, ou « non trouvée ».
Firmware	Version du firmware lue sur l'imprimante (USB ou réseau).
Mode	**Normal** (vert) pour l'utilisation courante, **Service** (orange) pour la remise à zéro 5B00.

Les tuiles ouvrent directement les actions courantes. **Actualiser** relit les files d'impression, l'imprimante USB et le réseau, par exemple après avoir branché une autre imprimante.

SECTION 4

Entretien : page de test, page calibrage, nettoyages

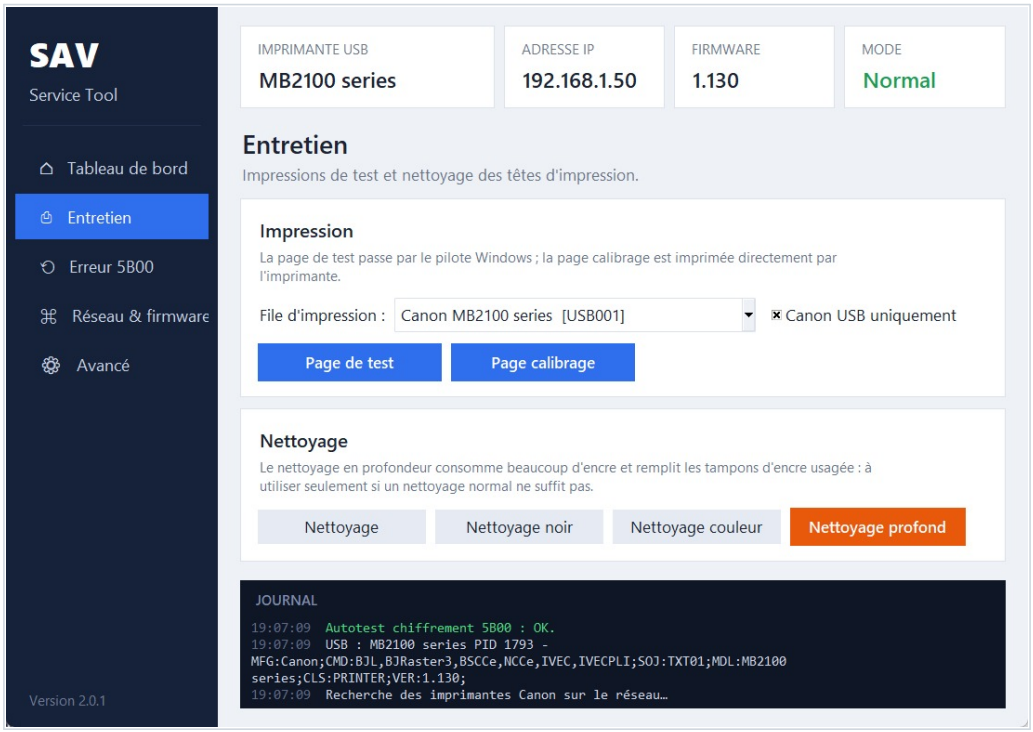

Écran Entretien.

Impression

- **File d'impression** : l'imprimante telle qu'elle est installée dans Windows. Avec « Canon USB uniquement », seules les files Canon branchées en USB sont proposées. Les files « FAX » sont toujours exclues, pour qu'une page de test ne parte jamais en télécopie.
- **Page de test** : la page de test de Windows, imprimée par le pilote. Elle vérifie que l'imprimante et son pilote fonctionnent.
- **Page calibrage** : le motif de vérification des buses, envoyé directement à l'imprimante en USB. Des traits manquants ou des couleurs pâles indiquent des buses bouchées : lancez un nettoyage.

Nettoyage

Bouton	Effet
Nettoyage	Nettoyage normal de toutes les têtes.
Nettoyage noir / couleur	Nettoyage limité aux têtes noires ou couleur : moins d'encre consommée.
Nettoyage profond	Nettoyage intensif, avec confirmation. Il consomme beaucoup d'encre et remplit les tampons d'encre usagée : à utiliser seulement si deux nettoyages normaux n'ont pas suffi.


> **Conseil**
> Laissez l'imprimante terminer un nettoyage (une à deux minutes) avant d'imprimer une nouvelle page calibrage pour contrôler le résultat.

SECTION 5

Erreur 5B00 : remise à zéro du compteur d'encre usagée


L'imprimante affiche l'erreur **5B00** (ou 5B01, 1700) quand son compteur d'encre usagée atteint la limite : elle refuse alors d'imprimer. La remise à zéro se fait en **mode service**, un mode de maintenance de l'imprimante.

Attention
Avant toute remise à zéro, remplacez ou nettoyez les tampons d'encre usagée.

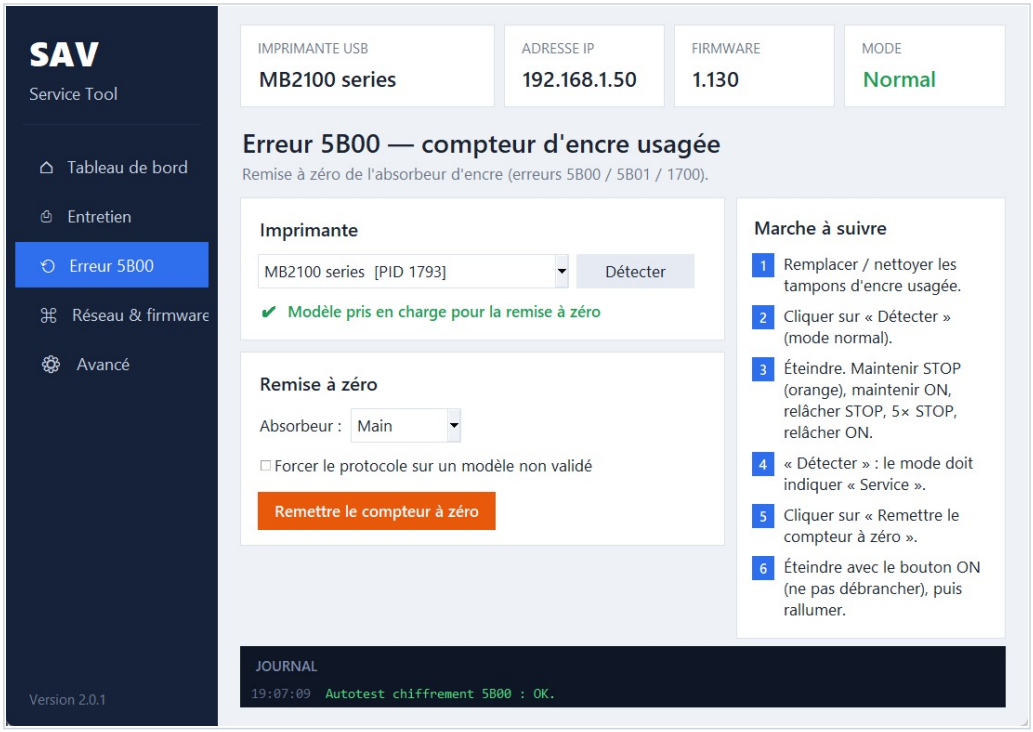

Étape 2 : « Détecter » en mode normal ; le modèle est pris en charge.

1. **Remplacez ou nettoyez les tampons d'encre usagée.**
2. Imprimante allumée et branchée en USB, cliquez sur **Détecter**. Le modèle s'affiche avec « Modèle pris en charge pour la remise à zéro » (en vert). Le logiciel mémorise ce modèle : en mode service, l'imprimante ne donne plus son nom.
3. Passez l'imprimante en mode service (MAXIFY MB2150) : éteignez-la, câble USB branché. Maintenez le **bouton STOP orange** (rond, à côté du triangle d'avertissement), maintenez aussi **ON**, relâchez STOP, appuyez **5 fois** sur STOP, puis relâchez ON. L'écran reste vide ; Windows peut détecter un nouveau périphérique.
4. Cliquez de nouveau sur **Détecter** : la carte Mode doit indiquer **Service** (orange) et la liste afficher « (mode service) ».
5. Laissez l'absorbeur sur **Main**, cliquez sur **Remettre le compteur à zéro** et confirmez. Le journal affiche les étapes 1/5 à 5/5.
6. **Éteignez l'imprimante avec le bouton ON**, sans la débrancher, puis rallumez-la : c'est cette extinction qui enregistre la remise à zéro. L'erreur 5B00 a disparu.

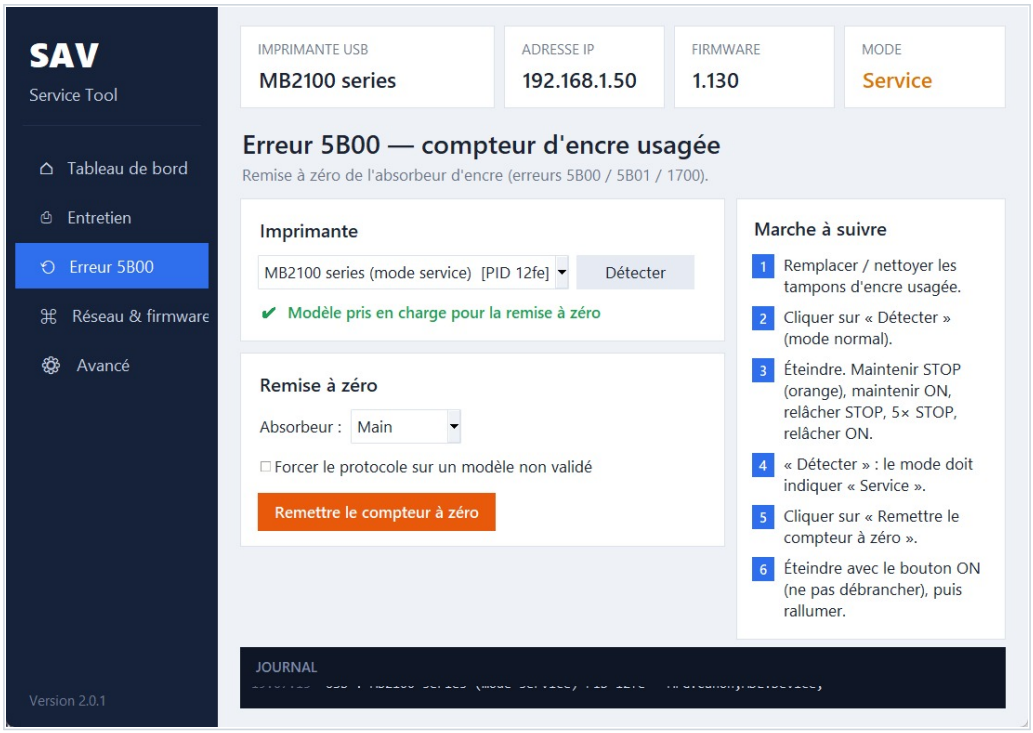


Étape 4 : l'imprimante est en mode service, prête pour la remise à zéro.

Bon à savoir

- La séquence du mode service varie selon les modèles (2 à 6 appuis sur STOP). Le menu « ? › Mode service… » du logiciel rappelle la séquence la plus courante.
- Seul l'absorbeur **Main** a été validé. « Platen » est proposé mais non vérifié.
- **Forcer le protocole** applique la méthode G6000 à un modèle non validé. À réserver aux essais : si l'imprimante refuse (erreur 31 à l'étape 3 alors qu'elle est bien en mode service), ce modèle utilise un autre protocole ; n'insistez pas.
- La remise à zéro a été validée sur le firmware **1.130** du MB2150. Une mise à jour du firmware peut la bloquer définitivement : désactivez la mise à jour automatique sur les imprimantes concernées.

SECTION 6

Réseau et firmware

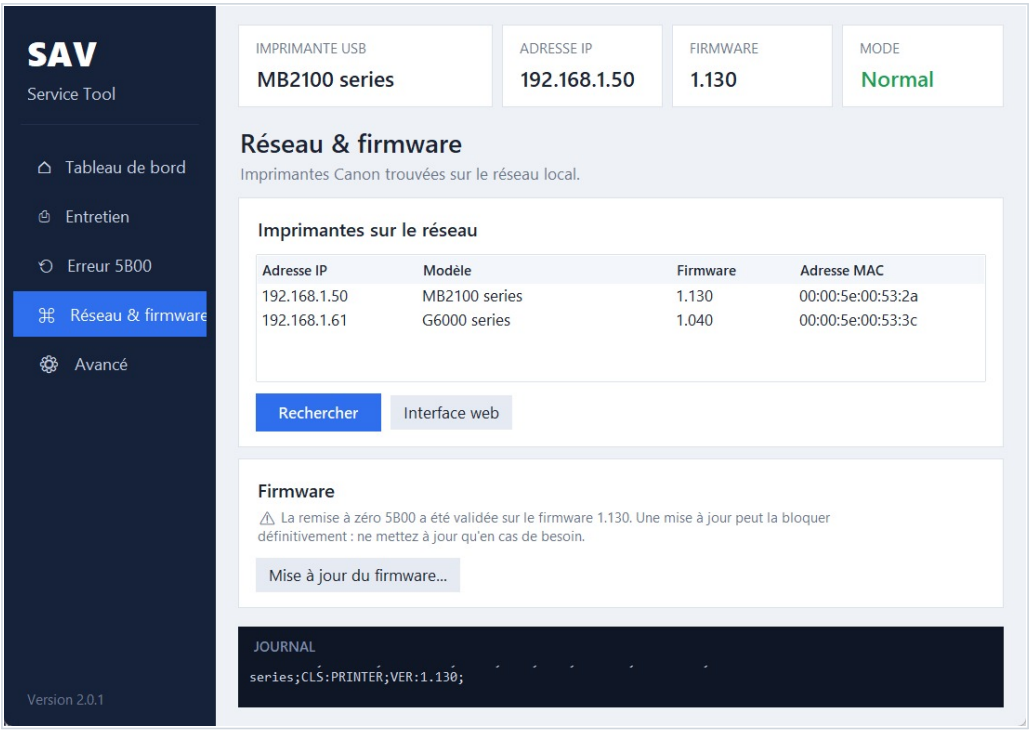

Imprimantes Canon trouvées sur le réseau local (adresses fictives).

Rechercher interroge le réseau local (protocole BJNP de Canon) et liste chaque imprimante avec son adresse IP, son modèle, son firmware et son adresse MAC. Seules les imprimantes du même réseau que le PC répondent. **Interface web** ouvre la page de configuration de l'imprimante dans le navigateur.


Mise à jour du firmware

Le bouton **Mise à jour du firmware…** affiche un avertissement, puis ouvre l'interface web de l'imprimante : c'est l'imprimante elle-même qui télécharge et installe le firmware officiel. Le logiciel n'installe jamais de firmware.

> **Attention**
> Ne mettez pas à jour le firmware d'une imprimante dont vous voulez pouvoir remettre le compteur à zéro, et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour.

SECTION 7

Page Avancé

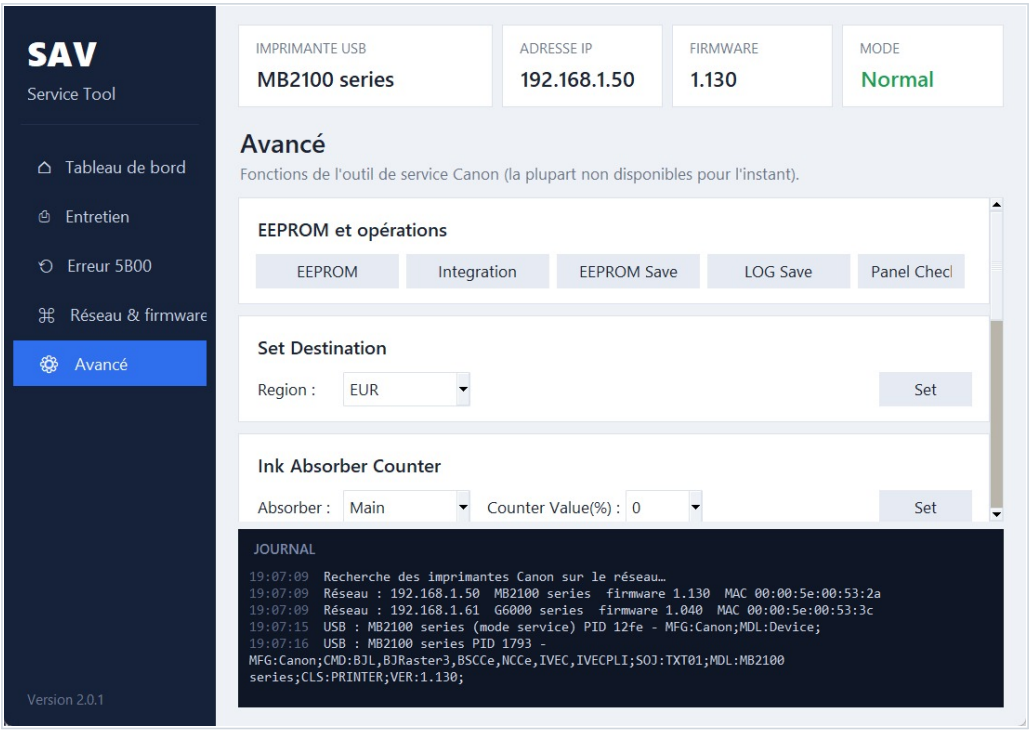

Page Avancé.

Cette page reprend les sections de l'outil de service d'origine (EEPROM, Set Destination, compteurs…). Les commandes dont la trame n'est pas connue sont marquées « missing » dans **commands.json** : leur bouton affiche un message et n'envoie rien à l'imprimante. Les fonctions validées se trouvent dans les écrans Entretien et Erreur 5B00.

SECTION 8

Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
« Aucune imprimante Canon USB détectée »	Câble USB débranché ou imprimante éteinte. Essayez un autre port USB, attendez que Windows ait reconnu l'imprimante, puis « Détecter ».
Modèle non validé	Le modèle n'a pas de profil de remise à zéro. Les nettoyages restent possibles ; la remise à zéro demande « Forcer » (voir section 5).
Mode toujours « Normal »	La séquence du mode service n'a pas abouti : recommencez depuis l'imprimante éteinte, en comptant les appuis sur STOP.
Erreur 31 à l'étape 3/5	L'imprimante n'est pas en mode service, ou ce modèle utilise un autre protocole. Rien n'a été modifié.
5B00 toujours affichée	L'imprimante a été débranchée au lieu d'être éteinte avec ON, ou un autre absorbeur est plein. Refaites la procédure et éteignez avec ON.
Aucune imprimante sur le réseau	PC et imprimante sur des réseaux différents (Wi-Fi invité, autre sous-réseau) ou pare-feu bloquant le port UDP 8611.
« Impossible de lire commands.json »	Fichier modifié ou abîmé : supprimez-le, le logiciel le recrée au prochain démarrage.
Fenêtre SmartScreen	Normal pour un fichier non signé : vérifiez l'empreinte SHA-256, puis Informations complémentaires › Exécuter quand même.

Pour signaler un problème : **github.com/akm12-dev/releases/issues**. Indiquez le modèle de l'imprimante, son firmware, la version du logiciel et joignez le fichier **service_tool.log**.

SECTION 9

Journal, licences et désinstallation

• Le journal s'affiche en bas de chaque écran et est enregistré dans **service_tool.log**, à côté du logiciel. Le dernier modèle détecté est gardé dans **last_model.txt**.

• Le logiciel fonctionne en local : il n'envoie aucune donnée, ne demande pas de compte et n'accède à internet que si vous ouvrez l'interface web d'une imprimante.

• Il reprend du code open source : canon-megatank-reset (licence zlib, Jess Sullivan) pour la remise à zéro et canon-ij-maint (licence MIT, Taktek et Nizar Mahmoud) pour les commandes de maintenance. Les textes de licence sont dans THIRD_PARTY_NOTICES.txt.

• Canon, MAXIFY et PIXMA sont des marques de Canon Inc. SAV Service Tool n'est ni édité ni approuvé par Canon.

Désinstaller

Supprimez le dossier du logiciel : il n'installe rien dans Windows.

Logiciel gratuit AKM12
SAV Service Tool est gratuit, sans inscription. Téléchargez-le uniquement depuis akm12.com ou github.com/akm12-dev/releases, et vérifiez son empreinte SHA-256.