

قسم الأجهزة الملاحية والرادار



دورة تشغيل وصيانة وفك وتركيب الأجهزة الملاحية على القوارب السريعة

VHF, GPS, ECHO SOUNDER, NOKIA, RADAR



إعداد وتقديم

المهندس. إسماعيل
شهاب

المهندس. علي المتروك

المهندس. سعد العمار

مساعد م. محمد الدريع

إشراف (مدرب دولي/ معتمد) رئيس قسم
الأجهزة الملاحية والرادار

المقدم / بدر ناصه من عض

جهاز النوكيا 880i

(نظام
التتبع)

أجزاء جهاز
النوكيا
1_ وحدة الجهاز

2_ شاشة الجهاز

3_ ميكروفون الجهاز +
الوصلة

4_ السماعة





جهاز النوكيا 880i

(نظام
التتبع)

أجزاء جهاز
النوكيا

5_ سلك الطاقة 6_ الهوائي + السلك الخاص به + الموصلات 7_ فيوز بقيمة 5 أمبير

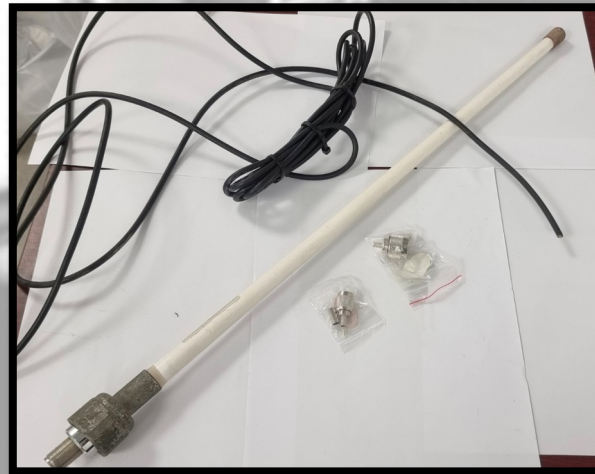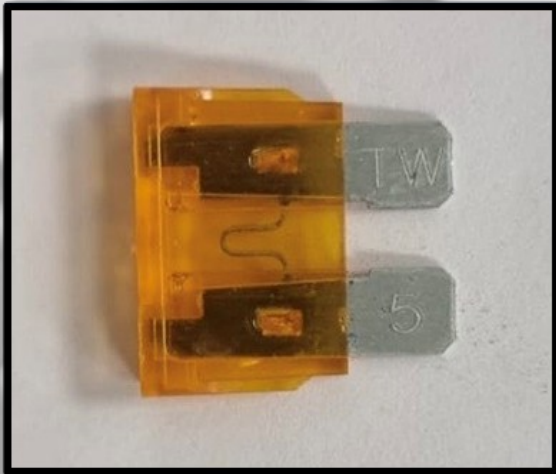

جهاز النوكيا 880i

(نظام التتار)

تركيب جهاز النوكيا

- وحدة الجهاز : وهذا الجزء يجب تثبيته داخل كبينة القيادة ، بحيث يكون الجهاز غير معرض لأي عوامل جوية أو لمياه البحر.
- سلك الطاقة : نقوم بتوصيل سلك الطاقة من صندوق الفيوزات إلى وحدة جهاز النوكيا ، مع التأكد من وجود الفيوز في مكانه المخصص وبقيمته المطلوبة (5A).
- شاشة الجهاز : يتم اختيار مكان مناسب لتثبيتها على كبينة القيادة ، وبعدها يتم توصيل السلك الخاص بها إلى وحدة الجهاز.
- الميكروفون + الوصلة : يتم تركيب وصلة الميكروفون على شاشة الجهاز من الخلف ، بعدها نقوم بتوصيل الميكروفون في تلك الوصلة.
- السماعة : يتم تثبيت السماعة على كبينة القيادة بطريقة نضمن بها وضوح الصوت الخارج منها بشكل جيد ، ومن ثم نقوم بتمديد السلك الخاص بها إلى داخل كبينة القيادة ، حيث أن الوصلة الخاصة بها تكون مثبتة بجانب سلك الطاقة.
- الهوائي + السلك الخاص به والموصلات : نقوم بتثبيت الهوائي في أعلى القارب بشكل جيد ، بعدها يتم تركيب الموصلات على طرفي سلك الهوائي ، ونقوم بتثبيت الطرف الذي يحمل موصل tnc_n على الهوائي ، والطرف الذي يحمل موصل tnc على وحدة الجهاز ، وهذا


جهاز النوكيا 880i

(نظام
التتبع)

جهاز النوكيا



EADS TMR880i mobile Installation

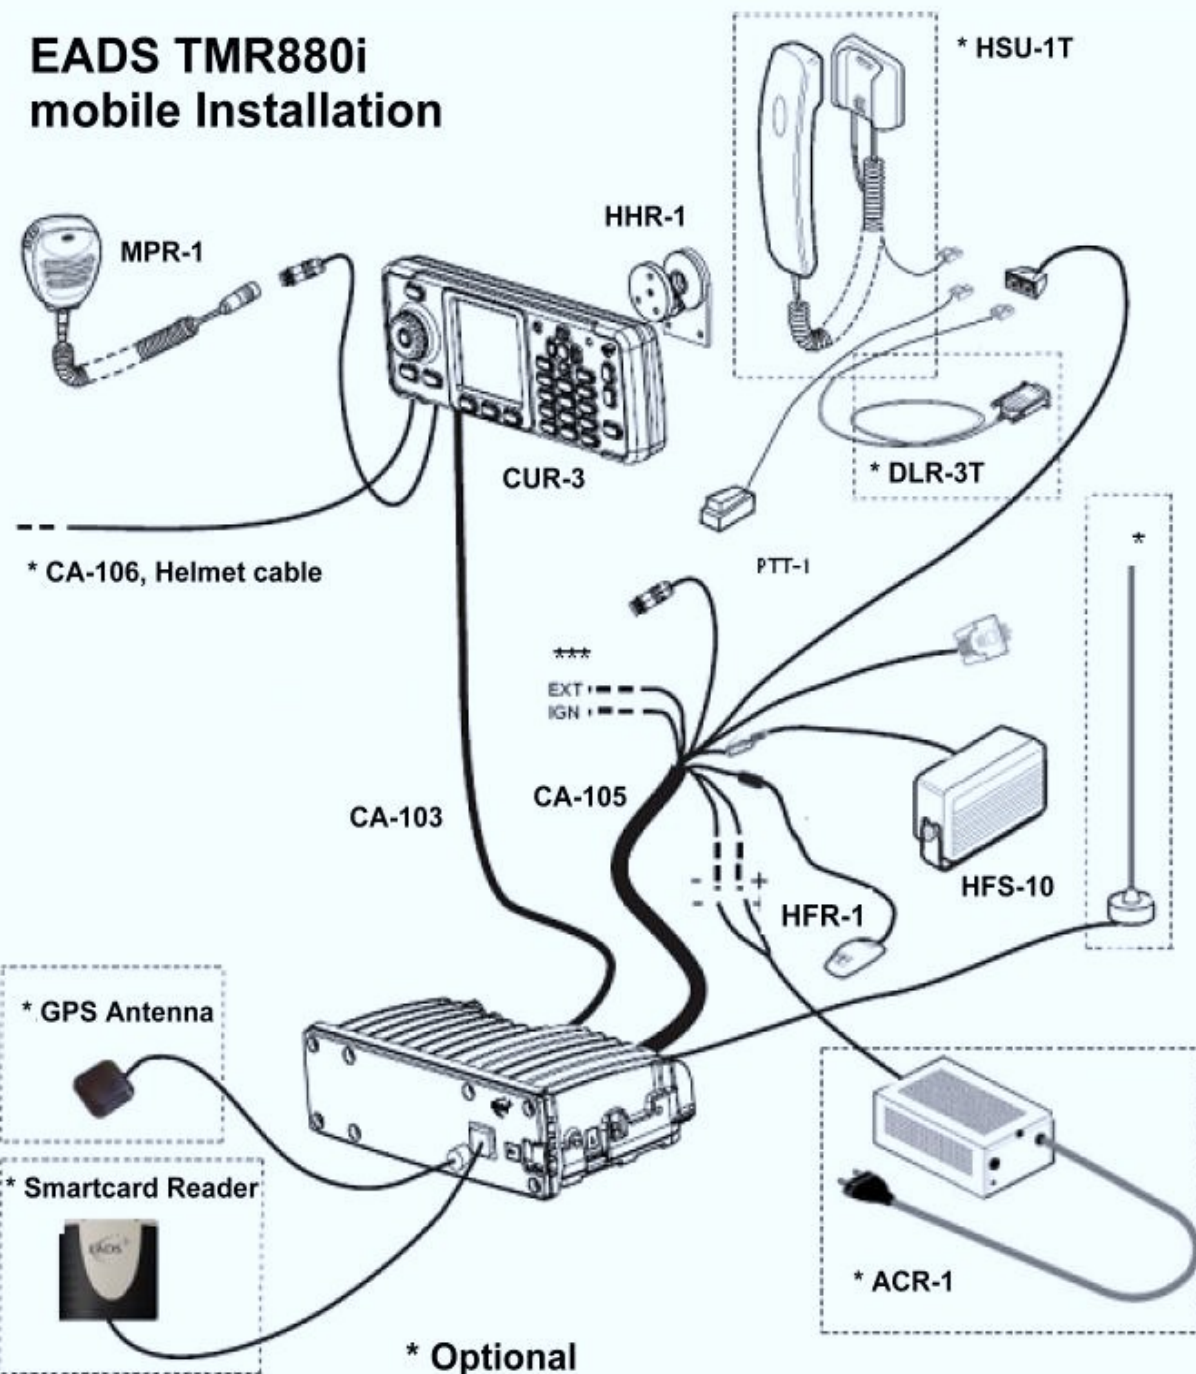

بعض المشاكل الفنية لجهاز النوكيا وحلولها

المشكلة : عدم وجود إشارة في الجهاز.

الحل : يرجع ذلك لعدة أسباب ، السبب الأول تعطل الموصلات ويجب تبديلها ،

أما السبب الثاني تعطل الهوائي وأيضا يجب استبداله ،

السبب الثالث

هو وجود قطع في سلك الإشارة أو أن السلك لا يقوم

بتوصيل الإشارة

فنقوم باستبداله بسلك جديد ، وهذا الأمر نادر الحدوث ،

السبب الرابع

وجود خلل في وحدة الجهاز وهذا يتطلب إرسال الجهاز

لإدارة هندسة

المشكلة : عدم وجود صورة في شاشة الجهاز .

الحل : السبب في ذلك عدم تركيب قابس سلك الشاشة بشكل جيد على المقبس

الخاص بالشاشة ، أو وجود خلل في مقبس الشاشة وهذا يتطلب إرساله إلى إدارة هندسة الاتصالات للإصلاح .

المشكلة : عدم عمل الميكرفون .

الحل : يرجع ذلك لسببين ، السبب الأول وهو الأكثر شيوعاً أن يكون الميكرفون

عطلان ويجب إرساله لإدارة هندسة الاتصالات للإصلاح ، أما السبب الثاني هو عطل في وصلة الميكروفون مما يستوجب استبدالها

بأخرى صالحة .

والله ولي التوفيق

Stadium South
Distance 3.31 Km
Speed 76 Km/h



Back