

Relevamiento de Alumbrado Público

Municipalidad de Chajarí — Informe al 09/09/2026

Tabla de contenidos

1 Resumen Ejecutivo	1
1.1 Distribución por tipo de luminaria y cableado	1
1.2 Mantenimientos realizados	1
2 Estado de Conservación por Barrio	4
3 Luminarias Apagadas	7
3.1 Zonas críticas	7
4 Luminarias que Requieren Intervención	8
4.1 Resumen de intervenciones	9
5 Recomendaciones Operativas	9
5.1 Hallazgos clave	9
5.2 Recomendaciones	9

1 Resumen Ejecutivo

Indicador	Valor
Total de luminarias relevadas	4.046
Barrios cubiertos	44
Luminarias apagadas (Sin Luz)	60 (1,5%)
Bases con problemas (sin base + mal estado)	796 (19,7%)
Requieren intervención (total)	856 (21,2%)
Período del relevamiento	Marzo – Septiembre 2026
Operarios de campo	7

1.1 Distribución por tipo de luminaria y cableado

Tipo de luminaria: - LED 150W: 4.029 (99,6%) - Sodio: 4 (0,1%) - LED 40W: 1 (0,0%) - LED 50W: 1 (0,0%)

Tipo de cableado: - Aéreo: 3.585 (88,6%) - Subterráneo: 431 (10,7%) - No se puede identificar: 28 (0,7%)

1.2 Mantenimientos realizados

Sólo **11 luminarias** presentan referencia de ticket de mantenimiento (columna [Mantenimientos](#)). Además, **19 luminarias** incluyen descripción del trabajo realizado sin ticket formal. En total, **30 luminarias** tienen registro de mantenimiento.

ID Luminaria	Barrio	N° Ticket	Descripción
Led3DeFebrero3715	San Clemente	R/065170	
LedEntreRios3125	Centro	R/065144	
LedAvBelgrano1380	Centro	R/065168	
LedTabeni1625	Centro	R/065166	

ID Luminaria	Barrio	N° Ticket	Descripción
LedUruguay2810	Centro	R/063968	
LedUruguay1260	Centro		Cambio de luminaria y fotocelula
LedUruguay2340	Centro		Cambio de luminaria IGEMAR, Morceto neutro y porta fusible
LedTabeni1390	Centro	R/064383	
LedCordoba845	El Naranjal	R/064129	
LedPanchoRamirez1675	Santa Rosa		cambio de luminaria INGEMAR
LedAlberdi1575	Santa Rosa		Cambio de luminaria INGEMAR, morceto neutro LCT y fotocelula LUMNIA
LedAv25deMayo1420	Santa Rosa		Cambio de fotocélula LUMNIA y base LUMNIA
LedPellegrini1065	Santa Rosa		Cambio de iluminaria INGEMAR y cambio de fotocelula LUNMIA
LedPeru1050	Chaco	R/065166	
LedIslasMalvinas1090	Chaco		Cambio de 1 luminaria IGEMAR, fusible, 5mts de cable, morceto neutro y porfa fusible, se volvio a reconectar
LedPeru1695	Chaco		cambio de luminaria INGEMAR
LedPanchoRamirez1270	Chaco		cambio de cable de conexión TPR 2X1.5 (5mts) y cambio de morceto neutro
LedAlberdi1280	Chaco		Cambio de luminaria IGEMAR y fotocélula LUMNIA
LedAvAlmiranteBrown614Jardin		R/064668	
LedAvAlmiranteBrown674Jardin		R/064676	
LedSanMartin1735	La Tablada	R/065146	
LedSanLuis2020	1 de Mayo		Cambio de luminaria INGEMAR, fusible, mor-

ID Luminaria	Barrio	N° Ticket	Descripción
LedSanLuis2085	1 de Mayo		ceto LCT neutro, fotocélula y base LUMNIA
LedIglesias2005	Sacachispas		CAMBIO DE LUMINARIA INGEMAR
LedAv25DeMayo2185	Tropezon		Cambio de luminaria INGEMAR
LedAvVillaLibertad2380	Pinar		se realizo reconexión
			Colocación de luminaria INGEMAR150W, 1fusible, 10mts de cable, morceto neutro y portafusible LCT y 4 retenciones LCT
LedFochesatto2420	Parque		Cambio de fotocélula LUMNIA
LedVirgendeLujan2375	Parque		Cambio de fotocélula LUMNIA
LedCepeda1875	Parque		Cambio de fotocelula LUMNIA
LedLosNaranjos1930	Parque		Cambio de fotocelula LUMNIA

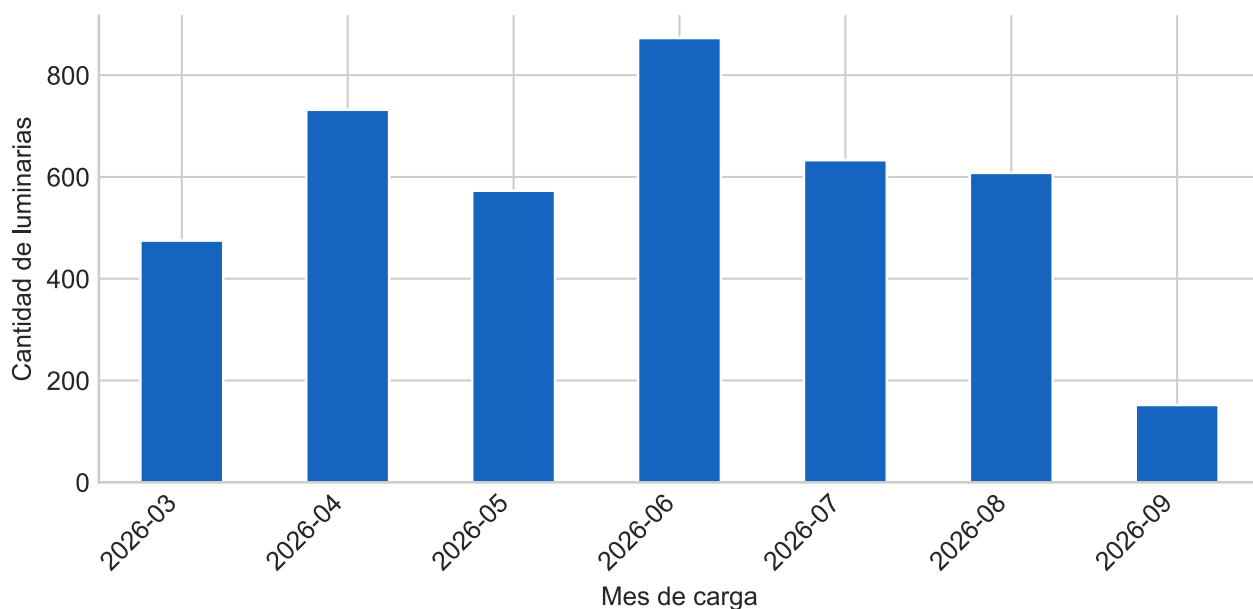


Figura 1: Evolución de luminarias relevadas por mes de carga

2 Estado de Conservación por Barrio

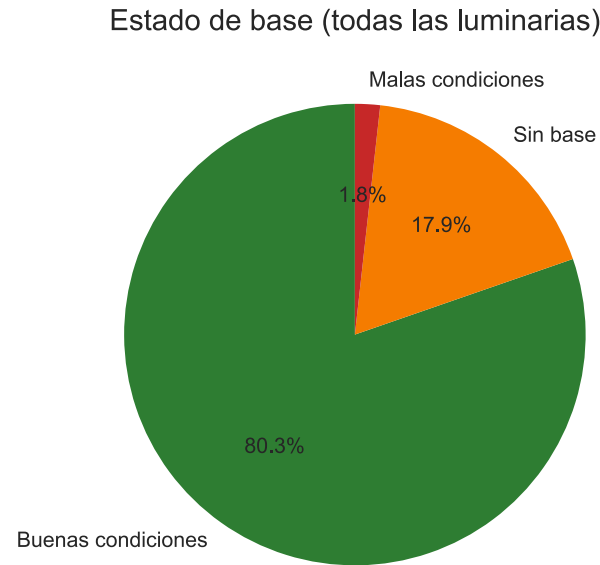


Figura 2: Distribución del estado de base a nivel general (6 luminarias sin datos excluidas)

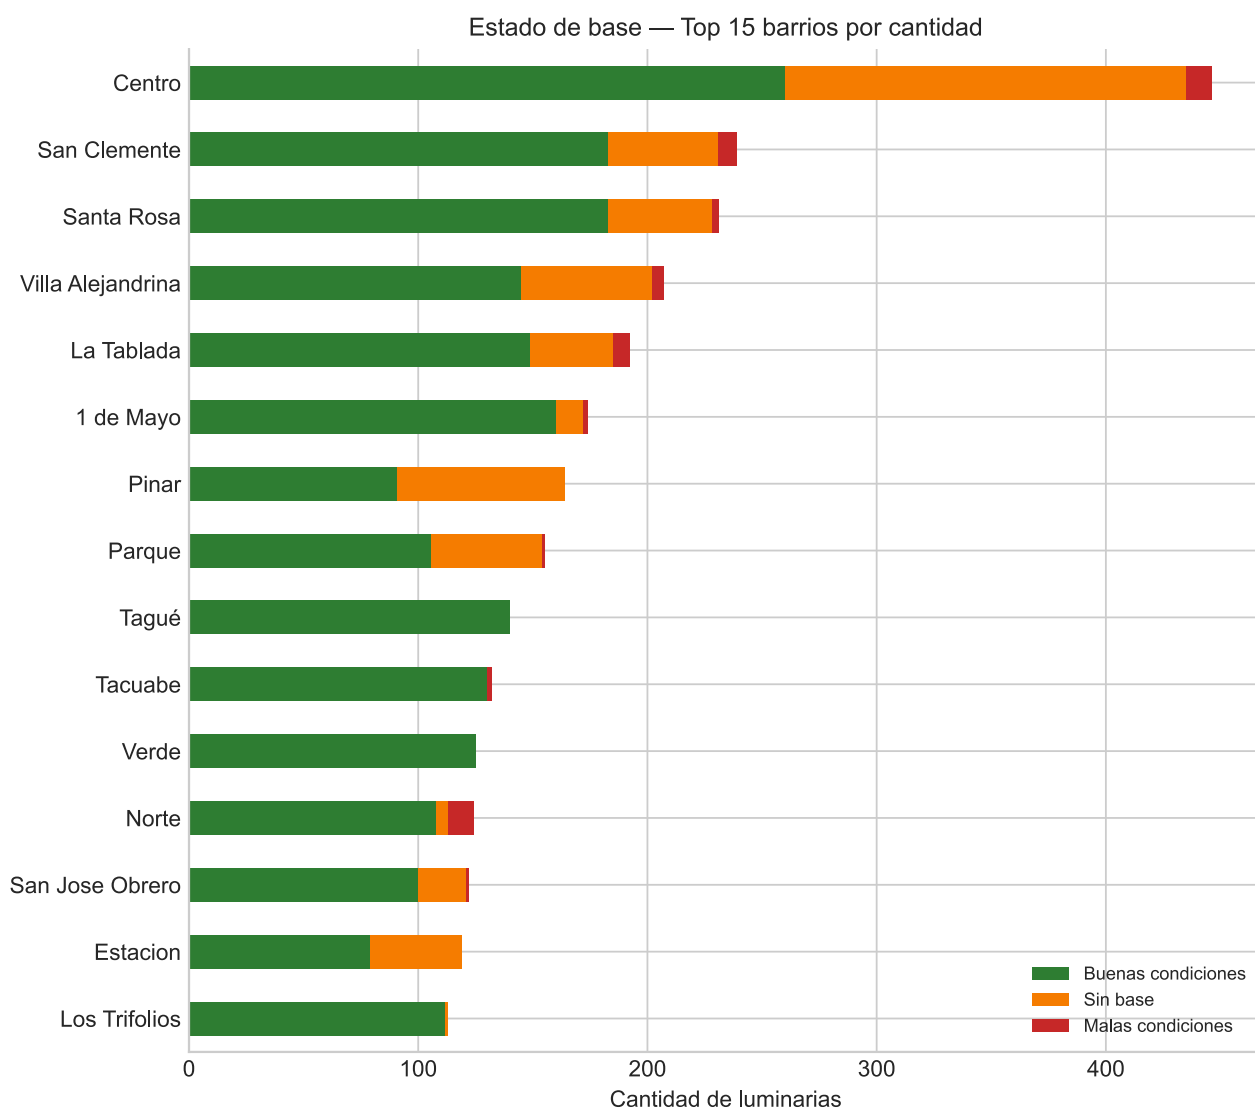


Figura 3: Estado de base por barrio — barras apiladas (orden: total de luminarias)

Tabla 1: Resumen por barrio (ordenado por cantidad total)

Barrio	Total	Apagadas	Sin base	Base mala	% problema
Centro	446	5	175	11	41,7%
San Clemente	239	1	48	8	23,4%
Santa Rosa	231	2	45	3	20,8%
Villa Alejandrina	207	2	57	5	30,0%
La Tablada	192	3	36	7	22,4%
1 de Mayo	174	8	12	2	8,0%
Pinar	164	2	73	0	44,5%
Parque	155	2	48	1	31,6%
Tagué	140	3	0	0	0,0%
Tacuabe	132	2	0	2	1,5%
Verde	125	3	0	0	0,0%
Norte	124	0	5	11	12,9%
San Jose Obrero	122	2	21	1	18,0%
Estacion	119	0	40	0	33,6%
Los Trifolios	113	1	1	0	0,9%
Tropezon	110	2	0	0	0,0%
Jardin	106	5	18	0	17,0%
El Naranjal	100	2	49	8	57,0%
Guarumba	96	0	0	0	0,0%
San Isidro	89	0	0	1	1,1%
Chaco	86	3	14	0	16,3%
Sacachispas	86	1	1	1	2,3%
Curiyú	82	5	9	1	12,2%
Velez Sarsfield	72	0	26	1	37,5%
Aero Club	63	0	2	0	3,2%
Angelita Tagliapietra	54	1	0	0	0,0%
Eva Perón	47	0	0	0	0,0%
Villa Libertad	46	1	12	1	28,3%
Paso Chajari	44	0	0	0	0,0%
Los Alamos	42	0	0	0	0,0%
Salto	33	3	7	5	36,4%
Las 14	33	1	0	0	0,0%
Citricola	24	0	0	0	0,0%
Sin Barrio	23	0	0	0	0,0%
Centenario	20	0	2	0	10,0%
Bicentenario	16	0	5	0	31,2%
Los Lapachos	15	0	0	0	0,0%
Belen	13	0	5	0	38,5%
Retobo	13	0	3	0	23,1%
Loteo Peñaloza	13	0	5	0	38,5%
Pancho Ramirez	13	0	2	0	15,4%
Villa Anita	10	0	1	2	30,0%
Domingo Cano	9	0	0	0	0,0%
Las Leñas	5	0	3	0	60,0%

3 Luminarias Apagadas

Del total de 4.046 luminarias, 60 (1,5%) se encuentran apagadas (Sin Luz = True).

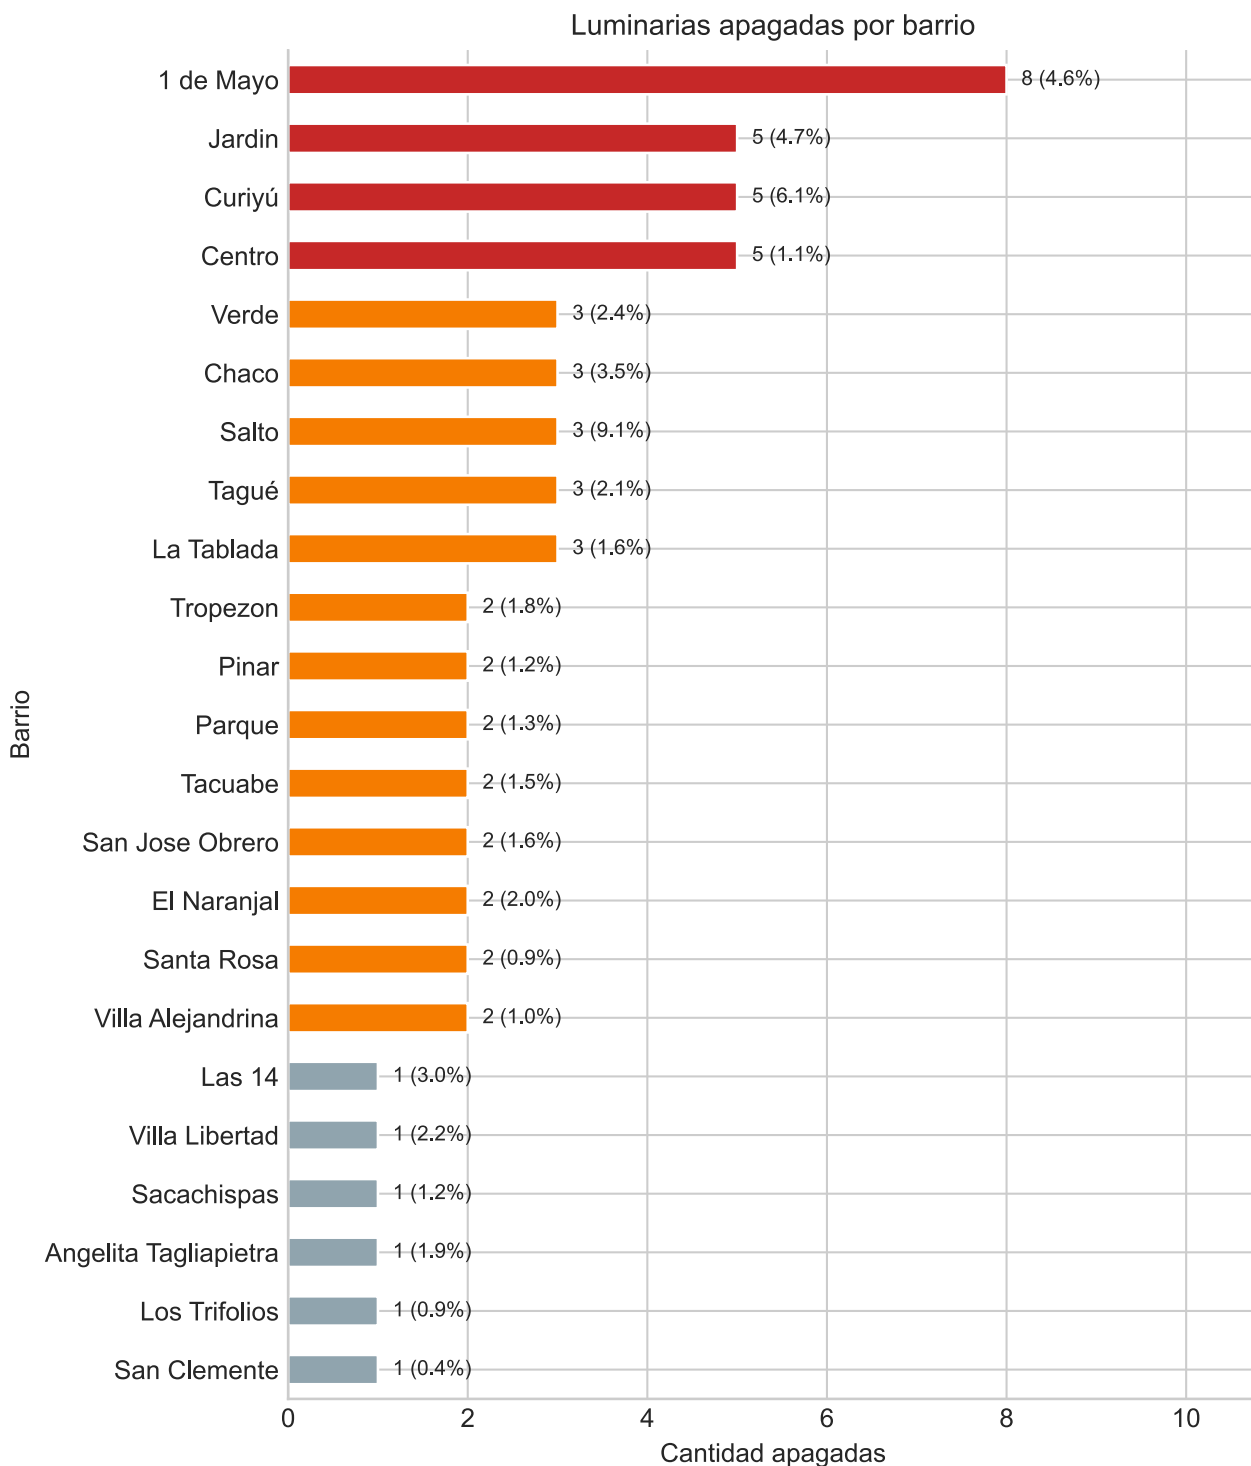


Figura 4: Luminarias apagadas por barrio

3.1 Zonas críticas

Barrios con 2% o más de luminarias apagadas: - **Salto**: 3 de 33 (9.1%) - **Curiyú**: 5 de 82 (6.1%) - **Jardin**: 5 de 106 (4.7%) - **1 de Mayo**: 8 de 174 (4.6%) - **Chaco**: 3 de 86 (3.5%) - **Las 14**: 1 de 33 (3.0%) - **Verde**: 3 de 125 (2.4%) - **Villa Libertad**: 1 de 46 (2.2%) - **Tagué**: 3 de 140 (2.1%) - **El Naranjal**: 2 de 100 (2.0%)

4 Luminarias que Requieren Intervención

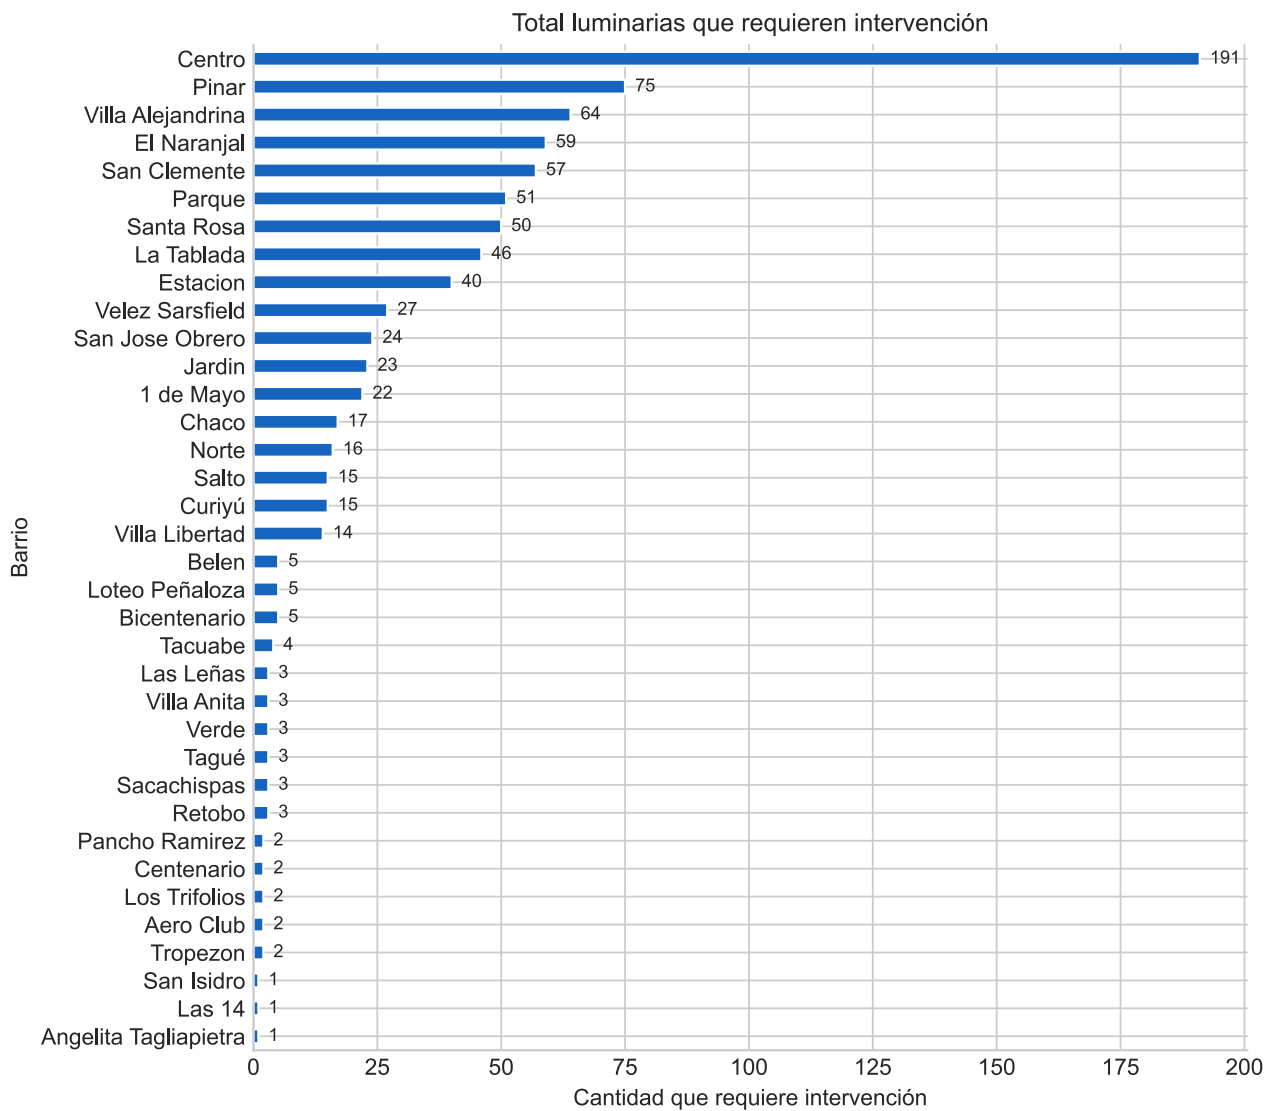


Figura 5: Luminarias que requieren intervención por barrio (apagadas + bases con problema)

Desglose de intervenciones requeridas

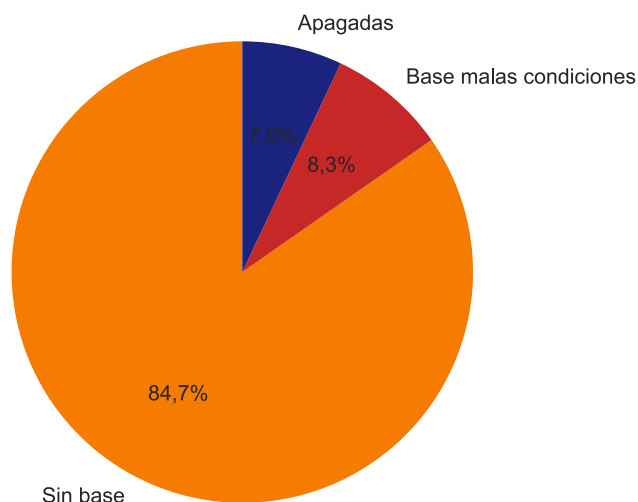


Figura 6: Composición de la intervención requerida

4.1 Resumen de intervenciones

Tipo	Cantidad	% del total
Apagadas (Sin Luz)	60	1,5%
Sin base	725	17,9%
Base en malas condiciones	71	1,8%
Total a intervenir	856	21,2%

5 Recomendaciones Operativas

5.1 Hallazgos clave

1. **Bases con problema:** 796 luminarias (19,7% del total) tienen la base en mal estado o ausente. El Naranjal (57.0%), Pinar (44.5%) y Centro (41.7%) concentran la mayor carga.
2. **Luminarias apagadas:** 60 (1,5% del total). Las proporciones más altas se observan en Salto (9.1%) y Curiyú (6.1%).
3. **Mantenimiento registrado:** Solo 11 luminarias presentan ticket de mantenimiento en Odoo y 19 incluyen descripción del trabajo realizado (sin ticket). Las intervenciones más frecuentes son cambio de luminaria INGEMAR y fotocélula LUMNIA.

5.2 Recomendaciones

1. **Priorizar intervención en El Naranjal, Pinar y Centro** — estos barrios acumulan la mayor carga de trabajo con bases con problema.
2. **Completar los campos de mantenimiento en Odoo:** Sin datos de fecha y operario de mantenimiento no es posible medir tiempos de respuesta ni asignar responsabilidades.
3. **Crear protocolo de inspección de bases:** Dado el alto porcentaje de luminarias sin base (17,9%), se recomienda una campaña preventiva antes de nuevas instalaciones.

4. **Mapear las 60 luminarias apagadas** en campo con prioridad, especialmente en Salto (9,1%) y Curiyú (8,6%) donde la proporción es crítica.