

Comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-C Modèle standard

Métrique

Réf.	Réf. avec pat- te	Capaci- té	Résolution	Précision	Hystérésis	Répétabili- té	Remar- ques	Force de mesure [N]	Poids [g]	Prix € H.T
543-390B	543-390	12,7	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm		≤ 1,5	170	351,00
543-394B	543-394	12,7	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm	Faible pres- sion	0,4 - 0,7	170	439,00
543-470B		25,4	0,001 mm	0,003 mm	0,002 mm	0,002 mm		≤ 1,8	190	422,00
543-490B		50,8	0,001 mm	0,005 mm	0,002 mm	0,002 mm		≤ 2,3	260	636,00
543-400B	543-400	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm		≤ 0,9	170	266,00
543-404B	543-404	12,7	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm	Faible pres- sion	0,2 - 0,5	170	325,00
543-474B		25,4	0,01 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,01 mm		≤ 1,8	190	372,00
543-494B		50,8	0,01 mm	0,04 mm	0,02 mm	0,01 mm		≤ 2,3	260	578,00




Réglage de la force de mesure sur modèles à faible force de mesure

•543-404/404B


Orientation de la broche	Ressort	Poids (approx. 0.1N)	Force de mesure maxi
Vertical Touche vers le bas	Oui	Oui	0.5N
	Oui	Non	0.4N
	Non	Oui	0.3N
	Non	Non	0.2N
Horizontal	Oui	Non	0.2N

•543-394/394B

Orientation de la broche	Ressort	Poids (approx. 0.1N)	Force de mesure maxi
Vertical Touche vers le bas	Oui	Oui	0.7N
	Oui	Non	0.6N
	Non	Oui	0.4N
	Non	Non	Non garanti
Horizontal	Non garanti		

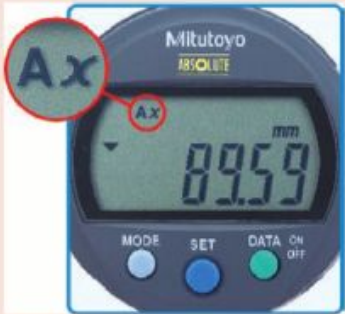

Calcul : $F(x) = Ax$
L'installation de l'ID-C sur un banc de mesure et le paramétrage du facteur multiplicateur "A" (sur n'importe quelle valeur) permettent d'effectuer une mesure directe, sans recourir à un tableau de conversion, et ainsi d'accroître l'efficacité de la mesure.

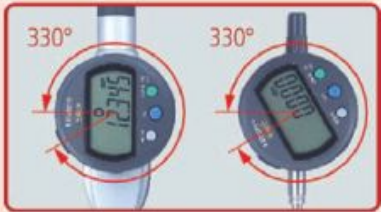

Afficheur rotatif à 330°
L'afficheur peut subir une rotation jusqu'à 330°, ce qui permet de lire facilement la valeur de mesure dans toutes les situations.



Fonction verrouillage
Le verrouillage du paramétrage contribue à la fiabilité de la mesure en empêchant toute modification accidentelle de la présélection.



Afficheur LCD de grande dimension
L'afficheur LCD de grande dimension affiche des caractères de 11 mm, ce qui rend la lecture des valeurs de mesure plus facile.



Fonction tolérance
2 possibilités de visualisation de la tolérance.

* Type 0,001 mm