INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA DE AIB Cam-194

Enfoque de mantenimiento predictivo

Ubicación	Cañadon Amarillo	**Equipo**	AIB
Inspector	GR	**Fecha**	01-04-2026
Informe N°	CAm-194	**Condición**	Operativo / a verificar
Objeto	Evaluación térmica mecánica	**Prioridad**	Baja

RESUMEN

La inspección termográfica del AIB no evidencia, en las imágenes analizadas, condiciones compatibles con fallas inminentes. No obstante, se identifica como punto de mayor atención el soporte de rodamiento del eje de entrada a reductora, reportado a 62 °C.	Desde el enfoque de mantenimiento predictivo, se recomienda utilizar este relevamiento como línea base, realizar seguimiento periódico y complementar con verificación de lubricación, alineación y análisis vibracional cuando resulte posible.

CRITERIO DE DIAGNÓSTICO

Pernos pie de biela	Se analiza simetría térmica entre lado derecho e izquierdo para detectar posible fricción, falta de lubricación o distribución irregular de esfuerzos.
Empaquetadura y árbol de producción	No se observa presencia de sobretemperaturas compatibles con roce excesivo del vástago, ajuste excesivo o desgaste del sistema de sellado.
Motor y reductora	Se observa uniformidad térmica general y ausencia de concentraciones de temperatura que sugieran sobrecarga.
Rodamiento entrada reductora	Punto de atención principal. Una elevación térmica sostenida puede vincularse a fricción, carga, lubricación deficiente o deterioro incipiente.

REGISTRO TERMOGRÁFICO

VISTA TERMOGRÁFICA 1	VISTA TERMOGRÁFICA 2
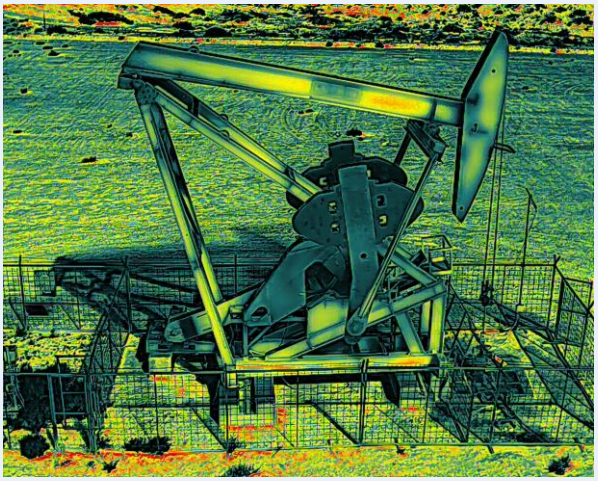	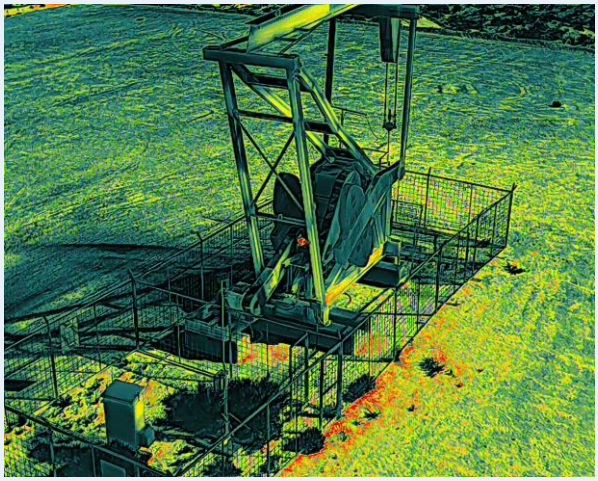
Vista principal del conjunto AIB. Se observan componentes estructurales, cabeza, bielas y área superior de transmisión. No se advierten en la imagen puntos calientes extremos en pernos o empaquetadura; la lectura debe interpretarse como cualitativa.	Vista posterior/lateral del conjunto. La zona asociada a transmisión y entrada a reductora merece seguimiento. El valor reportado de 62 °C en el soporte de rodamiento de entrada a reductora constituye el hallazgo térmico más relevante del relevamiento.

VISTA TERMOGRÁFICA 3

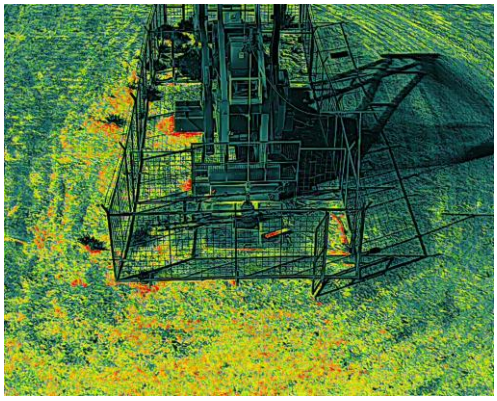

VISTA TERMOGRÁFICA 4

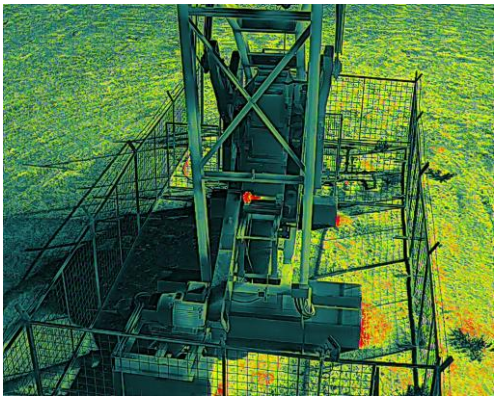

VISTA TERMOGRÁFICA 5

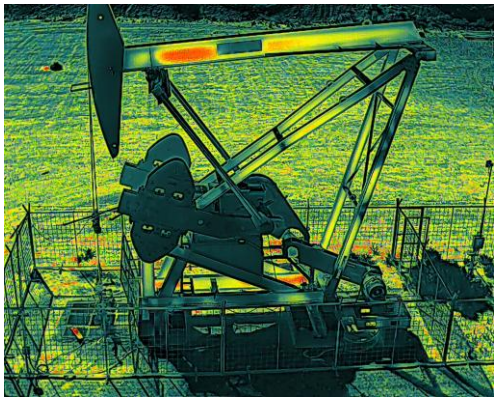

TABLA DE HALLAZGOS

Componente	Condición térmica observada	Riesgo	Acción sugerida
Pernos pie de biela der./izq.	Sin evidencia clara de desbalance térmico severo en las imágenes provistas.	Bajo	Mantener tendencia y comparar entre lados en próximas campañas.
Empaquetadura	Sin punto caliente extremo evidente; zona sensible a roce y ajuste.	Medio	Verificar ajuste y correlacionar con fugas o desgaste de sello.
Árbol de producción	Comportamiento aparentemente uniforme en la vista disponible.	Bajo	Seguimiento conjunto con empaquetadura y condición de vástago.
Motor	No se aprecia anomalía térmica concluyente de carcasa.	Medio	Correlacionar con carga, corriente y ventilación.
Reductora	Sin evidencia de calentamiento generalizado extremo, con atención local en zona de entrada.	Medio	Revisar lubricación, nivel de aceite e historial.
Soporte de rodamiento eje de entrada	Temperatura reportada: 62 °C.	Medio	Priorizar seguimiento, vibraciones, alineación y lubricación.

DIAGNÓSTICO Y ENFOQUE PREDICTIVO

1. Pernos de pie de biela: al no observarse una asimetría térmica marcada entre laterales, no surge en esta revisión una señal fuerte de fricción localizada o condición anómala severa. Estos puntos deben quedar incluidos en ruta de seguimiento por su criticidad mecánica.
2. Empaquetadura y árbol de producción: no se identifican sobretemperaturas extremas evidentes. Aun así, ambas zonas son relevantes en mantenimiento predictivo porque pequeños incrementos térmicos pueden anticipar aumento de roce, ajuste excesivo o degradación del sello.
3. Motor y reductora: la condición térmica aparente es compatible con operación general, sin perjuicio de que la termografía debe contrastarse con corriente de motor, ventilación, nivel/estado de lubricante y vibraciones.
4. Soporte de rodamiento del eje de entrada a reductora: se considera el principal punto de atención del relevamiento. Una temperatura del orden de 62 °C no define por sí sola una falla inminente, pero sí justifica control por tendencia y verificación dirigida del rodamiento y su lubricación.
5. Criterio predictivo: el valor de este informe no reside sólo en la foto térmica actual, sino en establecer una línea base repetible. La comparación de temperaturas entre inspecciones sucesivas permite anticipar deterioros antes de una parada no programada.

RECOMENDACIONES

Acción	Objetivo
Repetir termografía con misma condición operativa	Generar tendencia comparable y confirmar estabilidad térmica.
Controlar lubricación de reductora y rodamiento de entrada	Descartar fricción por degradación o insuficiencia de lubricante.
Verificar alineación motor–reductora	Reducir sobrecarga localizada en eje de entrada y rodamiento asociado.
Complementar con análisis vibracional	Detectar deterioro incipiente de rodamiento o desalineación.
Registrar temperaturas por componente	Construir historial para mantenimiento basado en condición.

Nota técnica: el presente informe es orientativo y se basa exclusivamente en las imágenes termográficas aportadas. Para un diagnóstico definitivo conviene complementar con datos operativos, escala térmica completa, emisividad configurada, inspección mecánica y, de ser posible, análisis vibracional.