

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA

BioSteel
DE COLOMBIA S.A.

CONTARÁ CON 3 MODULOS

Módulo	Público Objetivo	Duración Sugerida	Metodología
1. Fundamentos Legales	Asistencial y Almacén	2 horas	Teórica (Virtual / Presencial)
2. Identificación y Reporte Clínico	Solo Asistencial	3 horas	Práctica (Estudios de caso y simulación de llenado de
3. Trazabilidad, Alertas y Retiros	Solo Almacén	3 horas	Práctica (Talleres en bodega, simulación de cuarentena y rastreo de lotes)

BioSteel
DE COLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN Y REPORTE CLÍNICO

2

Gestión de Seguridad con Material de Osteosíntesis en el Punto de Atención
Dirigido a: Instrumentadores Quirúrgicos, Asesores de Línea y Soporte Técnico en Salas.

Salud

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Vigilancia en Tres Tiempos (Antes, Durante y Después)

Antes

Inspección previa: Verificar de forma obligatoria la esterilidad del empaque, fecha de vencimiento y que el Registro Sanitario INVIMA esté visible en la etiqueta.


Durante

Desempeño Clínico: Monitorear el comportamiento del material durante el implante (bloqueos, flexión de placas, resistencia de brocas).

Después

Registro Clínico: Diligenciar la Ficha de Trazabilidad en la historia clínica del paciente con el lote y serie exactos del implante utilizado.

Señales de Alerta en Osteosíntesis

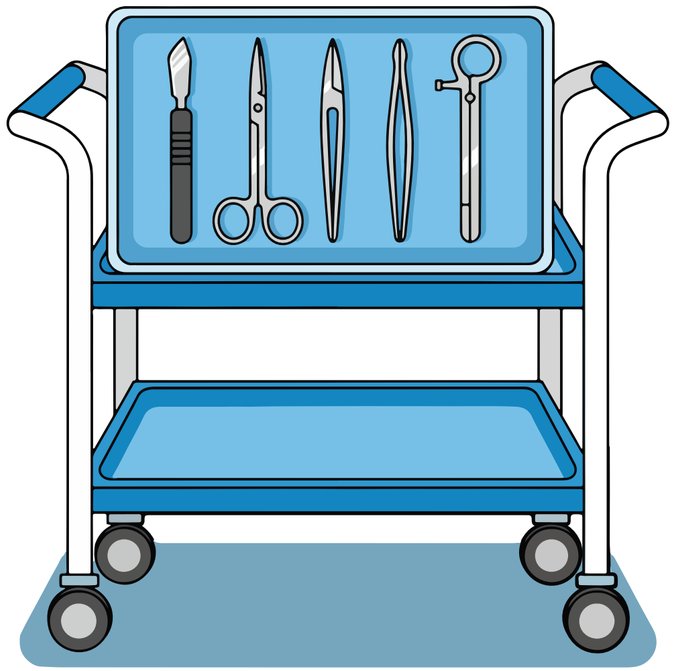

¿Qué debemos detectar en salas de cirugía?

- Brocas o machuelos que se fracturan o pierden el filo con un solo uso.
- Destornilladores que se barren al aplicar un torque moderado.
- Tornillos corticales o de bloqueo cuyas cabezas se desprenden o cuyas roscas se aíslan dentro del canal óseo.
- Placas que se microfracturan al momento del moldeado técnico en la mesa de reserva.

Protocolo de Acción Inmediata en Quirófano



- **Paso 1:** Proteger al Paciente: Apoyar al cirujano abriendo de inmediato el material de respaldo para continuar con la fijación de la fractura.
- **Paso 2:** Preservar la Evidencia (¡NO DESECHAR!): El implante o fragmento que falló NO se tira al guardián de cortopunzantes ni a la bolsa roja de residuos biológicos ordinarios.
- **Paso 3:** Custodia del Dispositivo: Limpiar el elemento bajo normas de bioseguridad, rotularlo con el lote/referencia y guardarlo en una bolsa de custodia para el análisis de laboratorio del proveedor.

El Reloj de la Tecnovigilancia (Tiempos Legales)



🚨 **Reporte Inmediato (Casos Serios):** Si la falla del dispositivo causó o pudo causar la muerte, un deterioro grave de la salud del paciente o forzó una reintervención quirúrgica, la notificación oficial debe hacerse dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del suceso (Artículo 15).

📆 **Reporte Periódico (Casos No Serios):** Sucesos menores o defectos de calidad que no causaron daños graves se consolidan internamente de forma trimestral (Artículo 16).

Datos obligatorios del reporte (Art. 17)

REPORTE DE EVENTO ADVERSO
DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. PACIENTE

- **Iniciales (confidencialidad legal):** J.A.R.
- **Edad:** 45 años
- **Sexo:** Masculino
- **Diagnóstico principal:** Fractura abierta de tibia derecha (Gustilo-Anderson tipo IIIA)

2. EL DISPOSITIVO



- **Nombre comercial:** Placa LCP para tibia proximal
- **Modelo / Referencia exacta:** 02.127.412
- **Número de lote o serie:** 51234567
- **Fabricante:** DePuy Synthes (Johnson & Johnson Medical Devices)

3. EL SUCESO

- **Descripción técnica detallada del comportamiento del material:**
  A las 10 semanas postoperatorias, durante la rehabilitación con carga parcial, se evidenció fractura del implante a nivel del orificio distal de la placa. El análisis del dispositivo recuperado mostró fractura del material en la región del orificio, sin evidencia de deformación previa del implante.
- **Desenlace clínico observado:**
  Dolor súbito, inestabilidad en el foco de fractura y pérdida de la alineación. Requirió cirugía de revisión con retiro del implante y osteosíntesis con nuevo material. El paciente presentó retraso en la consolidación ósea y prolongación de la incapacidad laboral.

4. EL REPORTANTE

- **Nombre:** Dr. Andrés Martínez López
- **Profesión:** Ortopedista y Traumatólogo
- **Fecha del reporte:** 23 de mayo de 2024
- **Datos de contacto en la institución:**

Hospital San Gabriel | andres.martinez@hsg.com | (55) 1234 5678 Ext. 2045 | Servicio de Traumatología y Ortopedia, Av. Salud 123, Col. Centro, 06000, CDMX

La información contenida en este reporte es confidencial y se utiliza exclusivamente para fines de tecnovigilancia y mejora de la seguridad del paciente.

Redacción técnica del suceso



Como NO redactar: "El tornillo salió malo y se partió en la cirugía".



Como SÍ redactar: "Al realizar el torque manual final con el destornillador del sistema de fragmentos grandes, la cabeza del tornillo cortical de 3.5mm (Lote XYZ123) sufrió una fractura limpia a nivel del cuello, quedando el cuerpo roscado alojado en la cortical trans del fémur sin posibilidad de extracción. Se requirió colocar una placa suplementaria..."

BioSteel

DE COLOMBIA

Tu reporte oportuno en salas de cirugía protege la salud de cientos de pacientes y asegura la excelencia de nuestros materiales de osteosíntesis.

"En BioSteel, la seguridad clínica empieza con tu reporte".

Salud

invima

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.