Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska


Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Sprawozdanie z projektu i ćwiczenia laboratoryjnego nr 3, zadanie nr 10

Bartłomiej Boczek, Aleksander Piotrowski, Łukasz Śmigielski

Spis treści


1. Punkt 5 -errata	 2
2. Punkt 7 -errata	 3

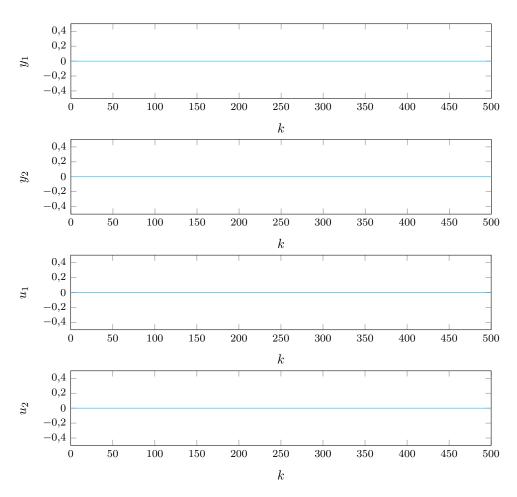


Rys. 1.1. Sygnały wejściowe i wyjściowe w punkcie pracy

Poniżej zostały przedstawione przebiegi sygnałów dla kilku kombinacji skoków sygnału sterującego na wejściach 1 i 2.

Możemy zaobserwować, że obiekt ma właściwości statyczne, o czym świadczą poniższe charakterystyki statyczne:

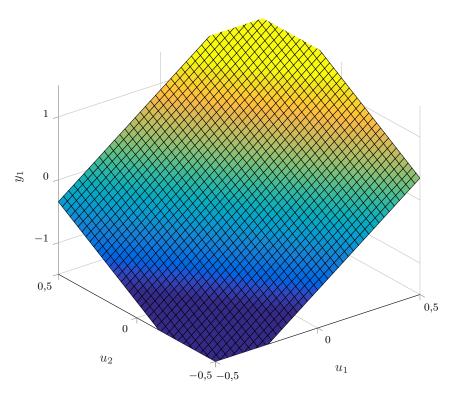

Rys. 2.1. Charakterystyka statyczna procesu $y_1(u_1,u_2)$

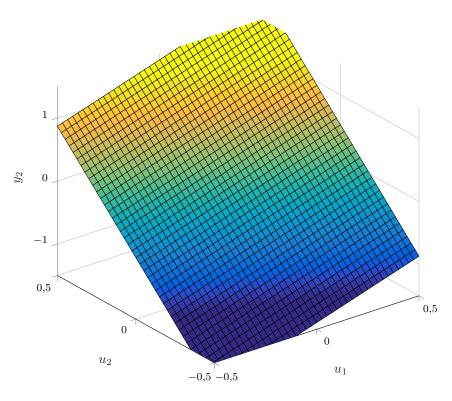

Rys. 2.2. Charakterystyka statyczna procesu $y_2(u_1,u_2)$

2. Punkt 2 5

Ponieważ obiekt ma właściwości statyczne możemy obliczyć wzmocnienia statyczne dla każdego z torów wejście-wyjście:


 $K_{statY1-U1} = 2,4947$

 $K_{statY1-U2} = 1,7970$


 $K_{statY2-U1} = 2,7886$

 $K_{statY2-U2} = 2,7886$


Właściwości dynamiczne obiektu to opóźnienie (wynoszące $T_s=8$), a także stabilność, którą możemy zaobserwować poprzez to, że gdy obiekt na obiekt działają stałe sygnały sterujące, po pewnym czasie stabilizują się jego wyjścia.

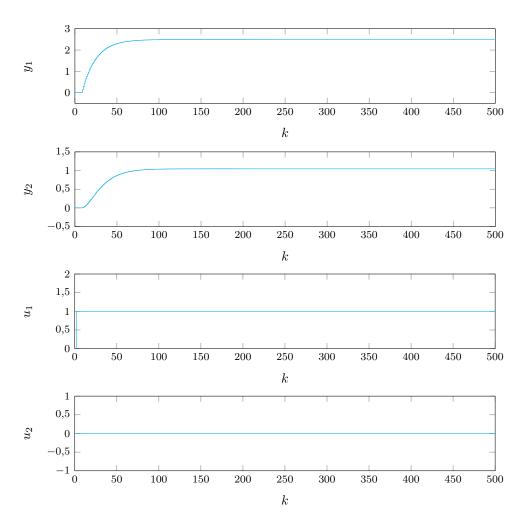


Rys. 2.3. Odpowiedź skokowa procesu wraz z sygnałami sterującymi przypadek 1

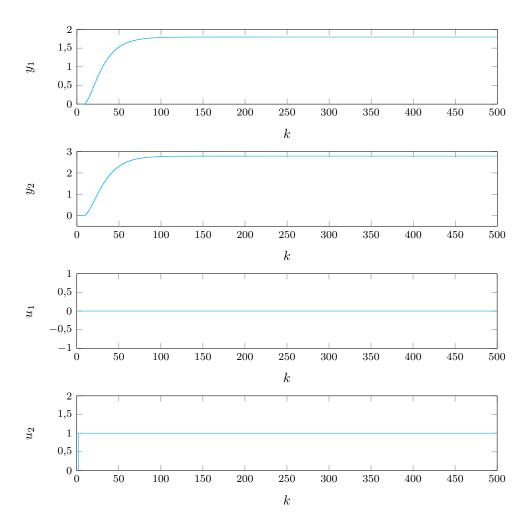


Rys. 2.4. Odpowiedź skokowa procesu wraz z sygnałami sterującymi przypadek $2\,$

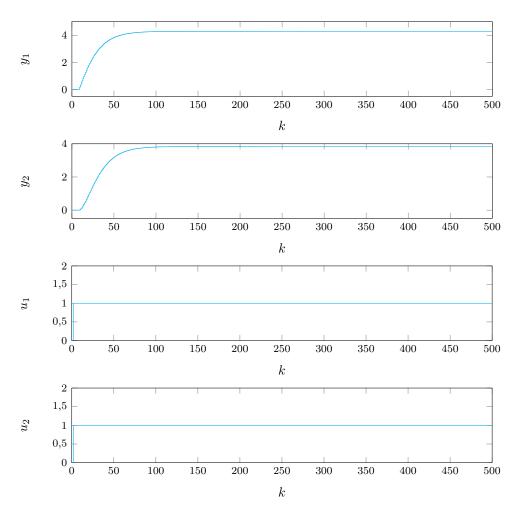

Rys. 2.5. Odpowiedź skokowa procesu wraz z sygnałami sterującymi przypadek $3\,$

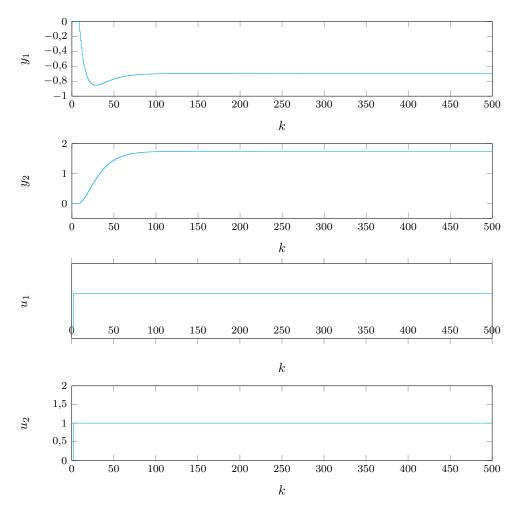


Rys. 2.6. Odpowiedź skokowa procesu wraz z sygnałami sterującymi przypadek $4\,$

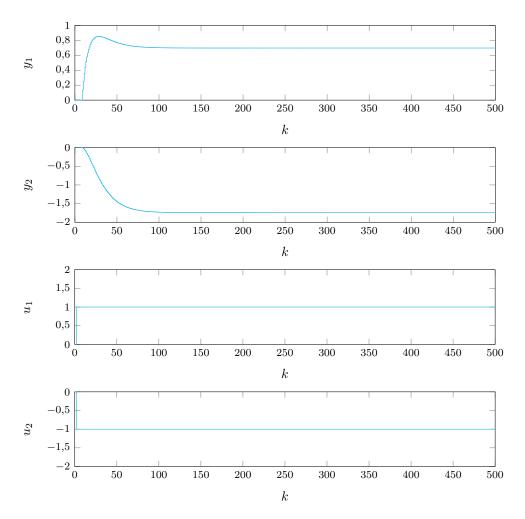


Rys. 2.7. Odpowiedź skokowa procesu wraz z sygnałami sterującymi przypadek $5\,$


Dla lepszej czytelności wykresów skok jednostowy sterowania następuje w chwili k=6, co można zaobserwować na poniższych przebiegach.

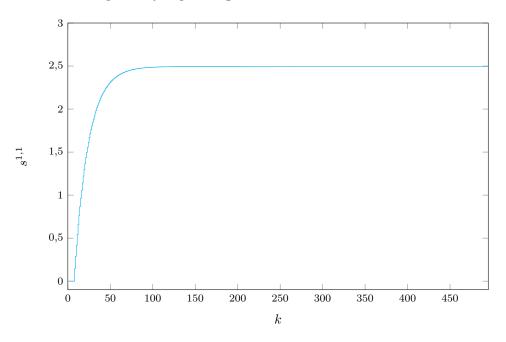


Rys. 3.1. Odpowiedź skokowa wyjścia 1 przy skoku wejścia 1

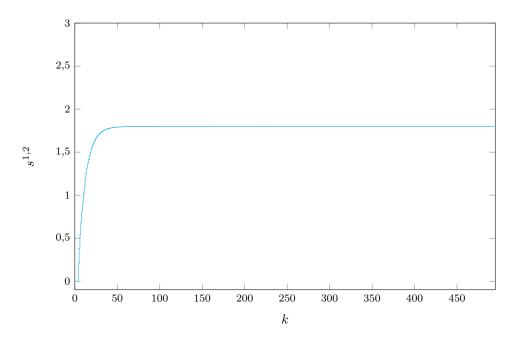

Rys. 3.2. Odpowiedź skokowa wyjścia 1 przy skoku wejścia 2

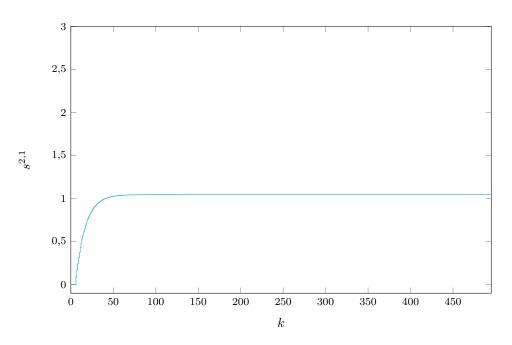

Rys. 3.3. Odpowiedź skokowa wyjścia $2~\mathrm{przy}$ skoku wejścia 1

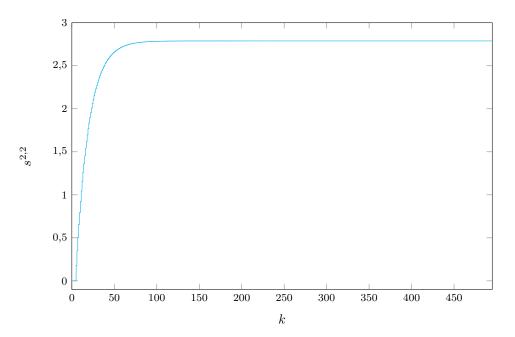

Rys. 3.4. Odpowiedź skokowa wyjścia 2 przy skoku wejścia 2

PID:

Wersja 1 (V1): uchyb pierwszego wyjścia oddziałuje na pierwszy sygnał sterujący, uchyb drugiego wyjścia oddziałuje na drugi sygnał sterujący

Nastawy dobrane za pomocą optymalizatora ga:

```
K1 = 1,228\,038;\ Ti1 = 11,602\,531;\ Td1 = 1,166\,250;\ Ts = 0,5; K2 = 0,851\,927;\ Ti2 = 9,777\,445;\ Td2 = 0,842\,038;\ Ts = 0,5;
```

Na załączonych przebiegach widać, że wyjścia obiektu bardzo szybko się stabilizują. Błąd uzyskany podczas regulacji z powyższymi nastawami dla wartości zadanej przedstawionej na wykresach.

```
E = 97,4793
```

Wersja 2 (V2): uchyb pierwszego wyjścia oddziałuje na drugi sygnał sterujący, uchyb drugiego wyjścia oddziałuje na pierwszy sygnał sterujący

Nastawy dobrane za pomocą ga:


```
K1=0.110346; Ti1=7.651625; Td1=1.748742; Ts=0.5; K2=0.050791; Ti2=4.007075; Td2=2.908946; Ts=0.5;
```

DMC


Nastawy:

```
D = 135; N=80; Nu=6; lambda1=1; lambda2=1;
```


Wniosek: Widać, że regulator DMC najszybiciej stabilizuje proces, w porządku jest również PID w wersji 1, natomiast PID z "zamienionymi" sygnałami (wersja 2) nie daje zadowalającyh rezultatów

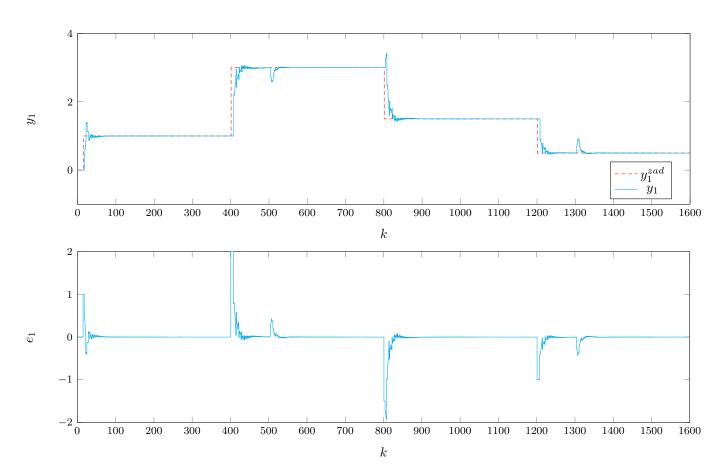


Rys. 5.1. Sygnał wyjściowy y_1 wraz z błędem dla V1

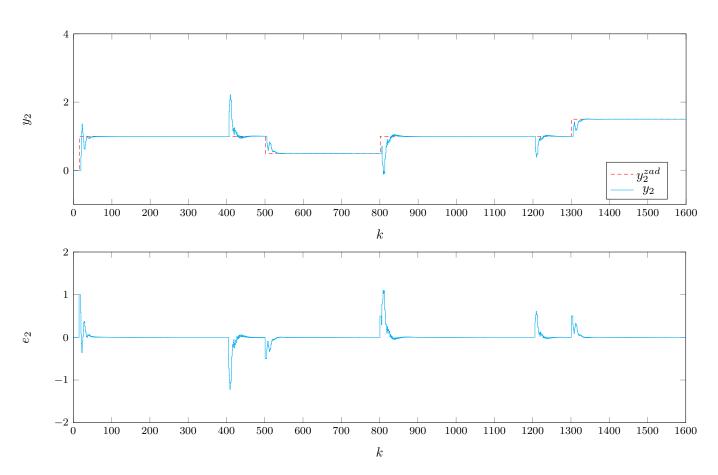


Rys. 5.2. Sygnał wyjściowy y_2 wraz z błędem dla V1

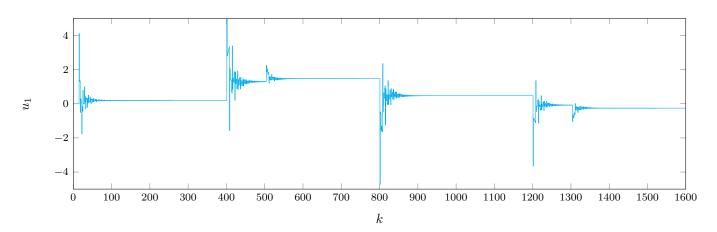


Rys. 5.3. Sygnał wejściowy u_1 dla V1

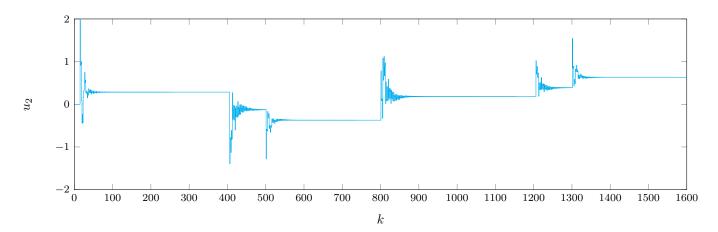


Rys. 5.4. Sygnał wejściowy u_2 dla V1

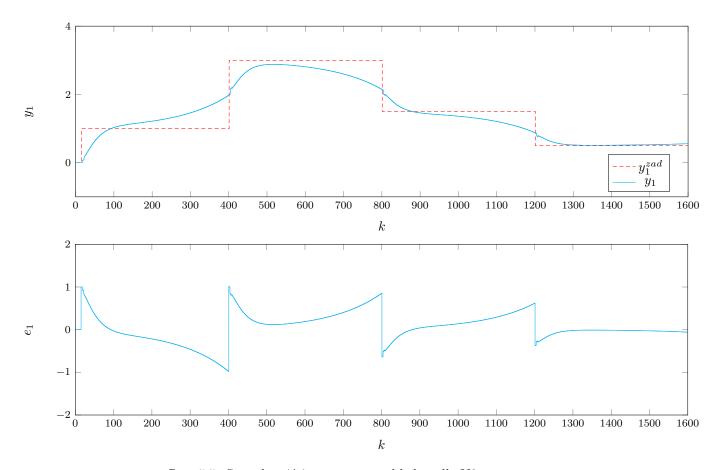


Rys. 5.5. Sygnał wyjściowy y_1 wraz z błędem dla V2

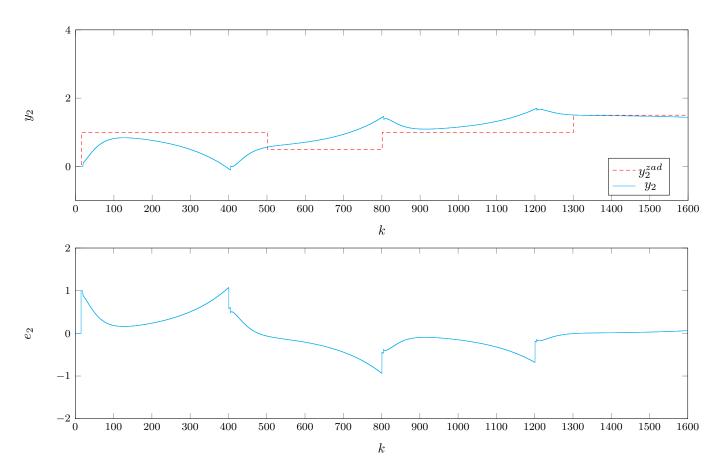

Rys. 5.6. Sygnał wyjściowy y_2 i błąd dla V2

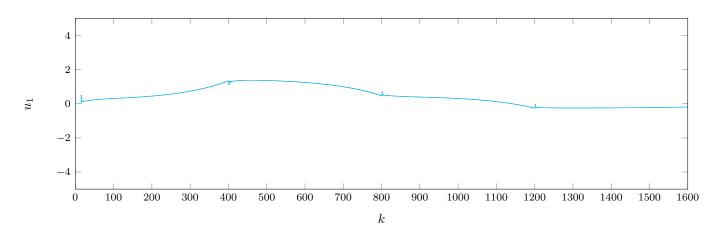


Rys. 5.7. Sygnał wejściowy u_1 dla V2

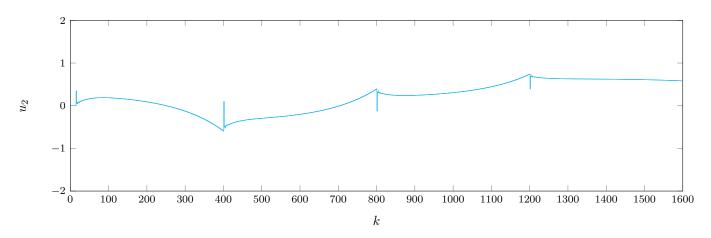

Rys. 5.8. Sygnał wejściowy u_2 dla V2


DMC: Błąd e = 1077,52

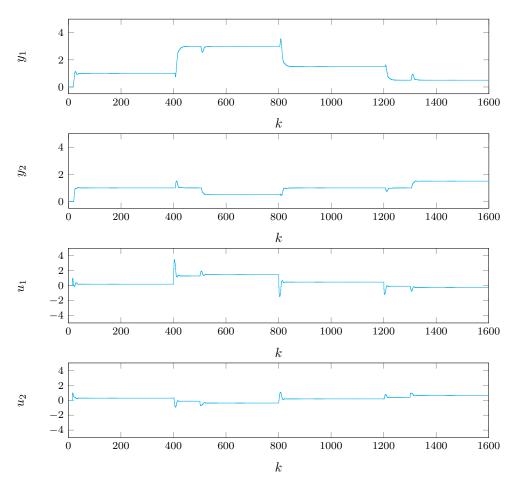


Rys. 5.9. DMC

Pomiary zostały zaszumione szumem białym generowanym przez funkcję awgn, z parametrem SNR(Signal to Noice Ratio), który jest skalą wielkości szumu (im SNR mniejszy, tym sygnał bardziej zaszumiony). Poniżej zostały przedstawione wykresy odpowiednio dla regulatora PID i DMC z nastawami dobranymi w poprzednim podpunkcie. Możemy zauważyć, że regulatory PID w wersji 1 oraz DMC bardzo dobrze dają sobie radę z szumem pomiarowym, szczególnie gdy nie jest on duży.


Trochę gorzej poradził sobie PID z "zamienionymi" sygnałami, co może wynikać z jego ogólnej niestabilnożci i średnich rezultatów w regulacji.

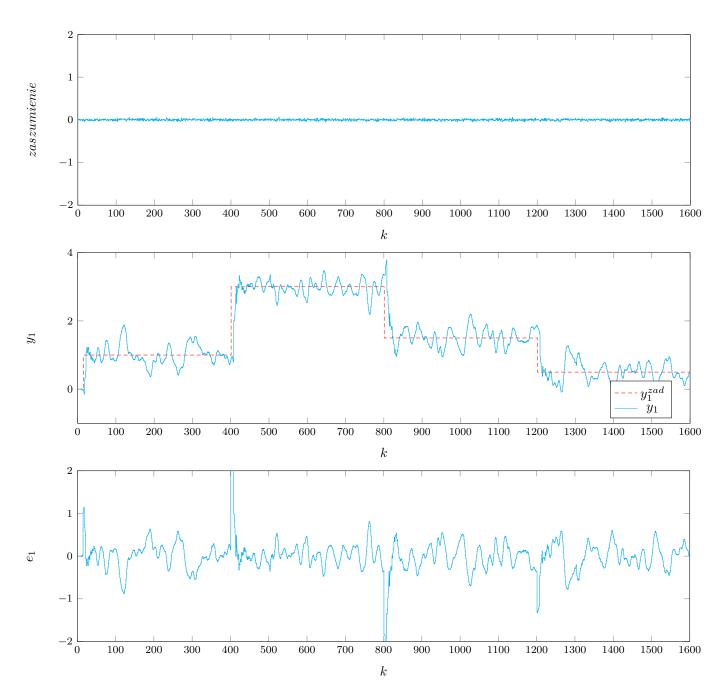


Rys. 6.1. y_1 dla V1, SNR=35

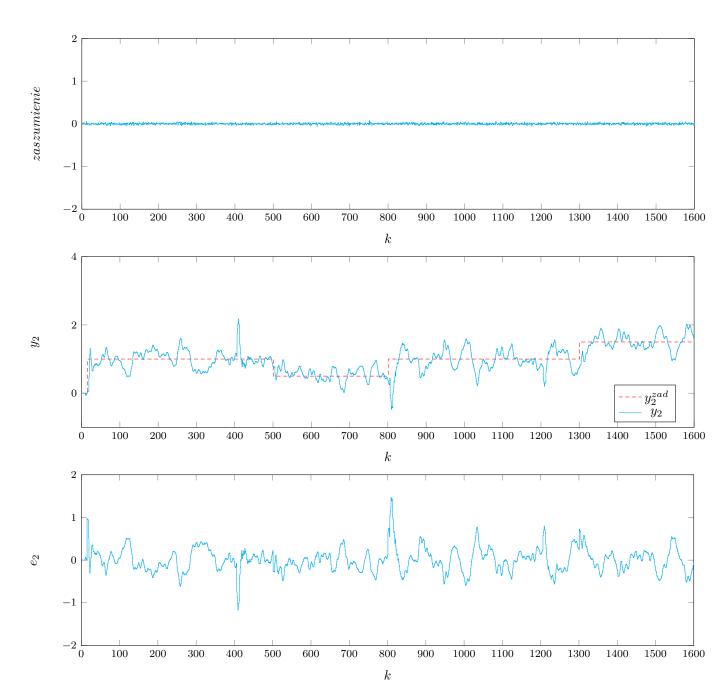


Rys. 6.2. y_2 dla V1, SNR=35, błąd skumulowany $e_1 {+} e_2 = 370{,}6180$

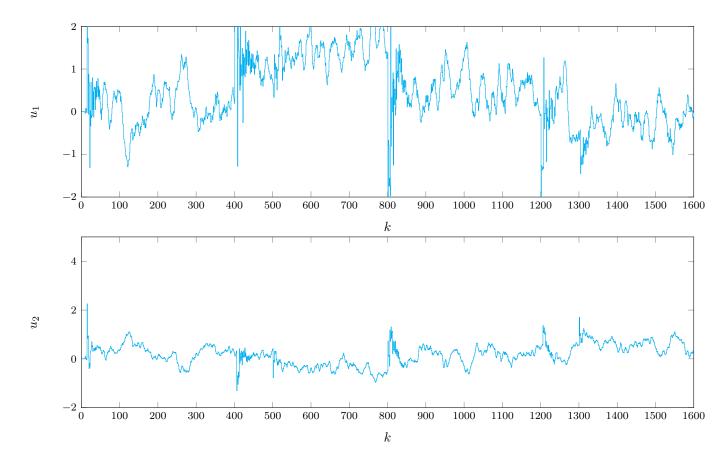


Rys. 6.3. Sygnały wejściowe V1, SNR=35

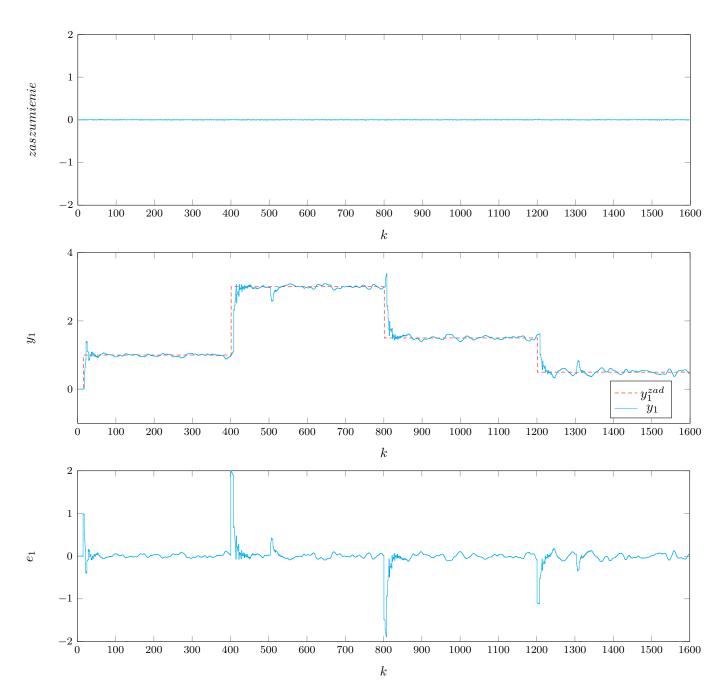


Rys. 6.4. y_1 dla V1, SNR=50

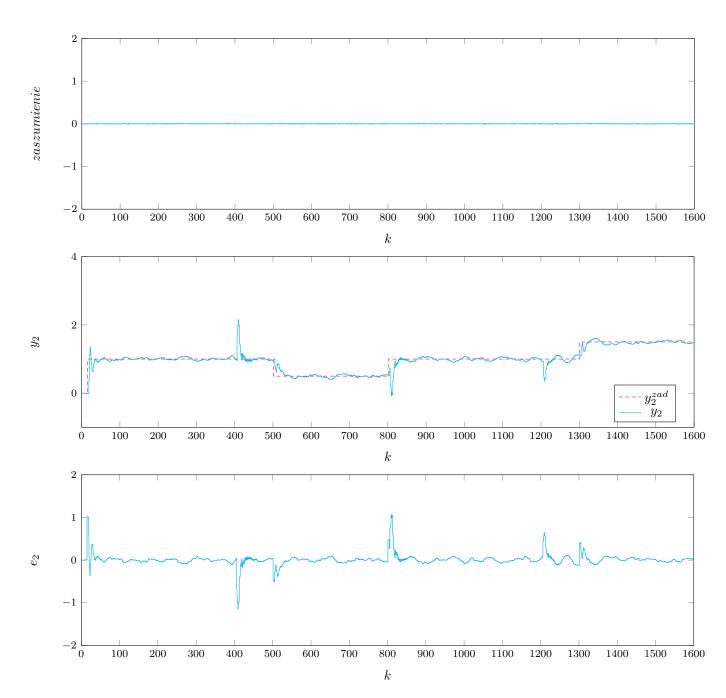


Rys. 6.5. y_2 dla V1, SNR=50,
błąd skumulowany $e_1 + e_2 = 110,\!3434$

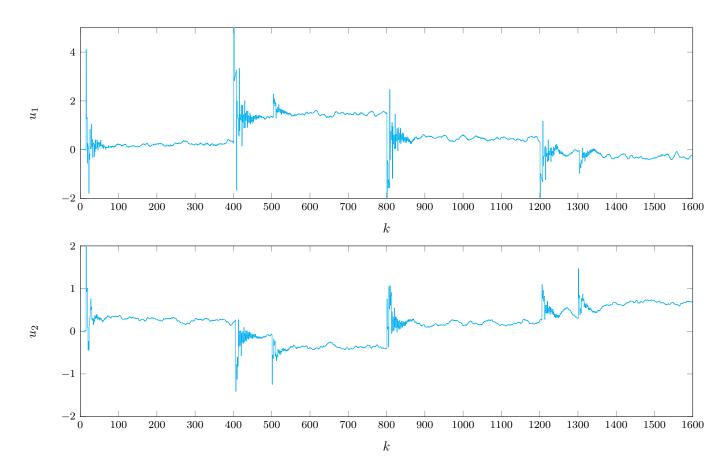


Rys. 6.6. Sygnały wejściowe V1, SNR=50

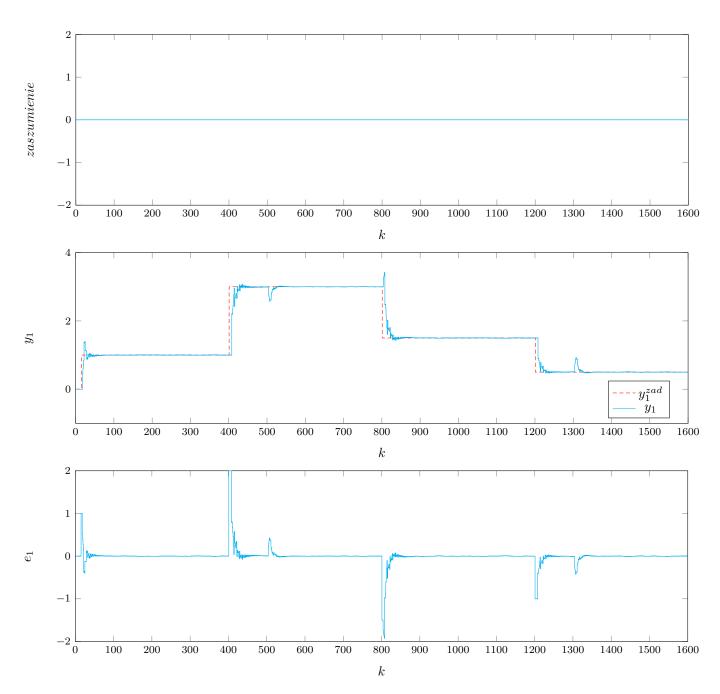


Rys. 6.7. y_1 dla V1, SNR=75

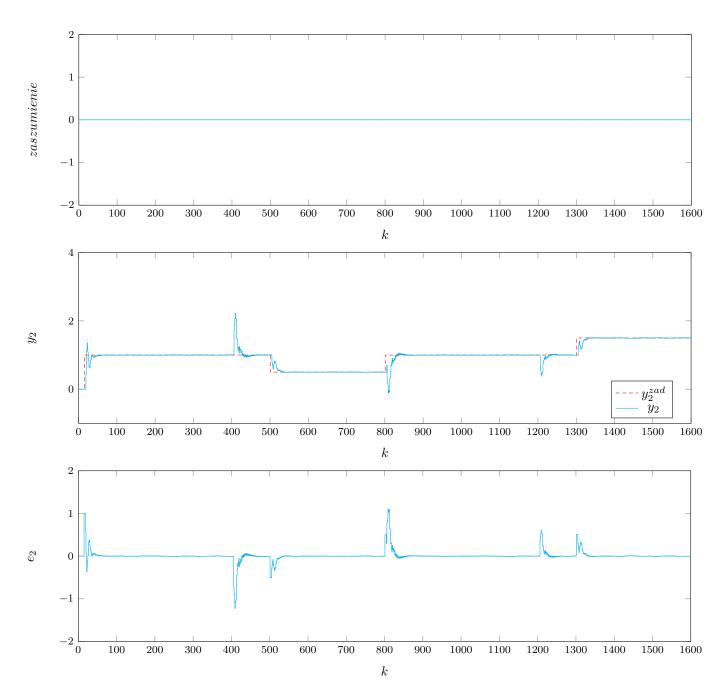


Rys. 6.8. y_2 dla V1, SNR=75, Błąd skumulowany $e_1 + e_2 = 97,\!4781$

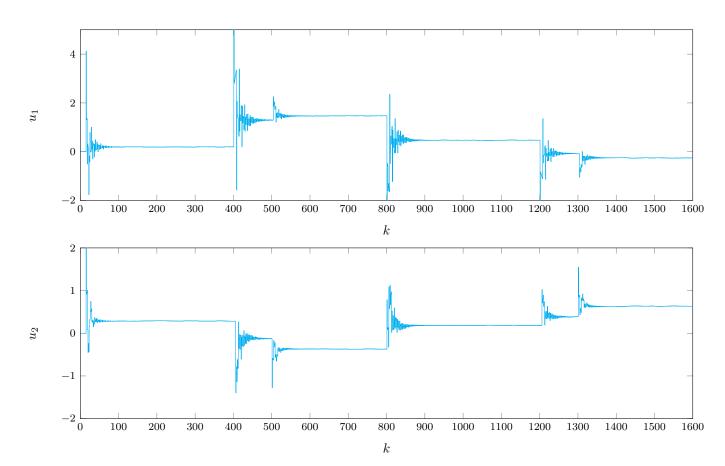


Rys. 6.9. Sygnały wejściowe V1, SNR=75

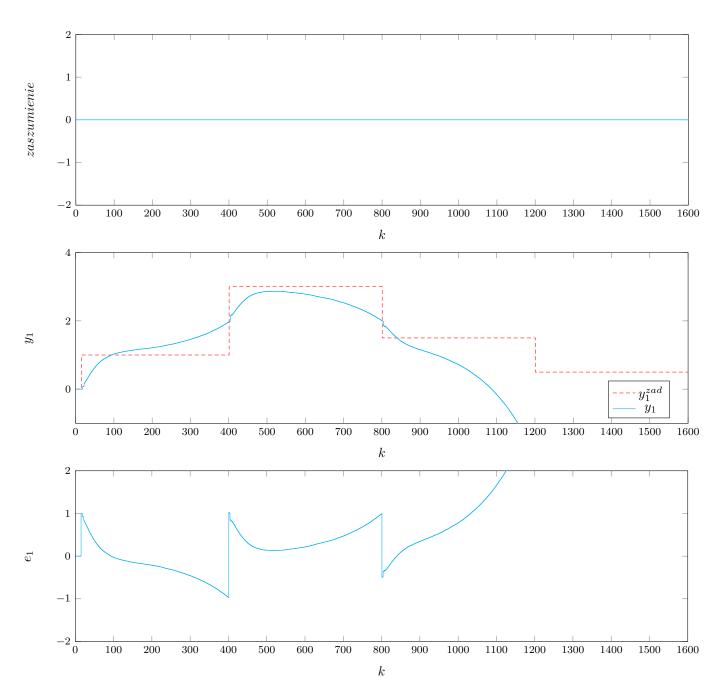


Rys. 6.10. y_1 dla V2, SNR=75

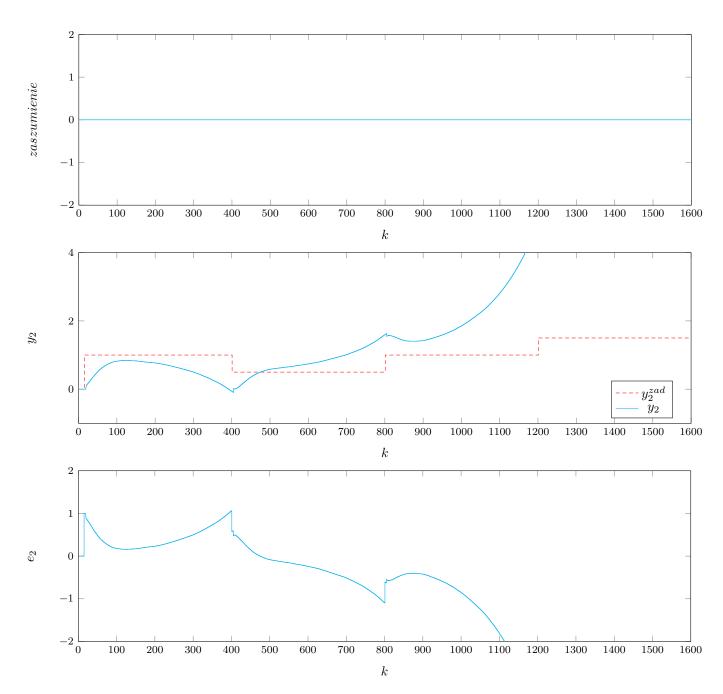


Rys. 6.11. y_2 dla V2, SNR=75, błąd skumulowany $e_1 + e_2 = 6926$

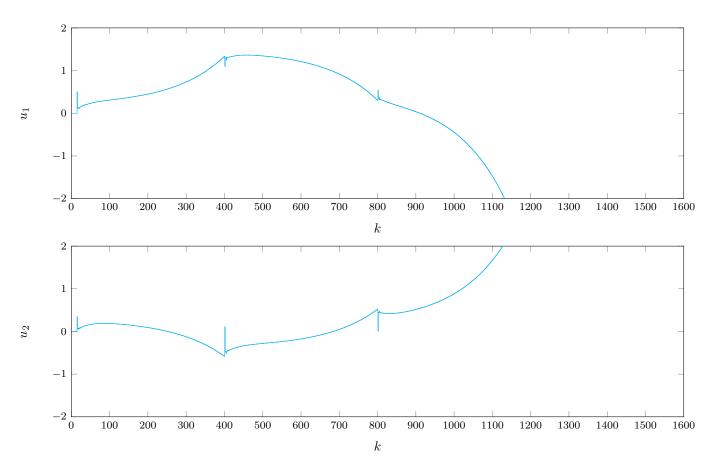


Rys. 6.12. Sygnały wejściowe V2, SNR=75

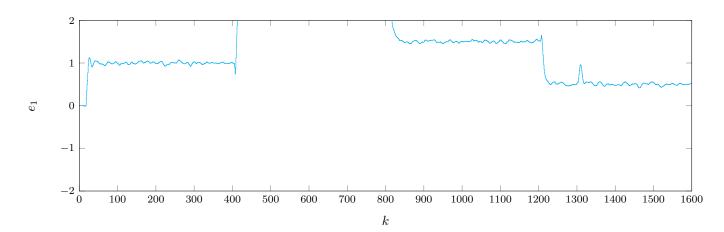


Rys. 6.13. y_1 dla DMC, SNR=-50

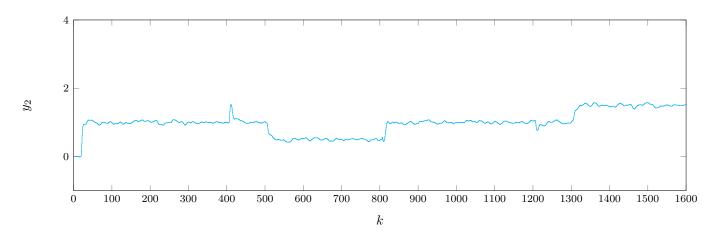


Rys. 6.14. y_2 dla V2, SNR=75, błąd skumulowany 102.97

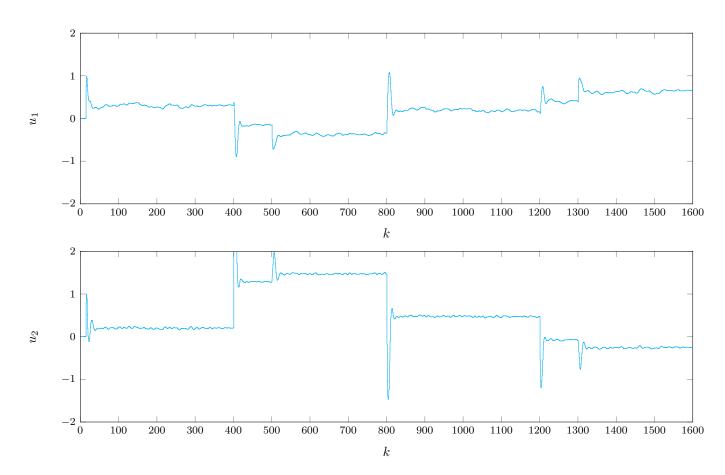


Rys. 6.15. Sygnały wejściowe DMC, SNR=-50

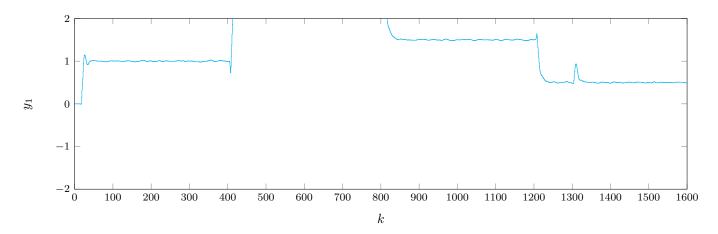

Rys. 6.16. y_1 dla DMC, SNR=-60

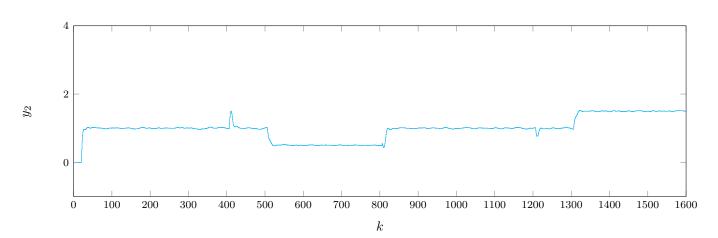


Rys. 6.17. y_2 dla DMC, SNR=-60, błąd skumulowany 103,93

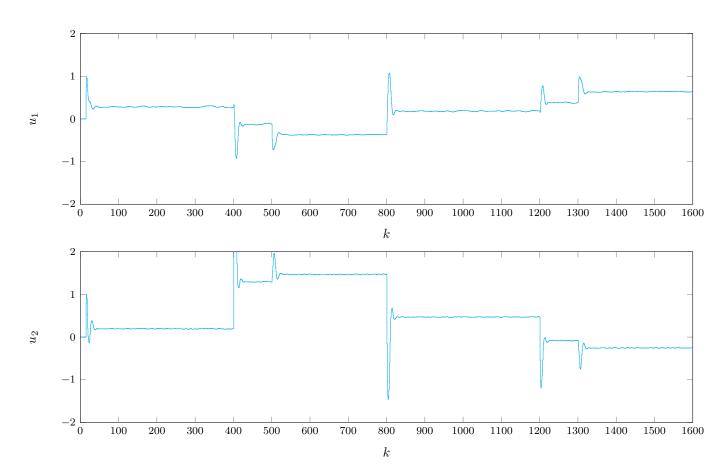


Rys. 6.18. Sygnały wejściowe DMC, SNR=-60

Szum addytywny zosta? wygenerowany jako jendnostowe skoki dodawane do pomiaru sygna?u wyj?ciowego. Mo?emy je obserwowa? na poni?szych wykresach. Mo?emy zauwa?y?, ?e dostrojone wcze?niej regulatory dobrze radz? sobie ze stabilizacj? zak?óce?, nie wpadaj? w dragania. Poni?ej, jako przyk??d zosta? przedstawiony wykres dla regulatora PID w wersji 1. $e=e_1+e_2=590,4457$

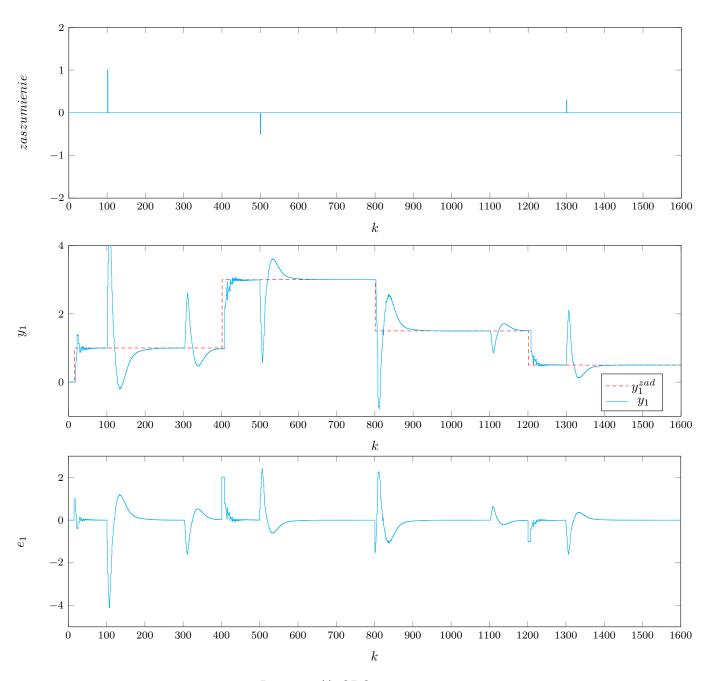


Rys. 7.1. //TODO

7. Punkt 7 36

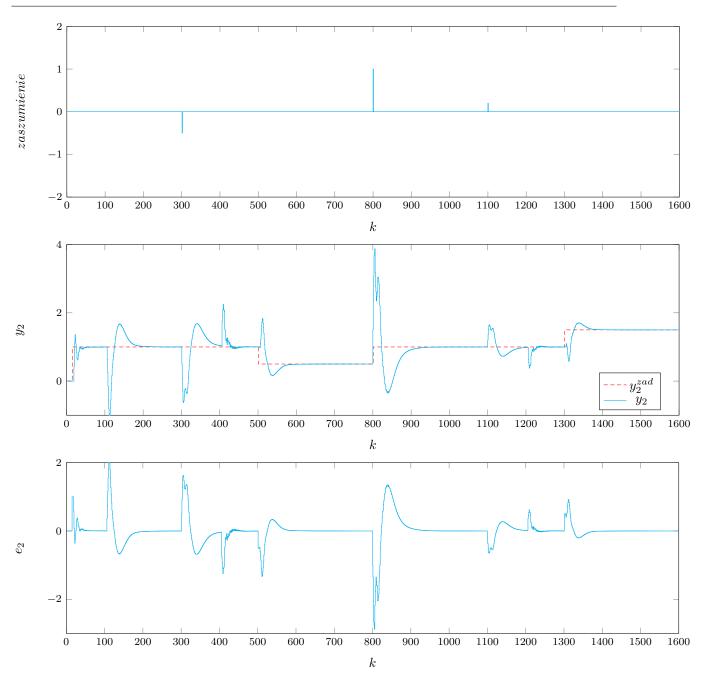


Rys. 7.2. y_2

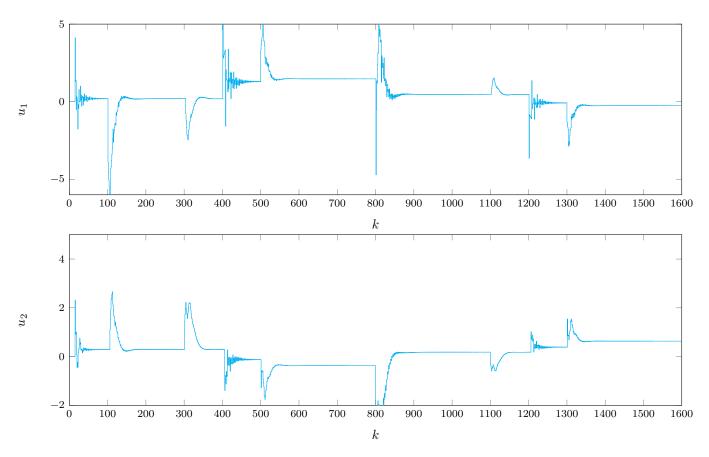

Rys. 7.3. ///TODO

Oraz dla regulatora DMC: Błąd e = 1077,52

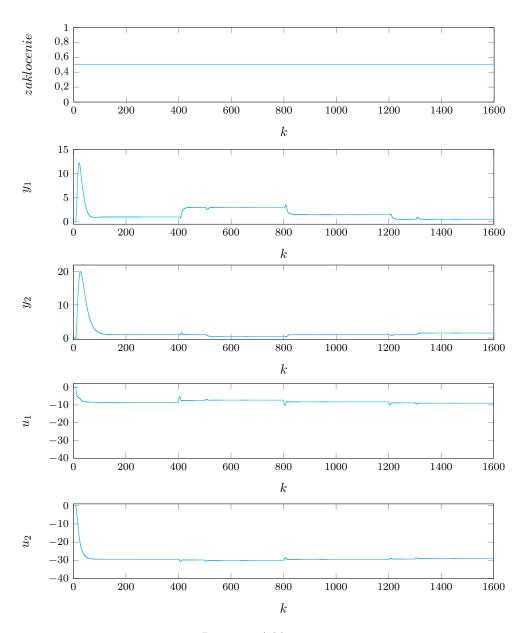

Rys. 7.4. Addytywne