

Handler® 125





Soldadora Alimentadora de Alambre 115V



■ Antorcha H-9B, cómoda de 8 pies (2,4 m)

■ Cable de trabajo con pinza, de 10 pies (3 m)

Carrete de alambre de muestra de 0.30 pulg. (0.8 mm) que se protege sólo con núcleo de fundente

■ Tubos de contacto de 0,030 pulg. (0,8 mm)

■ Eje de carrete para acomodar carretes de 4 pulg. (juego de cubo opcional disponible para carretes de 8 pulg.)

Cordón de potencia con enchufe

Tabla de establecimiento inicial de soldadura

■ Manual del dueño con listas de partes, instalación, operación, y guías de mantenimiento

a Handler 125 es una soldadora fuerte de CD de voltaje constante con un alimentador de alambre integral, que opera en corriente casera de 115 voltios. Viene lista a soldar, sin das protector, usando alambre con núcleo de fundente que se protege sólo de 0,030 -0.035 pulg. (0.8-0.9 mm). Es una magnífica unidad para aplicaciones afuera cuando el gas protector podría ser soplado por el viento. Suelda hasta 3/16 pulg. de acero con alambre tubular de núcleo de fundente.

Esta soldadora está equipada con una válvula de gas integral y, con la adición de un regulador y gas protector que está listo para soldar MIG con alambre sólido de 0,023-0,030 pulg. (0,6-0,8 mm). Use gas C-25 (75% Argón/25% CO₂ en acero de calibre 24-1/8 pulg. para una soldadura más limpia y con menos salpicadura. Use gas Tri-Mix y alambre de acero inoxidable para soldar en acero inoxidable de 16-12 calibres.

Aplicaciones:

Casa, granja, y hacienda y para proyectos de fabricación ligeros.

Armazones de Cortadoras Parrillas/Ahumadores de Césped/Sostenes

■ Rejillas para Leña Muebles de Metal

Cercas/Verjas Casas para Animales

Maguinaria y

Rótulos

Rejas de Seguridad para Ventanas

Reparación Automotriz, etc.

Características	Beneficios
Gama de salida ancha de 30 – 125 A	Le permite soldar hasta 3/16 pulg. en acero con alambre tubular.
Cuatro fijaciones de salida de voltaje con indicación de la velocidad de alimentación	Da un espacio amplio de operación para cada alambre, con ajustes fáciles y rápidos para diferentes grosores y uniones.
Contactor integral	Facilita el uso y tiene características de seguridad excelentes, lo que hace que el alambre esté eléctricamente "frío" hasta que se apriete el gatillo.
Cabezal de alimentación duradero con palanca que libera los rollos de alimentación y la tensión.	Alimentación positiva con tensión ajustable más fácil accesibilidad para alimentar el alambre nuevo.
Rodillos de alimentación de ranura doble y fácil intercambio	Hace fácil pasarse de un tamaño de alambre a otro. Una ranura estriada para alambre de 0,030–0,035 pulg. (0,8–0,9 mm) y una ranura suave para alambre de 0,023/0,025 pulg. (0,6 mm).
Protección para corto circuito	Protege la unidad contra sobre carga de corriente.
Sobre carga térmica que se rearma sola	Protege al transformador de potencia para asegurar confiabilidad.
Protección al motor que se rearma sola	Protege al sistema de alimentación de alambre de la sobre carga, no hay que cambiar fusibles o presionar botones de disyuntor, para volver a fijar.
La garantía industrial de Hobart 5/3/1	Cinco años de garantía a los transformadores, tres años de garantía en lo electrónico (motores de alimentación, rectificadores) y un año en la antorcha.

Especificaciones (SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO.)








Salida Nominal	Gama de Corriente	Voltaje Máx. de Circuito Abierto	Gama de Velocidad de Alimentación del Alambre	Entrada de 60 Hz, Mor 115 V		alida Nominal, KW	Dimensiones	Peso Neto
85 A, 17,5 VCD, al 20% Ciclo de Trabajo	30-125 A	26 V	50-400 PPM (1,3-10,2 MPM) 120-480 PPM (3-12 MPM)	20	2,9	2,5	Alt: 16-7/8 pulg. (429 mm) An: 9-7/8 pulg. (251 mm)	50 lb. (22,7 kg)
60 A, 20 VCD, al 20% Ciclo de Trabajo*			cuando está sin carga	15*	2,2*	1,77*	Prof: 12-1/8 pulg. (308 mm)	

Datos de Rendimiento CURVA DE CICLO DE TRABAJO 135 100 80 60 AMPERIOS DE SALIDA 40 20 6 8 10 20 60 80 100 CICLO DE TRABAJO % **CURVA DE VOLTIOS/AMPERIOS** 28.0 26.0 24.0 22.0 VOLTAJE 20.0 18.0 16.0 14 0 12.0 10.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130 AMPERAJE → Gama 3 → Gama 4 → Gama 1 - Gama 2

Panel de Control

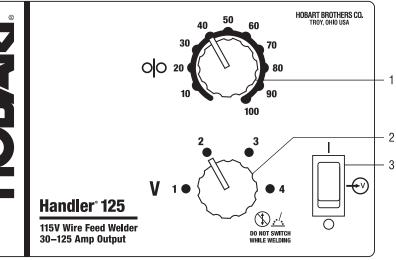

- 1. Control de velocidad de alimentación
- 2. Interruptor de control del voltaje
- 3. Interruptor de potencia

Accesorios

Antorcha de Reemplazo H-9B Hobart/Miller #195157R

Viene con forro interno de 8 pies (2,4 m) para diámetros de alambre 0,030-0,035 pulg. (0,8-0,9 mm).

Juego para Eje de Carrete #195216Para usar con carretes de 8 pulg. (52 mm).



Regulador de Flujo Fijo #770717

Para uso con cilindros de gas mezclado. Viene con manguera de gas ya instalada de 3,5 pies (1,1 m).



Carro Pequeño/Portacilindros #194776

Diseñados para soldadoras portátiles de MIG. Acomoda cilindros grandes y pequeños de gas.



Cubierta Protectora #195186

El nylon resistente al intemperie resiste manchas y moho mientras protege el acabado de su soldadora.

Consumibles

Artículo	Número de Parte del Conjunto Hobart	Número de Parte del Conjunto Miller		
Tubos de Contacto				
0,023/0,025 pulg. (0,6 mm)	#770174 (5 por paquete)	#087 299 (10 por paquete)		
0,030 pulg. (0,8 mm)	#770177 (5 por paquete)	#000 067 (10 por paquete)		
0,035 pulg. (0,9 mm)	#770180 (5 por paquete)	#000 068 (10 por paquete)		
Rodillo de Reemplazo	#212379R	#212 379		
Boquilla de MIG	#770404	#169 715		
Boquilla de Núcleo de Fundente Sin Gas	#770487	#226 190		
Adaptador de Punta	#770402	#169 716		
Forro	#210970R	#210 970		



Hobart Welders An Illinois Tool Works Company

hobartwelders.com



