


تكوين الخزانة وتقسيمها إلى وحدات

الواجهة المتقسمة ثلاث خانات ممكن تكون جسم واحد أو ثلاث وحدات مستقلة، والفرق يغيّر عدد الجوانب وصافي التخزين. هنربط الواجهة بالقطاع وقائمة الأجزاء وطريقة النقل.

هتقدر تعمل إيه؟


- مَيّر المشترك عن الوحدات المستقلة
- احسب صافي وحدة التمرين
- اربط الرسومات بكود الجزء

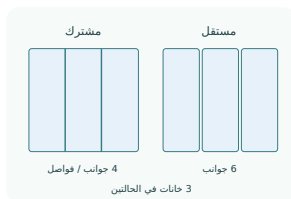

ثلاث خانات لا تعني نفس عدد الجوانب في كل نظام.

مَيّر المشترك عن الوحدات المستقلة

جسم ثلاث خانات متجاورة ممكن يستخدم جَنَبَيْن خارجيين وفاصلين داخليين، بينما ثلاث وحدات مستقلة كل واحدة بجَنَبَيْن يبقى عندك ستة جوانب. اختار النظام حسب النقل والتجميع والخامة والدعم والصيانة، مش صافي العرض فقط. عند اللقاء بين وحدتين يظهر جنب مزدوج؛ خليه واضح في القطاع وقائمة الأجزاء بدل رسم خط واحد يخفي السمك.

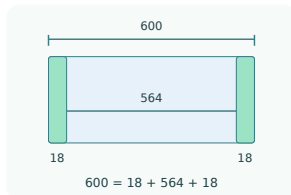

فرض تمرين. $600 = 18 + 564 + 18$ مم؛

احسب صافي وحدة التمرين

نفترض للتمرين ثلاث وحدات مستقلة عرض كل واحدة الخارجي 600 مم، ولكل واحدة جَنَبَيْن سمك 18 مم. صافي العرض بين الجنبين يساوي $564 = 600 - 18 - 18$ مم. العرض الخارجي للثلاثة 1800 مم قبل أي فواصل موقع أو حشوات نهائية. الـ 564 مم مش عرض رف جاهز؛ علاقة الرف بالجوانب ونظام الربط تحدد مقاس القطع.



نفس الكود في الواجهة والقطاع والقائمة.

اربط الرسومات بكود الجزء

رَقْم الوحدات W01 و W02 و W03، وادّي كل جنب ورف وظهر كودًا يمكن تتبعه. الواجهة تبين التقسيم، والقطاع يوضح العمق والظهر وعلاقات التجميع، والرسم التفصيلي يشرح الوصلة. اكتب كمية كل كود واتجاهه وحافته الظاهرة ومرجع المقاس. اختبر إن طريقة التجميع والنقل متوافقة مع الأبعاد قبل إصدار القائمة، ولا تكرر جزءًا مشتركًا كأنه اثنين.

مثال وقرار

في التمرين، اتكتبت قائمة ثلاث وحدات مستقلة وفيها أربعة جوانب فقط. الرسم يوضح جنين لكل وحدة، إذن المطلوب ستة جوانب قبل أي أجزاء إضافية. نصح القائمة أو نراجع تغيير النظام صراحة؛ ما نجمع حساب الجسم المشترك مع رسم الوحدات المستقلة.

القرار: ستة جوانب في فرض الوحدات المستقلة، وصافي كل وحدة 564 مم.

اختبر فهمك

وحدة خارجية 600 مم وجنين 18 مم؛ الصافي كام؟

- 564 مم
- 582 مم
- 600 مم

إجابة صحيحة: 564 مم. $600 - 18 - 18 = 564$ مم حسب الفرض، مش مقاس رف تلقائي.

أسئلة عن الدرس

أقدر أطلع كل الأجزاء من الواجهة؟

لا؛ القطاع والتفاصيل يوضحوا الظهر والعمق واللقاءات والأجزاء المخفية.

طبّق بنفسك

ارسم واجهة وقطاع الثلاث وحدات، واحسب الصافي واكتب حصر الجوانب بأكواد تربطهم بالرسم.

الواجهة والقطاع

حساب الصافي

الجوانب والأكواد والكمية

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- ستة جوانب للنظام المستقل
- 564 مم وفق الفرض
- عدم خلط الصافي بمقاس الرف