


تكوين الخزانة وتقسيمها إلى وحدات

ثلاث خانات بالواجهة ممكن تكون جسم واحد أو ثلاث وحدات مستقلة. الفرق يغير الجوانب وصافي التخزين والتجميع؛ بنربط الواجهة بالقطاع وقائمة الأجزاء.

وش بتنجز؟


- فرّق بين المشترك والمستقل
- احسب صافي عرض الوحدة
- اربط الرسم بقائمة الأجزاء

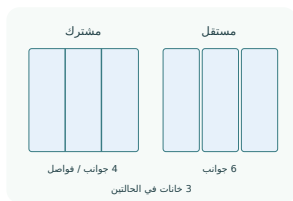

حدد النظام قبل حساب الصافي.

فرّق بين المشترك والمستقل

الجسم المشترك لثلاث خانات ممكن يكون بجنيين وفاصلين، لكن ثلاث وحدات مستقلة كل وحدة بجنيين تعني ستة جوانب. قارن النقل والتجميع والدعم والخدمة، مو العرض الصافي فقط. الجنب المزدوج بين الوحدات لازم بيان بالقطاع وقائمة الأجزاء.

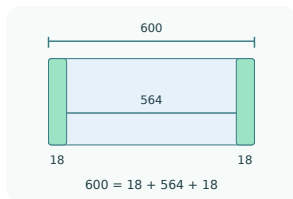

1800 مم لا تشمل فواصل الموقع والحشوات.

احسب صافي عرض الوحدة

بالتمرين ثلاث وحدات مستقلة، كل وحدة عرضها الخارجي 600 مم وجنيين سمك كل واحد 18 مم. الصافي $600 - 18 - 18 = 564$ مم. مجموع العرض الخارجي 1800 مم قبل أي فواصل موقع وحشوات. الصافي مو مقاس رف جاهز؛ تفصيل لقاء الرف ونظامه يحدد مقاس القطع.



القطاع يكشف اللي الواجهة ما توضحه.

اربط الرسم بقائمة الأجزاء

رّمّ الوحدات W01 وW02 وW03 والأجزاء وحلّ الرمز نفسه بالواجهة والقطاع والقائمة. الواجهة تبين التقسيم والقطاع يوضح العمق والظهر والتجميع والتفصيل يشرح الوصلة. سجّل الكمية والاتجاه والحواف ومرجع المقاس. راجع النقل والتجميع قبل الإصدار، ولا تكرر فاصل مشترك أو تنسى جنب مزدوج.

مثال عملي وقرار

القائمة فيها أربعة جوانب مع إن الرسم ثلاث وحدات مستقلة كل وحدة لها جنتين. المطلوب ستة جوانب حسب الرسم، أو نراجع تغيير النظام ونحدث الكل. ما نخلط حصر الجسم المشترك مع الوحدات المستقلة.

القرار: نعتمد ستة جوانب وصافي 564 مم حسب فرض التمرين.

اختبر فهمك

وحدة 600 مم وجنبن 18 مم؛ كم الصافي؟

- 564 مم
- 582 مم
- 600 مم

إجابة صحيحة: 564 مم. $600 - 18 - 18 = 564$ مم حسب الفرض، مو مقاس رف تلقائي.

أسئلة عن الدرس

الواجهة تكفي لقائمة الأجزاء؟

لا؛ القطاع والتفاصيل تكمل العمق والظهر واللقاءات والأجزاء المخفية.

جرب بنفسك

جهز واجهة وقطاع للوحدات الثلاث وحساب الصافي وحصر الجوانب برموز واضحة.

الواجهة والقطاع

حساب الصافي

أكواد الجوانب وكميتها

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- ستة جوانب مستقلة
- صافي 564 مم
- مقاس الرف حسب تفصيله