嘉立创DFM分析检测报告

文件名：X100_6L_DFM_gap_silk_v4

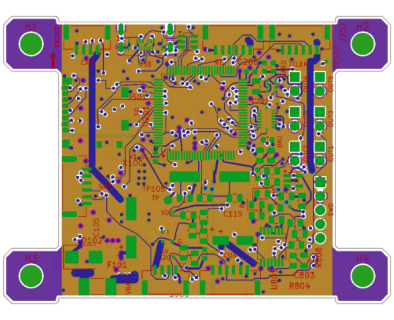
报告时间：2026-10-31 16:30:41

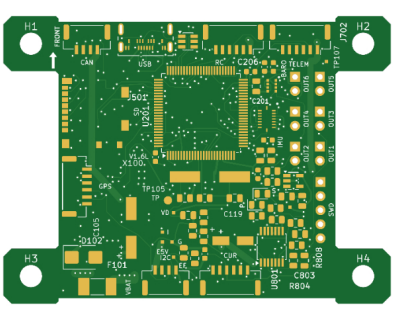
板子层数：6层

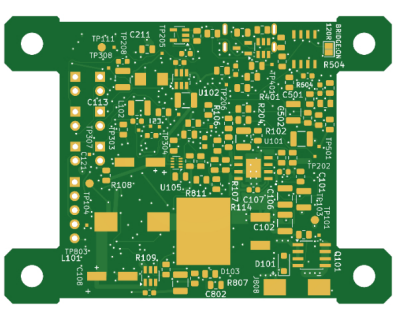
表面工艺：有铅喷锡,绿色,白色

板子尺寸：7x5.2cm

分析项目：☑ PCB DFM ☐ SMT DFM











PCB DFM>线路层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
锐角拐线 （检测相连接的两条走线夹角是否为锐角）	null 警告		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：2 良好：0
BGA焊盘 （检测板子上的BGA焊盘）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
孔落在焊盘上 （检测焊盘上是否有非常的孔）	null 警告		X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：6 良好：0
走线距板边 （检测距板边太近的走线）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
走线间距 （测量相邻两条平行走线间的间距）	0.2mm 良好		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：0 良好：7
同网络走线间距 （测量相邻两条平行走线间的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
线距铜皮 （检测走线距周边多边形铜皮的间距）	0.2mm 良好		X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：0 良好：14
裸线头 （没有焊盘连接的独立走线头）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
线宽 （走线宽度信息）	0.15mm 良好		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：0 良好：156
mark点 （检测板子上的定位标记点）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘距外型线 （测量距焊盘距外型线的距离）	0.33mm 良好		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In1_Cu.g1 X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl X100_CleanSheet-In4_Cu.g4	危险：0 警告：0 良好：12
盘到线 （测量焊盘到线的间距）	0.15mm 警告		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：3 良好：148
焊盘距焊盘 （测量焊盘到焊盘的距离）	0.11mm 警告		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In1_Cu.g1 X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl X100_CleanSheet-In4_Cu.g4	危险：0 警告：3 良好：297
盘到铜皮 （测量焊盘到多边形铜皮的距离）	0.13mm 警告		X100_CleanSheet-In1_Cu.g1 X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl X100_CleanSheet-In4_Cu.g4	危险：0 警告：6 良好：169
PTH孔到线 （测量PTH孔到走线的距离）	0.3mm 良好		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：0 良好：150
焊盘孔环 （焊盘与孔的关系，焊盘比孔多出来的部分的环宽度）	0.15mm 警告		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-In1_Cu.g1 X100_CleanSheet-In2_Cu.g2 X100_CleanSheet-In3_Cu.g3 X100_CleanSheet-B_Cu.gbl X100_CleanSheet-In4_Cu.g4	危险：0 警告：300 良好：0
插件焊盘距贴片焊盘 （检测插件焊盘到贴片焊盘的距离）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
VIA孔到焊盘 （检测VIA孔到焊盘的距离）	0.15mm 警告		X100_CleanSheet-F_Cu.gtl X100_CleanSheet-B_Cu.gbl	危险：0 警告：1 良好：7

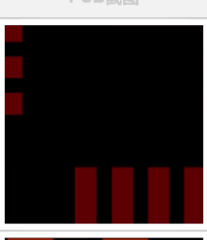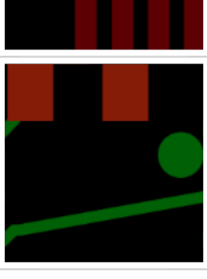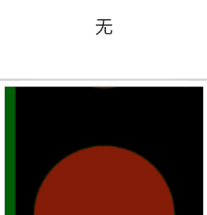PCB DFM>阻焊层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
阻焊桥 （检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距）	0.2mm 良好		X100_CleanSheet-F_Mask.gts X100_CleanSheet-B_Mask.gbs	危险：0 警告：0 良好：56
开窗露线 （检测阻焊开窗距周边走线的安全间距）	0.11mm 警告		X100_CleanSheet-F_Mask.gts X100_CleanSheet-B_Mask.gbs	危险：0 警告：4 良好：14
碎线填充 （检测阻焊开窗是不是由多个几何图元填充后形成的开窗）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
焊盘负开窗 （检测比焊盘小的阻焊开窗）	0mm 警告		X100_CleanSheet-F_Mask.gts X100_CleanSheet-B_Mask.gbs	危险：0 警告：25 良好：0

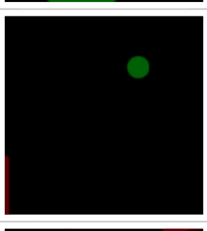PCB DFM>丝印层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
丝印距焊盘 （检测距焊盘的安全间距）	0.17mm 警告		X100_CleanSheet-F_Silkscreen.gto X100_CleanSheet-B_Silkscreen.gbo	危险：0 警告：6 良好：94
丝印距孔 （检测丝印到孔的距离）	0.18mm 良好		X100_CleanSheet-F_Silkscreen.gto X100_CleanSheet-B_Silkscreen.gbo	危险：0 警告：0 良好：100
丝印线条宽度 （检测丝印的线条宽度）	0.11mm 警告		X100_CleanSheet-F_Silkscreen.gto X100_CleanSheet-B_Silkscreen.gbo	危险：0 警告：100 良好：0

PCB DFM>钻孔层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
不同网络盲埋孔间距 （检测盲埋孔间距是否异常）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
丢失PTH孔 （检测顶层与底层存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
不同层盲埋孔近孔 （检测不同层盲埋孔间距是否异常）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
PTH孔间距 （测量两个PTH孔的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
Pth无Pad （检测金属孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD）	null 警告		X100_CleanSheet-NPTH.drl	危险：0 警告：8 良好：0
短槽检测 （检测槽长小于槽宽2倍的槽孔）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
测量槽宽 （检测槽孔的宽度）	0.45mm 警告		X100_CleanSheet-PTH.drl	危险：0 警告：4 良好：0
过孔与插件孔的间距 （测量过孔与插件孔的间距）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
Via无Pad （检测过孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0
无连接过孔 （检测过孔是否是一个无连接的过孔）	无	无	无	危险：0 警告：0 良好：0