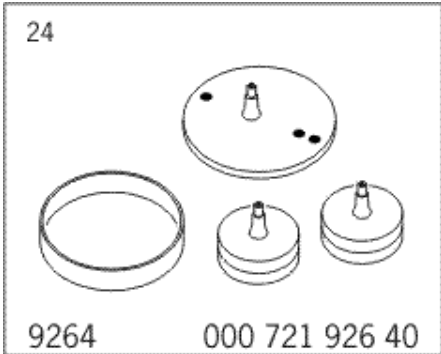


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244601 检查进气分配器是否存在泄漏

工具

名称	类型	编号	描述	
增压装置	专用工具	9264		

准备工作

准备工作

1. 拆下空气滤清器壳体与节气门壳体之间的进气橡胶套。


→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳 - “拆卸”部分

测试步骤

检查进气分配器是否存在泄漏


工具:

- 1 - 橡胶套: 原装保时捷零件号 966.110.686.02
- 2 - 专用工具 **增压装置 9264** , 零件 6

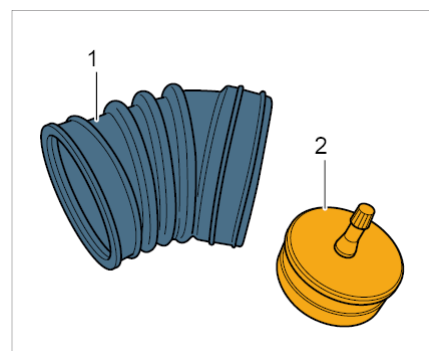

进气分配器泄漏检测工具

1. 将检测工具固定到节气门壳体。

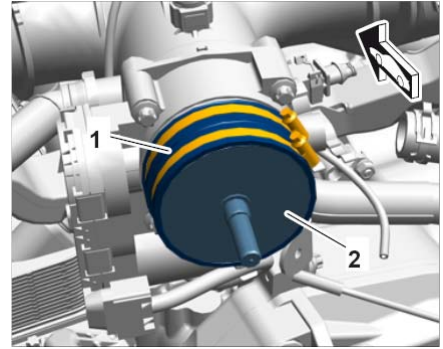

节气门壳体上的检测工具

- 1.1. 用螺旋式卡箍将橡胶套 **-1-** 安装并固定到节气门壳体上。
- 1.2. 将增压装置 **-2-** 插入橡胶套并使用第二个螺旋式卡箍进行固定。
2. 将带压力表的压缩空气软管连接到气门上。
 - 2.1. 在进气系统中制造最大值为 **0.8 bar** 的过压。
 - 2.2. 使用市售泄漏检测喷剂（例如，TEGA 检测喷剂 TPS 674）喷涂可接触到的密封点，以便更容易找到泄漏（冒泡）处。
 - 2.3. 较难触及接头处的泄漏可通过清晰可辨的漏气声进行检测。
3. 从节气门壳体上拆下检测工具。

后续工作

后续工作

1. 安装空气滤清器壳体与节气门壳体之间的进气橡胶套。

→ **242519** 拆卸和安装空气滤清器壳 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00