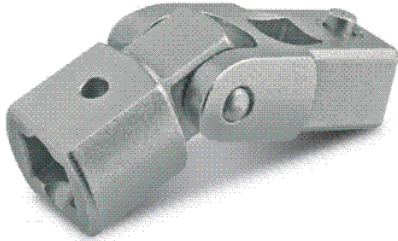


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 261019 拆卸和安装带三元催化器的排气歧管

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手	商用工具	Nr.90 Pos.3		
开口扳手	商用工具	Nr.96-3		
插入带万向节的转换器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
排气歧管到气缸盖	外 Torx 螺钉, M8 x 21	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
排气歧管到后消音器	凸缘螺母, M8 - 更换	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
排气歧管到气缸盖保持架	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
氧传感器到三元催化器	重新安装时, 用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	39 Nm (29 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸对角撑杆。 → 421419 拆卸和安装支撑板 - “拆卸” 部分



信息

- 拆卸氧传感器时，最多可将连接电缆转动 4 圈。
- 还要松开气缸盖上电缆管处的电缆连接。

2. 拆下排气歧管上的氧传感器。

→ 246919 拆卸和安装三元催化器上游的氧传感器。

→ 247319 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器。

- 2.1. 松开氧传感器电缆。

- 2.2. 使用规定工具松开氧传感器。

拆下带催化转换器的排气歧管

拆下带催化转换器的排气歧管



小心


高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

部件概图

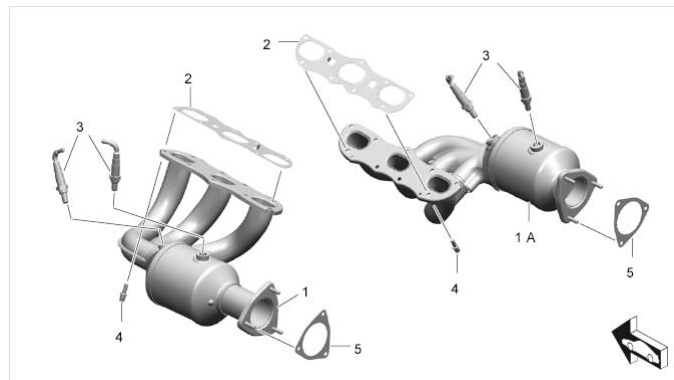


排气歧管的部件概图（以 991 车型为例）

- 1 - 带催化转化器的排气歧管, 4-6 侧
- 1 A - 带催化转化器的排气歧管, 1-3 侧
- 2 - 金属密封件
- 3 - 氧传感器
- 4 - 紧固螺钉, M8 x 21
- 5 - 三孔式法兰的金属密封件

1. 拧下尾部消音器的两孔式法兰上的两颗锁紧螺母, M8 -1- 。


1.1. 更换锁紧螺母。 更换锁紧螺母。

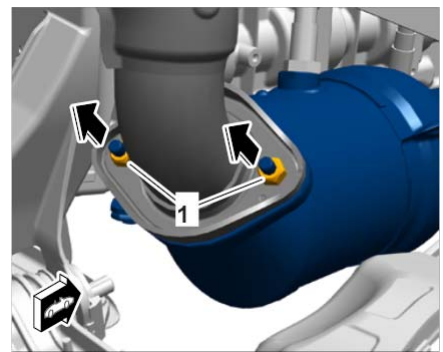

排气歧管上的两孔式法兰

2. 从排气歧管 -2- 上拧下九颗紧固螺钉, 并从振动平衡器 -3- 上拧下一颗紧固螺钉, 然后拆下排气歧管 -1- 。


2.1. 拆下并更换金属密封件。

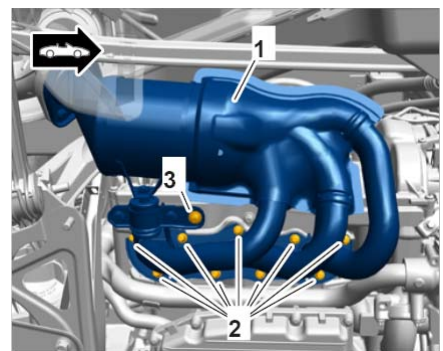

排气歧管螺钉视图, 1-3 侧

维修方案 - 更换两孔式法兰上的螺栓

1. 用锤子敲出排气歧管上损坏的螺栓。

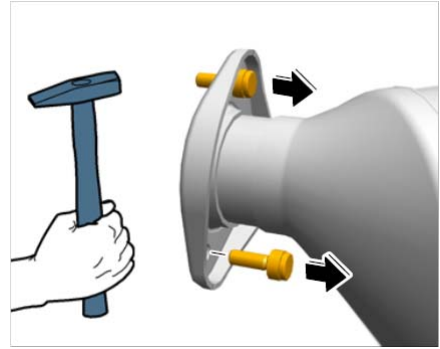


敲出排气歧管上的螺栓

- 1.1. 使用 M8 x 30 螺钉（零件号 900.075.365.02）代替螺栓。

安装带催化转换器的排气歧管


安装带催化转换器的排气歧管

1. 用新金属密封件和新 M8 锁紧螺母 **-1-** 将排气歧管安装到两孔式法兰上。

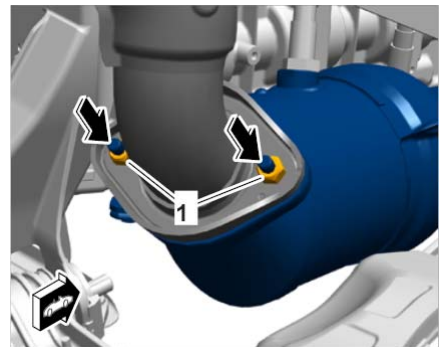

排气歧管上的两孔式法兰

2. 将排气歧管 **-1-** 通过使用新金属密封件和新 M8 锁紧螺母安装在气缸盖上。

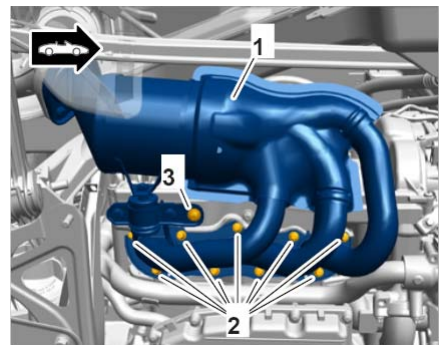

排气歧管螺纹接头视图，1-3 列


- 2.1. **重要说明！** 密封件的凸舌 **-箭头-** 必须正对气缸盖。



排气歧管密封件的安装位置

- 2.2. 拧上排气歧管的紧固螺钉 -2- 和 -3-。
3. 将紧固螺钉 -3- 拧紧至规定的 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。
4. 按照指定的紧固顺序 -1 to 9- 拧紧紧固螺钉。

[紧固扭矩 30 Nm \(22 ftlb.\)](#)

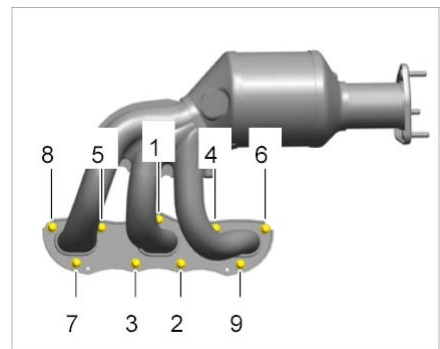

排气歧管的紧固顺序

5. 拧紧两孔式法兰上的新 M8 锁紧螺母。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

- 拆卸氧传感器时，最多可将连接电缆转动 4 圈。
- 还要松开气缸盖上电缆管处的电缆连接。

1. 安装氧传感器。

→ **246919** 拆卸和安装三元催化器上游的氧传感器。

→ **247319** 拆卸和安装三元催化器下游的氧传感器。

- 1.1. 重新安装氧传感器之前，在其螺纹上涂抹 Optimol Paste MF（零件号：000.043.207.07）。
- 1.2. 将每条氧传感器电缆逆时针转动 4 圈，然后用手拧入氧传感器。
- 1.3. 将氧传感器电缆卡到相应的保持架上。
2. 使用规定工具拧入并拧紧氧传感器。

[用规定的工具紧固扭矩 39 Nm \(29 ftlb.\)](#)

3. 安装对角撑杆。→ **421419** 拆卸和安装支撑板 - “后续工作” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00