


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287319 拆卸和安装脉冲传感器


拆卸脉冲传感器

拆卸脉冲传感器

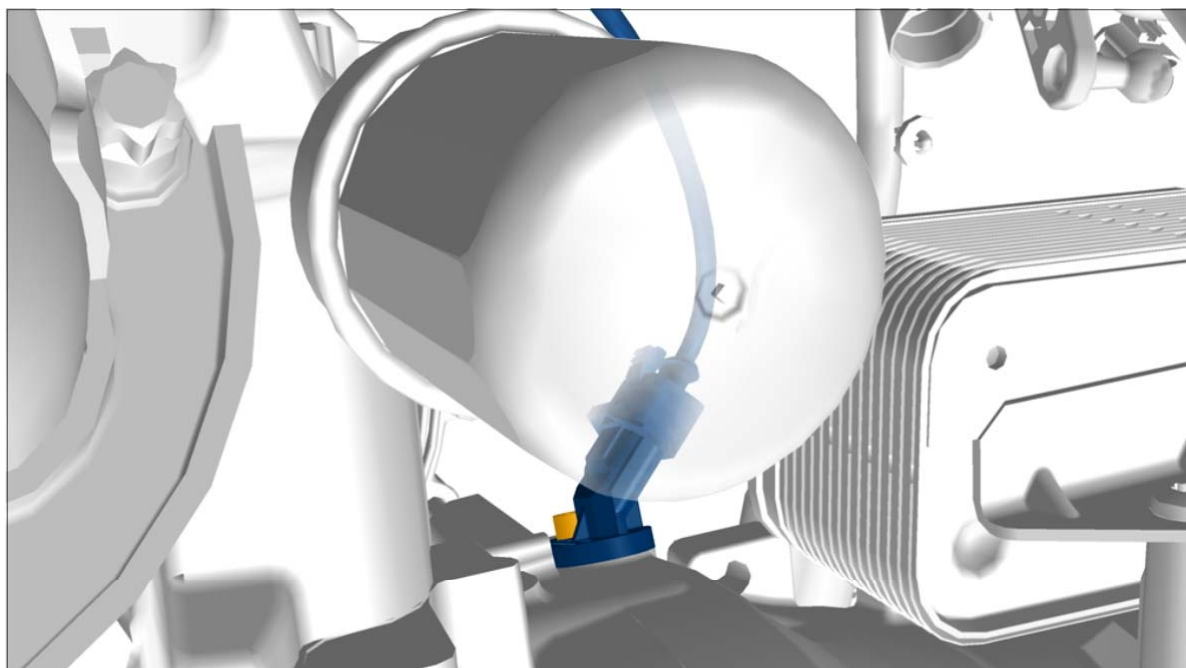

脉冲传感器的安装位置

1. 拧下脉冲传感器上的紧固螺钉 **-1-**。

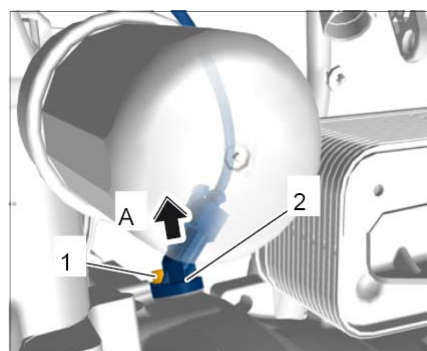


拆下曲轴脉冲传感器

2. 将脉冲传感器 **-2-** 从变速箱壳体 **-箭头-** 中取出。

小心拆卸隔套，因为拆下后还必须重新安装该隔套！

3. 松开脉冲传感器上的电缆插头 **-a-** 并将其拔下 **-A-**。

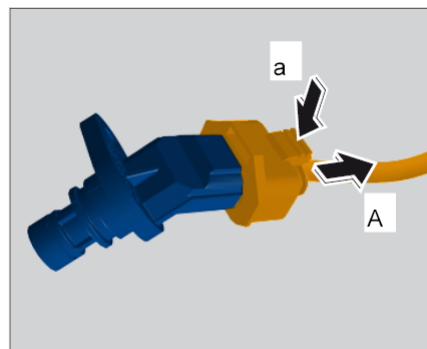


脉冲传感器上的接头

安装脉冲传感器

安装脉冲传感器

1. 将电缆插头连接在脉冲传感器 **-A-** 上，并检查其是否牢固入位。

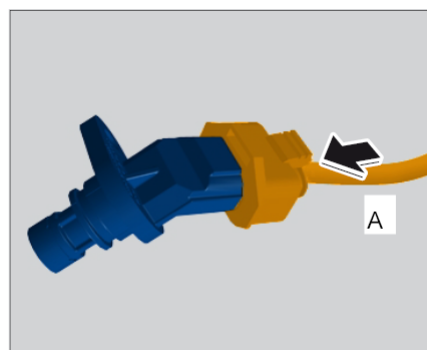


脉冲传感器上的接头

2. 将隔套 **-2-** 安装在脉冲传感器 **-1-** 上。

如果在拆卸时没看到装有任何隔套，请务必加装隔套！


请勿使用润滑脂、机油或粘合剂！

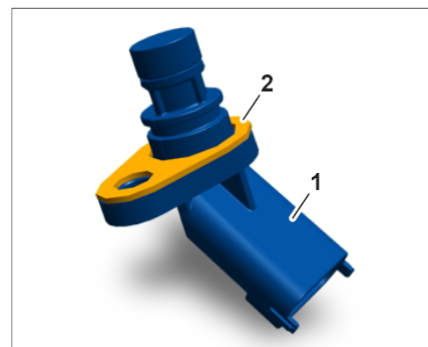

脉冲传感器上的隔套

3. 将脉冲传感器 **-2-** 插入变速箱壳体 **-箭头-** 内。

3.1. 拧紧紧固螺钉 **-1-** 。

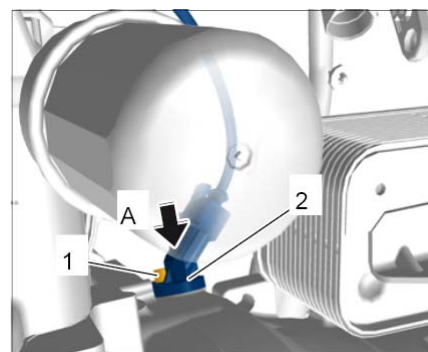

安装曲轴脉冲传感器

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00

技术信息

Service

43/08 ZH 3X00

3

2012-4-10

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

退回存在表面缺陷的保修零件 (43/08)

年款:

起始时间 1997



信息

此《技术信息》替换日期为 20011 年 11 月 25 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 981 车型系列。
- ▶ 文档同样适用于以后未在“车辆类型”下方增加附加车型名称的车型。



信息

此《技术信息》替换日期为 2008 年 10 月 22 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 991 车型系列。

车型:

Boxster/Cayman 车型系列**Carrera 车型系列****Cayenne 车型系列****Panamera 车型系列****Carrera GT (980)**

关注事项:

对存在表面缺陷的零件进行识别和记录。

情况:

将存在表面缺陷的零件退回保修零件检测中心。



信息

我们的零件制造商和供应商通知我们, 将**不再对存在无法识别的表面缺陷的零件执行分析**。 这类零件以后将不能根据保修条款进行处理。

因此, 我们必须指出以下注意事项:

如果由于丢失文档和/或标识, 导致**无法执行追索权或质量保证分析**, 在这种情况下, 我们将保留**受理此类保修**

申请的权利。



信息

保修零件不是废品或无用材料。

一方面，由于可能出现追索权要求（针对零件制造商或供应商），我们会请求您提供零件；另一方面，零件可用于质量保证和监测。

为了确保这类零件得到尽快处理，因此必须遵守以下规定。

所需操作：

对存在外观缺陷的零件进行识别和记录。

此规定**始终**适用于所有存在外观缺陷的保修零件。

记录：

使用**数码相机**拍照和/或录制视频片段，然后将其作为文件附件附加到“PQIS 质量处理流程”。

记录**拆下的零件**。

仅当外观缺陷在已拆下的零件（如起皱的发动机盖）上**看不见或无法证明其存在**时，才提供已安装零件的记录。

通过**文本文件**提供有关缺陷的简要说明和信息。

标识：

使用**蜡笔或粉笔、防水彩笔、胶带**等工具清晰地标记相关部件。

识别标记不得**损坏零件或导致零件无法使用**，例如可以使用彩笔标记织物或布料部件。

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAT1, 92AAU1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 980310, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 1997

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99