

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 463802 检查后制动片的厚度

信息

在中级保养期间采取的步骤如下：


目视检查制动片是否有磨损。 **无需拆下车轮，除非需要同时更换制动液。**

制动片外侧： 通过轮辋中的切口目视检查。

制动片内侧： 从举升后的车辆的下方目视检查。

在没有任何辅助工具的情况下，无法看到后桥（在安装有车轮的情况下）上的内侧制动片，或者只能部分看到。

可以使用一个镜子作为辅助工具 **-箭头-**。

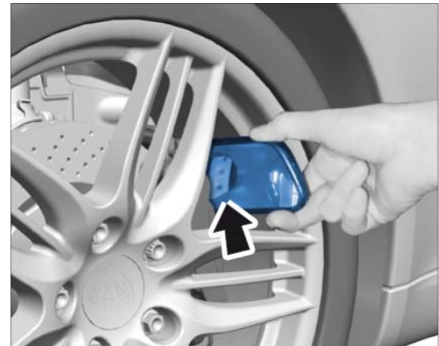

检查制动片（见图示）

在保养过程中采取的步骤：

举升车辆 → 4X001N 举升车辆。

拆卸车轮 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。

检查制动片厚度以确定是否有磨损。 如果在目视检查之后怀疑有磨损，则必须测量其厚度。

检查制动片的厚度

检查盘式制动器衬块的厚度



警告

安装质量不好的制动片

- 制动距离延长
- 制动片磨损更严重

→ 只能使用保时捷零件目录中列出的规定类型的制动片。


→ 在制动片磨损警告指示灯亮起时更换制动片，并且不得迟于每个轴上的制动片残留厚度为 2 mm 时。

→ 达到磨损极限时更换每个轴上的制动片。



信息

- 如果警告灯指示制动片磨损，则还必须更换警告触点（包括引线和插头在内的传感器）。
- 在制动片厚度变为 2.5 mm 之前更换制动片可避免更换警告触点 -~~箭头~~。

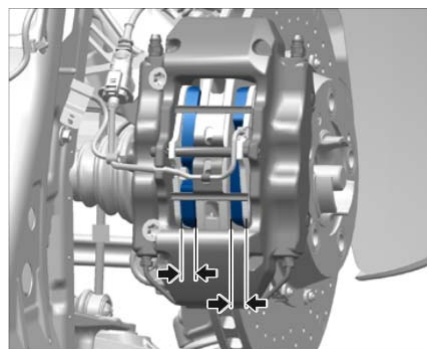

检查制动片的厚度（见图示）

- 如果导线芯部已磨损，必须更换警告触点。
- 但是，如果只有警告触点的塑料件受到磨损，则不需要进行更换。

1. 目视检查制动片是否有磨损。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99