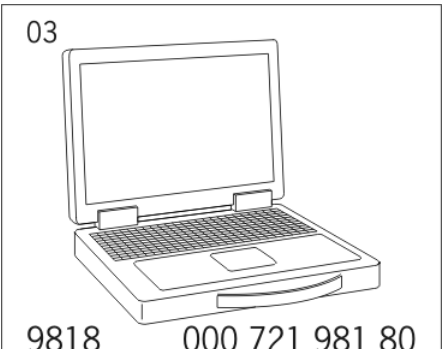


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696855 更换座椅占用检测系统控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

信息



信息

如果必须更换（搭配美国/加拿大/墨西哥国家/地区装备安装）座椅占用检测系统部件，请**务必**将包括衬垫、座椅占用检测系统控制单元和压力传感器垫的维修包**作为一个完整单元进行更换**。

零配件集成在维修包（包括衬垫 -1-、座椅占用检测系统控制单元 -2- 和压力传感器垫 -3-）中，请**务必**将其作为一个完整单元进行更换。

- 1 - 衬垫
- 2 - 座椅占用检测系统控制单元
- 3 - 压力传感器垫



座椅占用检测系统维修包中的零配件


不允许进行**混装**，例如将“旧”压力传感器垫与“新”控制单元混装。

衬垫、压力传感器垫和座椅占用检测系统控制单元由制造商一起进行校准，因此只能作为一个完整单元进行更换。

座椅占用检测系统控制单元**不必**进行编码。


准备工作

1. 拆卸右前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅 - “拆卸” 部分
2. 拆下前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “拆卸” 部分
3. 拆下压力传感器垫。
 - 3.1. 将电气插头 **-2-** 从锁定机构处的压力传感器垫 **-1-** 上松开 (**-A-**) 并拔下 **-B-**。

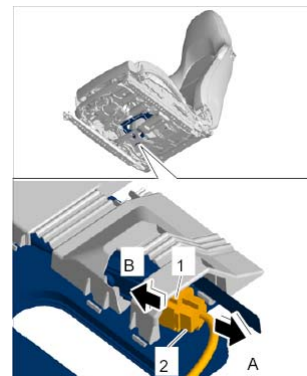

松开并拔下电气插头

- 3.2. 拆下固定卡子 **-1-**。

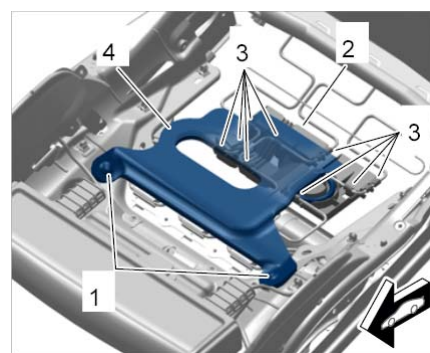


拆卸压力传感器垫

- 3.3. 将固定板 **-2-** 从锁钩 **-3-** 上分离，并将压力传感器垫 **-4-** 导出座椅骨架。

4. 安装压力传感器垫。


- 4.1. 引导压力传感器垫 **-4-** 穿过座椅骨架。
 - 4.2. 将压力传感器垫保持架 **-2-** 放在座椅骨架上，然后接合锁钩 **-3-**。

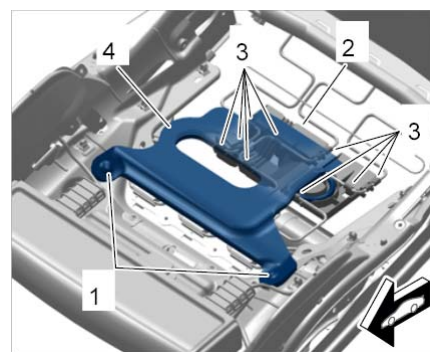

安装压力传感器垫

4.3. 安装固定卡子 **-1-**。

4.4. 通过按压来连接电气插头 **-2-** (**-B-**) 直到其牢固接合。使用锁定机构 **-1-** (**-A-**) 将插头锁定。

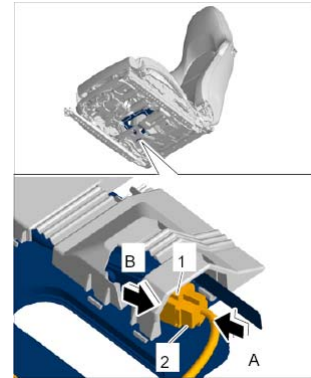

插入并锁定电气插头

5. 安装新的前排座椅衬垫。 → **741019 拆卸和安装前排座椅衬垫 - “安装” 部分**

6. 更换座椅占用检测系统控制单元。 → **696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元**

7. 安装右前排座椅。 → **720119 拆卸和安装前排座椅 - “安装” 部分**

更换座椅占用检测系统控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

→ 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。

→ 确保编程过程中电源不会中断。

→ 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。开启点火装置。

2. 在 **“Diagnostics” (诊断)** 菜单下选择车型。

3. 通过按 **F12** 在概图中 启动控制单元搜索。

- 在“**overview**”（概图）中选择“**Airbag**”（安全气囊）控制单元，然后按 **F12** 继续。



信息

- 无需在此菜单项中输入任何内容。
- 在“**Drive links/checks**”（驱动链接/检查）菜单中选择“**Reset occupant detection learning values on passenger's side**”（重置乘客侧座椅占用检测学习值），然后按 **F12** 继续。
 - 按 **F8** 启动功能
 - 此时将出现消息“**Function has been executed**”（已执行该功能）。按 **F11** 返回。



信息

- 无需在此菜单项中输入任何内容。
- 在“**Drive links/checks**”（驱动链接/检查）菜单中选择“**Re-teach occupant detection learning values on passenger's side**”（重新设定乘客侧座椅占用检测），然后按 **F12** 继续。
 - 按 **F8** 启动功能
 - 此时将出现消息“**Function has been executed**”（已执行该功能）。按 **F11** 返回。
 - 读取故障记忆，必要时将其清除。
 - 执行功能测试：关闭点火开关，然后重新打开。组合仪表中的安全气囊警示灯点亮，并且一定会在几秒钟后再次熄灭。

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

43/08 ZH 7X00

7

2012-4-10

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

退回存在表面缺陷的保修零件 (43/08)

年款:

起始时间 1997



信息

此《技术信息》替换日期为 20011 年 11 月 25 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 981 车型系列。
- ▶ 文档同样适用于以后未在“车辆类型”下方增加附加车型名称的车型。



信息

此《技术信息》替换日期为 2008 年 10 月 22 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 991 车型系列。

车型:

Boxster/Cayman 车型系列

Carrera 车型系列

Cayenne 车型系列

Panamera 车型系列

Carrera GT (980)

关注事项:

对存在表面缺陷的零件进行识别和记录。

情况:

将存在表面缺陷的零件退回保修零件检测中心。



信息

我们的零件制造商和供应商通知我们, 将**不再对存在无法识别的表面缺陷的零件执行分析**。这类零件以后将不能根据保修条款进行处理。

因此, 我们必须指出以下注意事项:

如果由于丢失文档和/或标识, 导致**无法执行追索权或质量保证分析**, 在这种情况下, 我们将保留**受理此类保修**

申请的权利。



信息

保修零件不是废品或无用材料。

一方面，由于可能出现追索权要求（针对零件制造商或供应商），我们会请求您提供零件；另一方面，零件可用于质量保证和监测。

为了确保这类零件得到尽快处理，因此必须遵守以下规定。

所需操作：

对存在外观缺陷的零件进行识别和记录。

此规定**始终**适用于所有存在外观缺陷的保修零件。

记录：

使用**数码相机**拍照和/或录制视频片段，然后将其作为文件附件附加到“PQIS 质量处理流程”。

记录**拆下的零件**。

仅当外观缺陷在已拆下的零件（如起皱的发动机盖）上**看不见或无法证明其存在**时，才提供已**安装**零件的记录。

通过**文本文件**提供有关缺陷的简要说明和信息。

标识：

使用**蜡笔或粉笔、防水彩笔、胶带**等工具清晰地标记相关部件。

识别标记不得**损坏零件或导致零件无法使用**，例如可以使用彩笔标记织物或布料部件。

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAT1, 92AAU1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 980310, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 1997

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99