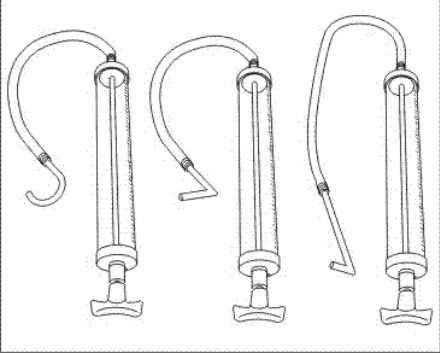


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340135 检查并加满变速箱油

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵	车间设备	WE 1372		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

信息

信息



信息

请仅使用保时捷认可的变速箱油，具体参见《零配件目录》。

准备工作

准备工作

- 提升车辆。
→ *4X00IN 提升车辆*
- 将集油盘放到变速箱下面。

检查并加满变速箱油

检查并加满变速箱油




警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 拧下机油加注口螺钉 **-1-**。

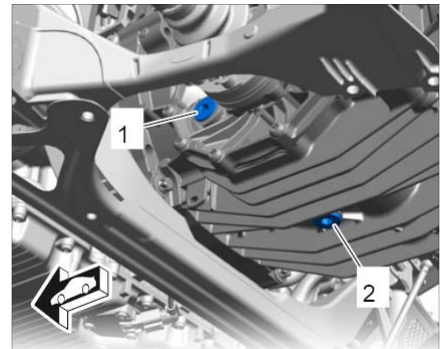

变速箱上的螺塞

- 1.1. 如果变速箱油溢出，则表明油位正确。 在此情况下，继续执行步骤 3。
- 1.2. 如果变速箱油没有溢出，则表明主减速器油位过低。 在此情况下，继续执行步骤 2。
2. 使用 **手动计量泵 WE 1372** 加注变速箱机油至加注口的下边缘。
3. 清洁加注口螺钉，给其加上新的密封环并拧回原位，要拧紧到指定紧固扭矩 [紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\) +/-2 Nm \(+/-1.5 ftlb.\)](#)，直至固定。

后续工作

后续工作

1. 用布或纸擦净变速箱上溢出的机油。
2. 降低车辆。

→ **4X00IN** 提升车辆

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00