

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 6101IN 活动顶篷维修位置


活动顶篷维修位置

将活动顶篷移动到维修位置




信息

为了操作时足以接触到发动机舱，后部活动顶篷撑杆必须处于“维修位置”。

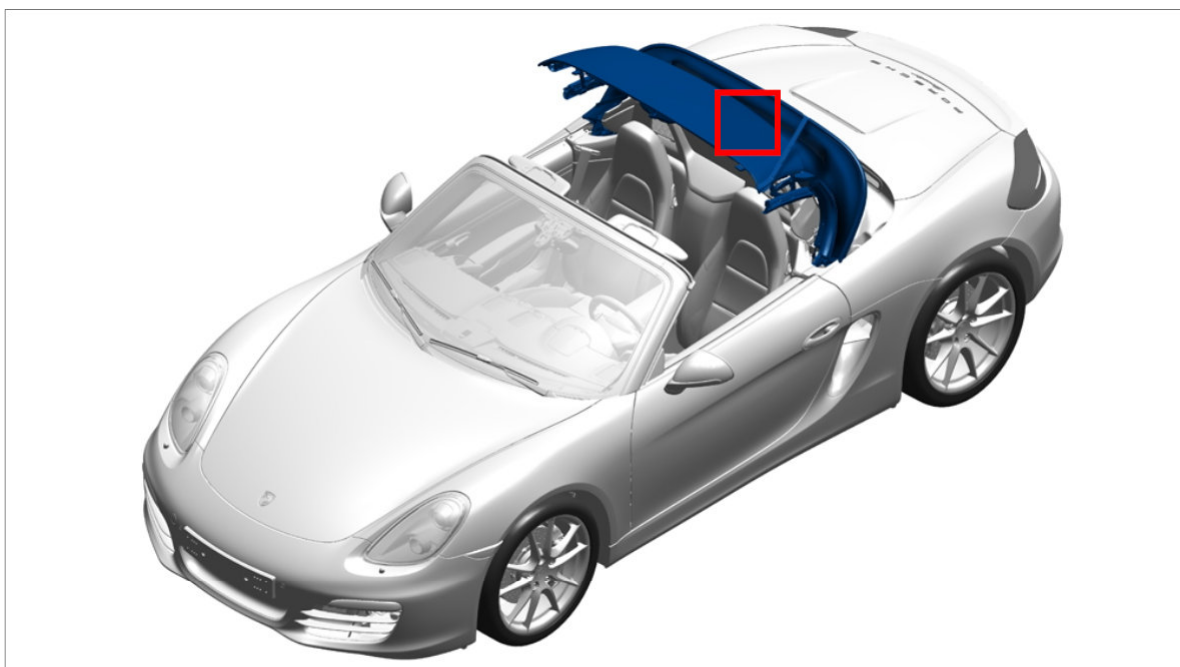


处于维修位置的活动顶篷（整体视图）

1. 将左右挡风板嵌件从翻滚防护杆上拆下。

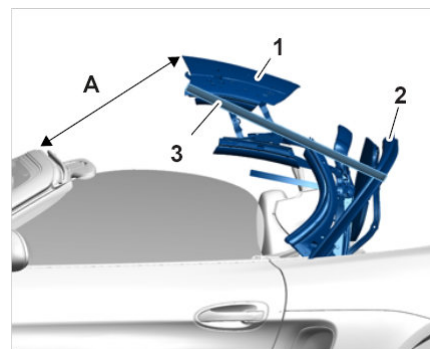


处于维修位置的软篷

2. 打开活动顶篷直至挡风玻璃框和前活动顶篷撑弓之间的尺寸达到尺寸 A（约 100 mm）。
3. 通过翻滚防护杆上的开孔够到张紧绳 -2- 并将其从两侧导向装置 -A- 中松开。

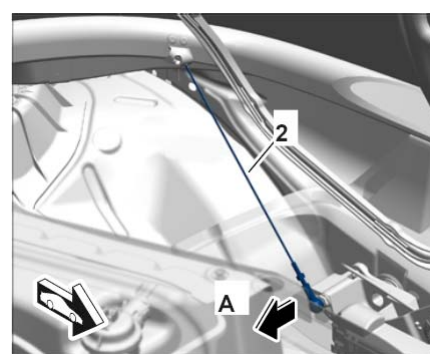


分离张紧绳

4. 打开活动顶篷直至挡风玻璃框和前车顶框架之间的尺寸达到尺寸 A（约 470 mm） -1- 。

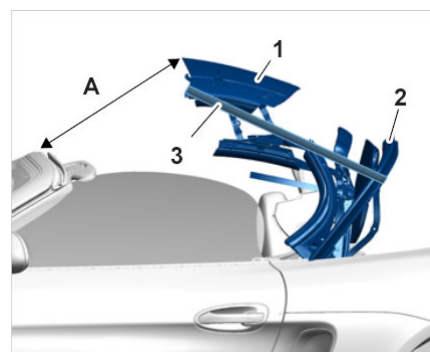

处于维修位置的软篷

5. 在打开后盖的情况下，从外面握住后张力撑弓 -2- 并向上拉。
6. 将束带 -1- 从支座 -A- （位于后张力撑弓 -2- 上）上松开。

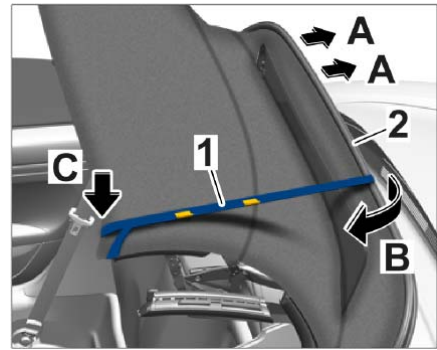


紧固束带

7. 将活动顶篷罩上的束带 **-1-** 拉到左侧活动顶篷尖端 **-箭头 B-** 并绑定 **-C-**。


结束活动顶篷维修位置

1. 分离束带 **-1- (-C-)** 并卡入张力撑弓 **-2- (-A-)** 上的锁销。

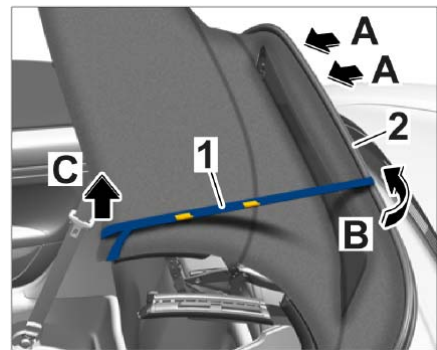

分离束带

2. 将张力撑弓 **-2-** 向后折叠出维修位置并回到原来的位置。
3. 通过翻滚防护杆上的开孔够到张紧绳 **-2-** 并将其卡入两侧导向装置 **-A-** 中。

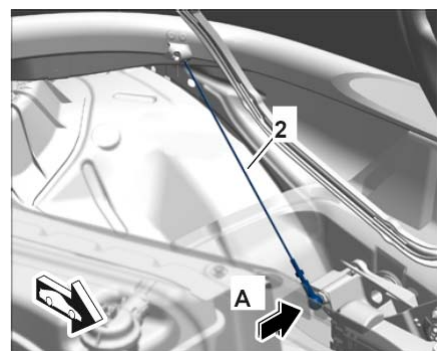

接合张紧绳

4. 关闭活动顶篷并安装挡风板嵌件。

981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99