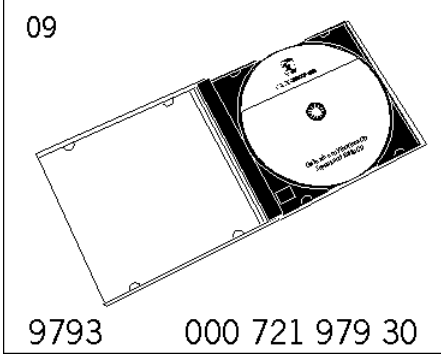


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 645855 消除噪音症状 - 更换电动车窗开关（后视镜开关发出的噪音/SY1412）

工具

名称	类型	编号	描述	
噪音和振动 CD	专用工具	9793		

概述信息

症状

关于后视镜调节开关周围发出噪音的客户投诉。

使用专用工具 **噪音和振动 CD 9793** 可检测出噪音来自后视镜调节开关。

→ 090595 Porsche CD - 用于检查噪音和振动的专用工具

原因和补救措施

原因

在播放音乐或在崎岖不平的路面驾驶时，振动可能会传到开关内的各个部件。

补救措施

更换电动车窗开关。

工具和材料

工具和材料

噪音和振动 CD 9793

零件号：

991.613.15x.0x ¹

名称：

→ 驾驶员侧的开关（电动车窗、车外后视镜）

¹ 使用零配件目录 (PET) 中的车辆识别号可以确定所需的具体部件。

更换电动车窗开关

更换电动车窗开关

→ 645819 拆卸和安装电动车窗开关

开具发票

开具发票

按人工操作为所需的工作开具发票：

- **64581901: 拆卸和安装电动车窗开关**

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Schnell Info

61/12 ZH 6440

6

2012-8-2

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

投诉： 车窗密封条起皱或损坏

年款:

起始时间 2013



信息

- 文档具有有效期。

此快讯的有效期截至 2012 年 10 月 31 日。

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)

关注事项:

车窗密封件

情况:

即将推出更新的软件。

如果在活动顶篷关闭的情况下使用自动车窗降下功能，内部 B 柱的密封条可能会起皱或受损。

补救措施:



信息

⇒ 使用 **PIWIS** 检测仪检测软件版本 **11.100**（于 9 月初推出），可以更改车门控制单元的软件参数。

- 在检测软件推出之前尝试进行修理将无济于事。

⇒ 此外，请通知客户我们近期将出台具体的补救措施。

推出日期:

更新的 **PIWIS** 检测仪检测软件版本 11.100 应于 2012 年 9 月初推出。

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

