

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 648601 检查后窗加热功能

工具

名称	类型	编号	描述	
温度探针	商用工具	Nr.164 Pos.1		

检查后窗加热功能

用温度探针进行检查



信息

- 可以使用带有数字显示屏的温度探针检查后窗加热功能。

温度探针 Nr.164 Pos.1

1. 打开后车窗加热。

传感器的顶端用于测量后窗中心外侧的温度。



测量后窗温度 (以 911 Carrera 为例)



信息

- 在该测量过程中, 后窗上的加热线必须准确地位于传感器顶端的下方!
- 在室温条件下打开加热功能, 经过 2 分钟后, 温度必须升高大约两度!
- 如果显示温度没有升高, 应该根据电路图对故障进行检查!

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

17/14 ZH 6603

6

2014-2-28

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

仅适用于手动变速箱（识别号 480/487）： 投诉“缺少扰流唇” - 在将车辆交付给客户或移交给客户期间 (17/14)

年款:

起始时间 2013

车型:

Boxster (981)/Boxster S (981)

装备:

手动变速箱（识别号 480/487）

关注事项:

前扰流唇（-项目 1- - 也称为前扰流板）

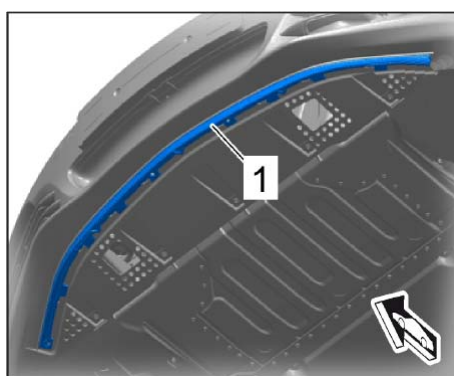


图 1

情况:

从 2013 年 3 月 21 日起，配备手动变速箱的车辆不再使用扰流唇。

如果接到投诉，请将这一情况告知客户。

推出日期:

从 2013 年 3 月 21 日起，生产期间不再使用扰流唇。

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2013

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

