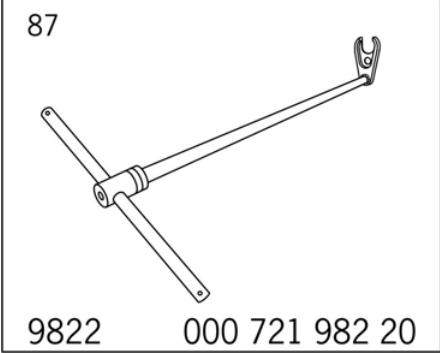


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 874219 拆卸和安装冷凝器/冷凝器管路

工具

名称	类型	编号	描述	
装配工具	专用工具	9822		


准备工作

准备工作

1. 排空制冷剂。 → 870317 排放和加注制冷剂
2. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部

拆卸冷凝器/冷凝器管路

拆卸冷凝器/冷凝器管路

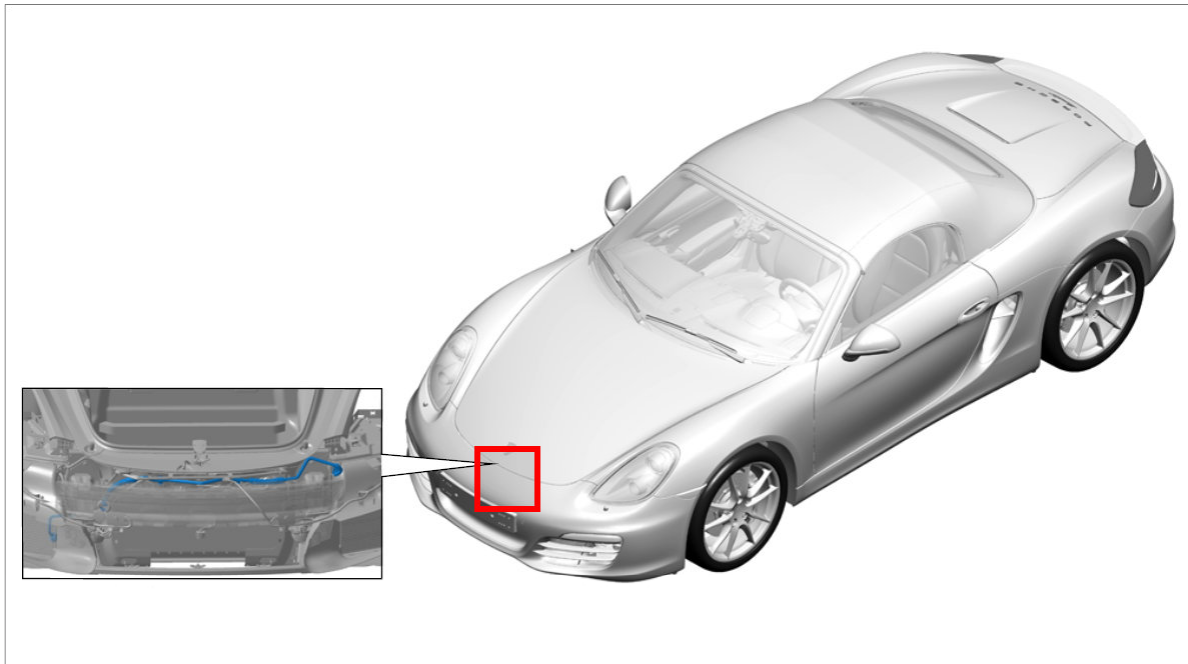

冷凝器/冷凝器管路的安装位置

**警告****制冷剂****● 可能导致冻伤**


- 避免与制冷剂接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 请遵守对配备空调的车辆进行操作及处理制冷剂的安全规定。
- 请遵守抽取和加注系统的安全规定。
- 请遵守修理空调系统和存储配件的说明。

**信息**

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。


松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

1. 断开冷凝器/冷凝器管路。

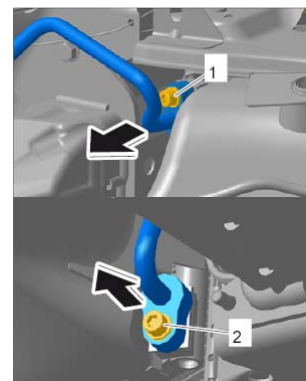

断开冷凝器处的管路

- 1.1. 拧下左侧冷凝器上的上部紧固螺钉 **-1-**。
- 1.2. 将管路从冷凝器连接中拔出 **-箭头-**。
- 1.3. 拧下右侧冷凝器上的下部紧固螺钉 **-2-**。
- 1.4. 将管路从冷凝器连接中拔出 **-2-**。
2. 松开冷凝器/冷凝器管路的支座。

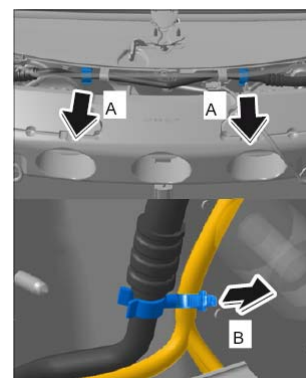

松开管路支座

- 2.1. 打开固定卡子并拔出管路 **-A-**。
- 2.2. 松开管路处的线束 **-B-**。
3. 导出冷凝器/冷凝器管路。
 - 3.1. 将管路滑到左侧。
 - 3.2. 将管路向上送。
4. 更换 O 形环。

安装冷凝器/冷凝器管路

安装冷凝器/冷凝器管路

**信息**

松开或拧紧制冷剂管路以及管路接头时，如有可能，务必使用专用工具 **装配工具 9822** 顶住。

松开或拧紧与空调部件（例如冷凝器）连接的制冷剂管路时，请务必用尺寸为 **21** 的开口扳手顶住。

**信息**

重新安装该部件前，请更换制冷剂管路上的 **O** 形环。

使用冷冻机油润湿制冷剂管路的 **O** 形环。


在拆卸期间，使用合适的塞子封闭所有管路和连接。

应在即将进行安装之前才打开管路和连接的塞子。

1. 导入冷凝器/冷凝器管路。

1.1. 从左侧导入管路，然后将其引导到右侧，至右侧冷凝器的下部连接处。

2. 拧入冷凝器/冷凝器管路并拧紧。

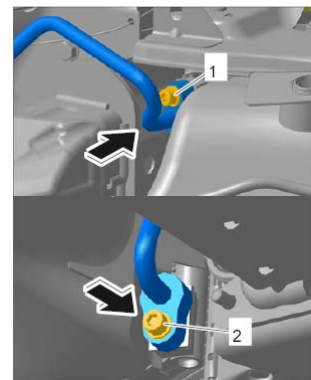


拧入管路

2.1. 将管路连同**新 O 形环**一起滑到两个冷凝器的连接处 **-箭头-**。

2.2. 拧入紧固螺钉 **-1 和 2-** 并拧紧至 。

3. 固定冷凝器/冷凝器管路。

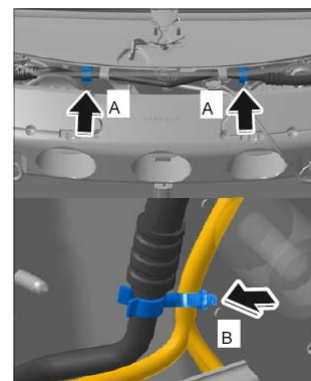

固定管路

3.1. 将管路插入托架 **-A-**，然后闭合托架直至其牢固接合。

3.2. 卡入线束 **-B-**。

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
2. 加注制冷剂。 → **870317** 排放和加注制冷剂

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

技术信息

Service

43/08 ZH 9X00

9

2012-4-10

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

退回存在表面缺陷的保修零件 (43/08)

年款:

起始时间 1997



信息

此《技术信息》替换日期为 20011 年 11 月 25 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 981 车型系列。
- ▶ 文档同样适用于以后未在“车辆类型”下方增加附加车型名称的车型。



信息

此《技术信息》替换日期为 2008 年 10 月 22 日的 TI。
相比先前《技术信息》的**变更/增补**:

- ▶ 文档现适用于 991 车型系列。

车型:

Boxster/Cayman 车型系列**Carrera 车型系列****Cayenne 车型系列****Panamera 车型系列****Carrera GT (980)**

关注事项:

对存在表面缺陷的零件进行识别和记录。

情况:

将存在表面缺陷的零件退回保修零件检测中心。



信息

我们的零件制造商和供应商通知我们, 将**不再对存在无法识别的表面缺陷的零件执行分析**。这类零件以后将不能根据保修条款进行处理。

因此, 我们必须指出以下注意事项:

如果由于丢失文档和/或标识, 导致**无法执行追索权或质量保证分析**, 在这种情况下, 我们将保留**受理此类保修**

申请的权利。



信息

保修零件不是废品或无用材料。

一方面，由于可能出现追索权要求（针对零件制造商或供应商），我们会请求您提供零件；另一方面，零件可用于质量保证和监测。

为了确保这类零件得到尽快处理，因此必须遵守以下规定。

所需操作：

对存在外观缺陷的零件进行识别和记录。

此规定**始终**适用于所有存在外观缺陷的保修零件。

记录：

使用**数码相机**拍照和/或录制视频片段，然后将其作为文件附件附加到“PQIS 质量处理流程”。

记录**拆下的零件**。

仅当外观缺陷在已拆下的零件（如起皱的发动机盖）上**看不见或无法证明其存在**时，才提供**已安装**零件的记录。

通过**文本文件**提供有关缺陷的简要说明和信息。

标识：

使用**蜡笔或粉笔、防水彩笔、胶带**等工具清晰地标记相关部件。

识别标记不得**损坏零件或导致零件无法使用**，例如可以使用彩笔标记织物或布料部件。

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAT1, 92AAU1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 980310, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 986310, 986311, 986320, 986321, 986330, 986331, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991610, 991611, 991620, 991621, 996110, 996111, 996120, 996121, 996210, 996211, 996310, 996311, 996410, 996411, 996420, 996421, 996430, 996431, 996440, 996441, 996450, 996451, 996610, 996611, 996620, 996621, 996630, 996631, 996650, 996651, 996810, 996811, 996820, 996830, 996840, 996841, 996850, 996851, 996880, 996890, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997820, 997830, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 1997

C00, C02, C05, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C98, C99

技术信息	Service	9
	25/14 ZH 9X00	

2014-5-5

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

有关“接头”的零配件要求 - 新维修概念： 信息、所需详细信息和接头搜索 (25/14)

年款:

起始时间 2003

车型:

所有 Macan 车型

对于其他某些车型系列也有效 - 如果使用了相同接头

关注事项:

整体车辆电气系统

情况:

Macan 的上市引入了用于处理“接头”配件需求的新维修概念。

下面提供与可用于搜索所需接头的各个选项有关的信息。

推出日期:

现货供应（2014 年 4 月 7 日）或者在 Macan 上市时一起推出。

概述:

- 客户登录注册客户的“TKR - 接头”主页:

	请参见步骤 → 1.
--	----------------------------

- 首次订购接头前所必需的详细信息:

	请参见步骤 → 2.
--	----------------------------

- 搜索接头或附件:

	a) 直接输入“保时捷零件号”，参见步骤 → 3.1.
	b)“接头外壳设计”（针式接头插座/插座、公/母以及针数），参见 → 3.2.
	c)“自动视图”中“车辆上的位置”，参见步骤 → 3.3.
	d) 具有所需截面的“维修线路”，参见步骤 → 3.4.

e)“附件”，例如压褶接头或密封件，参见步骤 [→ 3.5.](#)

- 所需解锁工具/专用工具的文档:

请参见步骤 [→ 4.](#)

- 安装说明或“演示视频”（如果有）:

请参见步骤 [→ 5.](#)

登录:



信息

为了尽量减少输入和更新帐户数据所需的时间和工作量，对于每个子公司/经销商，请仅申请一个帐户。

1 调用“tkr-connector.com”主页并且通过输入您的“电子邮件地址和密码”登录（→ 图 1）。



图 1

需要的详细信息:



信息

首次订购接头前所需的详细信息

- 在欧盟成员国中必须提供:

- **销售税 (VAT) 识别号** (VAT 识别号, 以国家/地区代码开头, 例如在德国: **DE XXX XXX XXX**) 以及
- **相关的公司法人体制** (例如, Ltd. - 有限公司, PLC - 公共有限公司 ...)

2 必须在“Edit Address”（编辑地址）菜单中输入需要的详细信息:

2.1 在“开始屏幕”上（在客户登录后），切换到“**My Account**”（我的帐户）菜单（-项目 **A-**）。



图 2

- 2.2 在“**My overview**”（我的概况）视图的“**Standard billing address**”（标准帐单地址）部分中，选择“**Edit Address**”（编辑地址）链接（-项目 A-）。

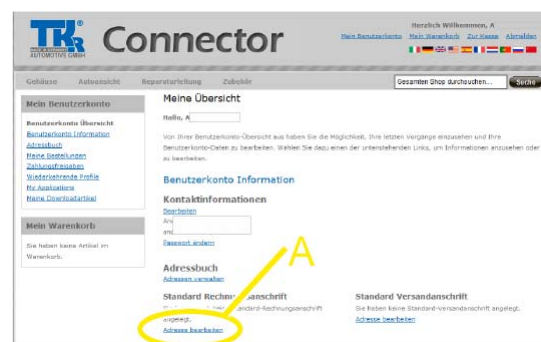


图 3

- 2.3 在“**New address**”（新地址）视图中：

- 转到“**Company**”（公司）字段（-项目 A-），输入公司名称并且包含公司法人体制（例如 Ltd. 或 PLC ...），然后
- 转到“**VAT ID No.**”（VAT 识别号）字段（-项目 B-）并且输入销售税 (VAT) 识别号（通常显示在公司的“Legal notice”（法律声明）或“Address”（地址）部分中）。

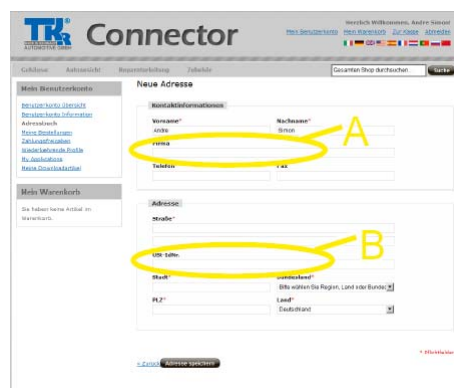


图 4

搜索功能：

- 3 可能的搜索功能：

- 3.1 通过直接在“**Start screen**”（开始屏幕）中输入保时捷零件号。



信息

必须输入保时捷零件号且不含空格或标点符号。



图 5

- 3.2 使用接头外壳设计 (-项目 A-) 进行搜索, 方法是选择
- 针式接头插座或插座,
 - 针 (接头) 数目以及
 - “公”或“母” (-项目 B-)。

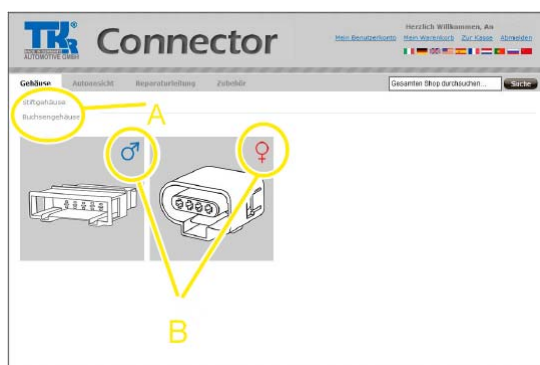


图 6

- 3.3 通过在“Auto view” (自动视图) 中指定车辆上的位置进行搜索 (-项目 A-)。

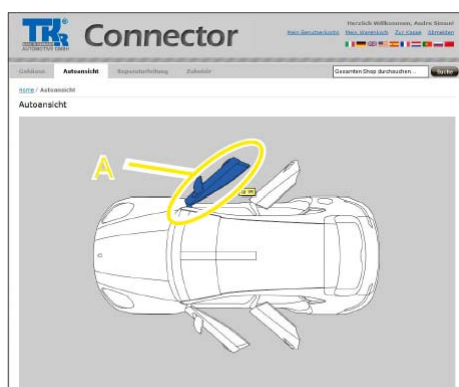


图 7

- 3.4 搜索具有所需截面的维修线路。

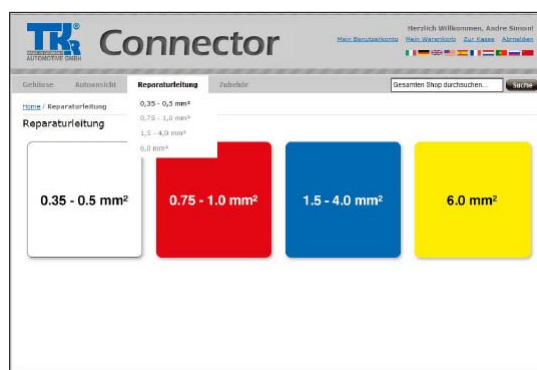


图 8



信息

还在相应接头的相关视图中显示在“匹配项目”的下方 (→ 图 10)。

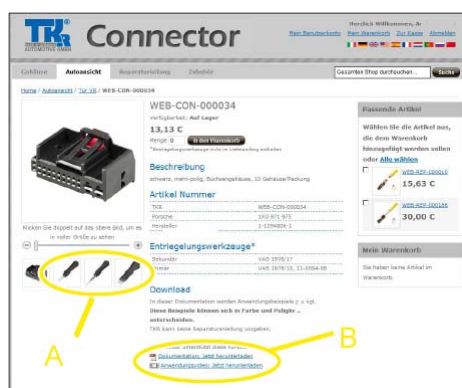


图 10

3.5 搜索附件，例如压褶接头或密封件 (→ 图 9)。

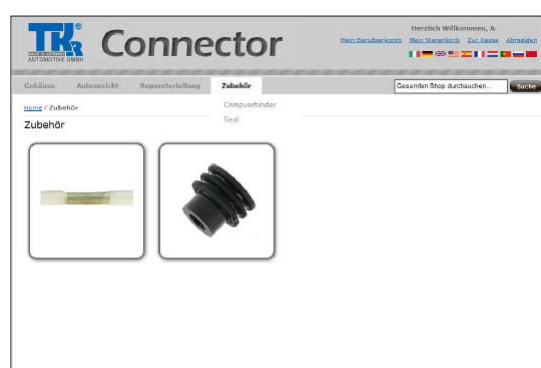


图 9



信息

还在相应接头的相关视图中显示在“匹配项目”的下方 (→ 图 10)。

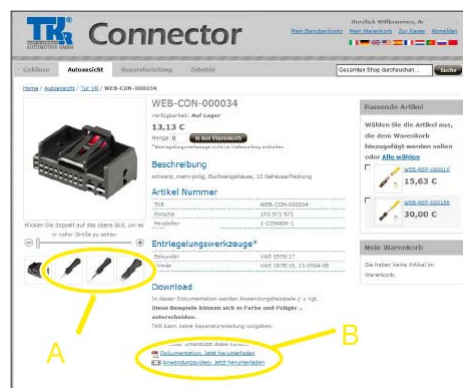


图 10

文档:

- 4 如有必要，将显示具有有关订单号的所需解锁工具/专用工具 (-项目 A-)。

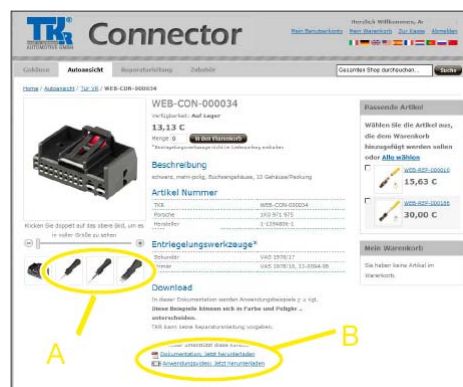


图 10



信息

不能使用“tkr-connector”订购所需专用工具。此处仅显示所需订购号。

必须使用现有针对保时捷专用工具的标准订购流程订购专用工具。

- 5 在某些情况下，将提供安装说明和/或演示视频 (-项目 B-)。

- 显示专用工具和工作步骤的“演示视频”的摘录，请参见 → 图 11。

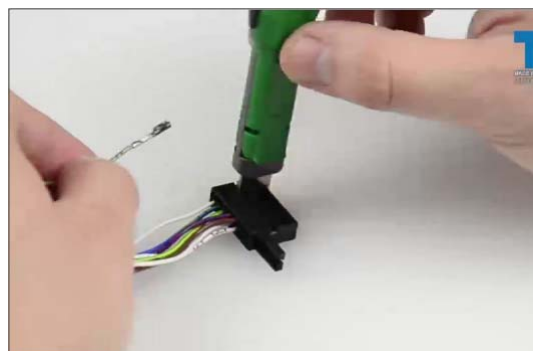


图 11

9PAAD1, 9PAAD7, 9PAAE1, 9PAAE7, 9PAAF1, 9PAAG1, 9PAAG7, 9PAAH1, 9PAAH7, 9PAAI1, 9PAAJ1, 9PAAK1, 9PAAL1, 9PAAL7, 9PAAM1, 9PAAN1, 9PAAP1, 9PAAR1, 9PAAR7, 9PAAS1, 9PAAT1, 918310, 918320, 918330, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAZ1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970740, 970741, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 987110, 987111, 987120, 987121, 987130, 987140, 987141, 987160, 987161, 987180, 987181, 987310, 987311, 987320, 987321, 987330, 987340, 987350, 987360, 987361, 987371, 987381, 987720, 987721, 987740, 987741, 987760, 987761, 987780, 987781, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811, 997110, 997111, 997120, 997121, 997140, 997141, 997150, 997151, 997160, 997161, 997170, 997310, 997311, 997320, 997321, 997350, 997351, 997360, 997361, 997370, 997410, 997411, 997420, 997421, 997430, 997431, 997450, 997451, 997460, 997461, 997470, 997471, 997480, 997481, 997510, 997511, 997520, 997521, 997560, 997561, 997610, 997611, 997620, 997621, 997630, 997631, 997650, 997651, 997660, 997661, 997670, 997671, 997680, 997681, 997720, 997721, 997810, 997811, 997840, 997841, 997850, 997851, 997860, 997861, 997870, 997880, 997881

年款 起始时间 2003

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99