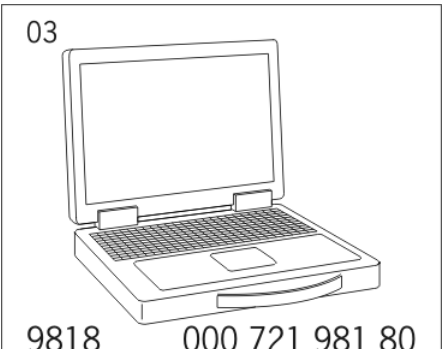


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911055 更换 PCM 3.1 显示屏和操作控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换 PCM 3.1 显示屏和操作控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

- 如果要在车辆中安装新的 PCM/CDR，则必须使用 PIWIS 信息系统中指定的启用代码。
- 您可以从 PIWIS Infosystem 中获得代码，也可以通过指定车辆识别号从进口商处获得代码。
- 在编码过程中，必须保证 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的供电。必须将额定电流至少为 **40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池。
- 优先遵循 **PIWIS 检测仪 II 9818** 说明；如出现不一致，则以这些说明为准。更高的软件版本中可能会有所差异。
- 此处描述的过程是按一般情况编写的；**PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同文本，或者还会显示或需要附加信息步骤。



信息

如果要用新单元更换 PCM 单元，则必须使用**软件更新导航 CD/DVD** 安装导航数据。

- 为使您能够实际安装**软件更新导航数据**，必须从 **PIWIS** 信息系统读取**启用代码**。其他启用代码（如在客户具有适用于欧洲和俄罗斯的导航系统，或客户已获取导航更新的情况下）必须在客户所在地由客户服务人员查询。
- 可从 **PIWIS** 信息系统（电气设备/电子装置信息）读取 **PCM 地图软件版本**。
- 所需的**软件更新导航 CD/DVD** 必须通过 **PET** 订购。
- 切勿将**软件更新导航 CD/DVD** 交给客户。此 **CD/DVD** 仅可与 **PIWIS 检测仪 II 9818** 结合使用。
- 与相应车辆年款对应的**软件更新导航 CD/DVD** 只能用于所需的 **PCM** 系统，例如，如果车辆的年款为 2010，则必须使用针对 2010 年款的 **CD/DVD**。即使提供了针对 2011 年款的 **CD/DVD**，这一点同样适用。
- 每年都必须将基于年款的**软件更新导航 CD/DVD** 在保时捷中心存档。
- 您还可获取对**软件更新导航 CD/DVD** 的详细更改/补充之处。对于旧款车辆，今后也必须使用这些更改/补充之处。例如，如果已经提供了针对 2011 年款的 **CD/DVD**，但是在 2010 版本中发现了一个错误，则必须用针对 2010 年款的已更新 **CD/DVD** 代替针对 2010 年款的旧 **CD/DVD**。《技术信息》中会对这个过程予以声明。
- 您可在
<http://www.porsche.com/germany/accessoriesandservices/porscheservice/vehicleinformation/doc>
中查看当前版本与蓝牙电话兼容性的信息。



信息

无法自动编码时，将根据车辆设备执行手动编码。

1. 更换控制单元。 → **911019 拆卸和安装 PCM 显示和操作控制单元**。
2. 将 **PIWIS** 检测仪连接到车辆并将其启动。 打开点火装置。
3. 选择车型并启动诊断应用程序。
4. 在 **“overview”（概述）** 中选择所需的控制单元 **PCM 3.1**。
5. 选择 **“Maintenance/repairs”（保养/修理）**。
6. 选择 **“Control unit replacement”（控制单元更换）**，然后按 **F12**。
7. 核对底盘号，然后按 **F12**。
8. 此时必须选中 **“Write data”（写入数据）**。然后，按 **F12** 继续，再按 **F8** 开始写入数据。
9. 检测仪将显示信息 **“Data has been written”（数据已写入）**。按 **F12** 继续。

10. 读取故障记忆，必要时将其清除。
11. 在 **“Coding/adaptations”**（编码/自适应）菜单中，选择 **“Automatic coding”**（自动编码），然后按 **F12**。
12. 读取故障记忆，必要时将其清除。
13. 在 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）菜单中，选择 **“Function activation”**（功能启用），然后按 **F12**。
- 13.1. PIWIS 检测仪会显示可能的启用代码。
- 13.2. 使用 PIWIS 信息系统中特定于车辆的代码，单击菜单，输入相关的启用代码，然后按 **F8** 开始编码。
14. 退出 **PCM 3.1** 控制单元。PCM 3.1 退出 **“Service”**（维修）模式。
15. 将**软件更新导航 CD/DVD** 插入 PCM3.1 单元（参见操作说明）。
16. 确认 PCM 单元的消息，根据说明启动 **“update”**（更新）并使其保持运行。
17. 随后，PCM 显示消息 **“Update to version completed successfully”**（版本更新成功完成）。在触摸屏上确认该信息。
18. 检查音频、电话、电视和导航功能（具体取决于车辆装备）。

仅适用于设备变型 XM 收音机

19. 将车辆开到外部自由区域。保持发动机打开。
20. 将收音机调整到电台预览。
21. 致电 1-800-852-9696 与 SiriusXM OEM 呼叫中心联系。在选择菜单中按下按钮 2 以便获得 **“Other enquiries”**（其他查询）。
22. 向客户顾问提供原始和新 PCM 系统的电台 ID/ESN。
23. 在您已成功注册系统后，检查所有 PCM 功能都正常工作。

所有车辆

24. 读取 **PCM 3.1** 系统中的故障记忆。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99