

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0300IN 目视检查：制动管路/制动片/制动盘

信息

制动软管和管路

- 目视检查是否有泄漏、损坏、走线是否正确和是否有腐蚀。

制动系统：目视检查制动片和制动盘是否存在磨损



信息

- 如果警告灯指示制动片磨损，则还必须更换警告触点（传感器，包括引线和插头连接）。
- 在制动片厚度为 2.5 毫米之前更换制动片可避免更换警告触点。
- 如果导线芯部已磨损，必须更换警告触点。
- 但是，如果只有警告触点的塑料件受到磨损，则不需要进行更换。




警告

如果没有及时更换制动片和/或制动盘，则有发生事故的危险。

- 制动效果受到影响将会造成人身伤害和车辆受损。

→ 制动片警告指示灯亮起时必须更换每个轴上的制动片，但不得迟于制动片残留厚度为 2 mm 时。

- 目视检查制动片的磨损情况 -箭头-（磨损极限 2 mm）。→ 463602 检查前制动片的厚度→ 463802 检查后制动片的厚度。

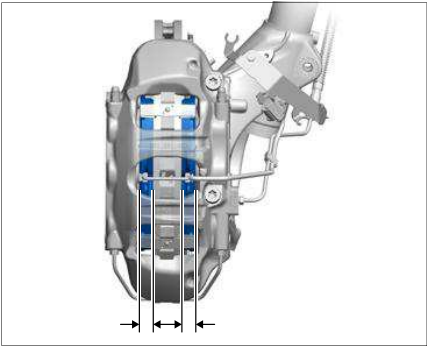

检查制动片厚度

- 目视检查制动盘是否有磨损 → 4600TW 技术数据/制动器磨损限值。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

