

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 463602 检查前制动片的厚度

一般警告注释

一般警告注释



警告

安装质量不好的制动片


- 制动距离延长
- 制动片磨损更严重

- 只能使用保时捷零配件目录中列出的规定类型的制动片。
- 当制动片磨损指示灯亮起时，更换车桥两侧的制动片。



信息

- 如果警告灯指示制动片磨损，则还必须更换警告触点（传感器，包括引线 and 插头连接）。
- 在制动片厚度变为 2.5 mm 之前更换制动片可避免更换警告触点 - 箭头 -。

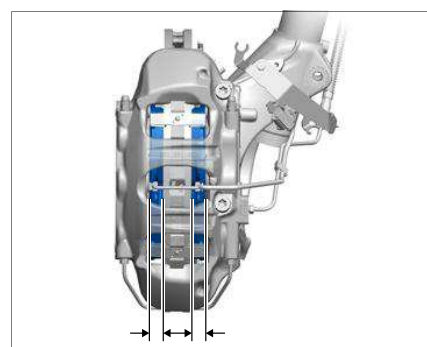

检查制动片厚度

- 如果电线芯已磨损，则必须更换警告触点。
- 但是，如果只有警告触点的塑料件受到磨损，则不需要进行更换。

检查前制动片的厚度


中级保养期间的检查

1. 目视检查制动片是否有磨损。
 - 1.1. **仅在同时更换制动液时：** 在拆卸车轮时，执行目视检查。 → 440519 拆卸和安装车轮



信息

可以使用一个镜子作为辅助工具 - 箭头 -。

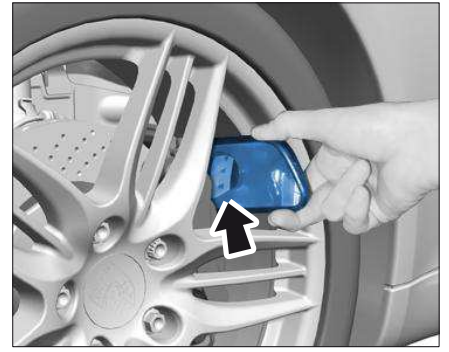

检查制动片

- 1.2. 制动片外侧：通过轮辋中的切口进行目视检查。
- 1.3. 制动片内侧：在车辆举升时，从下方执行目视检查。 → 4X00IN 提升车辆

保养期间的检查

- 1. 举升车辆。 → 4X00IN 提升车辆
- 2. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮
- 3. 目视检查制动片的厚度，以确定磨损程度。可能必须更换制动片。 → 463656 更换前盘式制动器制动片

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99