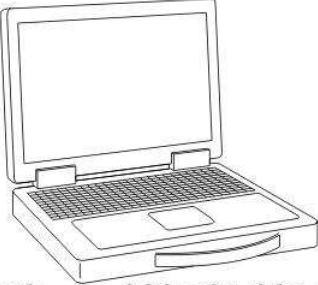


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 468350 打磨驻车制动蹄

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

打磨驻车制动蹄

打磨驻车制动蹄



信息

- 更换制动盘和/或制动器蹄时，必须打磨电子停车制动器 (EPB) 的制动器蹄。
- 打磨仅适用于具有一片制动盘的灰铸铁制动器。
- 不允许打磨 Cayman GT4 上的灰铸铁制动器，因为安装了具有铝制制动盘毂的复合制动盘。
- 不允许打磨 PCCB 制动器的制动盘/制动蹄。
- 必须在将制动蹄片设置为基本设置之后再执行打磨。
- 务必在校准制动蹄片之前对其进行打磨。
- 拆卸/安装制动盘和/或停车制动蹄片时，不必打磨停车制动蹄片。

1. 打磨停车制动蹄片。

1.1. PIWIS 检测仪 II 9818 必须连接妥当并启动。

1.2. 在控制单元概图中选择 “Parking brake” (停车制动器) 。

1.3. 现在必须选择 “Maintenance/repairs” (保养/修理) 。

1.4. 必须选择 “Bedding in” (磨合) 。 按照 PIWIS 检测仪 II 9818 的说明进行操作。

2. 校准电动停车制动器 (EPB)。 → 468316 调整驻车制动蹄

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

