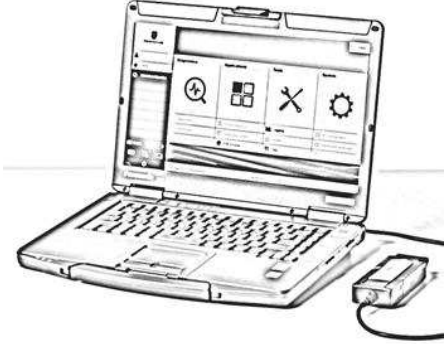


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 870255 更换空调控制

## 工具

| 名称          | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|-------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 3 | 专用工具 | 9900 |    |  |

## 准备工作

### 空调控制装置的准备工作

拆卸和安装空调控制装置。 → 870219 拆卸和安装空调控制装置

## 更换空调控制

### 更换空调控制

注意

#### 电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

在对控制单元进行更换和编程后，必须检查开关控制台编码，必要时对其进行自适应。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并启动。打开点火开关
2. 在需要时选择车型。
3. 在“**overview**”（概图）中选择“**Air conditioning**”（空调）控制单元。按 **F12** 继续。将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
4. 选择菜单中的“**Coding/programming**”（编码/编程）。
5. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（自动编码）。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
6. 检查开关控制台编码，若有必要请对其进行自适应操作。→ 962755 更换开关控制台
7. 现在必须选择“**Maintenance/repairs**”（保养/修理）。
8. 必须选择“**Teach flap servo motors**”（设定活门伺服电机）。按 **F12** 继续。
9. 阅读并按照检测仪上显示的信息和说明进行操作。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。



#### 信息

- 只能在发动机正在运转时执行“压缩机磨合”功能。
  - 有关压缩机试运行的前提条件，请访问 **PIWIS 检测仪 3 9900**，选择空调控制单元中的“**Compressor run-in**”（**压缩机试运行**）功能，然后按 **F1**。
  - 应优先采用 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中的规范，前者要比说明中的规范优先。
  - 如果无法启用**压缩机磨合**功能，则必须首先执行**重置压缩机磨合**功能。
  - 然后再次启动“**压缩机磨合**”功能。
10. 起动发动机。
  11. 必须选择“**Compressor run-in**”（**压缩机磨合**）。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
  12. 如果无法执行压缩机试运行步骤，则必须先执行“**Reset : Compressor run-in**”（重置：压缩机试运行）。
  - 12.1. 此时，必须选择“**Drive links/checks**”（**驱动链接/检查**）。
  - 12.2. 选择“**General**”（一般）。
  - 12.3. “**Reset: Compressor run-in**”（重置：压缩机试运行）。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
  13. 然后再次执行“**Compressor run-in**”（**压缩机磨合**）。
  14. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。
  15. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。

## 启用 Sport Chrono 功能



#### 信息

在配备 **Sport Chrono 套装** 的车辆上，在更换空调控制系统后必须启用 Sport Chrono 功能。

1. 在 PIWIS 信息系统中查找功能启用代码。
  2. **PIWIS 检测仪 3 9900** 必须先连接至车辆，然后才能启动。 打开点火装置。
  3. 选择所需车型。
  4. 用光标键选择“**Air conditioning**”（**空调**）控制单元并按 **F12** 确认选择。
  5. 此时，必须选择“**Drive links/checks**”（**驱动链接/检查**）。
  6. 用箭头键选择“**Function enable**”（**功能启用**），然后按 **F12**。
  7. 在“**Enabling code/Sport Chrono**”（**启用代码/Sport Chrono**）下输入功能启用代码并且按 **F8** 保存输入内容。
- 

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99