Automatyczne projektowanie chwytaków w kontekście zadań

Adam Wolniakowski

Politechnika Białostocka

22 października, 2014

Temat i cel pracy

Automatyczne projektowanie chwytaków w kontekście zadań

Opiekunowie naukowi:

- prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
- prof. Norbert Krüger

Cel pracy: Opracowanie metody automatycznego projektowania chwytaków dla dowolnych obiektów i zadań chwytania.

Motywacja


- Prostsze i szybsze projektowanie chwytaków
- Umożliwienie wdrożenia rozwiązań robotycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
- ▶ Optymalny projekt chwytaka → szybszy czas cyklu → bardziej ekonomiczna produkcja



Zakres pracy


- Opracowanie metryki opisującej jakość chwytaka
- Parametryzacja szczęk chwytaka dwupalcowego
- Zbadanie wpływu zmiany parametrów na jakość chwytaka – symulacja
- Zintegrowanie systemu oceny jakości w pętli optymalizacji
- Optymalizacja chwytaków w kilku wybranych zadaniach
- Przeprowadzenie eksperymentów weryfikujących opracowaną metodę w praktyce
- Stworzenie bazy danych i aplikacji do wspomagania projektowania
- Wdrożenie opracowanej metody w praktyce

Automatyzacja – według XKCD

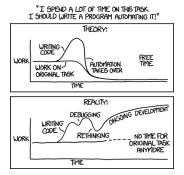


Ukryty tekst: 'Automating' comes from the roots 'auto-' meaning 'self-', and 'mating', meaning 'screwing'.

Idea systemu

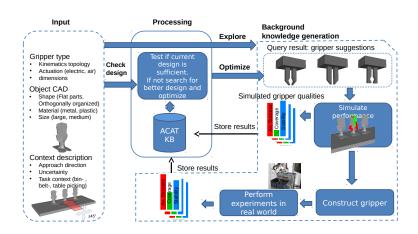

Metoda

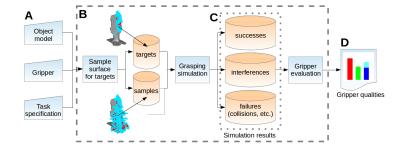

Symulacja

Sercem systemu jest dynamiczny symulator RobWorkSim. Chwytanie może się zakończyć:

- sukcesem
- chybieniem
- ▶ kolizją
- ▶ interferencją
- **>** ...


(Animacje)

Dobry chwyt Zły chwyt Brzydki chwyt

Success ratio

Success ratio jest najbardziej intuicyjnym wskaźnikiem – wskazuje jaki procent prób chwytania zakończył się sukcesem:

$$S = \frac{N_{successes}}{N_{filteredtargets}}$$

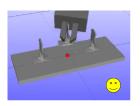




Coverage index

Coverage index wskazuje na objętość przestrzeni udanych chwytów pokrywającej chwytany obiekt przy użyciu danego typu chwytaka:

Wskaźnik ten oblicza się:

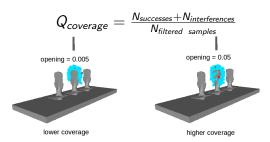


Wrench indices

Wrench indices wskazują na średnią siłę (moment) zapewniany podczas chwytu – dzięki mocnemu uchwytowi obiekt można poddać większemu przyspieszeniu, a zatem skrócić czas cyklu.

Obliczane są dwa wskaźniki:

- ► Average wrench średnia siła chwytu udanych prób
- ► **Top wrench** średnia siła chwytu 20 % najlepszych prób


Stress index

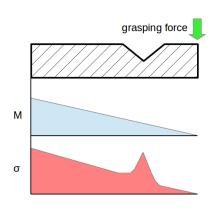

- Stress index wskazuje na wytrzymałość danej geometrii palców
- W optymalizacji wprowadza ograniczenie na minimalną grubość i maksymalną siłę chwytu
- ► Im niższa wartość, tym lepiej!
- lacktriangle Znajdujemy wartość $\sigma_{\it max}$

Robustness index

- Nawet jeśli dana próba chwytu była udana, nie znaczy to, że po uwzględnieniu niepewności związanej z kalibracją i oceną pozycji, uda się powtórzyć dokładnie tę samą akcję
- Każda próba jest sprawdzana ponownie pewną ilość razy, z uwzględnieniem zakłóceń w położeniu pozycji chwytaka i obiektu
- ▶ Robustness index oblicza się: $Q_{robustness} = \frac{N_{perturbed successes}}{N_{successes}}$

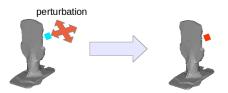

Objective function

Ostatecznie, wskaźnik jakości chwytaka oblicza się jako średnią ważoną poszczególnych wskaźników, z uwzględnieniem funkcji kary związanej z ilością materiału zużytego na wykonanie szczęk:

$$Q = w_{\mathcal{S}} \cdot \mathcal{S} + w_{\mathcal{C}} \cdot \mathcal{C} + w_{\mathcal{W}} \cdot \mathcal{W} - w_{\sigma} \cdot \frac{\sigma_{\mathit{max}}}{\sigma_{\mathit{limit}}} - w_{\mathcal{V}} \cdot \mathcal{V}$$

Eksperymenty

Rotor cap	Dolt object	Cylinder
±45°	±45°	245


Rezultaty



OPTYMALIZACJA

- W oparciu o opracowaną metodę oceny jakości, można wykorzystać różnorakie metody optymalizacji w celu ulepszenia istniejących, bądź wyznaczonych losowo projektów chwytaków
- Konieczne jest wybranie odpowiedniej parametryzacji,
- Zweryfikowanie, czy przebieg funkcji jakości umożliwia optymalizację,
- A następnie wybór odpowiedniej metody optymalizacji


Parametryzacja geometrii szczęk

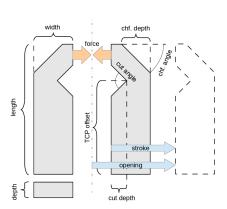

n.	parametr	zakres
1	length	0 ÷ 0.2
2	width	0 ÷ 0.05
3	depth	0 ÷ 0.05
4	chf. depth	0 ÷ width
5	chf. angle	0° ÷ 90°
6	cut position	0 ÷ length
7	cut depth	0 ÷ width
8	cut angle	0 ÷ 180°
9	tcp offset	0 ÷ length
10	stroke	$0 \div 0.1$
11	max. opening	0 ÷ 0.1
12	force	$0N \div 100N$

Krajobraz jakości

Poprzez wybór pewnego punktu początkowego w przestrzeni parametryzacji, a następnie modyfikację poszczególnych parametrów, możemy wyznaczyć wycinki przestrzeni jakości:

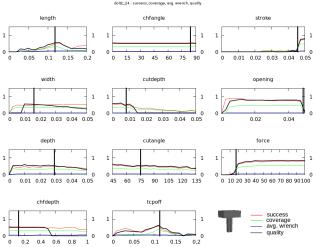

Metoda optymalizacji

Jako metodę optymalizacji wybrano **metodę gradientową**.

Gradient descent

Animacja

Algorytm:

- Wygeneruj punkty w przestrzeni parametryzacji w bezpośrednim otoczeniu punktu początkowego w danym kroku
- Wyznacz przebieg funkcji jakości w poszczególnych wymiarach przestrzeni
- Wyznacz gradient
- Wykonaj krok w oparciu o wyznaczony gradient

Plany na przyszłość

- Wprowadzenie dodatkowych kryteriów jakości (np. alignment, ...
- Rozszerzenie możliwości parametryzacji na inne kształty i typy chwytaków
- ► Stworzenie bazy danych z projektami i rezultatami oceny
- Opracowanie heurystycznej metody szybkiej oceny i optymalizacji na podstawie zgromadzonych danych
- Eksperymenty weryfikujące metodę w praktyce
- Opracowanie aplikacji wspomagającej projektowanie chwytaków
- Wdrożenie opracowanej metody w wybranym zadaniu przemysłowym

Podsumowanie

Koniec

Dziękuję za uwagę!