

Irmgard SCHILLING

Dipl. Ing. Architektin

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
für Immobilienbewertung, zertifizierte Sachverständige DIAZert (F)
Mitglied im Gutachterausschuss am Landratsamt Neustadt an der Aisch
Lehrbeauftragte an der TH WÜ/SW



VERKEHRSWERTGUTACHTEN

i.S.d. § 194 Baugesetzbuch in Verbindung mit der ImmoWertV und der ImmoWertA

über das mit einem Wohnhaus und landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden bebaute
Grundstück **Unterlaimbach 10** in **91443 Scheinfeld**

zum Wertermittlungstichtag, dem 30.01.2026

Verkehrswertgutachten: GA-AGZ/025-237

Az. 2K 36/25

Achtung: Gekürzte Internetversion. Das Vollgutachten kann beim AG Fürth eingesehen werden!



Ansicht Wohnhaus von Osten,
Quelle: eigenes Datenmaterial



landwirtschaftliche Gebäude Ansicht von Westen

Verkehrswert

41.000 €

1. VORBEMERKUNGEN

1.1 Ortsbesichtigung

Am Freitag, den 30.01.2026, von ca. 10 Uhr bis ca. 11.15 Uhr wurde das Grundstück samt baulicher Anlagen von mir besichtigt.

Die Haftung der Sachverständigen Frau Schilling wird auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Es wird ohne weitere Überprüfung von der Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher vorgelegter und dokumentierter Unterlagen ausgegangen.

2. BESCHREIBUNG DES WERTERMITTLUNGSOBJEKTES

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lagemerkmale

Bundesland	Bayern
Regierungsbezirk	Mittelfranken
Landkreis	Neustadt an der Aisch- Bad Windsheim
Ort	VG Scheinfeld, rd. 4.600 Einwohner ¹ , Ortsteil Unterlaimbach 180 Einwohner ²

LAGEBESCHREIBUNG + INFRASTRUKTUR

Unterlaimbach, ein Ortsteil von Scheinfeld liegt im Nordwesten des Landkreises Neustadt a.d.Aisch/ Bad Windsheim zwischen den Naturparks Frankenhöhe und Steigerwald, im Aischgrund.

Unterlaimbach liegt ca. 5 km südlich der Stadt Scheinfeld, 4 km östlich von Markt Bibart, 14 km nordwestlich von Neustadt an der Aisch, ca. 21 km südwestlich der BAB A3 Anschlussstelle Schlüsselfeld, 31 km östlich der BAB A7 Anschlussstelle Uffenheim - Langensteinach entfernt, im südlichen Steigerwald im Regierungsbezirk Mittelfranken des Freistaat Bayerns, unweit der B 8. Der Landkreis ist Mitglied der Metropolregion Nürnberg.

Die Grundversorgung wird mit Lebensmittelgeschäften, Ärzten, Apotheken, sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen in Markt Bibart, Scheinfeld und der Stadt Neustadt a.d.Aisch sichergestellt. Die Bevölkerung findet Zugang zur evangelischen und röm.-kath. Kirche. Alle weiterführenden Schulen, Alten- und Seniorenheime, wesentlichen Behörden, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Mittel- und Oberzentren befinden sich in Scheinfeld, Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim, Höchstadt an der Aisch, Herzogenaurach, Erlangen, Nürnberg und Fürth in einer Entfernung von 3 km - 60 km.

Die Stadt Scheinfeld weist ein aktives Gemeinschafts- und Vereinsleben auf und bietet ein facettenreiches Kultur- und Sportangebot.

VERKEHRSANBINDUNG

Der Flughafen Nürnberg ist mit dem Auto in ca. 60 min. (ca. 60 km), der Flughafen Frankfurt in ca. 2 Std. (ca.170 km) und der Flughafen München in 2,5 Std. (ca. 211 km) zu erreichen.

¹ <https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinfeld>, Einwohnerzahlen - Stand: 31. Dezember 2024. (PDF; 4,1 MB) Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern - Basis: Zensus 2022. In: statistik.bayern.de. Bayerisches Landesamt für Statistik, Juni 2025, abgerufen am 15. August 2025, Zugriff 25.03.2026

² [https://de.wikipedia.org/wiki/Unterlaimbach_\(Scheinfeld\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Unterlaimbach_(Scheinfeld)) ohne Beleg, Stand 2009, Zugriff 25.03.2026

Mit seiner Lage unmittelbar an der B 8 (rd. 750 m) zwischen Neustadt an der Aisch und Kitzingen und Würzburg ist eine gute Anbindung an die BAB A3 Auffahrt Geiselwind (ca. 25 km) im Norden gegeben.

Die Züge der Deutschen Bahn AG können über den Bahnhof Markt Bibart und Neustadt an der Aisch erreicht werden, einer Haltestelle auf der Bahnstrecke Würzburg - Nürnberg und hat somit Anschluss an das Städtedreieck Nürnberg - Fürth - Erlangen.

Neustadt an der Aisch liegt im VGN, dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und ist daher mit Bus, Regionalexpress und S-Bahn an das öffentliche Verkehrsnetz gut angebunden.


In Unterlaimbach verkehrt die Buslinie 141.

2.1.2 Kleinräumige Lagemerkmale

Das Bewertungsobjekt liegt nördlich des Ortszentrums. Aufgrund der Objektlage, direkt im Einmündungsbereich zweier Straßen gelegen, ist die Visibilität gut. Das Zentrum von Scheinfeld und die Läden für den täglichen Bedarf sind mit dem Auto in ca. 5 - 10 min und die Bushaltestelle in Unterlaimbach in ca. 5 min. zu Fuß zu erreichen. Der Bahnhof Markt Bibart liegt ca. 10 min entfernt (Auto).

2.2 Beschaffenheit und Eigenschaften


2.2.1 Lageplan

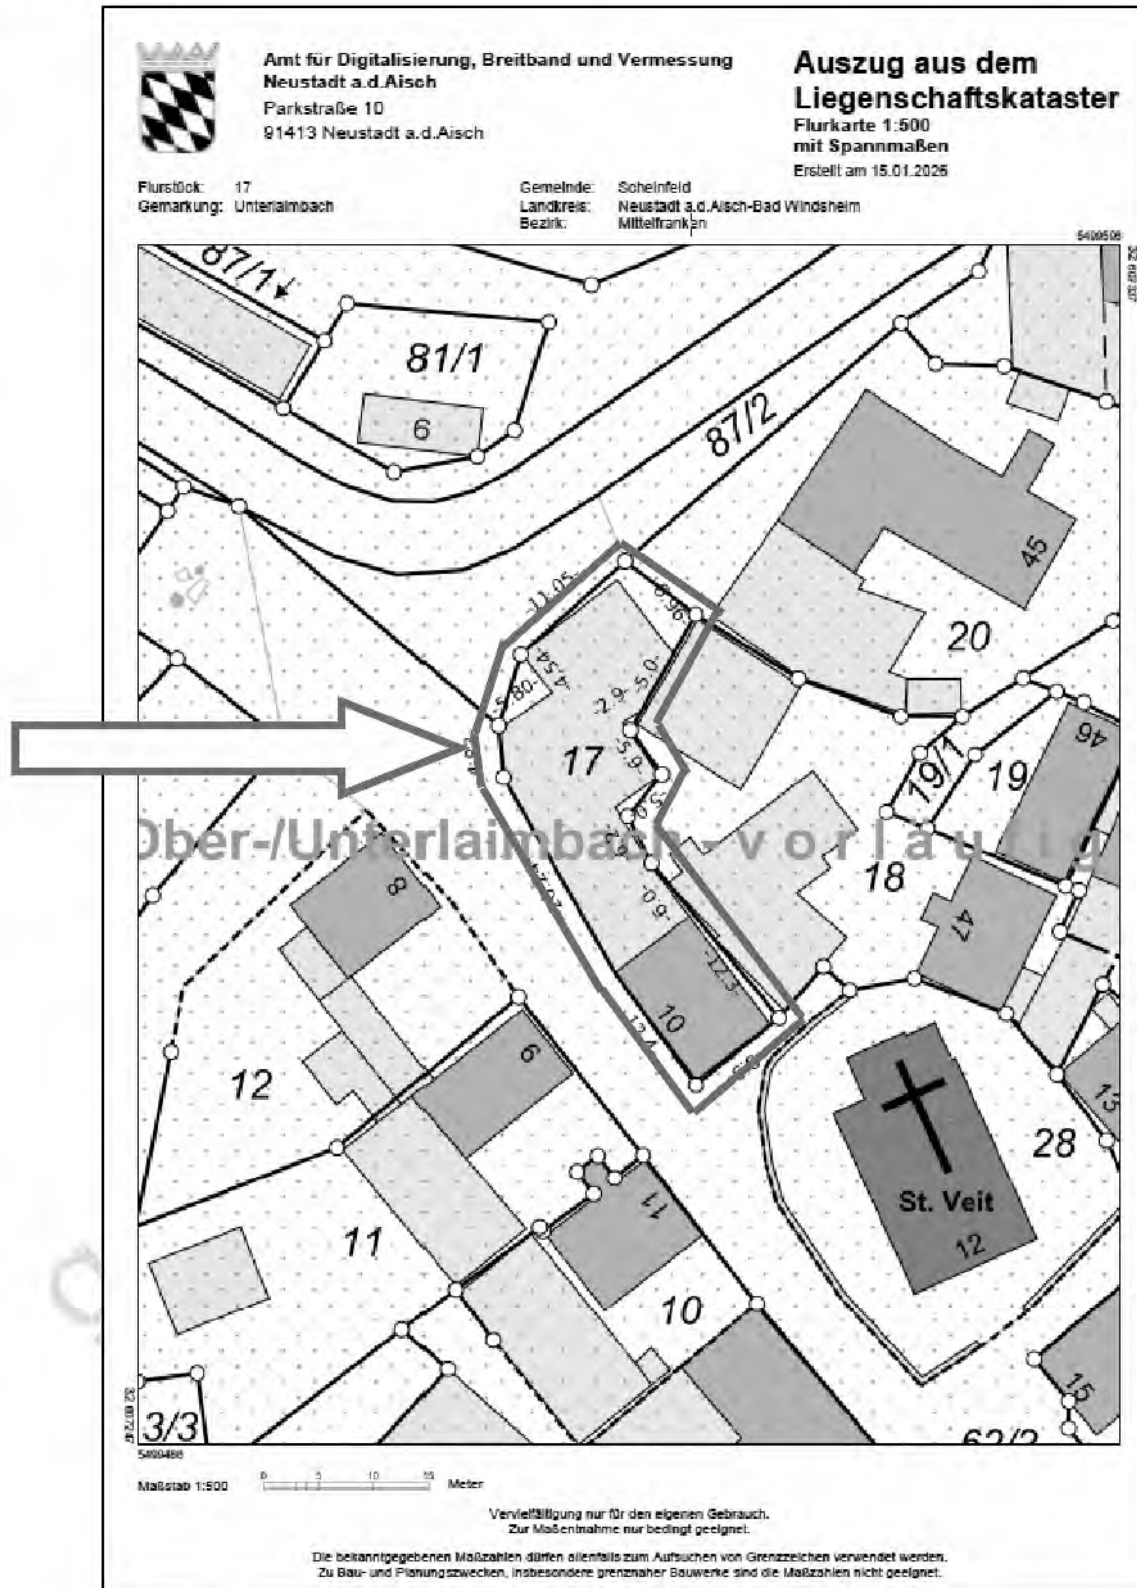

Auszug aus dem Liegenschaftskataster M. 1: 500 (verkleinert)

2.3 Bauliche und sonstige Anlagen

2.3.1 Übersicht Unterlaimbach 10

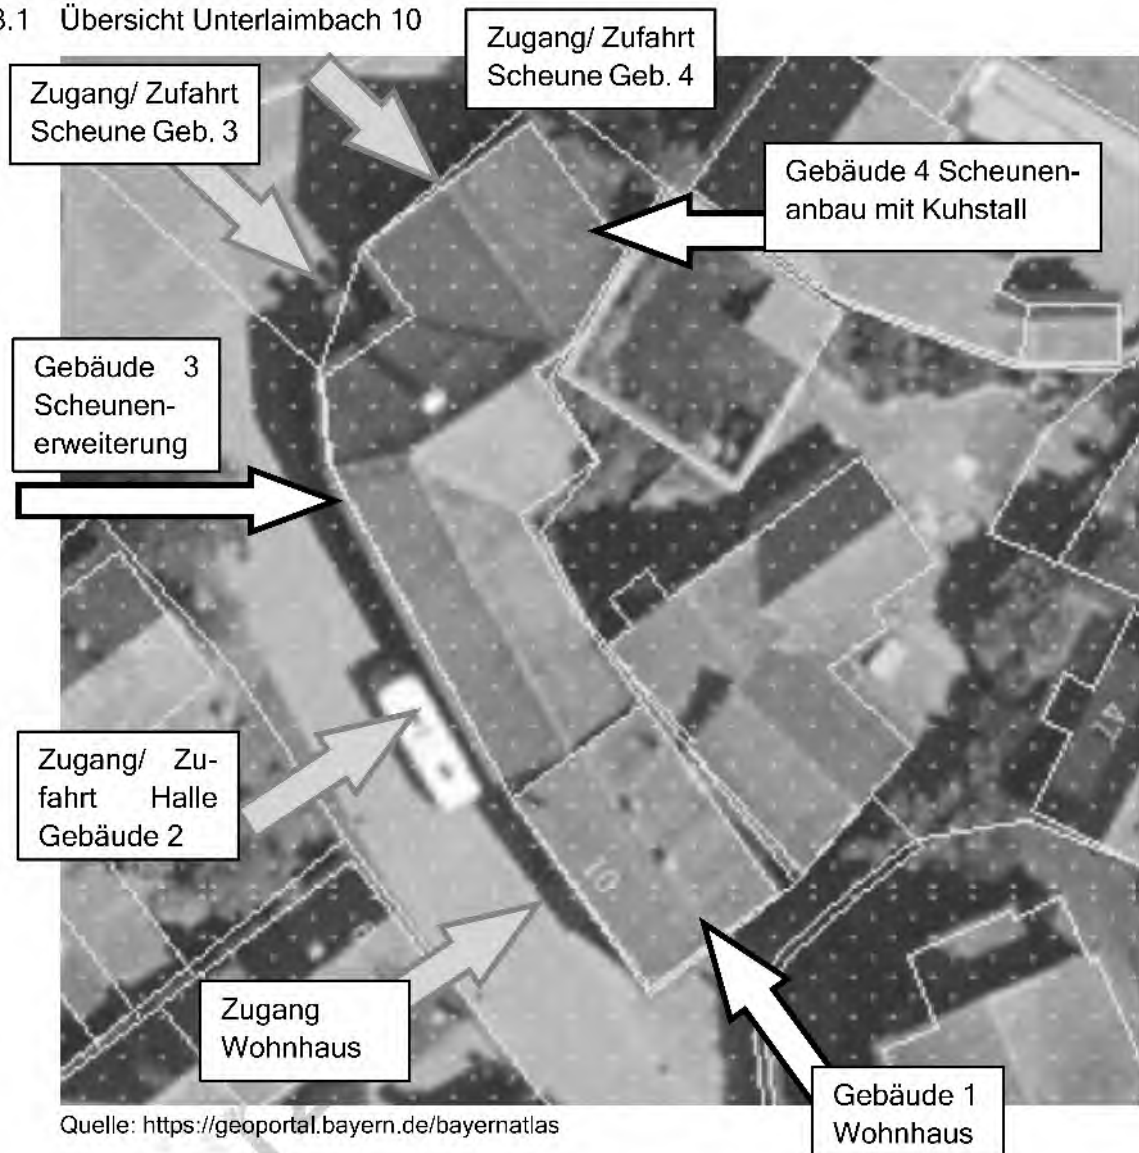

Das Grundstück kann von der Dorfstraße im Westen angefahren (Halle) werden. Weitere Zufahrten erschließen von Nordwesten von der Straße NEA 30 die Scheunenerweiterung und den Scheunen-anbau.

Auf dem Flst. 17 befindet sich ein Gebäudekomplex, bestehend aus Wohngebäude mit Satteldach, traufständig zur Straße errichtet, daran im Nordwesten angebaut die Halle, die Scheunenerweiterung und der Scheunen-anbau dem Straßenverlauf folgend.

2.3.2 Gebäude 1 Wohnhaus

GEBÄUDEART, BAUJAHR, NUTZUNGSEINHEITEN, RAUMAUFTEILUNG

Der Zugang erfolgen direkt von der Dorfstraße von Süden. Das Wohnhaus ist im Westen an die Halle angebaut und steht im Süden und Osten direkt auf der Grenze und augenscheinlich schrägverlaufend im Nordosten ca. 0,5 - 1,00 m von der Grenze entfernt.

Das Wohnhaus ist ein zweigeschossiger Satteldachbau, teilunterkellert mit einem nicht ausgebauten Dachgeschoss. Der Teilkeller - ein alter Gewölbekeller und ein augenscheinlich neuerer Kellerteil befindet sich unter dem Wohnzimmer und Schlafzimmer. Vom Wohnhaus aus können alle Gebäudeteile auf dem Grundstück intern erreicht werden.

Die Oberkante EG-Fußboden liegt ca. 1,20 cm über dem Straßenniveau.

Die Wohnfläche (WFL) im EG beträgt ca. 78 m²

Die Wohnfläche (WFL) im OG beträgt ca. 81 m²

Die Nutzfläche des Kellers beträgt ca. 37 m²

Kellergeschoss (KG), Erdgeschoss (EG), Obergeschoss (OG) und Dachgeschoss (DG) werden über das zentrale Treppenhaus erschlossen.

Im EG befinden sich Treppenhaus mit Eingangsbereich, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Speis, rückwärtiger Flur mit Zugang zu den landwirtschaftliche Betriebsgebäuden (Halle, Scheunen, Stall) und ein Bad.

Im OG befinden sich: Treppenhaus, Flur, möglicherweise insgesamt 4 Zimmer, Abstellraum und ein Bad. Das Bad ist augenscheinlich nur vom Abstellraum aus begehbar.

Das DG ist nicht ausgebaut und wird als Speicher genutzt.

Über dem DG befindet sich ein Spitzboden, ebenfalls als Speicherfläche genutzt.

WESENTLICHE KONSTRUKTIONS- / AUSSTATTUNGSMERKMALE³

Baujahr Wohnhaus ursprünglich um 1848*

Aufstockung um 1953*

Grundrissgestaltung im EG: zweckmäßig und funktional für die ausgeübte Nutzung, Alle Wohnräume sind ausreichend belichtet und belüftet und weisen die erforderlichen Stellflächen auf. Der Grundriss OG kann mangels Besichtigungsmöglichkeit nicht beurteilt werden.

Barrierefreiheit Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten, u.a. Altersstruktur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Objektart) wird in dieser Wertermittlung

³ Angaben nach Augenschein, bzw. vorliegenden Unterlagen

	davon ausgegangen, dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. Allerdings wird das Wohnhaus durch eine gehbehinderte Frau mit Rollstuhl bewohnt. Für die Eingangstreppe ist eine provisorische Rampe vorhanden, die im Bedarfsfall genutzt werden kann.
Fundamente:	nicht einsehbar
Geschosse	Teilkeller, EG, OG und DG
Lichte Raumhöhen	EG: LRH ca. 2,43 m OG: LRH ca. 2,27 m DG: LRH ca. 2,43 m Spitzboden LRH ca. 2,60 m (bis UK First)
Außenwände/Fassade	keine Erkenntnisse, vermutlich Mauerwerk Ziegel*/Naturstein, Putzfassade, Sockel keramisch verkleidet
Innenwände	nicht einsehbar, vermutlich Mauerwerk, möglicherweise Fachwerk
Bodenplatte /Geschossdecken	Bodenplatte: keine Erkenntnisse Bodenplatte Keller: möglicherweise Lehm (nicht erkennbar) Decken über KG keine Erkenntnisse, Gewölbekeller Decken über EG/OG vermutlich Holzbalkendecken, Dämmung letzte Geschossdecke: keine Erkenntnisse, Decken unterseitig Putz und Anstrich, teilweise Holzwerkstoffverkleidung
Dachform/ -konstruktion	Wohnhaus: Satteldach DN ca. 45°, Kamin, keine Dachdämmung*, Spitzboden nicht gedämmt*
Dacheindeckung / -entwässerung	Wohnhaus Biberschwanzeindeckung, außenliegende Dachrinnen und Fallrohre in Metall
Treppen	EG/OG/DG einläufige Holzterasse, Holzgeländer, Holzhandlauf DG/Spitzboden einfache Holzterasse KG/EG augenscheinlich Natursteintreppe
Hauseingang	Eingangstreppe mit 6 Steigungen, Holzhaustüre profiliert, Lichtausschnitt und Ornamentverglasung, kein zeitgemäßer Wärmeschutz, Sicherheitsschließzylinder, Klingelanlage
Nebeneingangstüre	zu den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden: Metall

RAUM AUSSTATTUNG UND AUSBAUZUSTAND

Fenster	Holzfenster vermutlich aus dem Aufstockungsjahr, teilweise noch veraltete Holzfenster, im EG Kunststoffrollläden,
Türen	gemischte Qualitäten, massive Zargen, glatte und kassettierte Türblätter natur/lackiert, teilweise Lichtausschnitt mit Ornamentverglasung
Bodenbeläge	gemischte Qualitäten: Werkstein, keramische, textile und Kunststoffbeläge, Parkett, Nutzflächen: Werkstein, Rohbeton
Wandbekleidung	Putz, Anstrich, Bad und Duschbereich im Schlafzimmer raumhoch rundum gefliest, Küche Fliesenspiegel in Teilbereichen Bad OG augenscheinlich rundum halbhoch gefliest

ALLGEMEINE TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG

Heizung	Ölzentralheizung (Viessmann Interzero 2000), Metallöltank Baujahr 1973, 6000 ltr., Flach- und veraltete Rippenheizkörper in Heizkörpernischen mit veralteten Thermostatventilen, Handtuchhalterheizkörper im Bad. Pelletskaminofen im Wohnzimmer
Warmwasserbereitung	Warmwasserspeicher (elektrisch beheizt?) im Bad EG
Sanitär	EG Bad: Wandhänge-WC, Waschtisch Sanitärkeramik weiß, Badewanne, Dusche mit Glaskabine OG Bad: keine Erkenntnisse, innenliegend (?), (Lüftung?), Stand-WC, Badewanne, Sanitärkeramik weiß Küche: Ausguss Waschküche/Heizung: Waschmaschinenanschluss*, Wasseruhr, -anschluss und -installation augenscheinlich im Keller
Elektroinstallation /	dem Baujahr entsprechende einfache Ausstattung, teilweise veraltete einfache unter- und auf-Putz-Installation und Ausstattung in gemischten Qualitäten, rudimentäre und sparsame Ausstattung, Elektroverteilung und Zähler im Flur OG, z.T. noch Schraubsicherungen, Panzersicherung keine Erkenntnisse, Klingelplatte an der Haustür, Rauchmelder, SAT-Anlage,
Telekommunikation	keine Erkenntnisse
Wärme-/Schallschutz	dem Baujahr entsprechend, Wärmeschutzeinordnung vor 07/ 1977
Energieausweis	wurde nicht vorgelegt

AUSSTATTUNGSSTANDARD: dem Aufstockungsbaujahr entsprechend

BESONDERE BAUTEILE / BESONDERE EINRICHTUNGEN / BESONDERHEITEN

In der anschließenden Halle befindet sich ein Brunnen

ENERGETISCHE SITUATION Die Energieeinsparungsverordnung ENEC 2016 stellt sowohl an Neubauten als auch an Bestandsgebäude hohe Anforderungen an deren energetische Qualität. Die Novelle von 2016 brachte in erster Linie Verschärfungen der Grenzwerte mit sich. Im Rahmen dieses Gutachtens kann nicht beurteilt werden, ob diese gesetzlichen Anforderungen, z.B. zu der Nachrüstpflicht zur obersten Geschossdecke vorgeschriebene Dämmqualität von mindestens 0,24 W/m²K in der Konstruktion und Bauausführung des Gebäudes erfüllt werden. Dies kann nur durch spezielle Begutachtung und Berechnung festgestellt werden, was jedoch nicht Gegenstand dieses Gutachtens ist. (vgl. dazu auch **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**)

GEBÄUDE-/ UNTERHALTUNGSZUSTAND

Hoher Instandhaltungs- und Modernisierungsrückstau
Zustandsdefizite

MODERNISIERUNGEN* / ERWEITERUNGEN*

um 1953*	Aufstockung des Wohnhauses
um 1973/74*	vermutlich Erweiterung des Kellers (Ölheizung/ Öltank) Einbau Heizung, Kamin, Bad OG und Erneuerung der Fenster
um 2003*	Einbau Bad EG
um 2016*	Einbau barrierefreie Dusche und WT im Schlafzimmer EG

Weitere Modernisierungen fanden augenscheinlich nicht statt*. Die tragenden Gebäudeteile resultieren aus dem Ursprungs- und Modernisierungsbaujahr.

ZUSTANDSDEFIZITE ^{4/} FERTIGSTELLUNGSBEDARF


Teilweise veraltete Holzfenster
Witterungsschäden
Putz- und Feuchtigkeitsschäden an Decken, Wänden und Böden
hoher Instandhaltungsrückstau an Decken, Wänden und Böden

⁴ Nachfolgende Aufzählungen nicht abschließend

Schäden am Dach, Dachanschlüssen, Kamin
Feuchtigkeitsschäden am Kamin

2.3.2.1 Pläne

WOHNHAUS LRA SCHEINFELD 105/1953

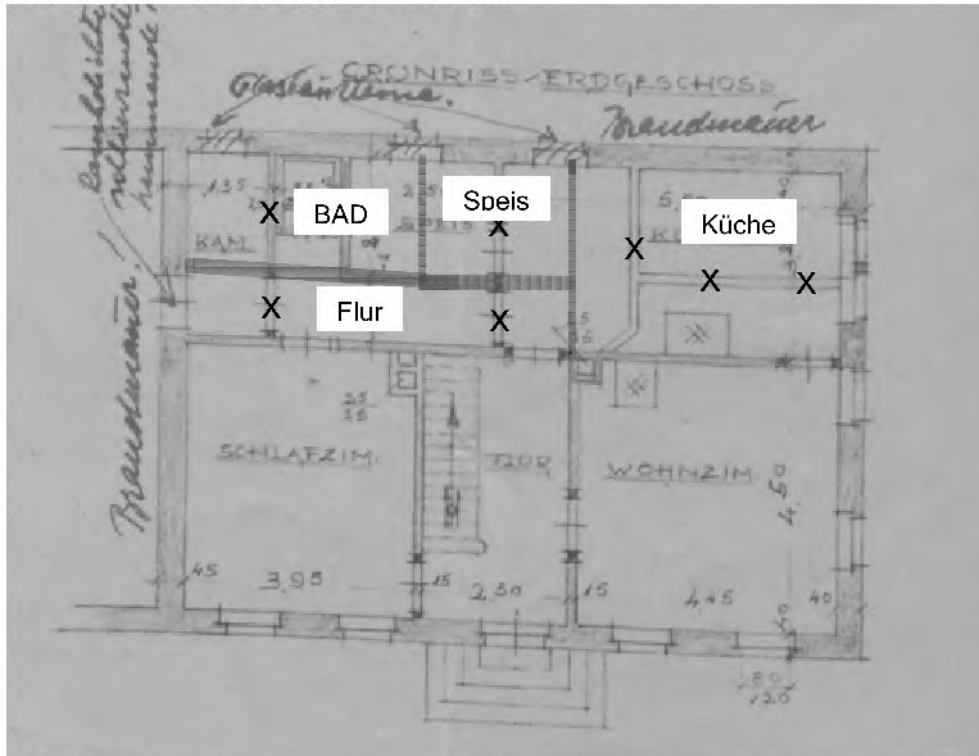

Erdgeschoss

2.3.3 Gebäude 2 Halle

Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude, in der Stallungen für Hühner und Schweine und die Miststatt untergebracht waren. Das Gebäude ist von der Straße ebenerdig anfahrbar.

Inwieweit die Konstruktion noch benutzbar ist, kann hier nicht beurteilt werden, da das Gebäude aufgrund des Zustands, der Vermüllung und Verwahrlosung nicht gefahrlos besichtigt werden konnte. Zum Dachgeschoss gab es keinen Zugang. Zudem weist das Gebäude einen hohen Instandhaltungsrückstau auf.

Es handelt sich um ein 1 ½-geschossiges Gebäude mit Satteldach in Mischbauweise, für Abstell- und Lagerzwecke augenscheinlich nicht mehr geeignet.

Die Nutzfläche beträgt ca. 37 m² im EG

WESENTLICHE KONSTRUKTIONS- / AUSSTATTUNGSMERKMALE (Angaben nach Augenschein, bzw. vorliegenden Unterlagen)

Gebäudeart	Massives Bauwerk,
Baujahr	um 1925*
Grundrissgestaltung:	nicht mehr eindeutig erkennbar, zur Straße hin befindet sich die Miststatt, zur nördlichen Grundstücksgrenze befinden sich die ehemaligen Schweineställe.
Fundamente:	nicht einsehbar
Geschosse	EG, DG
Außenwände	Natursteinsichtmauerwerk
Boden	keine Erkenntnisse, möglicherweise Lehm- und Betonböden,
Decken	keine Erkenntnisse, augenscheinlich Holzbalkendecken, Kappendecken über den Ställen
Dachform/ -konstruktion	Satteldach, Biberschwanzeindeckung, Dachentwässerung Metall,
Türen/Tore/Fenster	einfache Holzschiebetore und -türen, Fensterluken mit Holzläden verschlossen

RAUM AUSSTATTUNG UND AUSBAUZUSTAND

Wandbekleidung teilweise Putz, teilweise Rohmauerwerk

AUSSTATTUNGSSTANDARD einfach, baujahrestypisch, rudimentäre und veraltete Elektroausstattung, Kraftstromanschluss

GEBÄUDE-/ UNTERHALTUNGSZUSTAND

Augenscheinlich verwahrlost, fehlende Instandhaltung, insbesondere der tragenden Bauteile, auffällig

BESONDERE BAUTEILE / BESONDERE EINRICHTUNGEN / BESONDERHEITEN

Augenscheinlich Brunnenanlage (wurde beim Wohnhaus berücksichtigt)

MODERNISIERUNGEN / ERWEITERUNGEN

Keine erkennbar. Die tragenden Gebäudeteile resultieren somit noch aus dem Ursprungsbaujahr*.

ZUSTANDSDEFIZITE / FERTIGSTELLUNGSBEDARF

Hoher Instandhaltungsrückstau und Schäden

Rissebelastung

Schäden an Böden und Wandbelägen

Fehlende Absturzsicherungen

Defekte Dachentwässerung

Für das Gebäude erfolgt keine Zuordnung und kein Berechnungsansatz mehr, da die RND abgelaufen ist, das Gebäude aufgrund der Ausstattung und des Zustands nicht mehr wirtschaftlich nutzbar und somit abrisssreif ist.

2.3.4 Gebäude 3 Scheunenerweiterung

Die Scheunenerweiterung konnte nicht besichtigt werden, da sie nicht zugänglich war. Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude, indem augenscheinlich Stroh und Heu gelagert werden und das als Unterstellhalle für landwirtschaftliche Maschinen dient. Das Gebäude ist von der Straße ebenerdig anfahrbar.

Inwieweit die Konstruktion noch benutzbar ist, kann hier nicht beurteilt werden, da das Gebäude aufgrund des Zustands, der Vermüllung und Verwahrlosung nicht gefahrlos besichtigt werden konnte. Zum Dachgeschoss gab es keinen Zugang. Zudem weist das Gebäude einen hohen Instandhaltungsrückstau auf.

Es handelt sich um ein 1 ½-geschossiges Gebäude mit Satteldach, teilweise mit Zelt-dach, in Mischbauweise, für Abstell- und Lagerzwecke augenscheinlich nicht mehr geeignet.

Die Nutzfläche beträgt ca. 145 m² im EG

Baujahr um 1935*

AUSSTATTUNGSSTANDARD einfach, baujahrestypisch, technische Ausstattung nicht erkennbar

GEBÄUDE-/ UNTERHALTUNGSZUSTAND

Verwahrlost, fehlende Instandhaltung, insbesondere der tragenden Bauteile, auffällig

ZUSTANDSDEFIZITE / FERTIGSTELLUNGSBEDARF

Hoher Instandhaltungsrückstau und Schäden


Rissebelastung

Schäden an Böden und Wandbelägen

Defekte Dachentwässerung

Für das Gebäude erfolgt keine Zuordnung und kein Berechnungsansatz mehr, da die RND abgelaufen ist, das Gebäude aufgrund der Ausstattung und des Zustands nicht mehr wirtschaftlich nutzbar und somit abrisssreif ist.

2.3.4.1 Pläne Scheunenerweiterung (LRA Scheinfeld-45-1935)

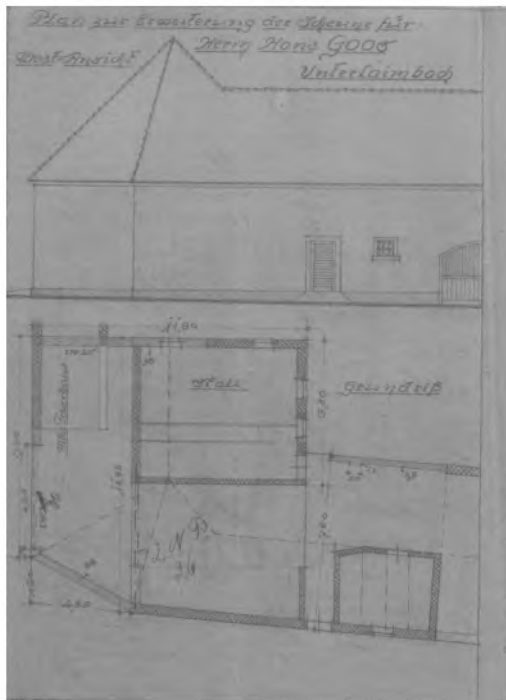

2.3.1 Gebäude 4 Scheunenanbau

Der Scheunenanbau konnte nicht besichtigt werden, da er nicht zugänglich war. Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Betriebsgebäude, indem augenscheinlich Stroh und Heu gelagert werden, das als Unterstellhalle für landwirtschaftliche Maschinen dient und indem sich noch ein Kuhstall befindet. Das Gebäude ist von der Straße ebenerdig anfahrbar.

Inwieweit die Konstruktion noch benutzbar ist, kann hier nicht beurteilt werden, da das Gebäude aufgrund des Zustands, der Vermüllung und Verwahrlosung nicht besichtigt werden konnte. Zum Dachgeschoss gab es keinen Zugang. Zudem weist das Gebäude einen hohen Instandhaltungsrückstau auf.

Es handelt sich um ein 1 ½-geschossiges Gebäude mit Satteldach, teilweise mit Zelt-dach, in Mischbauweise, für Abstell- und Lagerzwecke augenscheinlich nicht mehr geeignet.

Die Nutzfläche beträgt ca. 62 m² im EG

Baujahr um 1952*

AUSSTATTUNGSSTANDARD einfach, baujahrestypisch, technische Ausstattung nicht erkennbar

GEBÄUDE-/ UNTERHALTUNGSZUSTAND

Verwahrlost, fehlende Instandhaltung, insbesondere der tragenden Bauteile, auffällig

MODERNISIERUNGEN / ERWEITERUNGEN

Keine erkennbar. Die tragenden Gebäudeteile resultieren somit noch aus dem Ursprungsbaupjahr*.

ZUSTANDSDEFIZITE / FERTIGSTELLUNGSBEDARF

Hoher Instandhaltungsrückstau und Schäden

Für das Gebäude erfolgt keine Zuordnung und kein Berechnungsansatz mehr, da die RND abgelaufen ist, das Gebäude aufgrund der Ausstattung und des Zustands nicht mehr wirtschaftlich nutzbar und somit abrisssreif ist.

2.3.2 Außenanlagen

Über den Zustand der unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen ist nichts bekannt. An wesentlichen wertrelevanten Außenanlagen wurden zum Stichtag vorgefunden:

- Ver- und Entsorgungsanschlüsse
- Grünflächen

BESCHREIBUNG WEGE UND FLÄCHEN, SONSTIGES

Das Grundstück konnte nicht vollumfänglich besichtigt werden. Es ist fast vollflächig überbaut und steht überwiegend - bis auf kleinere Gebäudebereiche - auf den Grundstücksgrenzen bzw. dicht an diesen (vgl. Lageplan).

3. ABLEITUNG DES VERKEHRSWERT

Nach Würdigung aller mir bekannten tatsächlichen und marktwirtschaftlichen Gesichtspunkte und unter Abwägung aller wertbeeinflussenden Umstände halte ich für das gegenständliche Grundstück einen

Verkehrswert

zum Stichtag 30.01.2026

in Höhe von

41.000 €

(In Worten einundvierzig_tausend EURO)

für angemessen.

Ich versichere das Gutachten parteilos und ohne persönliches Interesse am Ergebnis verfasst zu haben.

Irmgard Schilling

Architektin und ö.b.u.v. Sachverständige



Neuherberg, den 31. März 2026