DM BROADCAST GUINÉE SRL

Radio & Télévision — Solutions clés en main

Intégration audiovisuelle et broadcast

OFFRE COMPLÈTE DE TRAITEMENT ACOUSTIQUE

Traitement acoustique des studios et plateaux du nouveau siège de LGF Média à Bonfi

Plans des trois niveaux, traitement acoustique détaillé local par local, portes insonorisées, électricité, compléments et recommandations, présentation 3D

CLIENT	**GROUPE LGF MÉDIA**
LOCALISATION	Bonfi, commune de Matam – Conakry
OBJET	Traitement acoustique, portes insonorisées, électricité et compléments recommandés des trois niveaux
RÉFÉRENCES	Plans APS (août 2026) · devis DM165/08/2026 complété
MONTANT DE L'OFFRE	**4 122 487 721 GNF TTC**
DATE DU DOCUMENT	27 septembre 2026
RÉFÉRENCE	DM-LGF-BONFI-2026

DM Broadcast Guinée SRL
Directeur général : M. Laurent Koulemou
Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com
dm-broadcast-gestion.netlify.app

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

SOMMAIRE

1. Synthèse **3**

2. Le siège de Bonfi et la répartition des niveaux **4**

2.1 Le bâtiment et les plans du projet 4

2.2 1er étage : radios LGF Pop FM et LGF Fun FM 5

2.3 2e étage : télévision, LGF Talk et rédaction 6

2.4 3e étage : le grand plateau 8

2.5 Points de vigilance 8

3. Traitement acoustique des studios et plateaux **10**

3.1 Principes retenus 10

3.2 Détail par local 10

3.3 Portes insonorisées 14

3.4 Électricité des installations 14

3.5 Compléments recommandés 16

3.6 Récapitulatif 16

4. Nos recommandations **18**

5. Vues 3D des trois niveaux **19**

6. Offre financière **21**

7. Planning et conditions **21**

8. Conclusion et prochaines étapes **22**

Annexe. Rapport de visite de chantier (17 et 18 août 2026) **23**

A.1 Incidences sur les travaux de la présente offre 23

A.2 Rapport de visite de chantier (corrigé) 24

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

1. SYNTHÈSE

Le groupe LGF Média installe son nouveau siège à Bonfi, dans la commune de Matam à Conakry. Le projet réunit sur trois niveaux trois radios, une chaîne de télévision à trois plateaux, une rédaction commune et un grand plateau de spectacle avec public et orchestre. Le présent dossier porte sur le **traitement acoustique** de ces locaux.

DM Broadcast Guinée SRL a établi les plans d'aménagement (avant-projet sommaire d'août 2026) et le devis du traitement acoustique et de l'électricité (**DM165/08/2026**). Le présent document constitue l'**offre complète** : il reprend ce devis local par local, y ajoute les **compléments que nous recommandons** pour que les studios fonctionnent réellement comme des studios (régie du grand plateau, vitrages de contrôle, climatisation silencieuse, signalisation, étude et mesures), et présente les trois niveaux en vues 3D. Les équipements de production télévision et radio font l'objet d'offres séparées.

Niveau	Affectation	Locaux traités acoustiquement
1er étage	Radios LGF Pop FM et LGF Fun FM, restaurant, services	Studio Pop FM, studio Fun FM, régie commune, restaurant
2e étage	Télévision LGF (Talk TV et JT), radio LGF Talk FM, rédaction	Plateau Talk TV, studio Talk FM, régie Talk, plateau JT, régie JT
3e étage	Grand plateau de 196 m² avec scène, orchestre et gradins, régie et nodal, vestiaire	Grand plateau, régie du grand plateau et nodal

4 122 487 721
Offre complète TTC (GNF)

2 453 709 440
Traitement acoustique, 11 locaux, HT

186 250 000
Compléments recommandés, HT

464 400 000
18 portes insonorisées, HT

Ce qu'il faut retenir

Chaque studio et chaque plateau est traité de la même façon : une **isolation** par plaques isophoniques, une **correction** par plaques perforées à relief pyramidal sur les murs et le plafond, et un **sol** en parquet massif posé sur un ragréage résine. Les locaux sont fermés par **18 portes insonorisées industrielles**. L'installation électrique des trois niveaux est reprise entièrement, avec paratonnerre, mise à la terre et parafoudres.


Les régies ont une vue directe sur leurs studios par des vitrages de contrôle. Une seule régie pilote les deux radios du 1er étage ; au 2e étage, une régie pilote LGF Talk TV et LGF Talk FM, et le JT dispose de sa propre régie.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app


2. LE SIÈGE DE BONFI ET LA RÉPARTITION DES NIVEAUX

2.1 Le bâtiment et les plans du projet


Les plans d'avant-projet sommaire (APS, août 2026, échelle 1/100) décrivent trois niveaux aménagés. Le bâtiment se compose d'un bloc principal d'environ 15,5 m × 15,3 m, qui accueille les studios, les plateaux et les services, et d'une aile de circulation et de bureaux d'environ 7,5 m de large, desservie par l'escalier principal. Les plans ci-dessous sont redessinés à partir des plans APS : les surfaces indiquées sont celles des plans d'architecte.

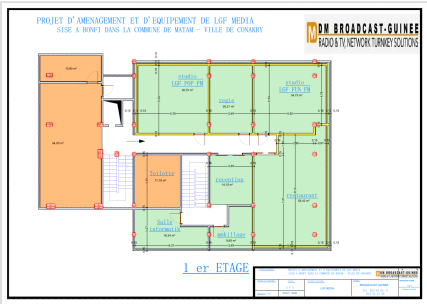

Plan APS du 1er étage

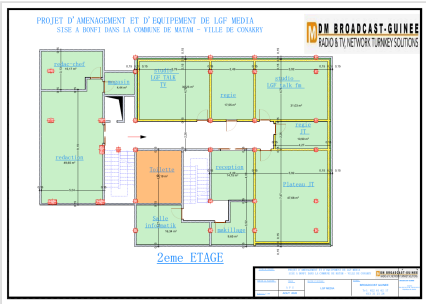

Plan APS du 2e étage

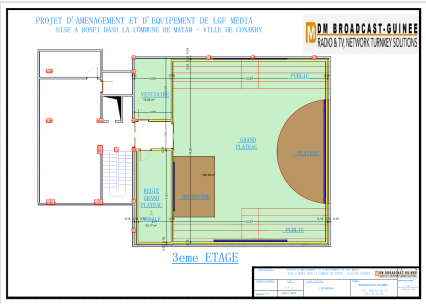


Plan APS du 3e étage

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

2.2 1er étage : radios LGF Pop FM et LGF Fun FM

Deux studios de radio de part et d'autre d'une **régie commune** de 20,21 m², avec un vitrage de contrôle sur chaque studio : un seul technicien peut ainsi réaliser l'une ou l'autre antenne, et les deux studios peuvent se relayer. Le restaurant (55,42 m²) reçoit une isolation simple et un parquet. La réception, la salle informatique, le maquillage et les toilettes complètent l'étage.

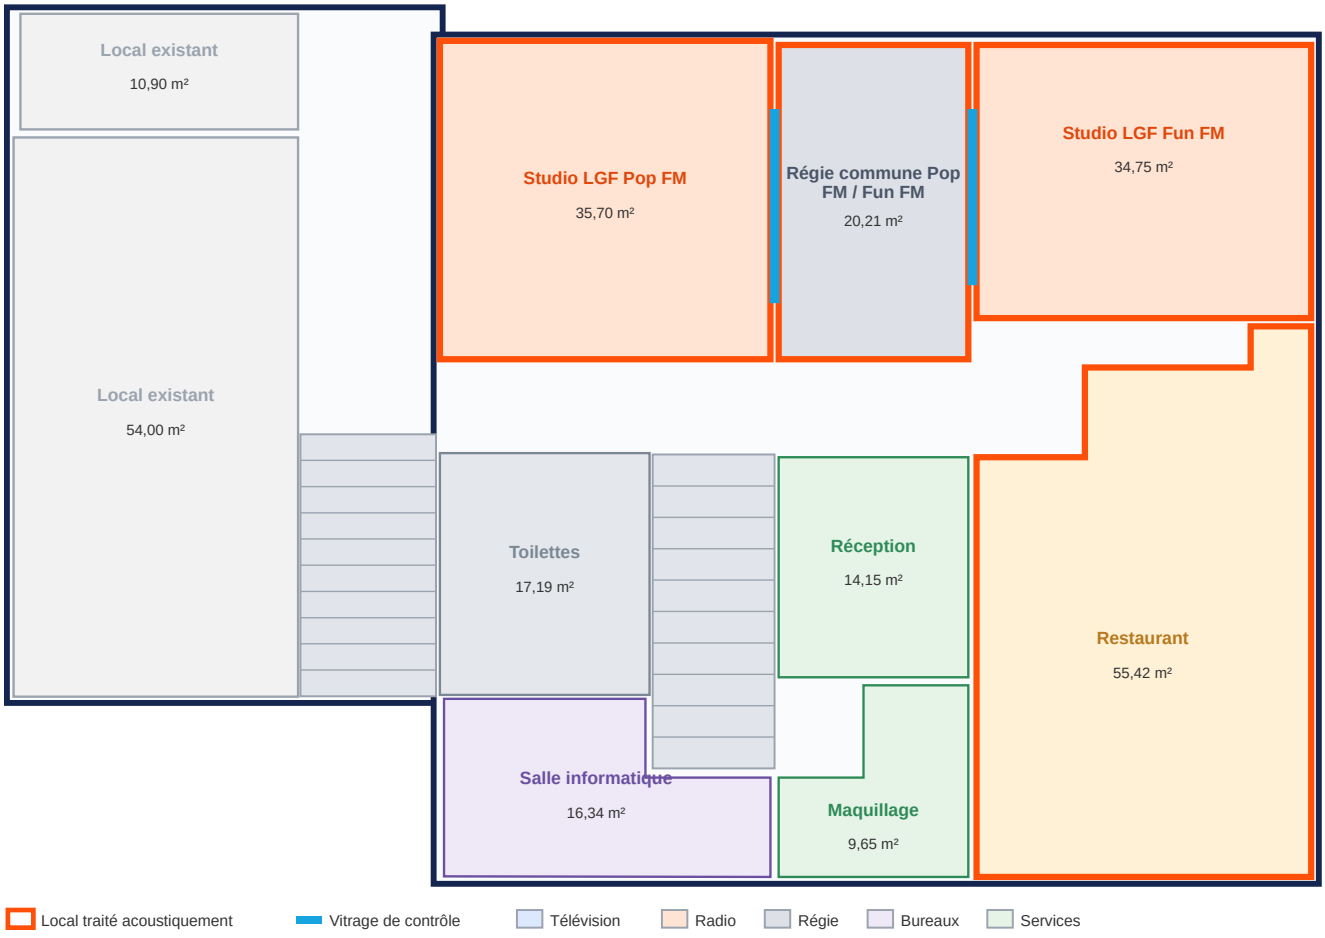


Local	Surface	Traitement acoustique	Montant HT (GNF)
Studio LGF Pop FM	35,70 m²	Isolation, correction, parquet	191 154 800
Régie commune Pop FM / Fun FM	20,21 m²	Isolation, correction, parquet	114 708 520
Studio LGF Fun FM	34,75 m²	Isolation, correction, parquet	189 326 120
Restaurant	55,42 m²	Isolation simple et parquet	196 591 400
Réception	14,15 m²	—	—
Maquillage	9,65 m²	—	—
Salle informatique	16,34 m²	—	—
Toilettes	17,19 m²	—	—

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

2.3 2e étage : télévision, LGF Talk et rédaction

Le **plateau LGF Talk TV** (30,23 m²) et le **studio LGF Talk FM** (31,03 m²) encadrent une régie commune de 17,55 m² : l'émission de débat peut être produite en télévision et en radio en même temps. Le **plateau JT** (47,68 m²) a sa propre régie de 10,90 m², avec vitrage sur le plateau. L'aile gauche accueille la **rédaction** (49,65 m²), le bureau du rédacteur en chef et un magasin.

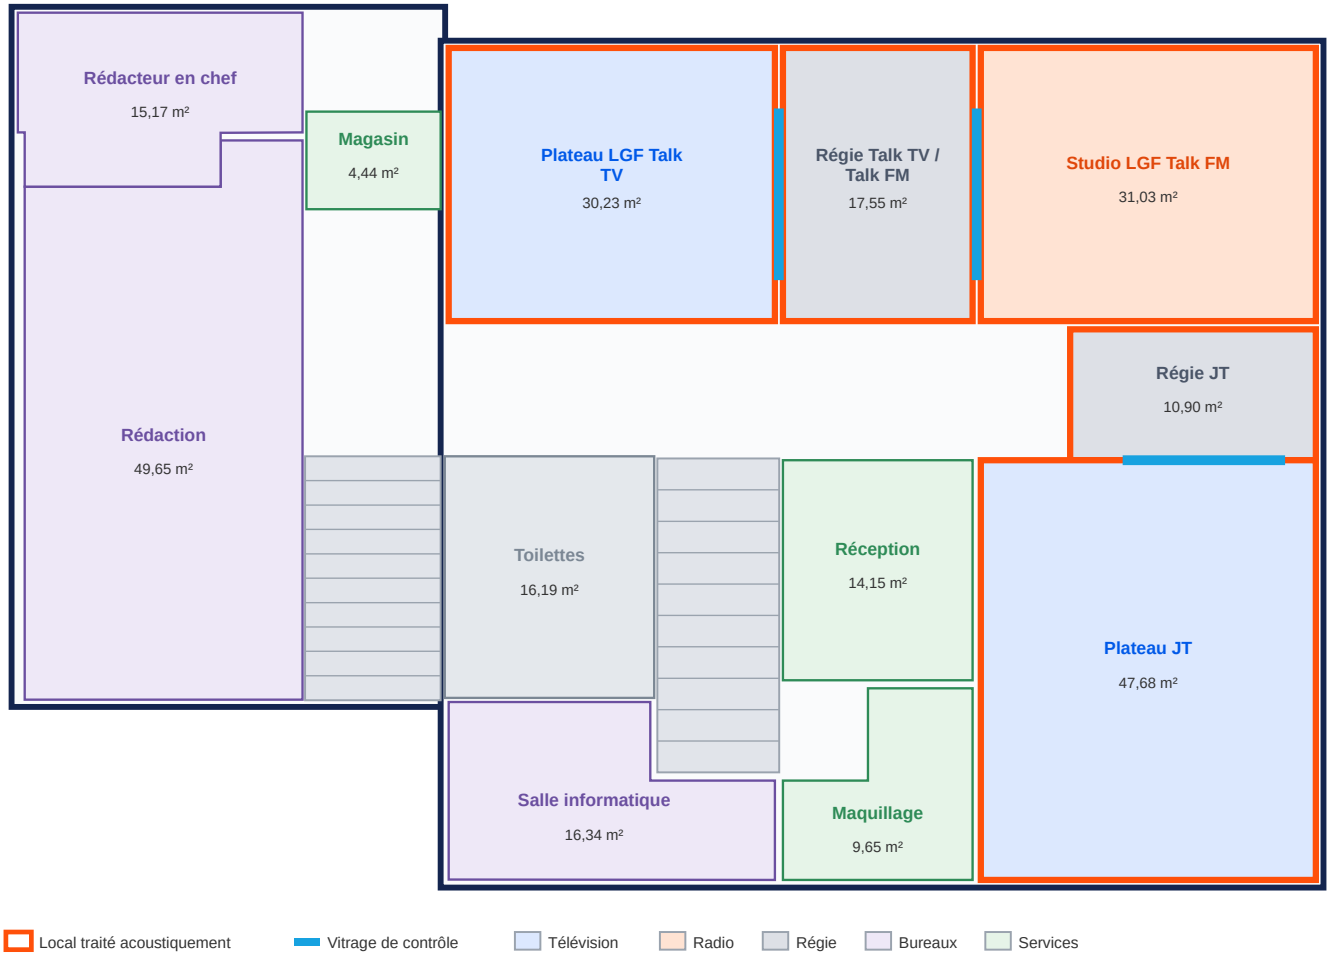

Local	Surface	Traitement acoustique	Montant HT (GNF)
Plateau LGF Talk TV	30,23 m²	Isolation, correction, parquet	178 052 920
Régie Talk TV / Talk FM	17,55 m²	Isolation, correction, parquet	106 796 240
Studio LGF Talk FM	31,03 m²	Isolation, correction, parquet	181 756 360
Régie JT	10,90 m²	Isolation, correction, parquet	79 377 080
Plateau JT	47,68 m²	Isolation, correction, parquet	254 942 600
Réception	14,15 m²	—	—
Maquillage	9,65 m²	—	—
Salle informatique	16,34 m²	—	—
Toilettes	16,19 m²	—	—
Rédaction	49,65 m²	—	—


Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Local	Surface	Traitement acoustique	Montant HT (GNF)
Rédacteur en chef	15,17 m²	—	—
Magasin	4,44 m²	—	—

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

2.4 3e étage : le grand plateau

Le **grand plateau** de 196,39 m² est conçu pour les émissions de divertissement et de spectacle : une scène en demi-cercle devant un mur LED, un espace orchestre et des gradins pour le public de part et d'autre. Il est piloté depuis la **régie du grand plateau**, qui abrite aussi le **nodal** de la station (23,17 m²), avec vitrage sur le plateau. Un vestiaire de 15,09 m² accueille les artistes et les invités.

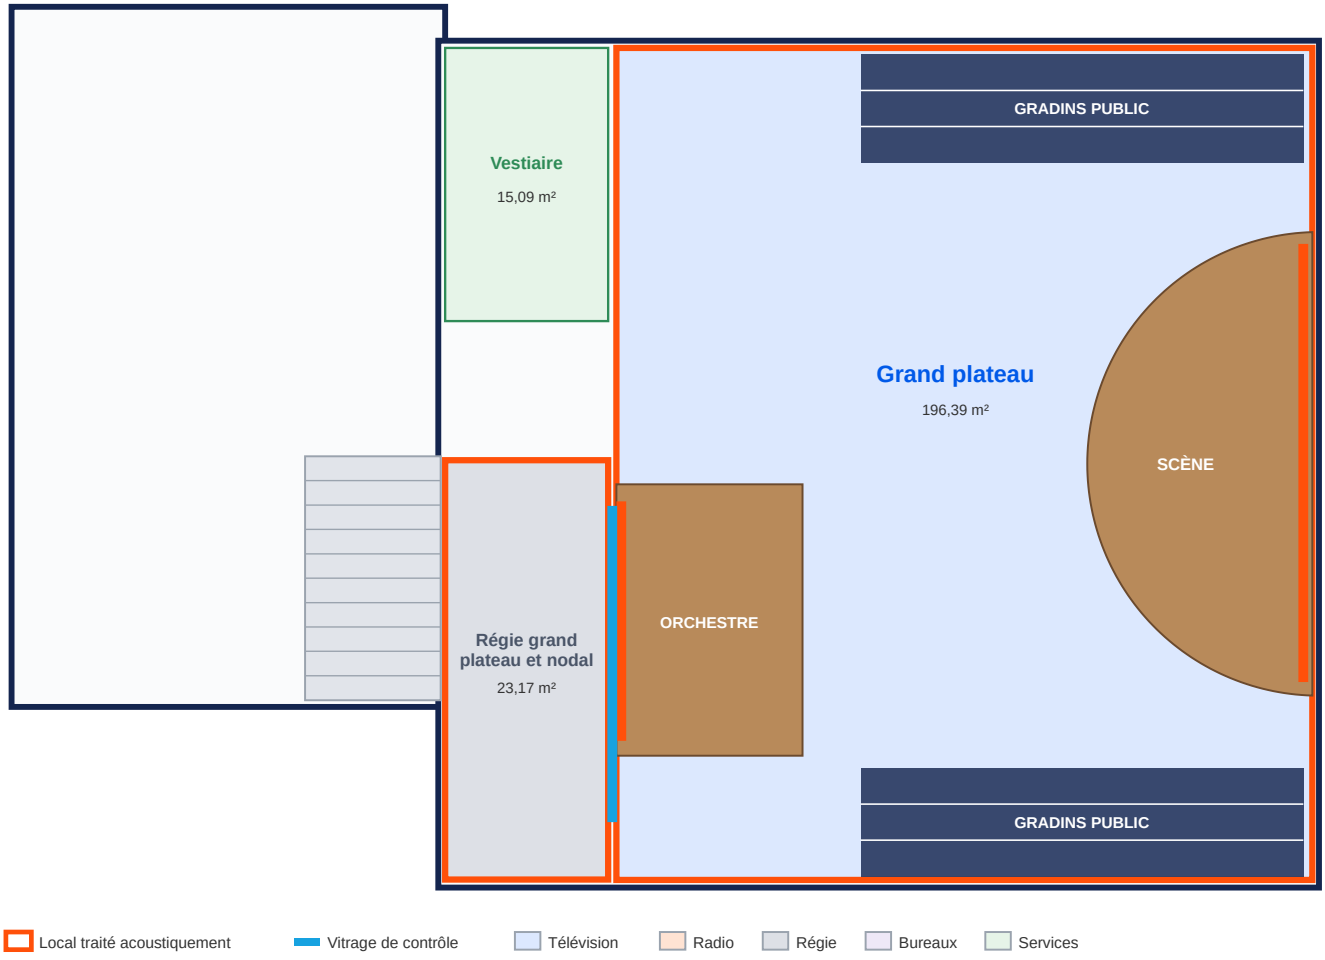

Local	Surface	Traitement acoustique	Montant HT (GNF)
Grand plateau	196,39 m²	Isolation, correction, parquet	829 866 080
Régie grand plateau et nodal	23,17 m²	Isolation, correction, parquet	131 137 320
Vestiaire	15,09 m²	—	—

2.5 Points de vigilance

La lecture des plans fait apparaître quatre points qui conditionnent la qualité acoustique finale. Les trois premiers sont **intégrés à la présente offre** ; le quatrième sera vérifié à la visite technique. Ils sont détaillés au chapitre 4.

- **La régie du grand plateau et le nodal** (23,17 m²) n'étaient pas traités : c'est pourtant là que se mixe le son du grand plateau.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

- **Les vitrages entre les régies et les studios** figurent sur les plans mais n'étaient pas chiffrés : un vitrage ordinaire annulerait l'isolation du mur.
- **La climatisation** de locaux fermés et isolés doit être silencieuse, sinon elle s'entend à l'antenne.
- **Le grand plateau** (près de 200 m² avec public et orchestre) : hauteur sous plafond, charge de la grille d'éclairage et structure du plancher à vérifier.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

3. TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES STUDIOS ET PLATEAUX

3.1 Principes retenus

Élément	Rôle	Où
Plaques isophoniques BA13	Plaques de plâtre à haute densité qui **isolent** : elles empêchent le bruit extérieur d'entrer dans le studio et le son du studio de gêner les locaux voisins.	20 % du plafond et environ 30 % des murs de chaque studio ; totalité du restaurant
Plaques perforées à relief pyramidal	Elles **corrigent** l'acoustique intérieure : les perforations absorbent le son, le relief pyramidal le diffuse. La voix reste nette, sans écho ni résonance.	80 % du plafond et 70 à 80 % des murs
Ragréage résine et parquet massif	Le ragréage à la résine prépare et désolidarise le sol ; le parquet en bois massif apporte un sol chaleureux à l'image et limite les bruits de pas.	Sols des studios, plateaux et régies ; parquet dans le restaurant
Portes insonorisées	Portes industrielles fabriquées au Portugal, avec joints périphériques, pour que la porte ne soit pas le point faible de l'isolation.	15 portes à un battant et 3 à deux battants

3.2 Détail par local

Quantités et prix du devis DM165/08/2026, en francs guinéens hors taxes, complétés par le traitement de la régie du grand plateau, sur le même principe que les autres régies.

Visuel	N°	Désignation	Spécification	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
1ER ÉTAGE — STUDIO LGF POP FM (35,70 m²)							
	A1	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	7,14	660 000	4 712 400
	A2	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	28,56	980 000	27 988 800
	A3	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	27,12	660 000	17 899 200
	A4	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	63,28	980 000	62 014 400
	A5	**Ragréage résine du sol**	Ragréage et traitement du sol à la résine, sous le parquet	m²	35,7	600 000	21 420 000
	A6	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	35,7	1 600 000	57 120 000
Sous-total Studio LGF Pop FM							**191 154 800**
1ER ÉTAGE — RÉGIE COMMUNE POP FM / FUN FM (20,21 m²)							
	A7	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	4,042	660 000	2 667 720

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Visuel	N°	Désignation	Spécification	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	A8	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	16,168	980 000	15 844 640
	A9	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	21,672	660 000	14 303 520
	A10	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 70 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	50,568	980 000	49 556 640
	A11	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	20,21	1 600 000	32 336 000
Sous-total Régie commune Pop FM / Fun FM							**114 708 520**
1ER ÉTAGE — STUDIO LGF FUN FM (34,75 m²)							
	A12	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	6,95	660 000	4 587 000
	A13	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	27,8	980 000	27 244 000
	A14	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	27,504	660 000	18 152 640
	A15	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 70 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	64,176	980 000	62 892 480
	A16	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	34,75	1 600 000	55 600 000
	A17	**Ragréage résine du sol**	Ragréage et traitement du sol à la résine, sous le parquet	m²	34,75	600 000	20 850 000
Sous-total Studio LGF Fun FM							**189 326 120**
1ER ÉTAGE — RESTAURANT (55,42 m²)							
	A18	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs et plafond**	Plaque isophonique BA13 (13 mm) sur l'ensemble des murs et du plafond : isolation simple de la salle	m²	163,49	660 000	107 903 400
	A19	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	55,43	1 600 000	88 688 000
Sous-total Restaurant							**196 591 400**
2E ÉTAGE — PLATEAU LGF TALK TV (30,23 m²)							
	A20	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	6,046	660 000	3 990 360
	A21	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	24,184	980 000	23 700 320

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Visuel	N°	Désignation	Spécification	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	A22	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	28,458	660 000	18 782 280
	A23	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	66,402	980 000	65 073 960
	A24	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	30,23	1 600 000	48 368 000
	A25	**Ragréage résine du sol**	Ragréage et traitement du sol à la résine, sous le parquet	m²	30,23	600 000	18 138 000
Sous-total Plateau LGF Talk TV							**178 052 920**
2E ÉTAGE — RÉGIE TALK TV / TALK FM (17,55 m²)							
	A26	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	3,516	660 000	2 320 560
	A27	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	14,064	980 000	13 782 720
	A28	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	21,282	660 000	14 046 120
	A29	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	49,558	980 000	48 566 840
	A30	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	17,55	1 600 000	28 080 000
Sous-total Régie Talk TV / Talk FM							**106 796 240**
2E ÉTAGE — STUDIO LGF TALK FM (31,03 m²)							
	A31	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	6,202	660 000	4 093 320
	A32	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	24,808	980 000	24 311 840
	A33	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	28,89	660 000	19 067 400
	A34	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	67,41	980 000	66 061 800
	A35	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	31,01	1 600 000	49 616 000
	A36	**Ragréage résine du sol**	Ragréage et traitement du sol à la résine, sous le parquet	m²	31,01	600 000	18 606 000
Sous-total Studio LGF Talk FM							**181 756 360**
2E ÉTAGE — RÉGIE JT (10,90 m²)							

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Visuel	N°	Désignation	Spécification	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	A37	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	2,18	660 000	1 438 800
	A38	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	8,72	980 000	8 545 600
	A39	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	17,631	660 000	11 636 460
	A40	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	41,139	980 000	40 316 220
	A41	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	10,9	1 600 000	17 440 000
Sous-total Régie JT							**79 377 080**
2E ÉTAGE — PLATEAU JT (47,68 m²)							
	A42	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	9,536	660 000	6 293 760
	A43	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	38,144	980 000	37 381 120
	A44	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	36,099	660 000	23 825 340
	A45	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	84,231	980 000	82 546 380
	A46	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	47,68	1 600 000	76 288 000
	A47	**Ragréage résine du sol**	Ragréage et traitement du sol à la résine, sous le parquet	m²	47,68	600 000	28 608 000
Sous-total Plateau JT							**254 942 600**
3E ÉTAGE — GRAND PLATEAU (196,39 m²)							
	A48	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	39,278	660 000	25 923 480
	A49	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	157,112	980 000	153 969 760
	A50	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	73,953	660 000	48 808 980
	A51	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 70 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	172,557	980 000	169 105 860

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Visuel	N°	Désignation	Spécification	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	A52	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	196,39	1 600 000	314 224 000
	A53	**Ragréage résine du sol**	Ragréage et traitement du sol à la résine, sous le parquet	m²	196,39	600 000	117 834 000
Sous-total Grand plateau							**829 866 080**
3E ÉTAGE — RÉGIE GRAND PLATEAU ET NODAL (23,17 m²) — RECOMMANDATION DM BROADCAST							
	A54	**Placo isophonique BA13 (isolation) — plafond**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 20 % de la surface du plafond : isolation	m²	4,634	660 000	3 058 440
	A55	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — plafond**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 80 % du plafond : absorption et diffusion du son	m²	18,536	980 000	18 165 280
	A56	**Placo isophonique BA13 (isolation) — murs**	Plaque de plâtre isophonique BA13 (13 mm) sur 30 % des surfaces murales : isolation	m²	24,72	660 000	16 315 200
	A57	**Placo perforé à relief pyramidal (correction) — murs**	Plaque perforée à relief pyramidal sur 70 % des surfaces murales : absorption et diffusion du son	m²	57,68	980 000	56 526 400
	A58	**Parquet en bois massif**	Fourniture, pose et traitement d'un parquet en bois massif	m²	23,17	1 600 000	37 072 000
Sous-total Régie grand plateau et nodal							**131 137 320**

3.3 Portes insonorisées

Visuel	N°	Désignation	Spécifications (marque / modèle)	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	P1	**Portes insonorisées industrielles, un battant**	Fabrication au Portugal, fourniture et pose	pièce	15	24 650 000	369 750 000
	P2	**Portes insonorisées industrielles, deux battants**	Fabrication au Portugal, fourniture et pose (grands volumes et passage des décors)	pièce	3	31 550 000	94 650 000
Total portes insonorisées							**464 400 000 GNF**

3.4 Électricité des installations

Reprise complète de l'électricité des trois niveaux : câblage, tableaux, protections, prises, éclairage encastré et protection du site contre la foudre.

Visuel	N°	Désignation	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	E1	**Gaine flexible n°25**	pièce	13	250 000	3 250 000
	E2	**Gaine flexible n° 32**	pièce	4	350 000	1 400 000
	E3	**Boîtiers doubles pour cloison en plaques de plâtre**	pièce	296	55 000	16 280 000
	E4	**Câble 3 × 1,5 mm² (couronnes)**	pièce	23	1 350 000	31 050 000

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Visuel	N°	Désignation	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	E5	**Câble 3 × 2,5 mm² (couronnes)**	pièce	21	1 650 000	34 650 000
	E6	**Câble 5 × 16 mm²**	m	154	250 000	38 500 000
	E7	**Fil 1 × 25 mm² (couronne)**	pièce	1	5 500 000	5 500 000
	E8	**Fil 1 × 6 mm² (couronne)**	pièce	1	950 000	950 000
	E9	**Coffret de 36 départ encastré**	pièce	3	500 000	1 500 000
	E10	**Prises encastrées**	pièce	198	55 000	10 890 000
	E11	**Disjoncteur compact**	pièce	1	17 500 000	17 500 000
	E12	**Interrupteurs va-et-vient encastrés**	pièce	98	55 000	5 390 000
	E13	**DPN (10-16-20-25)A**	pièce	127	75 000	9 525 000
	E14	**Disjoncteurs tétrapolaires**	pièce	3	1 050 000	3 150 000
	E15	**Parafoudre 40KV**	pièce	3	3 100 000	9 300 000
	E16	**Disjoncteur tris 63A**	pièce	3	350 000	1 050 000
	E17	**Spots encastré 18W**	pièce	138	150 000	20 700 000
	E18	**Spots encastré 9W**	pièce	32	55 000	1 760 000
	E19	**Goulotte 100 /50**	pièce	11	200 000	2 200 000
	E20	**Peigne électrique**	pièce	28	95 000	2 660 000
	E21	**Adhésif d'électricien**	pièce	2	120 000	240 000
	E22	**Coudes n° 25**	pièce	28	55 000	1 540 000
	E23	**Embout**	pièce	1	550 000	550 000
	E24	**Chevilles et vis**	pièce	14	35 000	490 000
	E25	**Protection du site : paratonnerre et mise à la terre**	pièce	1	25 000 000	25 000 000
Sous-total électricité des installations						**245 025 000**

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

3.5 Compléments recommandés

Ces éléments ne figuraient pas au devis initial. Nous les recommandons pour que l'isolation obtenue par les plaques et les portes ne soit pas perdue par un point faible (vitrage, gaine de climatisation, porte ouverte pendant le direct), et pour garantir le résultat par des mesures.

Visuel	N°	Désignation	Spécifications (marque / modèle)	Unité	Qté	PU (GNF)	Montant (GNF)
	C1	**Vitrages acoustiques de contrôle**	Double vitrage feuilleté d'épaisseurs différentes, incliné anti-reflet, sur cadre désolidarisé : régie ↔ Pop FM, régie ↔ Fun FM, régie ↔ Talk TV, régie ↔ Talk FM, régie JT ↔ plateau JT, régie ↔ grand plateau	pièce	6	16 500 000	99 000 000
	C2	**Traitement acoustique de la climatisation**	Silencieux, pièges à son, manchettes souples et supports antivibratiles pour les 11 locaux traités (les unités de climatisation restent à la charge du client)	forfait	1	45 000 000	45 000 000
	C3	**Voyants « On Air »**	Signalisation lumineuse aux portes des studios et plateaux, commandée depuis les régies : aucune porte ne s'ouvre pendant le direct	pièce	9	1 250 000	11 250 000
	C4	**Étude acoustique et plans d'exécution**	Relevé des locaux, calcul des isolements et des temps de réverbération, plans de pose des plaques	forfait	1	18 500 000	18 500 000
	C5	**Mesures acoustiques de réception**	Mesures avant et après travaux (isolement, bruit de fond, temps de réverbération), rapport remis au client	forfait	1	12 500 000	12 500 000

Total compléments recommandés HT	**186 250 000 GNF**

3.6 Récapitulatif

Poste	Montant HT (GNF)
1er étage	
Studio LGF Pop FM	191 154 800
Régie commune Pop FM / Fun FM	114 708 520
Studio LGF Fun FM	189 326 120
Restaurant	196 591 400
2e étage	
Plateau LGF Talk TV	178 052 920
Régie Talk TV / Talk FM	106 796 240
Studio LGF Talk FM	181 756 360
Régie JT	79 377 080
Plateau JT	254 942 600
3e étage	
Grand plateau	829 866 080
Régie grand plateau et nodal (recommandation)	131 137 320
Traitement acoustique des 11 locaux	**2 453 709 440**
Électricité des installations	245 025 000

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

Poste	Montant HT (GNF)
Compléments recommandés	186 250 000
Portes insonorisées	464 400 000

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

4. NOS RECOMMANDATIONS

En tant qu'intégrateur, nous ne livrons pas seulement des matériaux : nous nous engageons sur le résultat acoustique. Les recommandations ci-dessous sont classées selon qu'elles sont **comprises dans l'offre**, à **vérifier à la visite** ou **à la charge de LGF**.

Recommandation	Pourquoi	Dans l'offre
Traiter la régie du grand plateau et le nodal	C'est l'endroit où se fait le mixage du son du grand plateau : sans correction, l'ingénieur du son entend la pièce et non le programme, et règle mal le son.	Comprise : 131 137 320 GNF HT
Poser des vitrages acoustiques entre régies et studios	Un vitrage simple laisse passer le son : la régie s'entend dans le micro du studio. Deux verres feuilletés d'épaisseurs différentes, inclinés, sur un cadre désolidarisé, conservent l'isolement du mur et évitent les reflets à l'image.	Comprise : 6 vitrages
Rendre la climatisation silencieuse	Dans un local fermé et isolé, le bruit de soufflage devient le bruit de fond principal. Silencieux, pièges à son et supports antivibratiles le ramènent sous le seuil audible.	Comprise pour le traitement ; unités à la charge de LGF
Signaler les directs aux portes	Une porte ouverte pendant le direct annule l'isolation. Le voyant « On Air » commandé depuis la régie protège l'antenne.	Comprise : 9 voyants
Valider par l'étude et les mesures	Les plans d'exécution fixent la pose des plaques ; les mesures de réception prouvent le résultat et servent de référence pour la garantie.	Comprise
Poser le parquet sur ragréage résine partout où il y a des micros	Le ragréage désolidarise le parquet et supprime les bruits de pas et les résonances du plancher.	Comprise dans les studios et plateaux
Vérifier la structure du 3e étage	Le grand plateau reçoit un public, un orchestre, une scène et une grille d'éclairage : la charge du plancher et du plafond doit être validée par un bureau d'études.	À vérifier à la visite
Relever les hauteurs sous plafond	Elles conditionnent la hauteur du plafond acoustique, la place de la grille d'éclairage et le volume d'air de chaque studio.	À vérifier à la visite
Choisir des unités de climatisation silencieuses	Préférer des unités gainables ou murales à faible niveau sonore, avec unités extérieures éloignées des studios.	À la charge de LGF
Prévoir l'équipement des régies et studios	Les équipements de production télévision et radio font l'objet d'offres séparées ; leur implantation est prise en compte dans les plans d'exécution.	Offres séparées


Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

5. VUES 3D DES TROIS NIVEAUX

Les vues ci-dessous montrent chaque niveau en trois dimensions, vu de dessus, les murs coupés à hauteur d'appui pour laisser voir l'intérieur de chaque pièce. Dans les studios, plateaux et régies traités, on distingue le parquet massif au sol, les plaques perforées à relief pyramidal sur les murs (teinte claire) et les vitrages de contrôle entre régies et studios. Le mobilier et les équipements représentés servent à comprendre l'usage de chaque pièce.


Présentation 3D interactive

Le fichier de présentation 3D interactive des trois niveaux est également disponible : il permet de tourner autour de chaque pièce, d'afficher les plafonds acoustiques et de consulter, pièce par pièce, les quantités et montants du traitement acoustique.

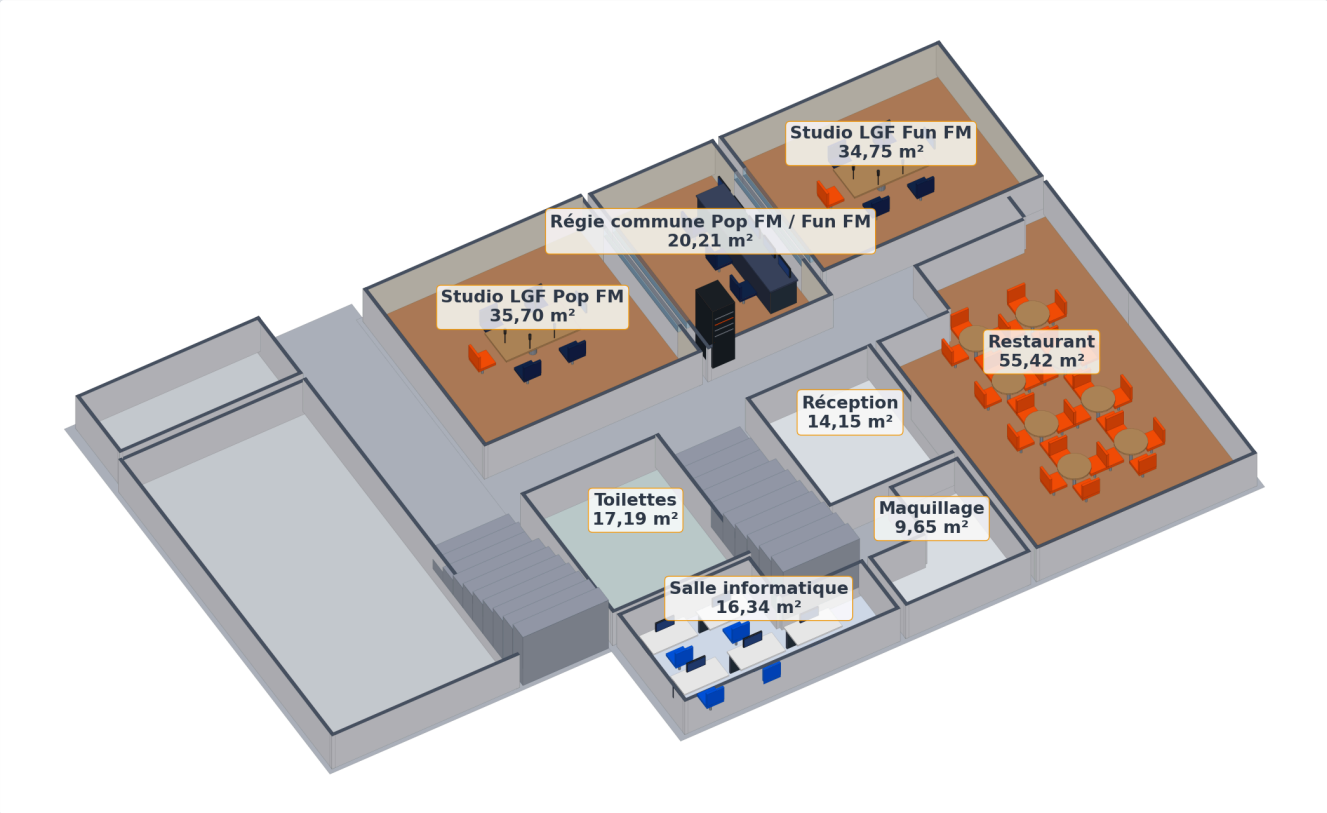


1er étage : studios LGF Pop FM et LGF Fun FM, régie commune, restaurant et services

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

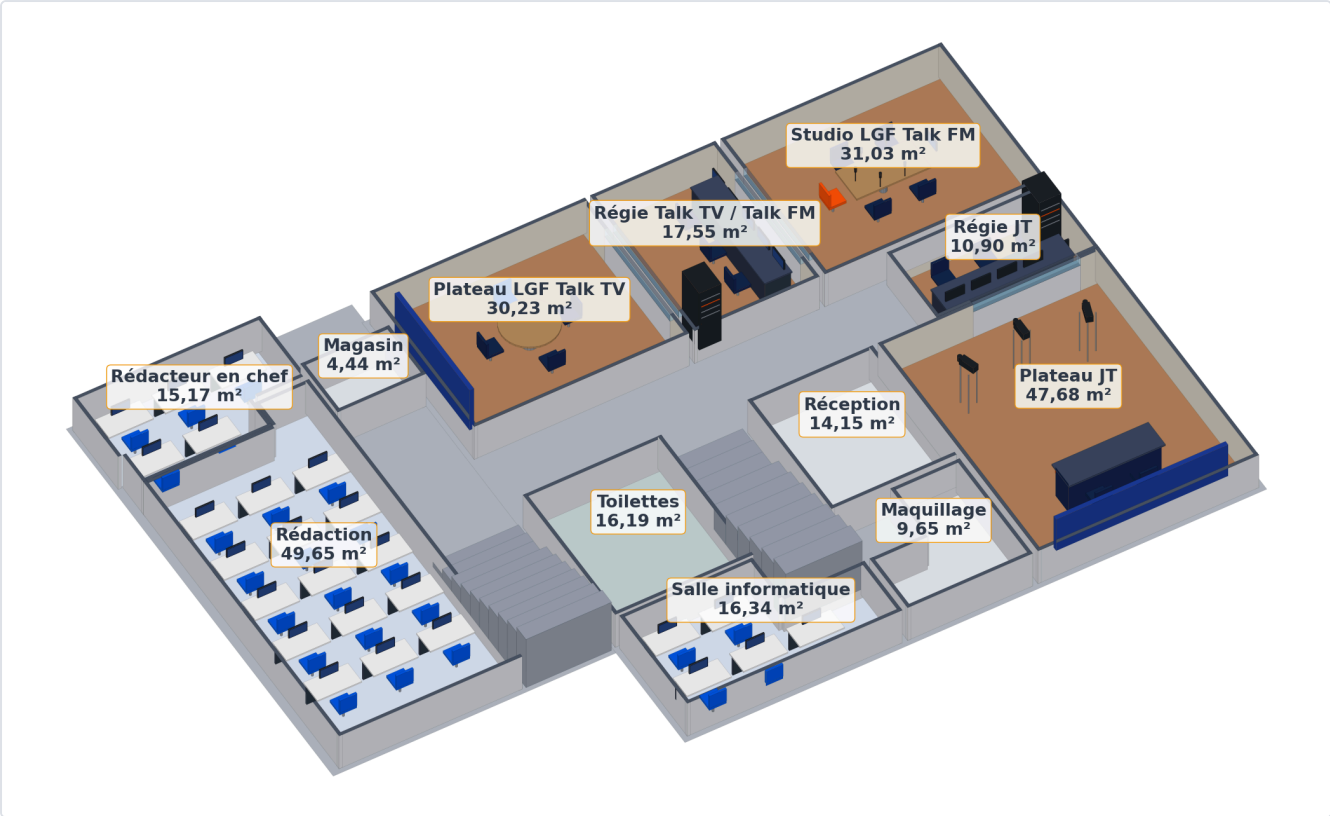

2e étage : plateau LGF Talk TV, régie Talk, studio LGF Talk FM, régie JT, plateau JT et rédaction

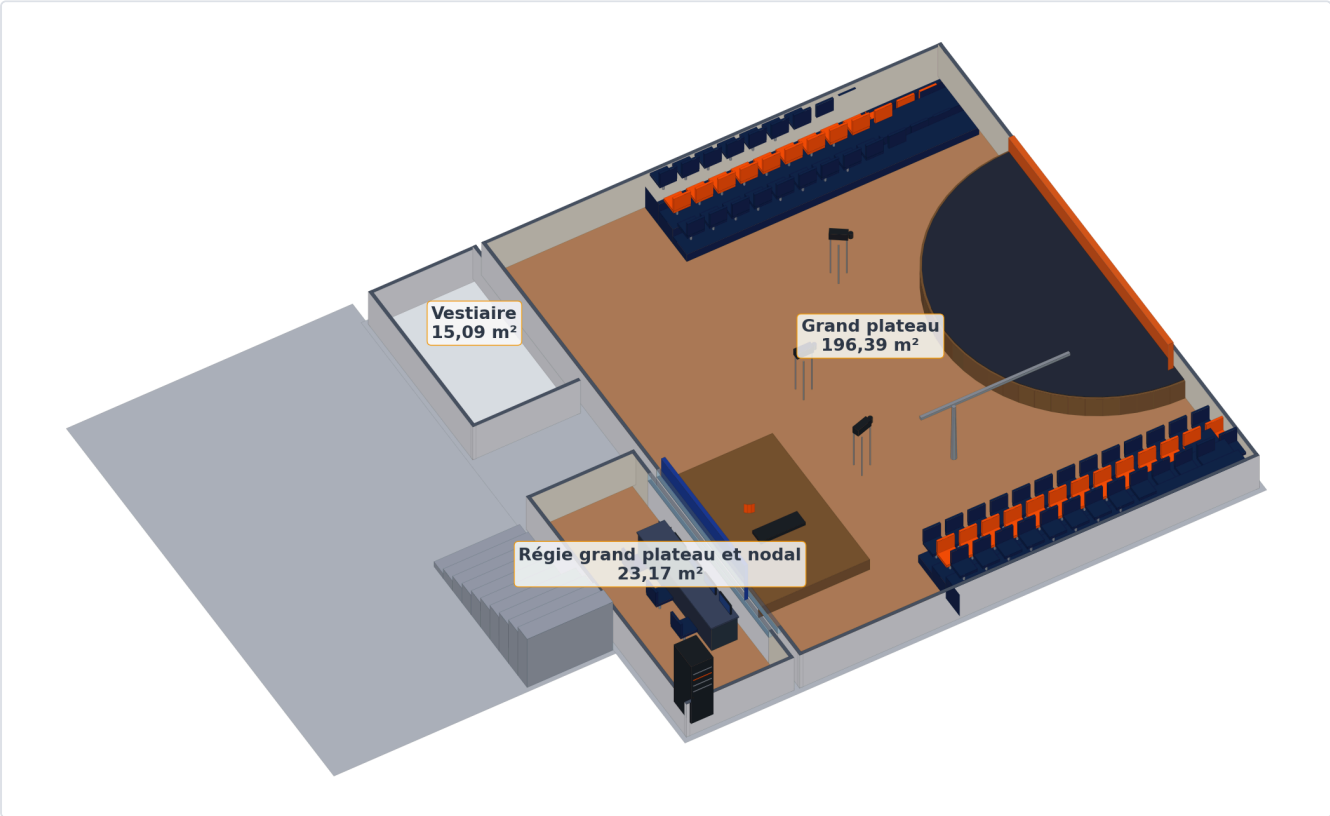

3e étage : grand plateau avec scène, orchestre et gradins, régie du grand plateau et nodal, vestiaire

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

6. OFFRE FINANCIÈRE

Lot	Montant HT (GNF)	Équivalent (€)
Lot 1 : traitement acoustique des studios, plateaux, régies et restaurant (11 locaux)	2 453 709 440	241 269
Lot 2 : électricité des installations et protection contre la foudre	245 025 000	24 093
Lot 3 : compléments recommandés (vitrages, climatisation, voyants, étude, mesures)	186 250 000	18 314
Lot 4 : portes insonorisées (15 à un battant, 3 à deux battants)	464 400 000	45 664
Transport des fournitures (3 % des lots 1 à 3)	86 549 533	8 510
Frais divers (2 % des lots 1 à 3)	57 699 689	5 674
TOTAL HORS TAXES	**3 493 633 662**	**343 523**
TVA 18 %	628 854 059	61 834
TOTAL DE L'OFFRE TTC	**4 122 487 721**	**405 358**

Arrêtée la présente offre à la somme de **4 122 487 721 francs guinéens toutes taxes comprises**.

Conversion indicative : 1 € = 10 170 GNF (source UBA). La TVA de 18 % s'applique à l'ensemble des lots, portes, transport et frais compris. Non compris : équipements de production télévision et radio (offres séparées), unités de climatisation, travaux de gros œuvre, habillage des façades.

7. PLANNING ET CONDITIONS

Période	Étapes
Mois 1	Relevé du bâtiment et des hauteurs sous plafond, étude acoustique et plans d'exécution, commande des portes insonorisées, des vitrages et des matériaux
Mois 1 à 3	Électricité, isolation et correction acoustique des trois niveaux ; acheminement des portes
Mois 3 à 4	Ragréage résine, pose des parquets et des portes insonorisées
Fin du mois 4	Pose des vitrages, voyants « On Air », mesures acoustiques de réception, levée des réserves et réception des locaux

- **Délai :** quatre mois à compter de la réception des fonds.
- **Paiement :** 70 % à la commande, 20 % pendant les travaux, 10 % à la réception des installations.
- **Garantie :** 12 mois sur les fournitures et les travaux, sur la base des mesures de réception.
- **Validité :** offre valable 60 jours.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

8. CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

Le siège de Bonfi réunit sous un même toit les trois radios, la télévision, la rédaction et un grand plateau de spectacle. Le traitement acoustique suit un principe unique et éprouvé pour tous les studios et plateaux, les régies voient directement leurs studios, et l'électricité est entièrement reprise avec la protection contre la foudre. L'offre complète, compléments recommandés compris, s'élève à **4 122 487 721 GNF TTC**.

DM Broadcast Guinée SRL propose à LGF Média les étapes suivantes :

1. **Présentation** du dossier et de la maquette 3D à la direction de LGF.
2. **Visite technique du bâtiment** : hauteurs sous plafond, structure du 3e étage, relevé des façades.
3. **Validation de l'offre** et signature du bon de commande.
4. **Offre ferme** et planning d'exécution.

Le client
Groupe LGF Média

Nom, date et signature

Pour DM Broadcast Guinée SRL
Laurent Koulemou
Directeur général

Nom, date et signature

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

ANNEXE

RAPPORT DE VISITE DE CHANTIER

Le Groupe LGF Média a fait réaliser les 17 et 18 août 2026 une visite de chantier du bâtiment de Bonfi par M. Lucien Bakole GUILAVOGUI, architecte. Son rapport, relu et corrigé, est joint ci-après (A.2). Les travaux de gros œuvre et d'étanchéité qu'il préconise ne font pas partie de la présente offre ; plusieurs de ses constats conditionnent toutefois le démarrage et la qualité du traitement acoustique. Ils sont résumés ci-dessous (A.1).

A.1 Incidences sur les travaux de la présente offre

Constat du rapport	Incidence sur le traitement acoustique	Condition préalable
Infiltrations d'eau (§ 2.1 à 2.4)	Les plaques de plâtre isophoniques et perforées, le ragréage résine et le parquet massif sont sensibles à l'eau : posés sur des supports humides, ils gonflent, se tachent et moisissent.	Pose des plaques et des sols après suppression des infiltrations, épreuve d'eau de la toiture-terrasse validée et mesure de l'humidité des supports.
Trémies et saignées (§ 3.1 et 3.2)	Chaque trémie ou saignée ouverte est un pont phonique : elle transmet le bruit d'un niveau à l'autre et annule une partie de l'isolation des studios.	Rebouchage par l'entreprise de gros œuvre avant nos travaux ; vérification lors du relevé de l'étude acoustique (C4).
Câbles dénudés (§ 4.2)	Le lot 2 de l'offre reprend entièrement l'électricité des trois niveaux ; d'ici là, les câbles existants restent un danger pour tous les intervenants.	Consignation immédiate par l'entreprise titulaire ; dépose des réseaux provisoires lors de nos travaux d'électricité.
Escaliers, circulations et gaines (§ 4.1, 4.3 et 5.1)	Nos équipes et nos fournitures (plaques, parquet, 18 portes insonorisées dont 3 à deux battants) empruntent l'escalier et les paliers.	Garde-corps posés, circulations dégagées et gaines vidées avant l'acheminement des matériaux.
Armatures sectionnées (§ 3.2)	Le grand plateau du 3e étage reçoit public, orchestre, scène et grille d'éclairage.	Renforce notre recommandation : faire valider la structure du 3e étage par le bureau d'études (chapitre 4).

Incidence sur le planning

Le relevé du bâtiment et l'étude acoustique (mois 1 du planning) peuvent commencer dès la commande. La pose de l'isolation, de la correction et des sols (mois 1 à 4) suppose que les actions de priorités 1 et 2 du plan d'action de l'architecte (§ 8) soient achevées sur les trois niveaux concernés. Tout retard sur ces reprises décale d'autant la réception des locaux.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

A.2 Rapport de visite de chantier (corrigé)

OUVRAGE	Siège du Groupe LGF Média – bâtiment R+7 recevant du public (phase second œuvre et finitions)
LOCALISATION	Bonfi, commune de Matam – Conakry, Guinée
DATES DE LA VISITE	17 et 18 août 2026
AUTEUR DU RAPPORT	Lucien Bakole GUILAVOGUI, architecte
NATURE DU DOCUMENT	Rapport de constats et d'expertise technique
MAÎTRE D'OUVRAGE	Groupe LGF Média
MAÎTRE D'ŒUVRE	[À renseigner]
ENTREPRISE(S) TITULAIRE(S)	[À renseigner]
RÉFÉRENCE DE L'ORDRE DE MISSION	[À renseigner]

1. Synthèse générale

La visite d'inspection effectuée les 17 et 18 août 2026 porte sur le bâtiment R+7 recevant du public qui accueille le nouveau siège du Groupe LGF Média à Bonfi (Conakry). L'ouvrage est en phase de second œuvre et de finitions : pose des menuiseries extérieures, des cloisons et des revêtements de sol.

Bien que l'avancement global soit significatif, l'inspection révèle de multiples non-conformités, des malfaçons majeures et des manquements aux règles de l'art susceptibles de compromettre la durabilité de l'ouvrage, la salubrité des locaux et la sécurité des intervenants.

Les points critiques à traiter en urgence s'articulent autour de six axes principaux :

- **Infiltrations d'eau généralisées et récurrentes** : locaux bas inondés, baies non étanches, toiture-terrasse défectueuse.
- **Manquements graves aux règles de sécurité** : escaliers sans garde-corps provisoires, câbles sous tension en milieu humide.
- **Atteintes à l'intégrité de la structure et des réseaux** : saignées trop profondes, trémies non rebouchées.
- **Insalubrité et risque d'incendie** : gaines techniques et voies de circulation encombrées de déchets.
- **Défauts de protection des soubassements** : terres rapportées directement contre la façade, sans drainage.
- **Non-conformités d'aspect et de qualité** : mélange de teintes des revêtements de sol.

2. Étanchéité et gestion des infiltrations d'eau

Les désordres liés à l'eau constituent le point le plus alarmant du chantier. Leur répétition sur plusieurs niveaux révèle un défaut d'exécution systématique des détails d'étanchéité.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

2.1 Inondation critique en partie basse (rez-de-chaussée) CRITIQUE

Constat : Stagnation de plusieurs centimètres d'eau au sol du local. Les parois verticales et la sous-face des poutres présentent des coulures noires, des cloques et un décollement généralisé des enduits.

Analyse technique : Infiltration active provenant des niveaux supérieurs (défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse ou rupture d'une canalisation d'évacuation EU/EP), aggravée par l'absence d'évacuation de secours au sol. Les traces noires de développement biologique confirment une exposition prolongée à des cycles répétés d'humidification et de séchage.

Risques :

- Prolifération de moisissures toxiques (insalubrité).
- Corrosion prématurée des armatures du béton armé, favorisée par l'humidité permanente.
- Risque d'électrocution lors de la remise sous tension des circuits.

Préconisations de reprise :

- Localiser et supprimer la source d'infiltration (mise en eau, inspection des réseaux).
- Mettre en place un pompage d'urgence et une ventilation mécanique pour assécher le local.
- Piocher intégralement les enduits dégradés, appliquer un traitement fongicide et assainir les supports.
- Créer un point de vidange (siphon de sol) raccordé au réseau.

2.2 Infiltrations récurrentes au droit des baies vitrées CRITIQUE

Constat : Traces d'humidité, moisissures et décollement de l'enduit sur les tableaux, les linteaux et les angles supérieurs des menuiseries extérieures, constatés de façon identique dans plusieurs locaux.

Analyse technique : Rupture d'étanchéité à la jonction gros œuvre / menuiserie : absence probable de calfeutrement périphérique (compribande, mastic élastomère sur fond de joint) et rejingot absent ou mal conçu en appui de baie.

Risques :

- Dégradation de la qualité de l'air intérieur.
- Ruine des doublages et des isolants intérieurs, décollement des peintures.

Préconisations de reprise :

- Reprendre l'étanchéité périphérique extérieure de la totalité des baies (fond de joint et mastic élastomère de 1re catégorie).
- Vérifier les pentes et les rejingots de l'ensemble des appuis de fenêtre.
- Après séchage complet, purger les enduits intérieurs dégradés et réappliquer un système de finition perméable à la vapeur d'eau.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

2.3 Étanchéité de la toiture-terrasse et points singuliers MAJEUR

Constat : Application discontinue et irrégulière du complexe d'étanchéité bitumineux sur les relevés d'acrotère. Absence de pentes d'écoulement visibles et présence de zones de rétention d'eau.

Analyse technique : Forme de pente mal exécutée et traitement non conforme des points singuliers (relevés d'étanchéité, entrées d'eaux pluviales).

Risques :

- Infiltrations importantes à travers la dalle vers les niveaux inférieurs.
- Dégradation du béton de structure par la stagnation d'eau.

Préconisations de reprise :

- Confier à une entreprise spécialisée la révision intégrale de la membrane d'étanchéité et des relevés.
- Réaliser une épreuve d'étanchéité (mise en eau pendant 24 à 48 h) avant la pose de toute protection lourde ou de tout revêtement.

2.4 Infiltrations en sous-face des coursives et balcons MAJEUR

Constat : Auréoles, efflorescences et coulures sombres visibles en sous-face de la dalle de la coursive extérieure.

Analyse technique : Pénétration des eaux de pluie à travers la dalle, faute de larmier (goutte d'eau) en nez de dalle et d'étanchéité efficace sur la face supérieure.

Risques :

- Carbonatation du béton et corrosion des armatures.
- Décollement des enduits de sous-face.

Préconisations de reprise :

- Créer ou reprendre le larmier en sous-face du nez de coursive et de balcon.
- Appliquer un système d'étanchéité liquide (SEL) ou un revêtement imperméable sur la face supérieure des coursives.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

3. Gros œuvre, maçonnerie et réseaux encastrés

3.1 Saignées murales non conformes et non rebouchées MAJEUR

Constat : Saignées verticales excessivement profondes dans les voiles et les maçonneries. Les câbles et fourreaux électriques sont laissés apparents, sans rebouchage.

Analyse technique : Non-respect du DTU 20.1 et des règles de l'art : la profondeur dépasse les limites admises et réduit la section résistante du mur. Dans les voiles en béton armé, aucune saignée ne doit être réalisée sans l'accord du bureau d'études structure.

Risques :

- Fissuration du support et affaiblissement de la structure.
- Baisse de la résistance au feu.
- Risque de percement ultérieur des conduits non protégés.

Préconisations de reprise :

- Soumettre les saignées existantes à la validation du bureau d'études techniques (BET structure).
- Reboucher soigneusement sur toute la profondeur au mortier hydraulique à faible retrait.

3.2 Trémies et réservations non rebouchées dans les dalles MAJEUR

Constat : Percements bruts dans les dalles et plafonds pour le passage des canalisations, sans rebouchage. Armatures parfois sectionnées ou laissées à nu.

Analyse technique : Rupture du compartimentage coupe-feu et de l'isolement acoustique entre niveaux.

Risques :

- Propagation d'un incendie d'un niveau à l'autre.
- Transmission des bruits entre niveaux.
- Corrosion des armatures.

Préconisations de reprise :

- Faire vérifier par le BET structure les zones où des armatures ont été sectionnées.
- Brosser et traiter les armatures apparentes avec un passivant anticorrosion.
- Réaliser au droit de chaque trémie un calfeutrement coupe-feu réglementaire (mortier coupe-feu ou mastic intumescent sous avis technique).

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

4. Sécurité du chantier et prévention des risques

4.1 Absence de protections collectives dans les escaliers CRITIQUE

Constat : Circulation du personnel dans la cage d'escalier principale en béton brut, totalement dépourvue de garde-corps provisoires ou définitifs.

Analyse technique : Manquement grave aux règles de sécurité du chantier relatives à la prévention des chutes de hauteur.

Risques :

Chute mortelle ou accident grave du travail.

Préconisations de reprise :

- Interdire immédiatement l'accès à la cage d'escalier non protégée.
- Installer sans délai des garde-corps provisoires conformes (lisse, sous-lisse, plinthe) ou les garde-corps définitifs.

4.2 Câbles électriques sous tension apparents et exposés à l'humidité CRITIQUE

Constat : Faisceaux électriques dénudés et pendants le long des murs, parfois à proximité de zones d'eau stagnante.

Analyse technique : Câbles non protégés (ni conduit ni goulotte) et circuits non consignés.

Risques :

- Électrocution ou électrisation des intervenants.
- Départ d'incendie.

Préconisations de reprise :

- Consigner immédiatement l'armoire électrique de chantier.
- Isoler les extrémités par des connecteurs (type Wago) et placer tous les câbles en attente dans des boîtes de dérivation.

4.3 Encombrement des circulations et des dégagements MAJEUR

Constat : Paliers et couloirs obstrués par des gravats, des débris de matériaux et des flaques d'eau.

Analyse technique : Défaut d'organisation générale du chantier et absence de plan d'évacuation des déchets.

Risques :

- Chutes de plain-pied.
- Évacuation bloquée en cas d'urgence.

Préconisations de reprise :

Dégager immédiatement les passages et assurer un nettoyage quotidien des circulations.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

5. Hygiène, propreté et gestion des déchets

5.1 Engorgement des gaines techniques MAJEUR

Constat : Les gaines techniques verticales servent de zones de stockage et de dépotoirs pour les matériaux usagés et les ordures ménagères.

Analyse technique : Absence d'obturateurs provisoires sur les ouvertures des gaines.

Risques :

- Risque d'incendie très élevé (forte charge combustible dans un conduit vertical).
- Prolifération de nuisibles.

Préconisations de reprise :

- Vider et nettoyer intégralement toutes les gaines techniques du bâtiment.
- Condamner provisoirement l'accès aux gaines par des panneaux ou des portes verrouillées.

5.2 Accumulation de débris et d'ordures en pied de façade MINEUR

Constat : Accumulation de déchets de chantier et d'ordures au pied des façades.

Analyse technique : Absence d'aire délimitée pour le tri et le stockage des déchets.

Risques :

- Nuisances pour l'environnement et le voisinage.
- Dégradation de l'image du projet.

Préconisations de reprise :

Aménager aux abords du chantier une zone clôturée de tri et de bennes.

6. Terrassements, abords et drainage

6.1 Terres meubles adossées à la structure MAJEUR

Constat : Talus de terre meuble directement au contact des murs de façade, en partie basse.

Analyse technique : Absence de protection du soubassement (membrane à excroissances de type Delta-MS) et absence de drainage périphérique.

Risques :

- Remontées capillaires et infiltrations directes.
- Détérioration du revêtement de façade.

Préconisations de reprise :

- Dégager les terres sur une largeur d'au moins 50 cm le long de la façade.
- Appliquer une étanchéité de soubassement et poser un drain périphérique raccordé au réseau d'eaux pluviales.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

7. Second œuvre et qualité des finitions

7.1 Panachage non conforme des revêtements de sol MINEUR

Constat : Lames de revêtement de sol (stratifié ou PVC) de bains ou de teintes visiblement différents posées côte à côte dans les mêmes pièces et couloirs.

Analyse technique : Absence de contrôle des lots à la livraison, ou stock initial épuisé et complété par une référence approchante.

Risques :

- Non-conformité d'aspect.
- Refus à la réception par le maître d'ouvrage.

Préconisations de reprise :

Déposer les parties non conformes et réapprovisionner un lot unique pour harmoniser l'ensemble.

7.2 Contrôle dimensionnel de la cage d'escalier MINEUR

Constat : Mesures des hauteurs de marche et des girons en cours par les équipes sur site.

Analyse technique : Contrôle préventif avant la pose du revêtement définitif.

Risques :

Risque de trébuchement si la relation de Blondel (2 h + g compris entre 60 et 64 cm) et la régularité des hauteurs ne sont pas respectées à chaque marche. Pour un établissement recevant du public, viser h ≤ 16 cm et g ≥ 28 cm.

Préconisations de reprise :

Renseigner une fiche d'autocontrôle pour chaque volée et corriger les écarts au mortier de ragréage adapté avant la pose de la finition.

Commune de Maneyah, quartier Gomboya, immeuble 7 dalles – Conakry
+224 622 61 62 17 · +224 662 30 98 55
dmguinee@gmail.com · dm-broadcast-gestion.netlify.app

8. Plan d'action et hiérarchisation des priorités

Priorité	Domaine	Action	Réf. §
Priorité 1 Urgence absolue – sous 8 jours	Sécurité	Poser des garde-corps provisoires rigides dans toute la cage d'escalier.	4.1
	Sécurité	Consigner, sécuriser et isoler les câbles électriques dénudés ou pendants.	4.2
	Pérennité	Assécher le local inondé du rez-de-chaussée et supprimer la fuite.	2.1
	Salubrité	Dégager les coursives et les circulations.	4.3
	Incendie	Vider les gaines techniques et en condamner l'accès.	5.1
Priorité 2 Traitement technique – sous 4 à 6 semaines	Étanchéité	Reprendre les joints de calfeutrement périphériques de toutes les menuiseries extérieures.	2.2
	Étanchéité	Reprendre les relevés de la toiture-terrasse, puis réaliser l'épreuve de mise en eau.	2.3
	Étanchéité	Créer les larmiers et étancher la face supérieure des coursives.	2.4
	Gros œuvre	Calfeutrer les trémies avec des matériaux coupe-feu et reboucher les saignées.	3.1 – 3.2
	Abords	Dégager le remblai en pied de façade et poser le drain de soubassement.	6.1
Priorité 3 Finitions et conformité – avant réception	Finitions	Uniformiser les teintes des revêtements de sol.	7.1
	Finitions	Valider le carnet de cotes de l'escalier (relation de Blondel).	7.2
	Propreté	Aménager la zone de tri clôturée et évacuer l'ensemble des déchets.	5.2

9. Recommandation générale d'expertise

Compte tenu de la récurrence des désordres d'étanchéité observés au droit des menuiseries extérieures dans plusieurs locaux, il est fortement déconseillé d'engager des réparations au cas par cas.

Il est préconisé au maître d'ouvrage d'exiger immédiatement du maître d'œuvre et du bureau de contrôle un audit complet du carnet de détails d'exécution (coupes de principe appui / tableau / linteau). Ce mode opératoire doit être révisé et validé formellement avant toute reprise sur l'ouvrage et avant l'achèvement des locaux restants.

Fait à Conakry, le 18 août 2026

Lucien Bakole GUILAVOGUI
Architecte