
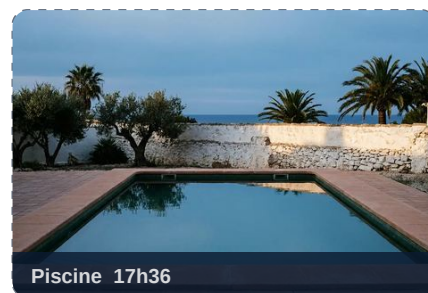


BIEN	CAM-042 · El Campello (Alicante)
VISITE DU	14/03/2026 · 17h02 à 17h41
INTERVENANT	F. L. · Domivaro
FORMULE	Sérénité
MÉTÉO	19°, dégagé

● 38 points contrôlés

● 1 point à surveiller

● 1 devis en attente d'accord

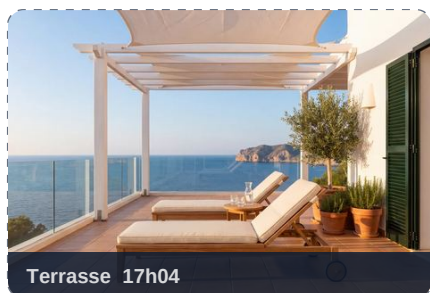

Photos d'illustration. Dans un rapport réel, chaque photo est horodatée à la prise de vue.

L'état de la maison, point par point

L'extérieur et la structure

- | | | |
|----|--|----------------|
| 01 | Toiture visible depuis le sol, tuiles déplacées ou cassées | ● Conforme |
| 02 | Descentes d'eau pluviale et gouttières, obstruction par les aiguilles de pin | ● Conforme |
| 03 | Façades, fissures nouvelles, cloques de peinture, salpêtre en pied de mur | ● Conforme |
| 04 | Menuiseries extérieures, joints, rails de baies coulissantes chargés en sel | ● Conforme |
| 05 | Volets et persiennes, manœuvre complète de chacun | ● À surveiller |
| 06 | Portail, portillon, motorisation et pile de la télécommande | ● Conforme |
| 07 | Terrasses et balcons, évacuations, carrelage décollé ou soulevé | ● Conforme |

L'eau

- | | | |
|----|---|-------------|
| 08 | Compteur relevé et photographié : 1 284 m³, soit +2 m³ depuis le 28/02 | ● Conforme |
| 09 | Recherche de consommation anormale à robinets fermés | ● Conforme |
| 10 | Vanne d'arrêt générale, manœuvre pour éviter le grippage | ● Conforme |
| 11 | Chauffe-eau, corrosion, groupe de sécurité, trace de suintement | ● À traiter |
| 12 | Points d'eau intérieurs, écoulement, siphons remplis contre les remontées d'odeur | ● Conforme |
| 13 | Toilettes, chasse, fuite silencieuse au réservoir | ● Conforme |
| 14 | Adoucisseur ou filtre si présent, niveau et régénération | ● Conforme |

L'électricité et la climatisation

- | | | |
|----|--|------------------|
| 15 | Tableau électrique, aucun disjoncteur tombé, différentiel testé | ● Conforme |
| 16 | Compteur relevé et photographié : 8 412 kWh, soit +31 kWh depuis le 28/02 | ● Conforme |
| 17 | Éclairages intérieurs et extérieurs, ampoules mortes signalées | ● Conforme |
| 18 | Climatisation, mise en route de chaque unité, contrôle du bac à condensats | ● Conforme |
| 19 | Filtres de climatisation, encrassement, nettoyage si nécessaire | ● Fait sur place |
| 20 | Appareillage laissé en veille, débranchement de ce qui peut l'être | ● Conforme |

L'intérieur et l'humidité

- | | | |
|----|--|------------|
| 21 | Hygrométrie : séjour 48 %, chambre nord 31 %, salle d'eau 54 % | ● Conforme |
| 22 | Recherche de moisissure derrière les meubles et dans les angles nord | ● Conforme |
| 23 | Plafonds et murs, auréoles, cloques, décollement de peinture | ● Conforme |
| 24 | Aération complète du logement pendant la durée du passage | ● Conforme |
| 25 | Réfrigérateur et congélateur, température, givre, odeur | ● Conforme |
| 26 | Traces de rongeurs, insectes, nids d'abeilles ou de guêpes | ● Conforme |
| 27 | Courrier relevé, tri, mise à part de ce qui semble officiel | ● Conforme |

La piscine et le jardin

- | | | |
|----|---|------------|
| 28 | Niveau d'eau : mi-skimmer, appoint de 40 mm | ● Conforme |
| 29 | Pompe et filtration, bruit, débit, durée de marche | ● Conforme |
| 30 | Local technique, fuite, humidité, corrosion des raccords | ● Conforme |
| 31 | Aspect de l'eau et pH mesuré : pH 7,3, chlore libre 1,2 mg/l | ● Conforme |
| 32 | Arrosage automatique, programmateur, fuite sur le goutte à goutte | ● Conforme |
| 33 | Végétation contre les façades et sous les tuiles, taille signalée si besoin | ● Conforme |

La fermeture et l'administratif

- | | | |
|----|--|------------|
| 34 | Toutes les ouvertures refermées et verrouillées avant de partir | ● Conforme |
| 35 | Alarme réarmée si le bien en dispose | ● Conforme |
| 36 | Aucune clé, aucun code laissé sur place, hors la boîte à clés convenue | ● Conforme |
| 37 | Constat de tout changement visible depuis le passage précédent | ● Conforme |
| 38 | Photographies horodatées des points sensibles et du compteur | ● Conforme |

À surveiller

Volet sud-ouest : une lame fendue, sans urgence. Photographié, à revoir au passage suivant.

Le point qui demande votre accord

Groupe de sécurité du chauffe-eau : suintement au raccord. Devis écrit : remplacement à 85 €, pose comprise. Aucun travail ne sera lancé sans votre accord.

Fait sur place, dans la main d'œuvre incluse

Filtres de climatisation nettoyés (point 19). Siphons remplis, vanne d'arrêt manœuvrée.

Rapport communiqué au propriétaire le 14/03/2026 à 19h10.