
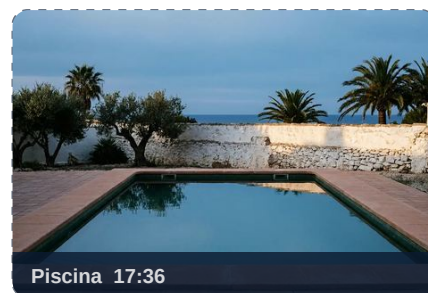


INMUEBLE	CAM-042 · El Campello (Alicante)
VISITA DEL	14/03/2026 · 17:02 a 17:41
INTERVIENE	F. L. · Domivaro
PLAN	Serenidad
TIEMPO	19°, despejado

● 38 puntos revisados

● 1 punto a vigilar

● 1 presupuesto pendiente de acuerdo

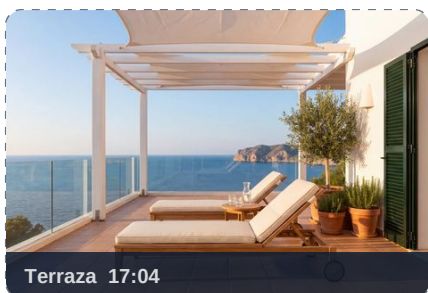

Fotos de ilustración. En un informe real, cada foto lleva la hora de la toma.

El estado de la casa, punto por punto

El exterior y la estructura

01	Cubierta visible desde el suelo, tejas movidas o rotas	● Conforme
02	Bajantes y canalones, obstrucción por acículas de pino	● Conforme
03	Fachadas, grietas nuevas, ampollas de pintura, salitre al pie del muro	● Conforme
04	Carpintería exterior, juntas, guías de correderas cargadas de sal	● Conforme
05	Persianas y contraventanas, maniobra completa de cada una	● A vigilar
06	Portón, puerta peatonal, motorización y pila del mando	● Conforme
07	Terrazas y balcones, desagües, alicatado despegado o levantado	● Conforme

El agua

08	Contador leído y fotografiado: 1 284 m³, es decir +2 m³ desde el 28/02	● Conforme
09	Búsqueda de consumo anómalo con los grifos cerrados	● Conforme
10	Llave de paso general, maniobra para evitar el agarrotamiento	● Conforme
11	Termo, corrosión, grupo de seguridad, rastro de goteo	● A tratar
12	Puntos de agua interiores, desagüe, sifones llenos contra los malos olores	● Conforme
13	Inodoros, cisterna, fuga silenciosa en el depósito	● Conforme
14	Descalcificador o filtro si lo hay, nivel y regeneración	● Conforme

La electricidad y la climatización

15	Cuadro eléctrico, ningún automático saltado, diferencial probado	● Conforme
16	Contador leído y fotografiado: 8 412 kWh, es decir +31 kWh desde el 28/02	● Conforme
17	Iluminación interior y exterior, bombillas fundidas señaladas	● Conforme
18	Climatización, arranque de cada unidad, control de la bandeja de condensados	● Conforme
19	Filtros de climatización, suciedad, limpieza si hace falta	● Hecho in situ
20	Aparatos en espera, desconexión de lo que se pueda	● Conforme

El interior y la humedad

21	Humedad: salón 48 %, dormitorio norte 31 %, baño 54 %	● Conforme
22	Búsqueda de moho detrás de los muebles y en los rincones al norte	● Conforme
23	Techos y paredes, cercos, ampollas, pintura despegada	● Conforme
24	Ventilación completa de la vivienda durante la visita	● Conforme
25	Frigorífico y congelador, temperatura, escarcha, olor	● Conforme
26	Rastros de roedores, insectos, nidos de abejas o avispas	● Conforme
27	Correo recogido, clasificado, aparte lo que parece oficial	● Conforme

La piscina y el jardín

28	Nivel del agua: a media altura del skimmer, relleno de 40 mm	● Conforme
29	Bomba y filtración, ruido, caudal, tiempo de marcha	● Conforme
30	Cuarto técnico, fuga, humedad, corrosión de los racores	● Conforme
31	Aspecto del agua y pH medido: pH 7,3, cloro libre 1,2 mg/l	● Conforme
32	Riego automático, programador, fuga en el goteo	● Conforme
33	Vegetación contra las fachadas y bajo las tejas, poda señalada si procede	● Conforme



El cierre y lo administrativo

- | | | |
|----|---|------------|
| 34 | Todas las aberturas cerradas y con llave antes de salir | ● Conforme |
| 35 | Alarma rearmada si el inmueble la tiene | ● Conforme |
| 36 | Ninguna llave, ningún código dejado en el sitio, salvo la caja acordada | ● Conforme |
| 37 | Constancia de cualquier cambio visible desde la visita anterior | ● Conforme |
| 38 | Fotografías con fecha y hora de los puntos sensibles y del contador | ● Conforme |

A vigilar

Contraventana suroeste: una lama rajada, sin urgencia. Fotografiada, se revisa en la próxima visita.

El punto que espera su acuerdo

Grupo de seguridad del termo: rezuma en el racor. Presupuesto escrito: sustitución por 85 €, montaje incluido. Ningún trabajo se lanza sin su acuerdo.

Hecho in situ, dentro de la mano de obra incluida

Filtros de climatización limpiados (punto 19). Sifones rellenados, llave de paso maniobrada.

Informe comunicado al propietario el 14/03/2026 a las 19:10.