مبادرة الملاعب بالمنطقة الشرقية (عرعر, واحة الاحساء, الدمام الثانية)

Playground Initiative for Eastern Region (Arar, Hasa Oasis, Dammam 2nd)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة بروفاست المحدودة	إيجيس (EGIS)	م. محمد العيسى	03-Mar-2026	02-Jan-2027

النطاق: ملاعب كرة قدم وكرة سلة وبادل، وقبة هوائية، ومبنى خدمات ودورات مياه، وأعمال تنسيق المواقع، ومواقف سيارات، ومسارات للدراجات والمشي في ثلاثة مواقع: واحة الأحساء، والمدينة الصناعية الثانية بعرعر، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ المشروع 61.72% مقابل 61.67% مخططاً، أي وفق الخطة الحالية (مؤشر الأداء الزمني 1.00). وأنجز 2.53% هذا الأسبوع مقابل 2.82% مخططاً، أي أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.29%. وأعمال التنفيذ في واحة الأحساء متقدمة (66.8% مقابل 56.4% مخططاً)، بينما تراجعت أعمال التنفيذ في عرعر فأصبحت متأخرة بنسبة 2.5%، والتوريدات متأخرة بنسبة 17.2%.

نسبة الإنجاز الفعلي
61.72% / 61.67%
مخطط
مؤشر الأداء الزمني 1.00 +0.05%

التقدم هذا الأسبوع
+2.53% / +2.82%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.29%

المدة المنقضية من العقد
82.3% · اليوم 251 من 305
▼ الانتهاء المتوقع 15-مارس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
17.9% · 5.37 مليون ريال
7 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 04-نوفمبر-2026

يُتوقع انتهاء المشروع متأخراً 72 يوماً.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 09-نوفمبر-2026) انتهاء المشروع في 15-مارس-2027، مقابل تاريخ انتهاء العقد 02-يناير-2027، أي بعد توقع الأسبوع الماضي (27-فبراير-2027) بـ 16 يوماً. ويُظهر P6 فائضاً زمنياً −57 يوماً على انتهاء المشروع و219 نشاطاً مفتوحاً بفائض سالب مقابل 258 في الأسبوع الماضي. ومعالم اكتمال المواقع الثلاثة متوقعة الآن في 23 فبراير (واحة الأحساء) و6 مارس (الدمام) و09-مارس-2027 (عرعر)، وقد تأخر موعد عرعر 26 يوماً هذا الأسبوع. ويبقى توريد القبة الهوائية سبب التأخير المذكور في الملخص الأسبوعي. وكانت الخطة الأساسية الأصلية تستهدف 91.5% بنهاية نوفمبر.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 09-نوفمبر-2026. ولم تُعرض الصورتان الأخريان، إذ يقل عرض إحداهما عن 600 بكسل، والأخرى معنونة بقاعدة مدخل القبة الهوائية في عرعر لكنها تُظهر بلاط الإنترلوك. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



بلاط الإنترلوك، عرعر

تركيب الإنترلوك بمحاذاة الملاعب، ويظهر خلفه مبنى الخدمات وأعمدة الإنارة.



البلاطة الأرضية لمنطقة التارتان، واحة الأحساء

صب البلاطة الخرسانية قاعدةً لأرضية التارتان، وحولها أشجار مزروعة حديثاً.



مسار الدراجات والمشي، واحة الأحساء

دمك وتسوية المسار. ختم الصورة 09-نوفمبر-2026، الساعة 13:03، الهفوف، الأحساء.




طبقة الأسفلت، ملعب كرة القدم، الدمام

تنفيذ طبقة الأسفلت في ملعب كرة القدم.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة) بقيم نهاية كل شهر، وآخر نقطة فعلية عند تاريخ البيانات 9 نوفمبر. المصدر: ورقتا Physical-Chart Data وWeekly Progress Report، التقرير الأسبوعي 09-نوفمبر-2026.

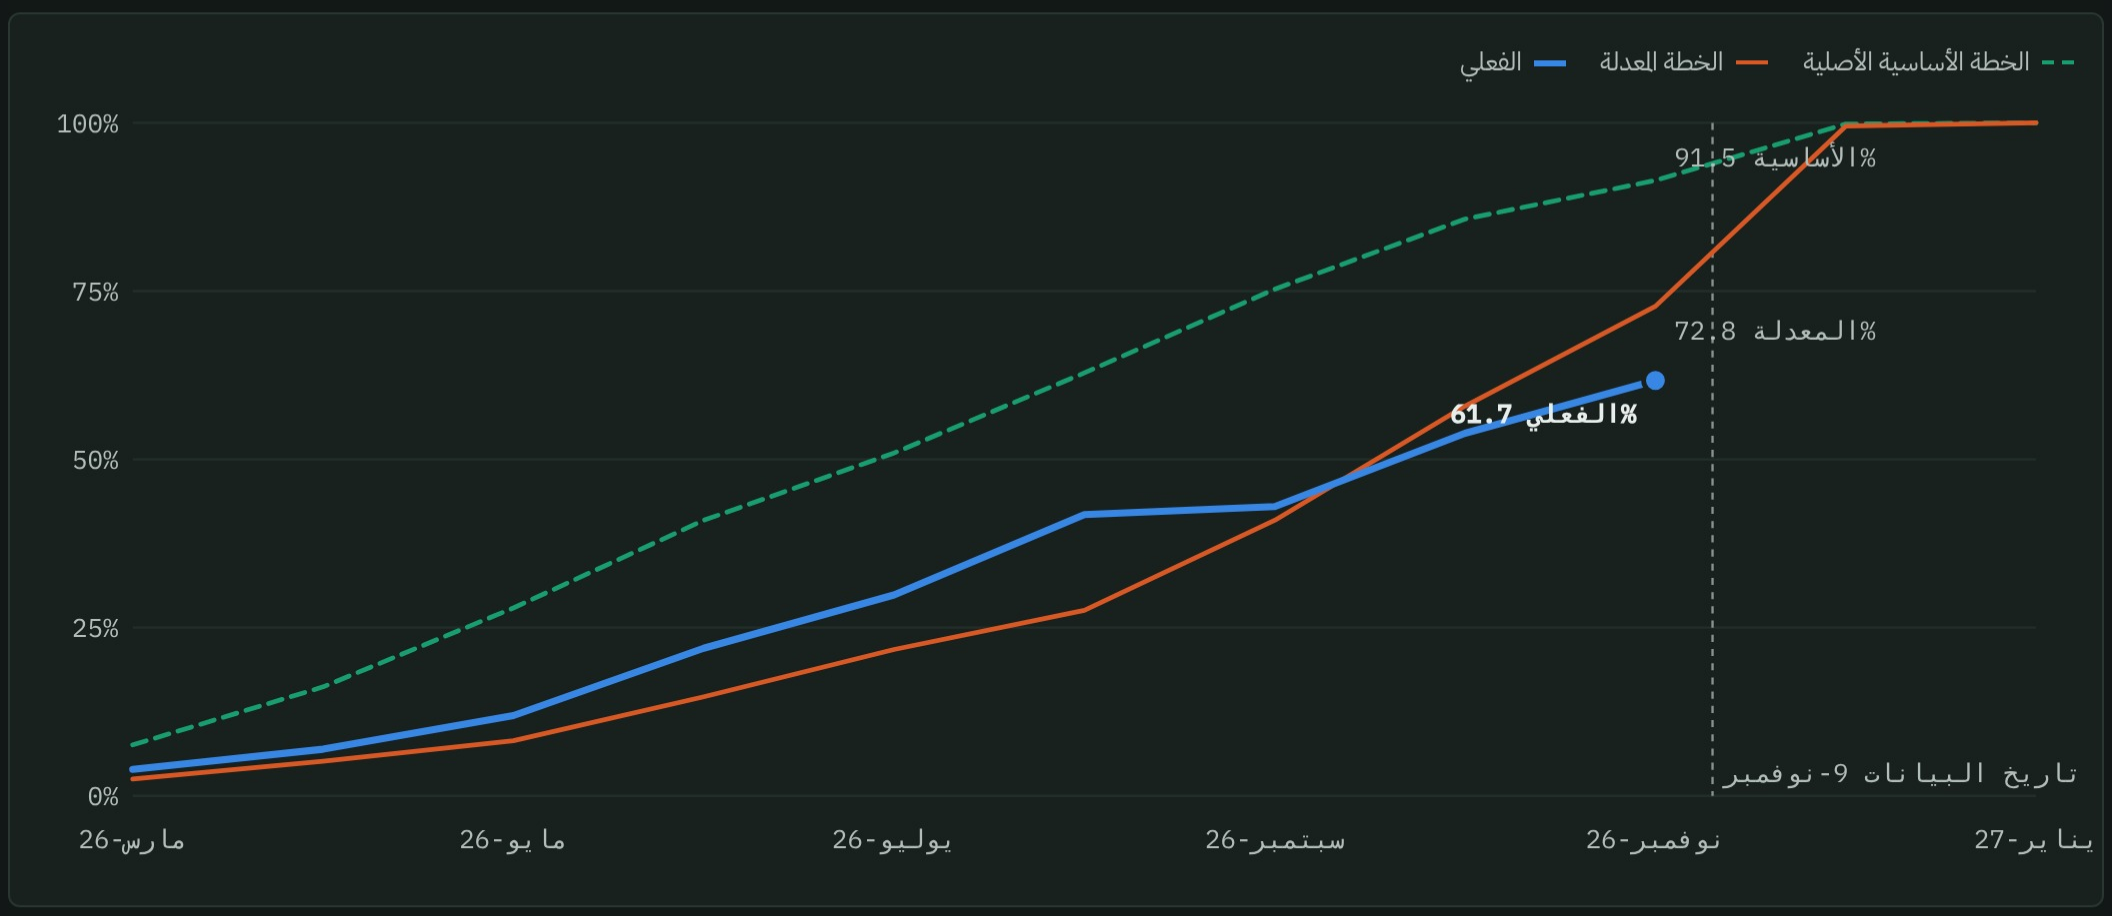

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	—	46.9	—	+0.9	—
19-Oct-2026	50.1	50.3	+0.2	+3.4	1.00
26-Oct-2026	53.7	53.9	+0.2	+3.6	1.00
26-أكتوبر-2026 (معدّل)	53.7	55.3	+1.6	—	1.03
02-Nov-2026	58.9	59.2	+0.3	+3.9	1.01
09-Nov-2026	**61.7**	**61.7**	**+0.05**	**+2.5**	**1.00**

الصفوف حتى 2 نوفمبر مأخوذة من التقارير الأسبوعية السابقة (ملفات W05 وW06). ورقم هذا الأسبوع حتى تاريخه، 258,411 ساعة عمل، يساوي رقم الأسبوع الماضي 247,833 مضافاً إليه 10,578 أُنجزت هذا الأسبوع، فلم يلزم أي تعديل. كما أصبحت ورقة Physical-Chart Data مطابقة للرقم الرئيسي.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Weekly Progress Report بتاريخ 09-نوفمبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.0%	98.4%	99.8%	+1.4%	1.01	▲ متقدم
التوريدات	12.0%	88.2%	71.0%	−17.2%	0.80	▼ متأخر
التنفيذ	75.0%	57.6%	60.3%	+2.7%	1.05	▲ متقدم
التنفيذ: عرعر	24.9%	57.5%	55.0%	−2.5%	0.96	▼ متأخر قليلاً
التنفيذ: واحة الأحساء	25.0%	56.4%	66.8%	+10.4%	1.18	▲ متقدم
التنفيذ: الدمام	25.0%	58.8%	59.0%	+0.2%	1.00	● وفق الخطة
الاختبار والتشغيل	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	○ لم يبدأ
الإقفال	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	○ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**61.67%**	**61.72%**	**+0.05%**	**1.00**	● وفق الخطة

حسب الموقع، شاملاً جميع المراحل: عرعر 58.5% مقابل 63.0% مخططاً، وواحة الأحساء 67.7% مقابل 62.9%، والدمام 62.8% مقابل 62.9%. ويضم تحديث P6 عدد 2,150 نشاطاً: 1,876 مكتملاً و29 قيد التنفيذ و245 لم تبدأ. وتاريخ انتهائه المجدول 15-مارس-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ 72 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والكمية المنفذة حتى تاريخه لبنود جدول الكميات الرئيسية، للمواقع الثلاثة مجتمعة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 09-نوفمبر-2026. ولا تفصل الورقة الكميات حسب الموقع. و"المنفذ هذا الأسبوع" هو الفرق عن تقرير 02-نوفمبر-2026، وجميع الكميات في الورقة لم تتغير.

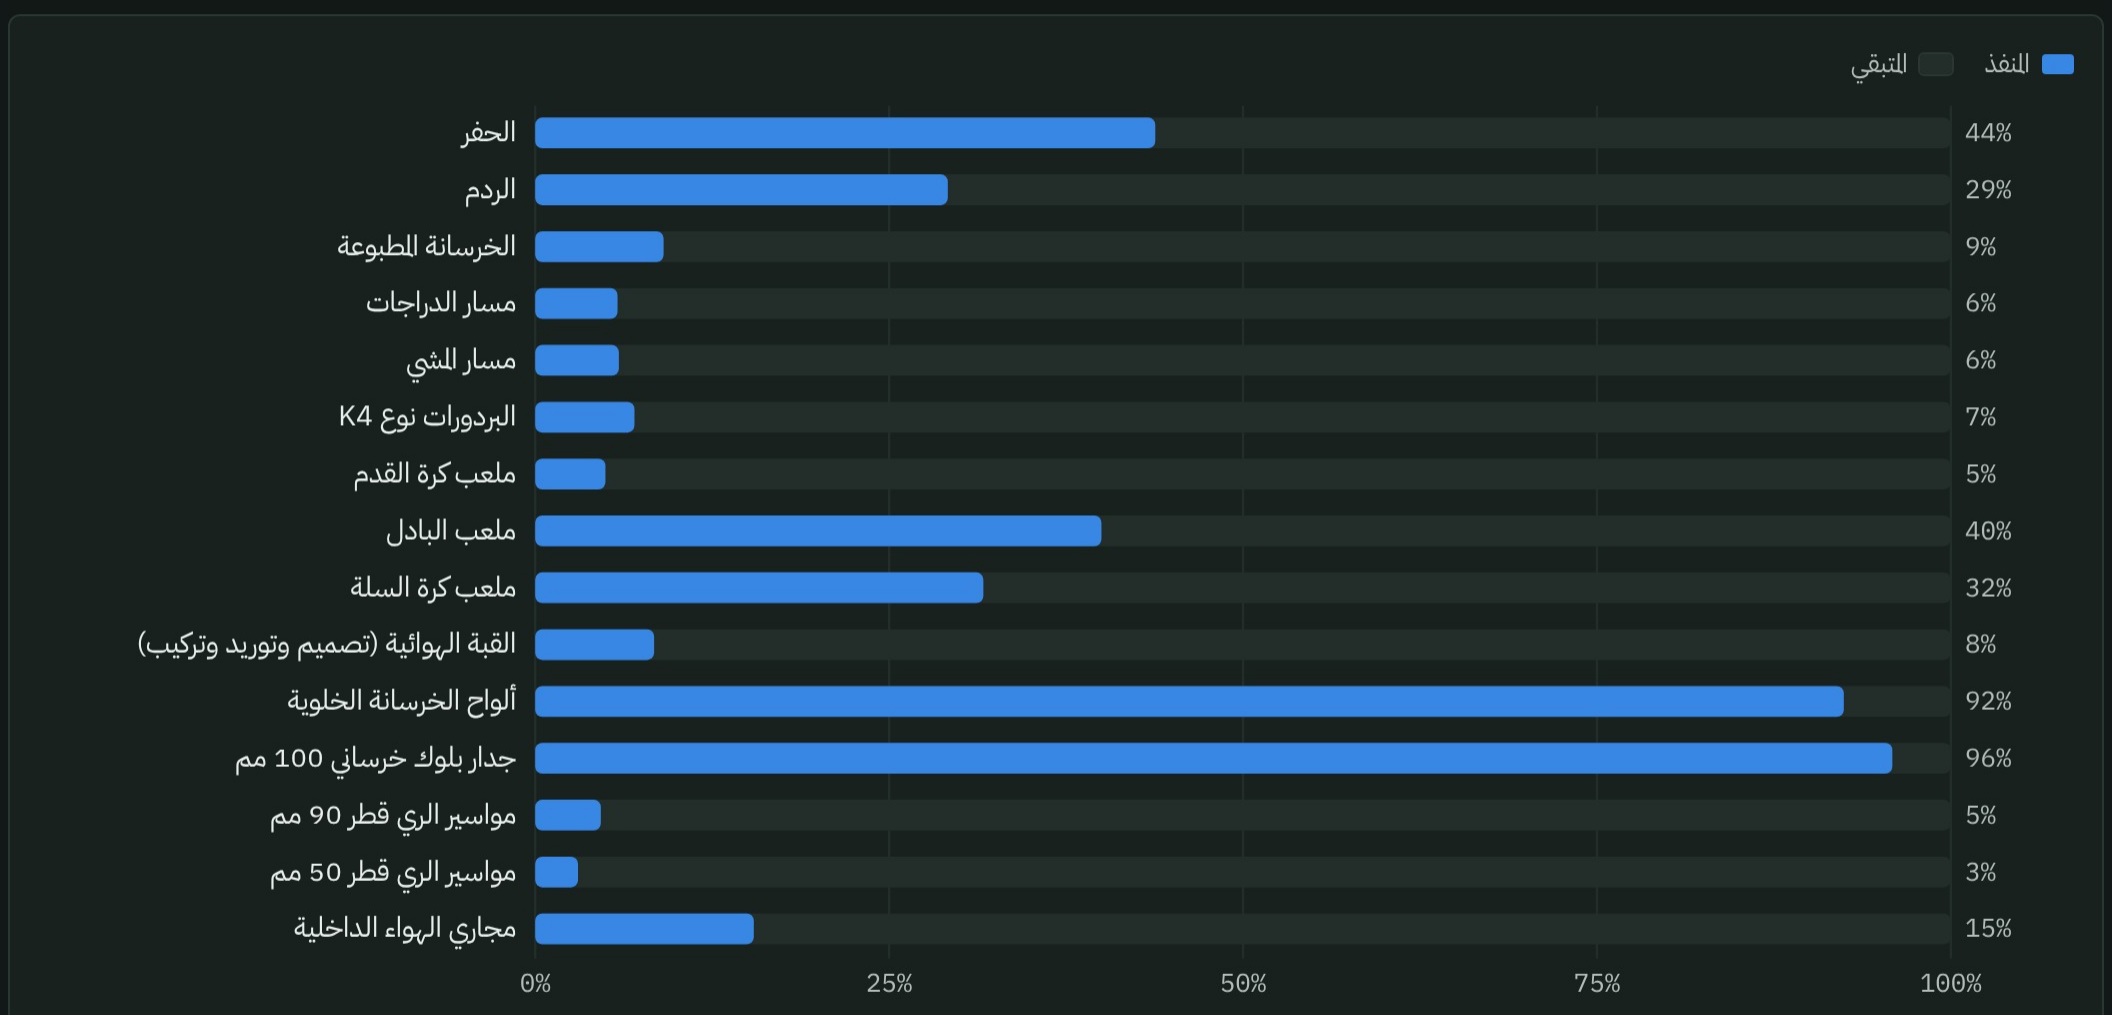

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر	جميع المواقع	م³	10,295	4,510	0	5,785	43.8%	–
الردم	جميع المواقع	م³	10,266	2,992	0	7,274	29.1%	–
الخرسانة المطبوعة	جميع المواقع	م²	1,800	163.3	0	1,637	9.1%	–

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مسار الدراجات	جميع المواقع	م²	2,300	133.8	0	2,166	5.8%	–
مسار المشي	جميع المواقع	م²	2,200	130.1	0	2,070	5.9%	–
البردورات نوع K4	جميع المواقع	م.ط	9,080	636.7	0	8,443	7.0%	–
ملعب كرة القدم	جميع المواقع	م²	3,000	148.9	0	2,851	5.0%	–
ملعب البادل	جميع المواقع	م²	600	240	0	360	40.0%	–
ملعب كرة السلة	جميع المواقع	م²	1,530	484.4	0	1,046	31.7%	–
القبة الهوائية (تصميم وتوريد وتركيب)	جميع المواقع	بند	3	0.3	0	2.7	8.4%	–
ألواح الخرسانة الخلوية	جميع المواقع	م²	750	693.3	0	56.7	92.4%	–
جدار بلوك خرساني 100 مم	جميع المواقع	م²	135	129.4	0	5.6	95.9%	–
مواسير الري قطر 90 مم	جميع المواقع	م.ط	750	34.8	0	715.2	4.6%	–
مواسير الري قطر 50 مم	جميع المواقع	م.ط	350	10.6	0	339.4	3.0%	–
مجاري الهواء الداخلية	جميع المواقع	كغ	300	46.3	0	253.7	15.4%	–

حالة المواقع هذا الأسبوع

عرعر: جارٍ تركيب الإنترلوك في ملاعب كرة القدم والسلة والبادل، وصُبّت قاعدة القبة الهوائية وجارٍ عزلها، ورُكّبت وحدات الإنارة. واحة الأحساء: صُبّت البلاطة الأرضية لمنطقة التارتان، وسُوّيت مسارات الدراجات والمشي لطبقة الأسفلت، وجارٍ تركيب رشاشات ونقاطات الري، واكتملت أعمال التأريض في مبنى الخدمات، وجارٍ زرع الأشجار. الدمام: نُفّذت طبقة أسفلت في ملعب كرة القدم ورُكّب الإنترلوك بين الملاعب. ويجري حفر مواقع الأشجار وزراعتها في المواقع الثلاثة.

الكميات لم تُحدَّث

ورقة Major Quantities مطابقة لورقتي الأسبوعين الماضيين، مع أن الملخص الأسبوعي يذكر تنفيذ الأسفلت والإنترلوك وزراعة الأشجار هذا الأسبوع. واستُبعدت من المخطط والجدول البنود المعلنة بأكثر من كميتها في جدول الكميات (مواسير uPVC قطر 150 مم لشبكة الصرف الخارجية 126.81 من 50 م، والليّاسة 551.07 من 471 م²، وعزل الأساسات 101.55 من 60 م²، والبلاطة الأرضية 46.17 من 45 م³، وشرائح البولي إيثيلين ومكافحة النمل الأبيض 288.75 من 270 م²).

المعالم الرئيسية

تعطي ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي وتحديث P6 تواريخ التوقع نفسها. والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 09-نوفمبر-2026).


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	03-Mar-2026	03-Mar-2026	03-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	01-Apr-2026	04-Apr-2026	04-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Apr-2026	02-Apr-2026	02-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال أعمال التسوية	02-Apr-2026	02-May-2026	02-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التصميم الهندسي	02-May-2026	06-Jan-2027	06-Jan-2027	−7	▼ متأخر
اكتمال مبنى دورات المياه	02-Aug-2026	23-Feb-2027	23-Feb-2027	−44	▼ متأخر
اكتمال منطقة الملاعب	24-Aug-2026	23-Feb-2027	23-Feb-2027	−44	▼ متأخر
اكتمال أعمال المناظر الطبيعية	02-Nov-2026	09-Mar-2027	09-Mar-2027	−55	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع عرعر	21-Dec-2026	09-Mar-2027	09-Mar-2027	−55	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع واحة الأحساء	21-Dec-2026	23-Feb-2027	23-Feb-2027	−43	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع الدمام	21-Dec-2026	06-Mar-2027	06-Mar-2027	−52	▼ متأخر
اكتمال الاختبار والتشغيل	21-Dec-2026	09-Mar-2027	09-Mar-2027	−55	▼ متأخر
انتهاء المشروع	02-Jan-2027	15-Mar-2027	15-Mar-2027	−57	▼ متأخر

تنسيق موقع عرعر وأوامر الشراء المتأخرة والقبة الهوائية تحدد تاريخ الانتهاء.

يقع أكبر فائض سالب في P6 (−57 يوماً) الآن في عرعر: أوامر الشراء والتوريد لعلامات الرصف ودهان التخطيط، وتوريد سطح المضمار، ثم المقاعد والمقاعد الخرسانية مسبقة الصب وسلال المهملات واللوحات المرورية التي تليها. وفي الدمام (−52 يوماً) تقع على المسار الحرج أوامر شراء لوحات التوزيع وتمديدات القوى، وتوريد الشبك المعدني للملاعب البادل، والخرسانة المطبوعة، والأثاث، واختبار الأعمال الكهروميكانيكية لتنسيق الموقع. ويمتد توريد غشاء القبة الهوائية الآن من 9 نوفمبر إلى 31-ديسمبر-2026، وتركيبه من 5 يناير إلى 28-يناير-2027، بفائض زمني بين −9 و−42 يوماً. ويُتوقع الاختبار والتشغيل للأعمال الكهروميكانيكية من 28 يناير إلى 09-مارس-2027.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ملف التوريدات بتاريخ 26-أكتوبر-2026، وهو آخر ملف مرفوع، إذ لم يُرفق ملف توريدات جديد بتقرير هذا الأسبوع.

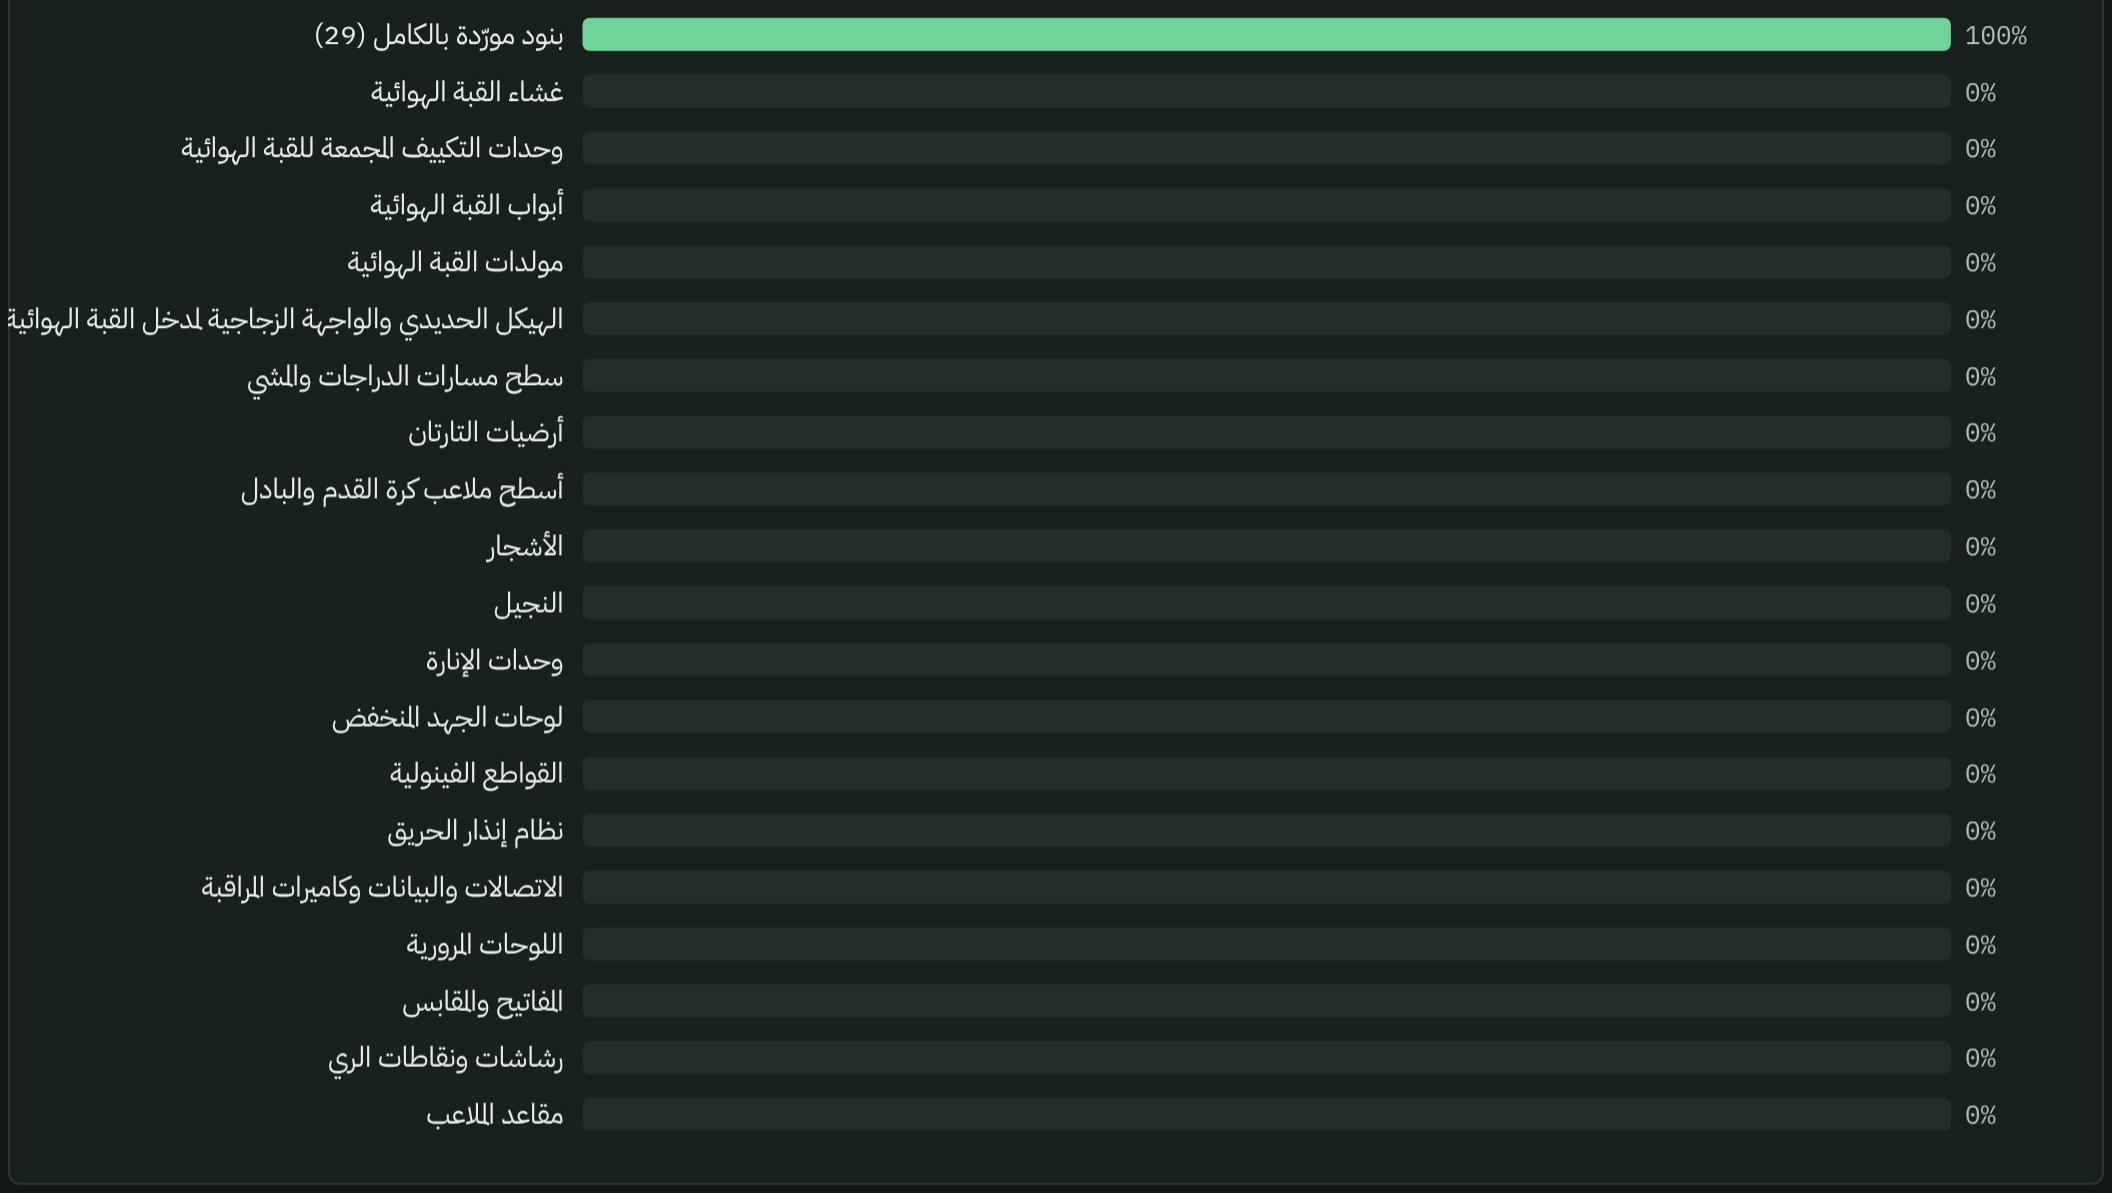

ملخص التوريدات في التقرير الأسبوعي لم يتغير للأسبوع الثاني: 119 مادة، وصدر 116 أمر شراء، و3 لم تصدر بعد، و99 مادة في الموقع، و20 لم تصل بعد. وارتفعت نسبة الإنجاز الفعلي للتوريدات من 65.4% إلى 71.0% مقابل 88.2% مخططاً.

القبة الهوائية: لم يورَّد شيء بعد


حتى 26 أكتوبر صدرت أوامر الشراء ودُفعت الدفعات المقدمة للغشاء والمثبّتات ومقاطع L والإنارة والتهوية والمولدات ومفاتيح التحويل الآلي والأبواب ونظام الإطفاء واللوحات والمواد الكهربائية، والتوريد مجدول من 01 نوفمبر إلى 05-ديسمبر-2026. وكانت وحدات التكييف المجمعة (18 وحدة) في الاعتماد النهائي، والهيكل الحديدي والواجهة الزجاجية للمدخل قيد التصنيع. ويضع P6 الآن أول توريد للغشاء ابتداءً من 09-نوفمبر-2026 وآخره بحلول 31-ديسمبر-2026.

التشجير وأسطح المسارات والملاعب

صدرت أوامر الشراء ودُفعت قيمة الأشجار (298) والنجيل (7,030 م²) وأرضيات التارتان (510 م²) وأسطح مسارات الدراجات والمشي (4,281 م²) وأسطح ملاعب كرة القدم والبادل، والتوريد مستحق بين 29 أكتوبر و30-نوفمبر-2026. ويجري الآن زرع الأشجار في المواقع الثلاثة. وكانت وحدات الإنارة (105) مدفوعة وجاهزة للتوريد، ولوحات الجهد المنخفض (9) قيد التصنيع.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمال والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower. وقيمة نوفمبر حتى تاريخ البيانات 9 نوفمبر.

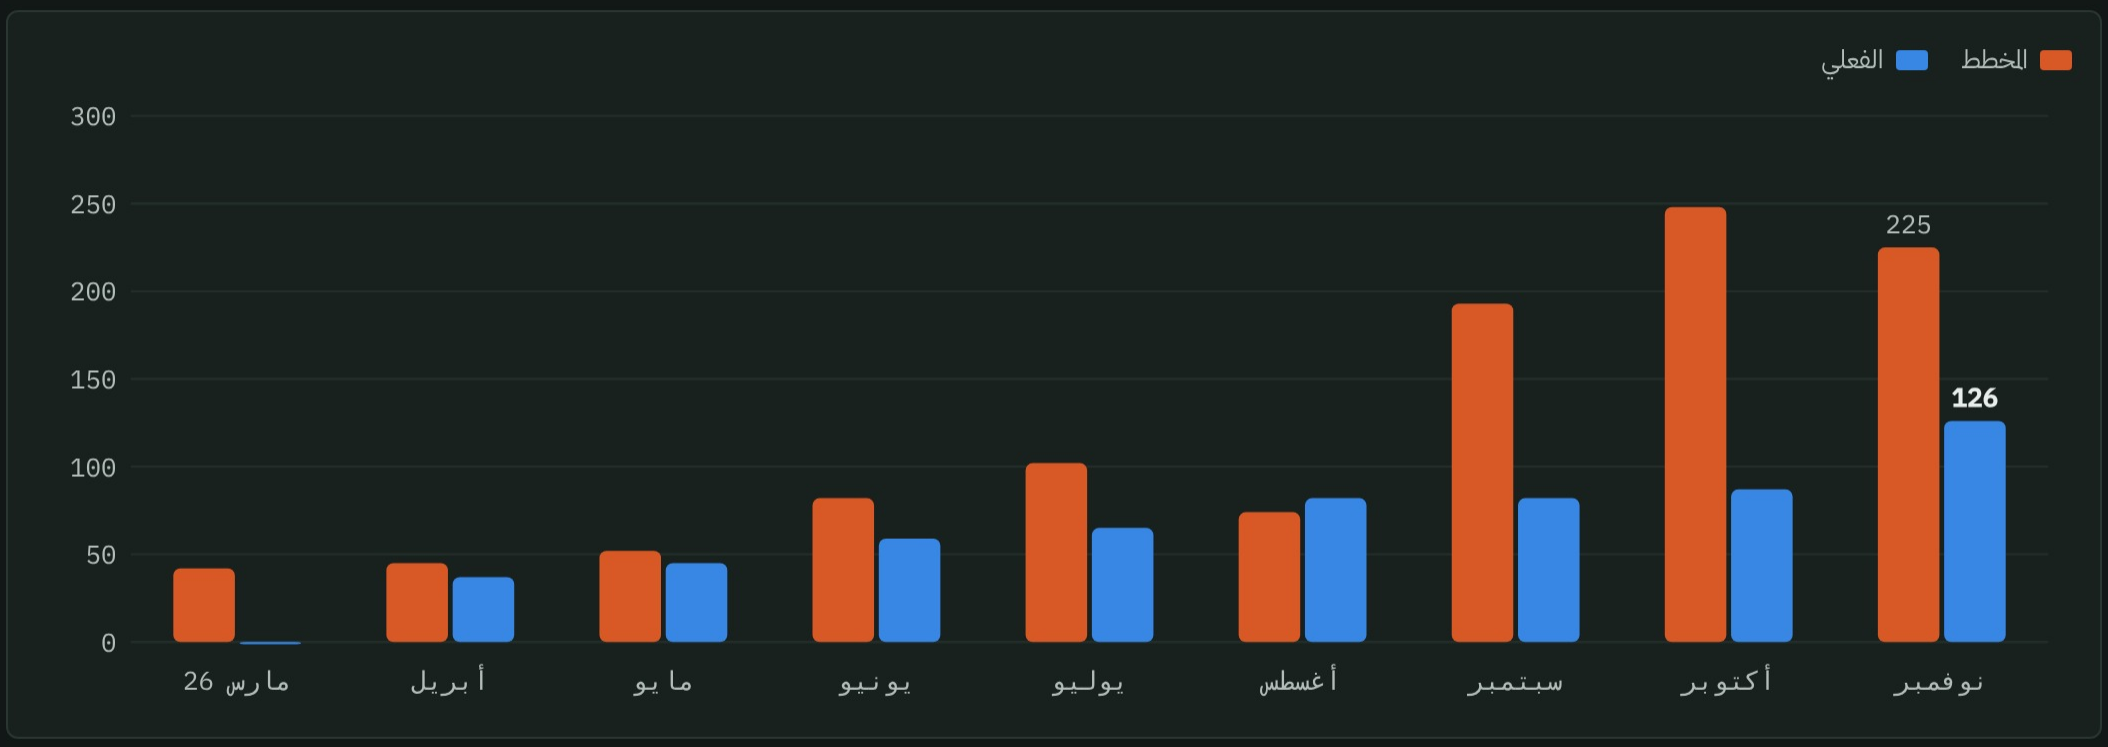

عدد العمالة في نوفمبر 126 مقابل 225 مخططاً (−44%): 107 عمال مقابل 206 مخططاً، و19 موظفاً كما هو مخطط. وكان تقرير الأسبوع الماضي يُظهر 75 عاملاً. والمعدات في الموقع 13 مقابل 35 مخططة. وترتفع الخطة إلى 380 في ديسمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الملاعب	20,775,269
أعمال الموقع العام	5,722,500
المباني الخدمية	3,500,083
قيمة العقد (غير شاملة الضريبة)	**29,997,852**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	34,497,529
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال، من ورقتي Progress Summary وInvoice Log. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	7
القيمة الإجمالية	5,374,032
المعتمد من مدير المشروع - مدن (5 مستخلصات)	3,673,916
المدفوع (3 مستخلصات)	2,178,751
الخصومات والغرامات	59,000
الصافي شاملاً الضريبة	6,121,136
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	6,384,884

قُدّم المستخلص 7 (872,505 ريال إجمالي، من 21 أكتوبر إلى 04-نوفمبر-2026) واعتمده الاستشاري في 04-نوفمبر-2026. ونسبة المفوتر 17.9% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 61.72%، وقيمة طلبات الفحص المعتمدة 21.3%. ولا توجد دفعة مقدمة أو محتجزات مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	47,491
ساعات العمل هذا الأسبوع	1,575
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	37 / 115
التدقيقات الداخلية	5

الجودة التقييم 0.86

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة / المعلقة	1,012 / 989 / 23
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة / المعلقة	204 / 192 / 12
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المعلقة	29 / 27 / 2
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة / المعلقة	16 / 6 / 10
تقديمات المخططات التنفيذية (134 مخططة)	159
تقديمات اعتماد المواد (119 مخططة)	140

أعداد تراكمية من ورقة Quality-Stat. صدر هذا الأسبوع 29 طلب فحص و10 طلبات فحص مواد، ولا تقارير عدم مطابقة أو تعليمات موقع جديدة. وجميع البنود المعلقة عمرها أقل من 10 أيام.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
توريد القبة الهوائية	المقاول	تأخر تصنيع وتوريد القبة الهوائية هو سبب التأخير المذكور في الملخص الأسبوعي. ويصنّف سجل المخاطر تأخر توريد هذا البند طويل التوريد بأنه مرتفع الاحتمال وشديد الأثر. ويجري توريد الغشاء وتركيبه بفائض زمني سالب.
تراجع موقع عرعر	المقاول	أعمال التنفيذ في عرعر متأخرة عن الخطة بنسبة 2.5% (1.3% في الأسبوع الماضي)، وتأخر موعد اكتمالها المتوقع 26 يوماً إلى 09-مارس-2027. وتحمل أنشطة علامات الرصف وسطح المضمار والأثاث فيها أكبر فائض سالب في المشروع.
التوريدات متأخرة عن الخطة	المقاول	التوريدات عند 71.0% مقابل 88.2% مخططاً (إنجاز فعلي). وعشرون مادة لم تصل إلى الموقع بعد، وثلاثة أوامر شراء لم تصدر، ويُظهر P6 أوامر شراء علامات الرصف ودهان التخطيط وكاميرات المراقبة ولوحات التوزيع وتمديدات القوى بفائض سالب بين −51 و−57 يوماً.
تقديمات المخططات التنفيذية	المقاول	قائمة منذ 03-أبريل-2026. وقد مضى موعد الإغلاق المتوقع 29-أكتوبر-2026 ولم يُحدَّث السجل. ومتبقٍ مخططان تنفيذيان لم يُقدَّما.
العمالة والمعدات	المقاول	107 عمال في الموقع مقابل 206 مخططاً لشهر نوفمبر، و13 معدة مقابل 35 مخططة، بينما تتطلب الخطة 361 عاملاً في ديسمبر.
التداخل بين التشطيبات والقبة الهوائية	المقاول	يربط ملف التوريدات الطبقة النهائية للمسارات والملاعب بتشطيب القبة الهوائية لتفادي أي تلف، وكانت هذه الأسطح مدفوعاً 60% من قيمتها دون توريد حتى 26 أكتوبر.

لم تُسجَّل مشكلات جديدة هذا الأسبوع. وتشمل المخاطر القائمة الأخرى في السجل الدخول إلى الموقع، والأماكن المغلقة، وتخزين المواد، وشهادات المعدات، والعمل على ارتفاع، والحرارة، وفصل الحركة المرورية.

ملاحظات على البيانات

- رقم الأسبوع: تذكر ورقة Milestones عبارة "Current Contract Weeks: 28 of 44"، وهو مرة أخرى رقم التقرير (WPR-28). فمن تسليم الموقع في 03-مارس-2026 إلى تاريخ البيانات 09-نوفمبر-2026 تمضي 251 يوماً، أي الأسبوع 35، بعد أسبوع من تقرير الأسبوع الماضي (الأسبوع 34).
- تذكر ملفات ملخص مدن (Look Ahead، والأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، والأعمال المنفذه خلال الإسبوع) وورقة Progress Summary نسبة مبنية على التكلفة على أنها نسبة الإنجاز الفعلي، ولم تُستخدم هذه الأرقام هنا.
- لا يزال ملف الأعمال المنفذه خلال الإسبوع يحمل بيانات مشروع آخر: مدير المشروع عبد الله الشنيفي، والمقاول شركة الانجاز، والبداية 24-نوفمبر-2025، ونهاية العقد 23-مايو-2026، والقطاع الأوسط. كما يذكر ملف Look Ahead الاستشاري (شركة ايجس) على أنه المقاول.
- لم يُرفع ملف التوريدات هذا الأسبوع، وسجل التوريدات وورقة Procurement في التقرير مطابقان لما في الأسبوعين الماضيين. لذا يبقى مخطط التوريدات على موقف 26-أكتوبر-2026.
- ورقة Major Quantities لم تتغير للأسبوع الثالث على التوالي، لذا يُظهر عمود المنفذ هذا الأسبوع صفراً مع أن التقرير يذكر تنفيذ الأسفلت والإنترلوك وزراعة الأشجار. وعدة بنود تتجاوز كميتها في جدول الكميات، و"Plan To Date" يساوي الكمية الكاملة لكل البنود.
- لا تزال ورقة Schedule تذكر 1,835 نشاطاً مكتملاً (و245 لم تبدأ و29 قيد التنفيذ، أي 2,109 إجمالاً) من أصل 2,150، بينما يضم تحديث P6 عدد 1,876 نشاطاً مكتملاً.
- لا تزال أسماء المعالم في جدول ورقة Weekly Progress Report مزاحة بصف واحد عن ورقة Milestones، وتصف ورقة Milestones معلم "Completion of Engineering" بأنه فعلي مع أن تاريخه المتوقع 06-يناير-2027.
- من الصور الأسبوعية الست، عرض صورة الإنترلوك في الدمام 599 بكسل، أقل من الحد الأدنى 600 بكسل، والصورة المعنونة "Pouring of entrance foundation for Air dome (Arar)" تُظهر بلاط الإنترلوك وعمود إنارة لا قاعدة. ولم تُعرض أي منهما.
- تُظهر عدة خلايا ملخص في ورقتي DB وInvoice Log أخطاء !REF#.

أُعدّ في 10-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي بتاريخ البيانات 09-نوفمبر-2026 (WPR-28)، مقارنةً بتقرير 02-نوفمبر-2026 (WPR-27).