

## ***Micrómetro digital***

Este equipo cuenta con un rango de medición de 0 a 25 mm, con una resolución 0.001 mm, con un error o exactitud de  $\pm 0.003$  mm.


Se debe trabajar dentro de un rango de temperatura de 0 a 40 °C para evitar que presente algún error en la medición.




## ***Partes del Micrómetro***



Procedemos a abrir la caja, adentro vamos a encontrar el micrómetro, una batería **(CR2032-3v)**, también encontraremos una **llave negra Plástica**, la cual sirve para abrir la tapa que se encuentra en la parte inferior del micrómetro que dice (Abierto – Cerrado) la abrimos y colocamos la batería y luego con la misma llave la cerramos, tener cuidado de acomodar la tapa en posición de cerrar y que se acomode bien las 3 ranuras, luego presionamos dándole un cuarto de vuelta para que cierre.

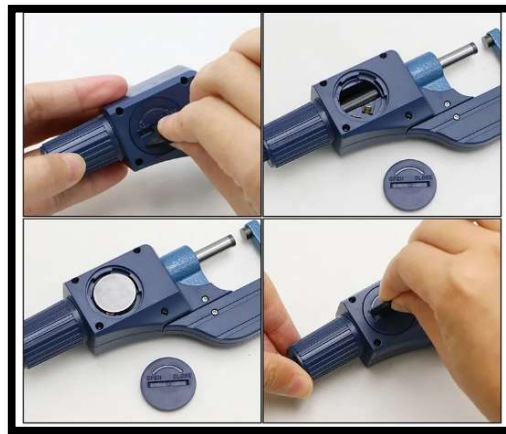

Iniciamos presionando el botón **de ON/OFF** y lo encendemos, luego nos fijamos si el freno está aplicado y si lo estuviera lo quitamos, procedemos a sostener el micrómetro del triquete, para ajustar el **husillo** girándolo hasta que cierre en su totalidad pegando con el **tope fijo**. Con el **botón de ajuste de Cero** lo presionamos haciendo un auto ajuste de cero.

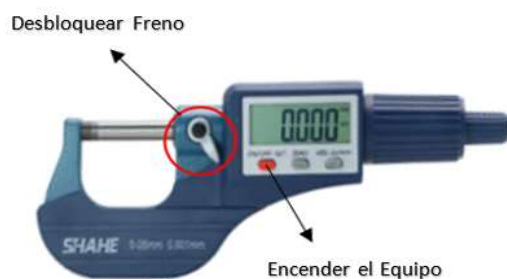

Luego presionamos el **botón ABS Cambio in/mm**, hasta que el equipo cambie a **mm (milímetros)**, que va ser la unidad de medición que nos interesa, ya que nuestros productos los identificamos en milímetros, igual si en algún momento queremos medir en **in (pulgadas)** lo dejamos presionado de nuevo y se cambiará a **in (pulgadas)**



Cuando ya se han realizado los anteriores pasos, podemos proceder a realizar las mediciones deseadas.

Luego le damos giros al trinquete hasta que tope contra el producto a medir, hará unos chasquidos al topar y ya estaría la medición en la pantalla lista para leerla.



### ***Cuidados y Usos***

- No golpear
- No mojar
- Mantener en el estuche o caja mientras no se use.
- Tomar la medida mirando de forma perpendicular.
- Mantener limpio de polvo o suciedad.
- No exceder la fuerza a la hora de hacer la medición.

### ***Accesorios***

#### **Batería (CR2032-3V)**



#### **Llave plástica (Abre-Cierra tapa de batería)**

