


# LEONE LORAY

RELEVAMIENTO


Región Metropolitana

# Barracas - CPI
# SUCURSAL N°10
# Herrera
# M2 aprox.: 3400m2

LEONE LORAY


MARIANO CASTEX 3489 PISO 4 – OFICINA 419, CANNING, BUENOS AIRES

01133731843

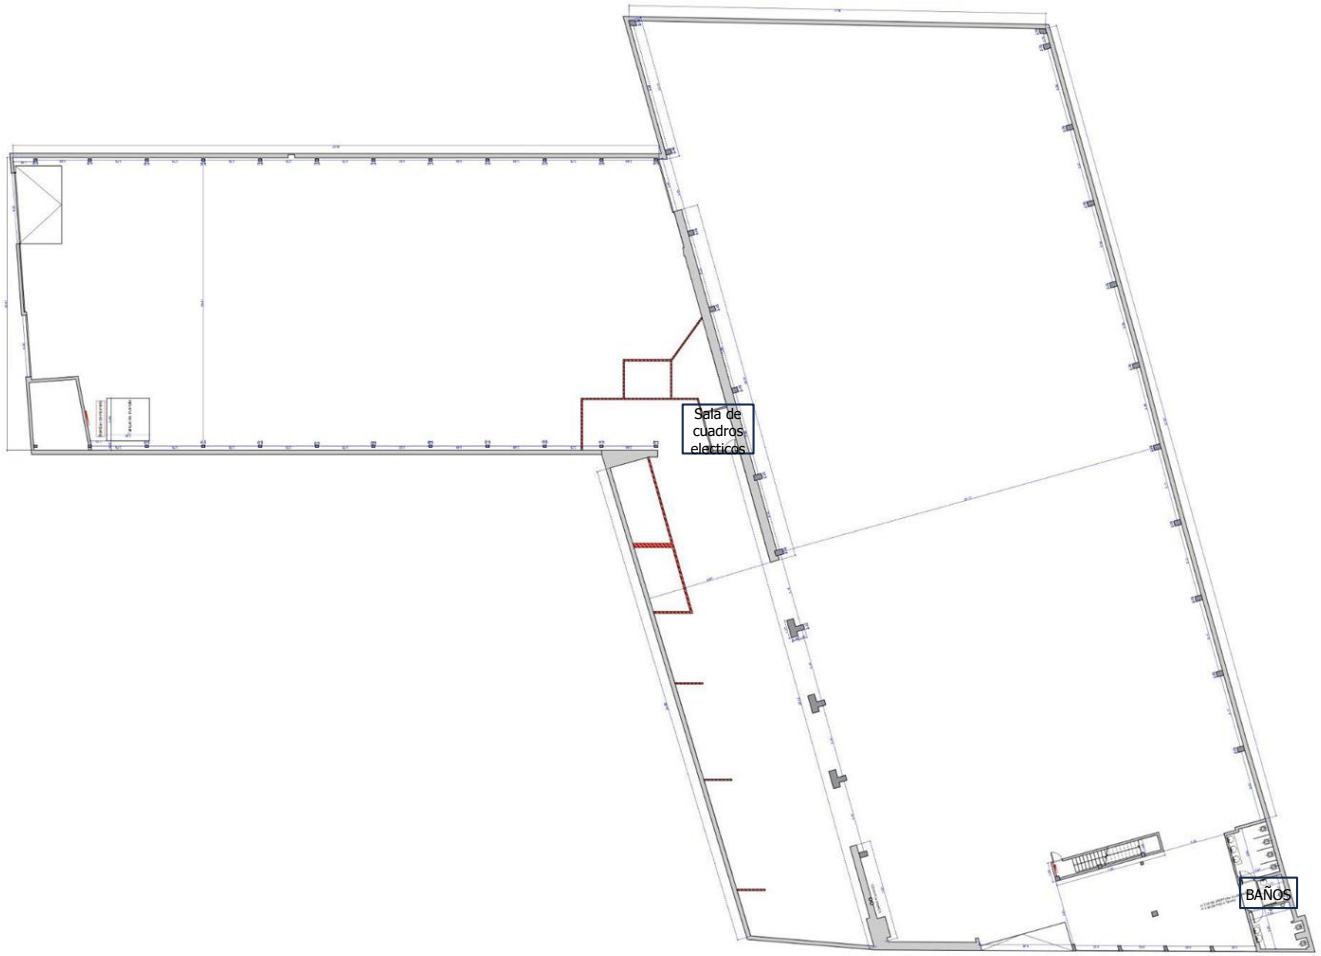



# PLANTA BAJA

LEONE LORAY

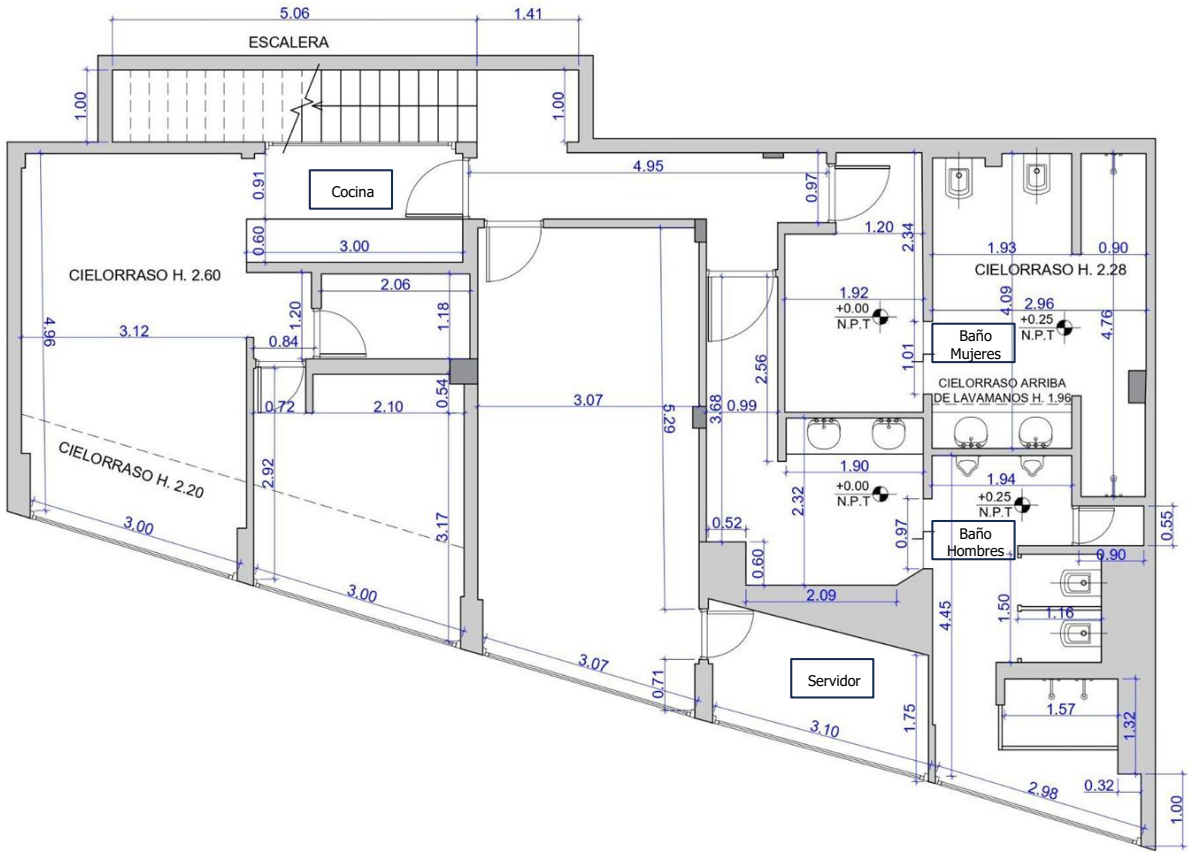


# PLANTA ALTA

LEONE LORAY

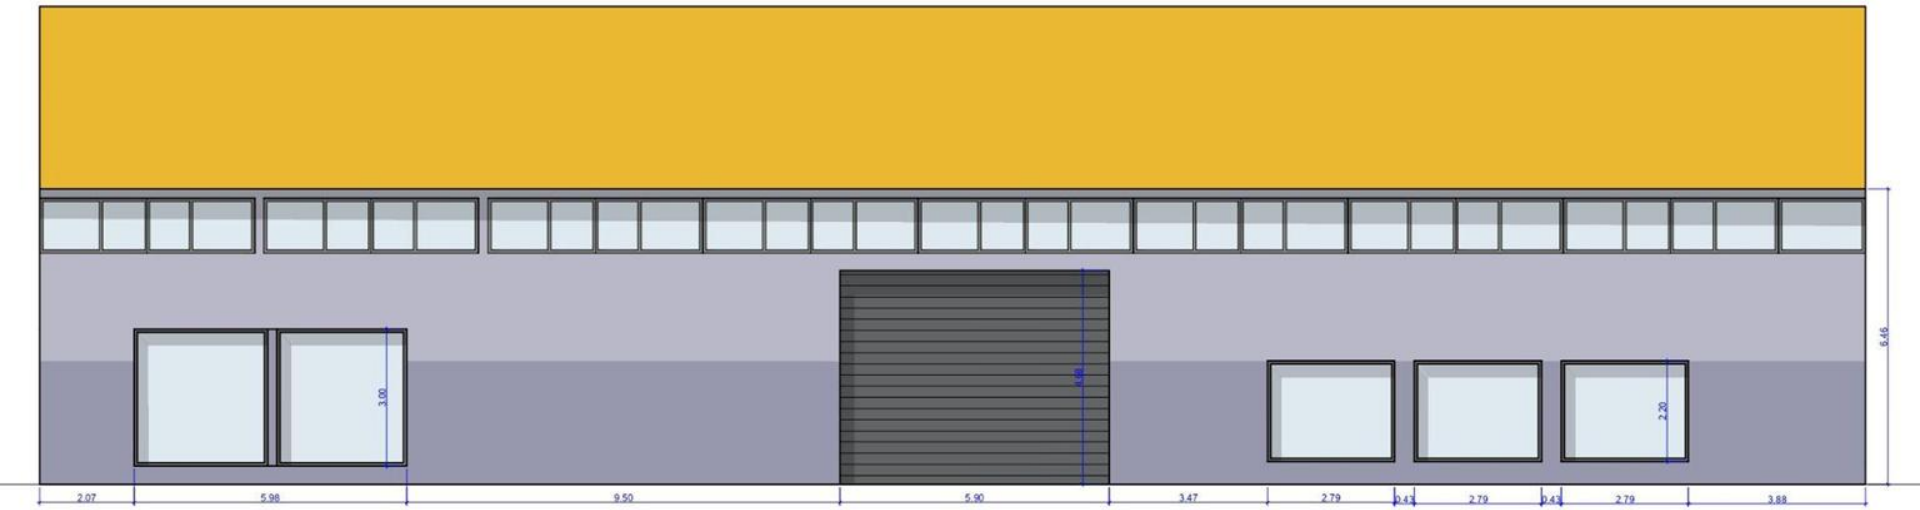



# FACHADA CALLE HERRERA

LEONE LORAY



**FACHADA CALLE HERRERA**

LEONE LORAY

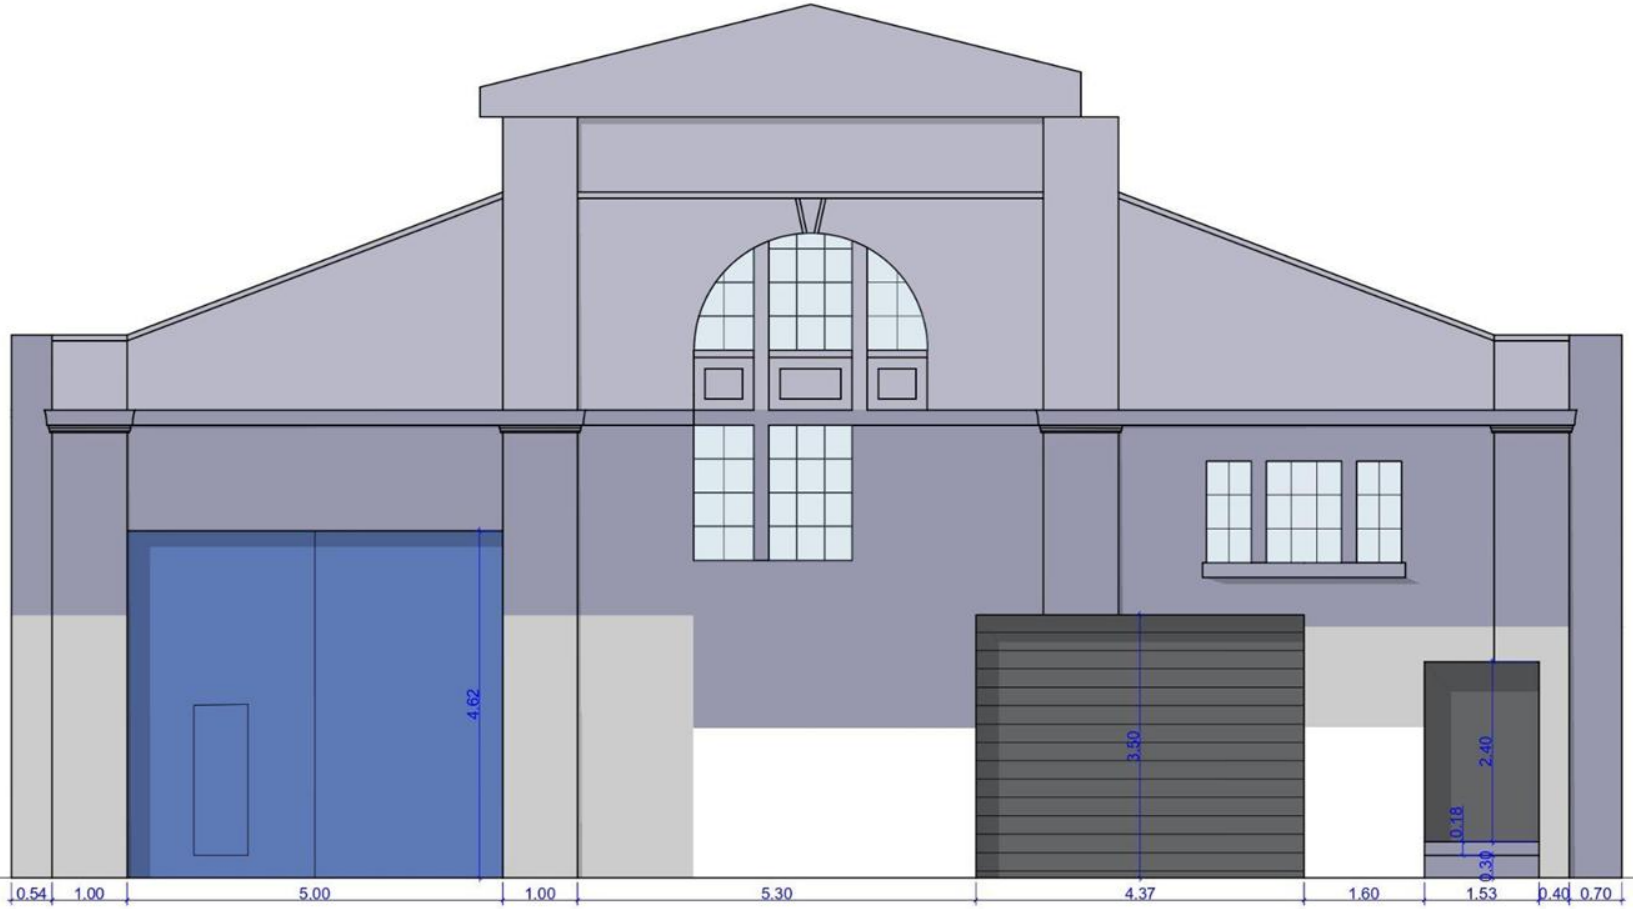



# FACHADA CALLE LAMADRIR

LEONE LORAY



**FACHADA CALLE LAMADRIR**

LEONE LORAY

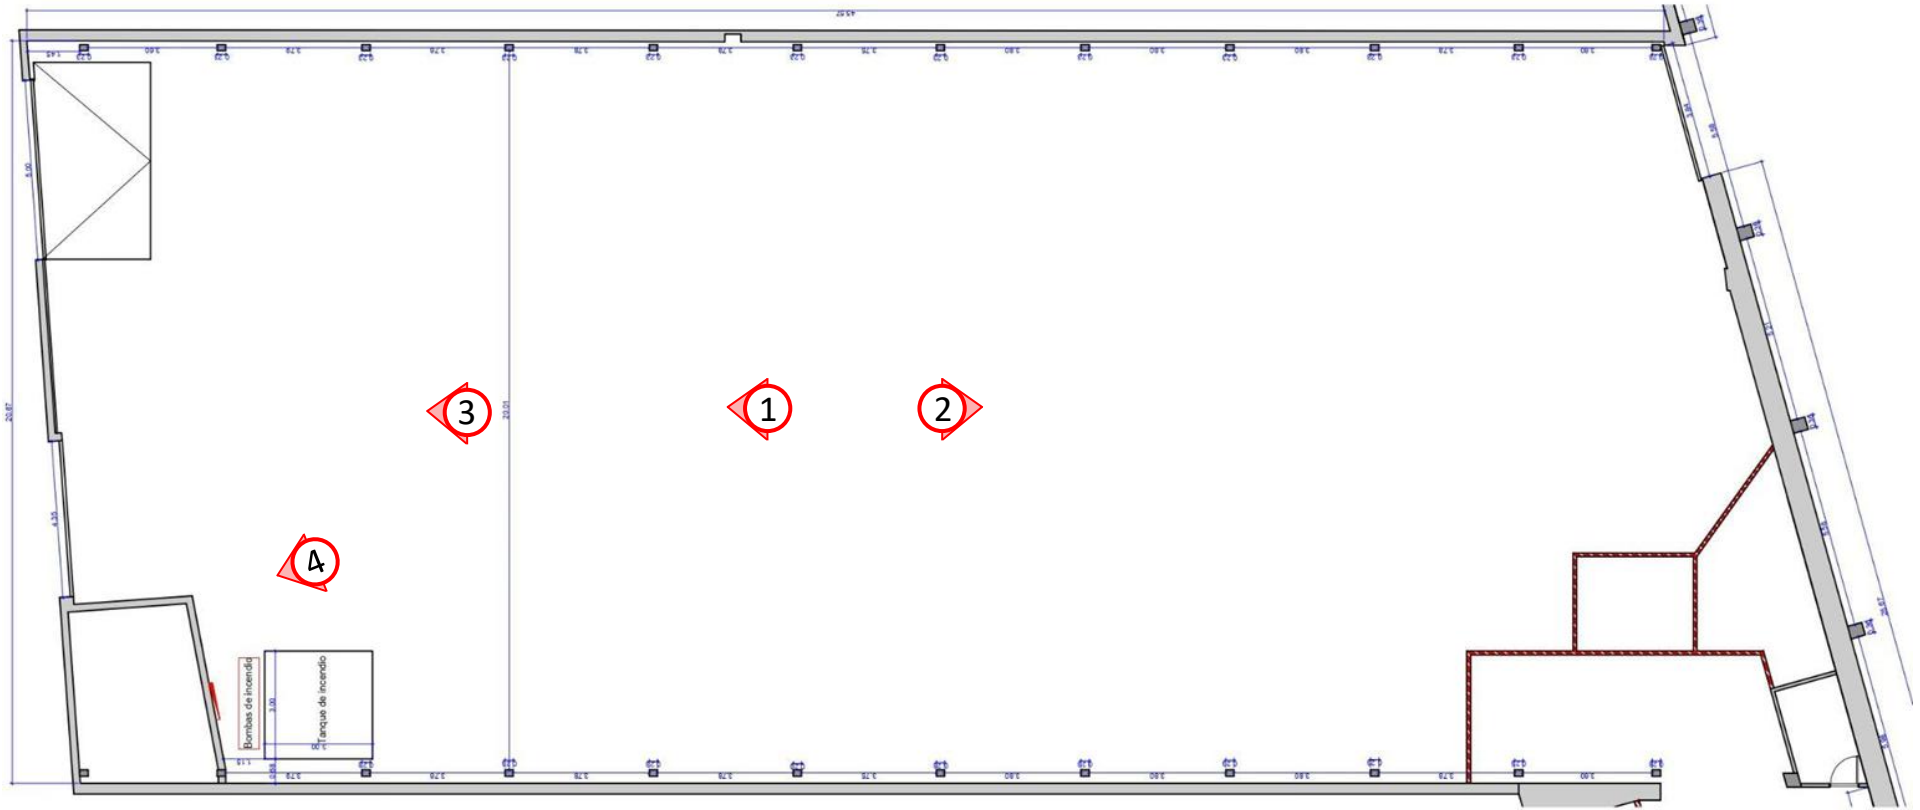


# SECTOR LAMADRIR

LEONE LORAY



FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

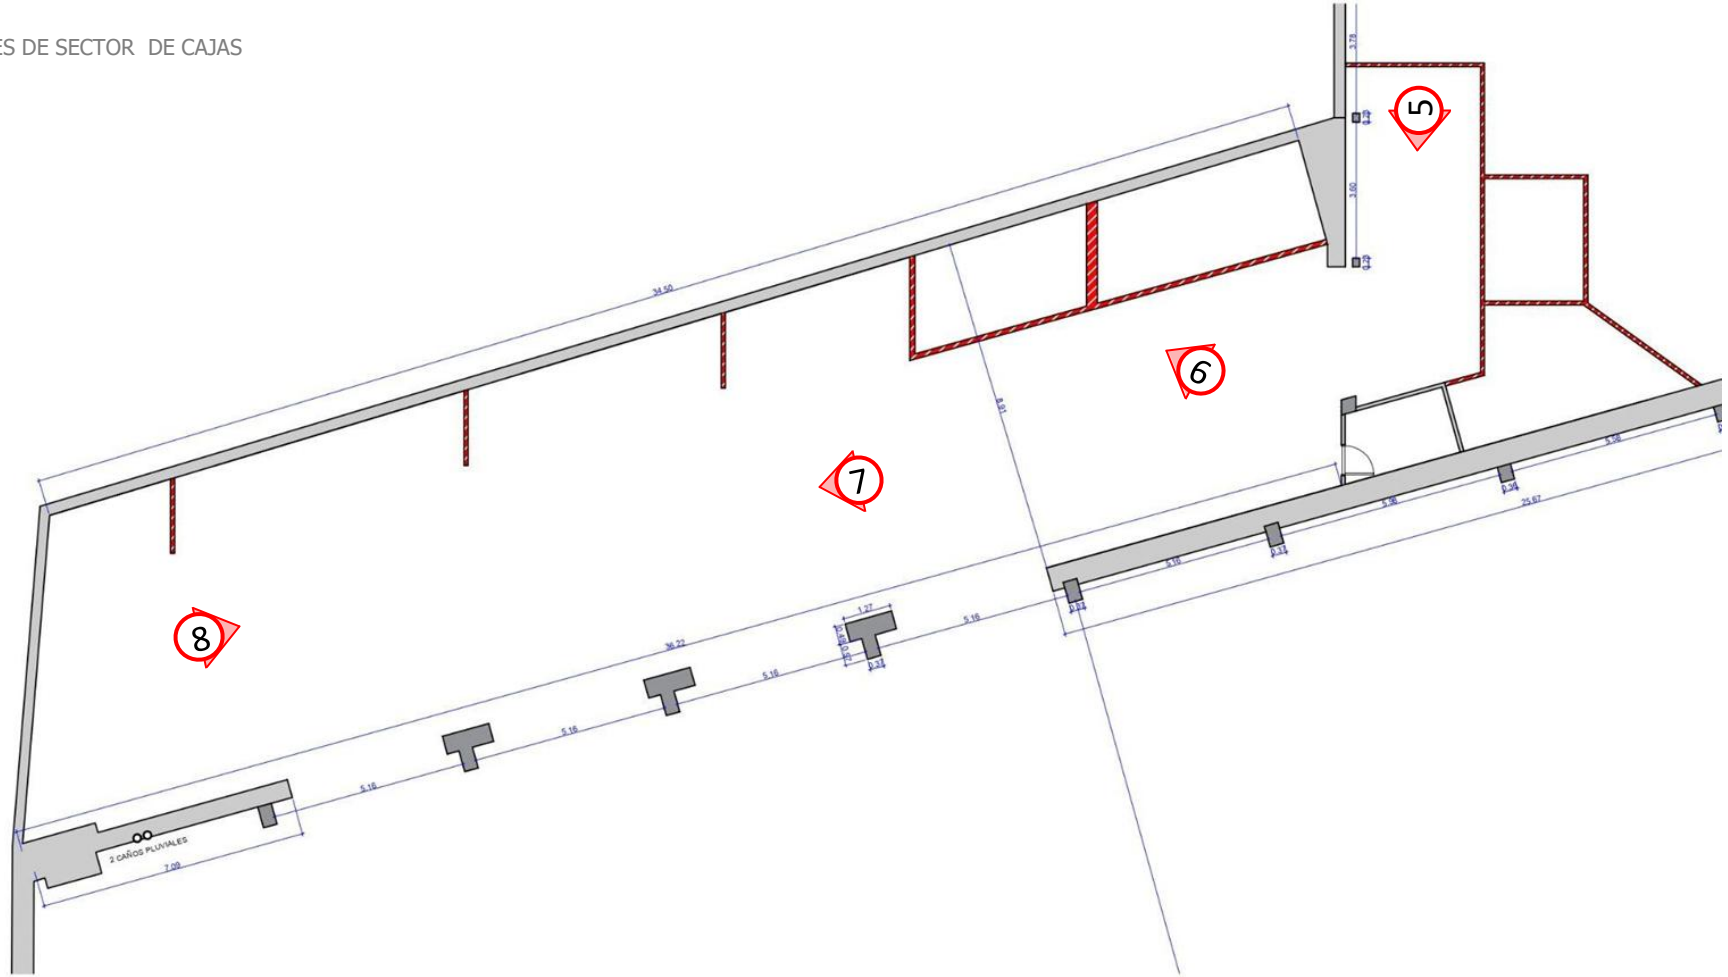


# SECTOR DE CAJAS



FOTO 5





FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

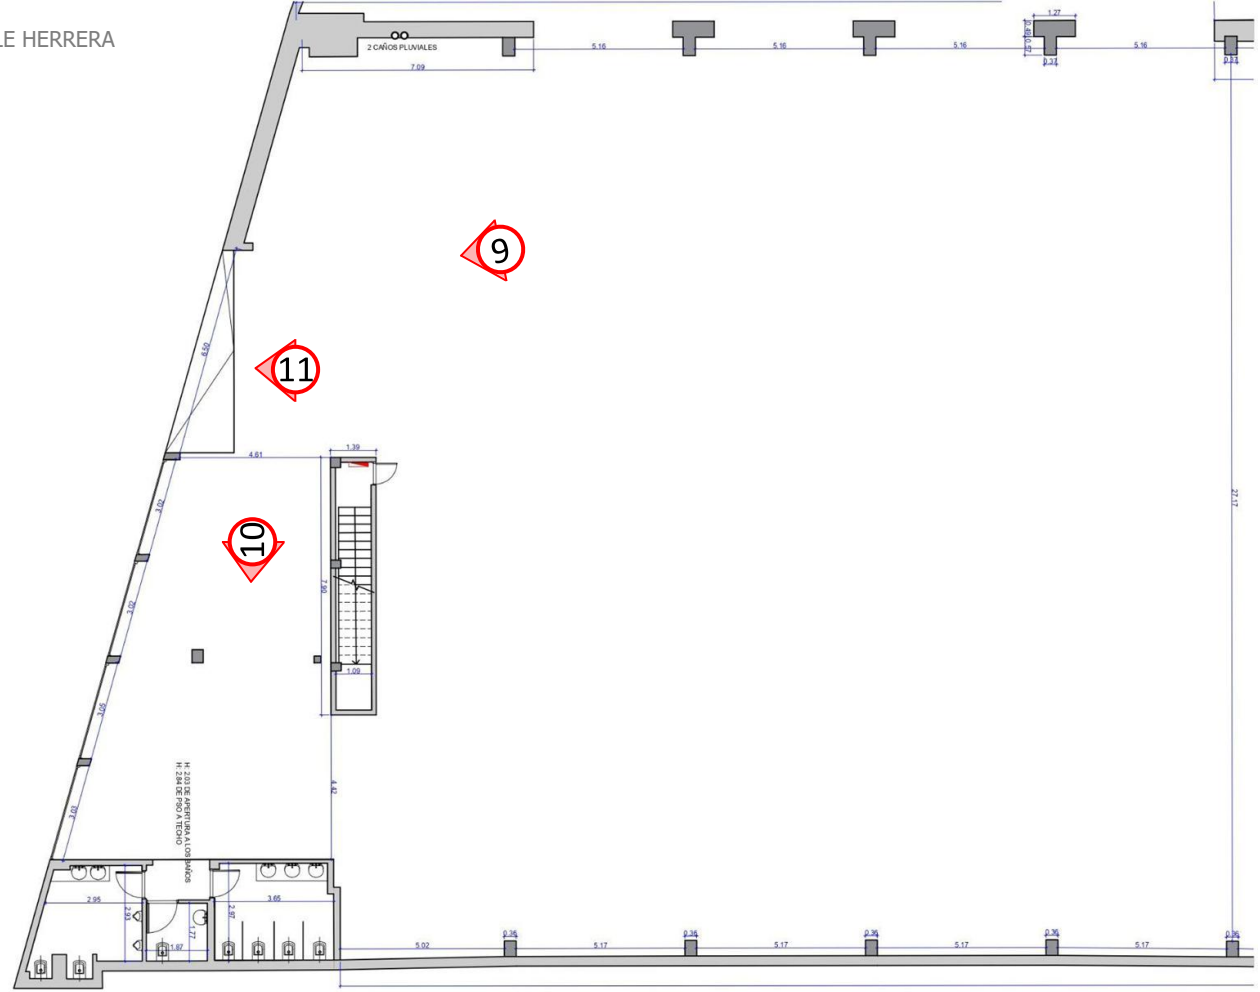


## SECTOR HERRERA

LEONE LORAY



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11




FOTO 11




# BAÑOS

LEONE LORAY




FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14

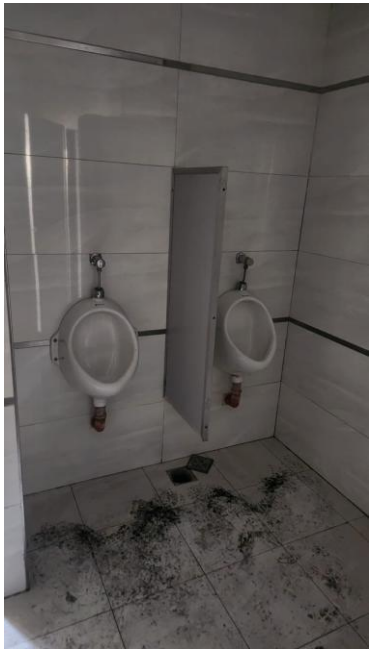


FOTO 15



FOTO 16




FOTO 17



FOTO 18

## BAÑO DE MUJERES

IMÁGENES DE
SECTOR CALLE
HERRERA

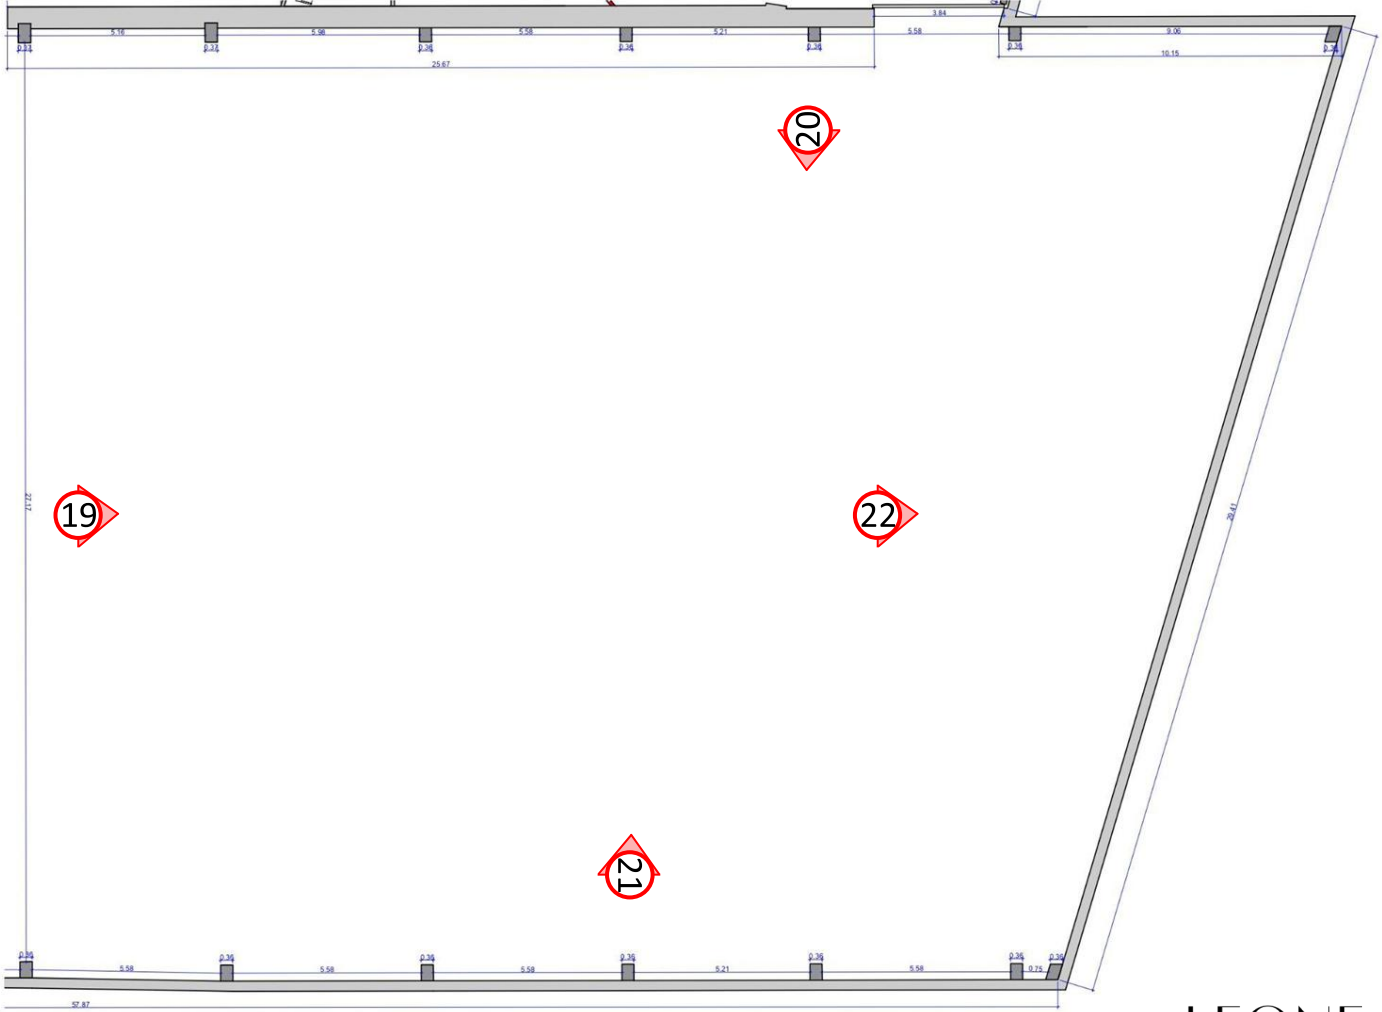


**SECTOR HERRERA**

LEONE LORAY



FOTO 19



FOTO 20


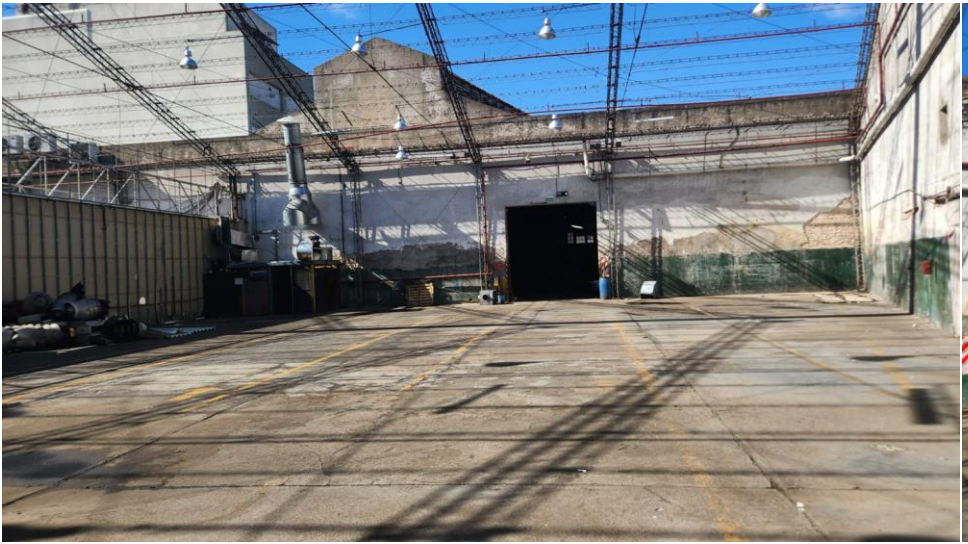


FOTO 21



FOTO 22

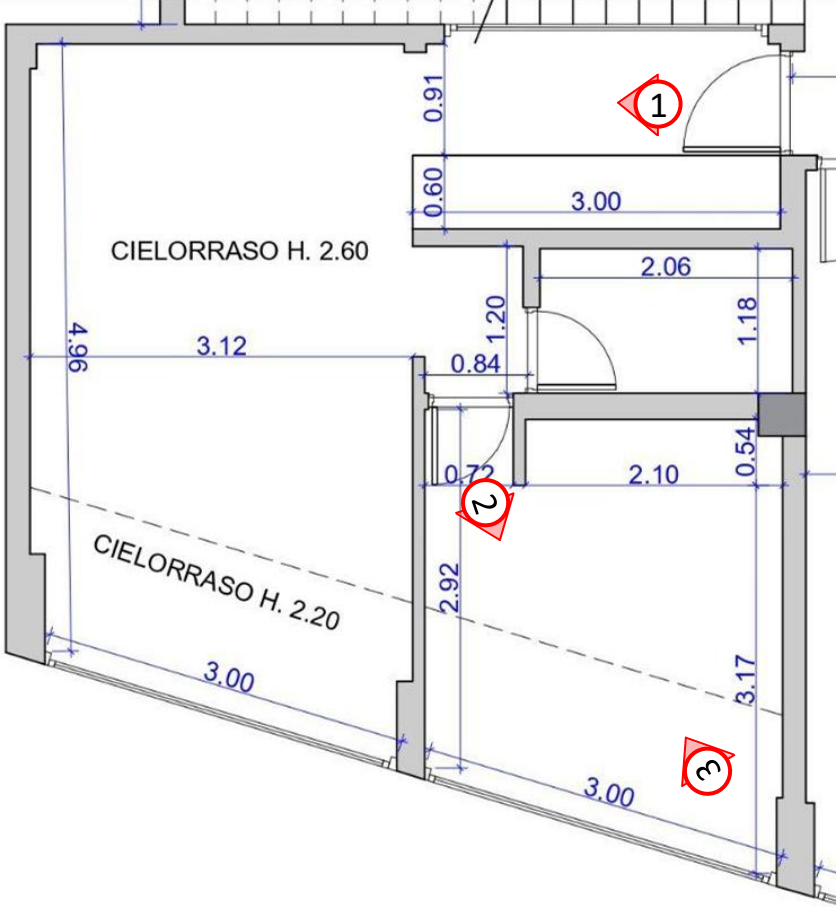


# PRIMER DESPACHO

LEONE LORAY




FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

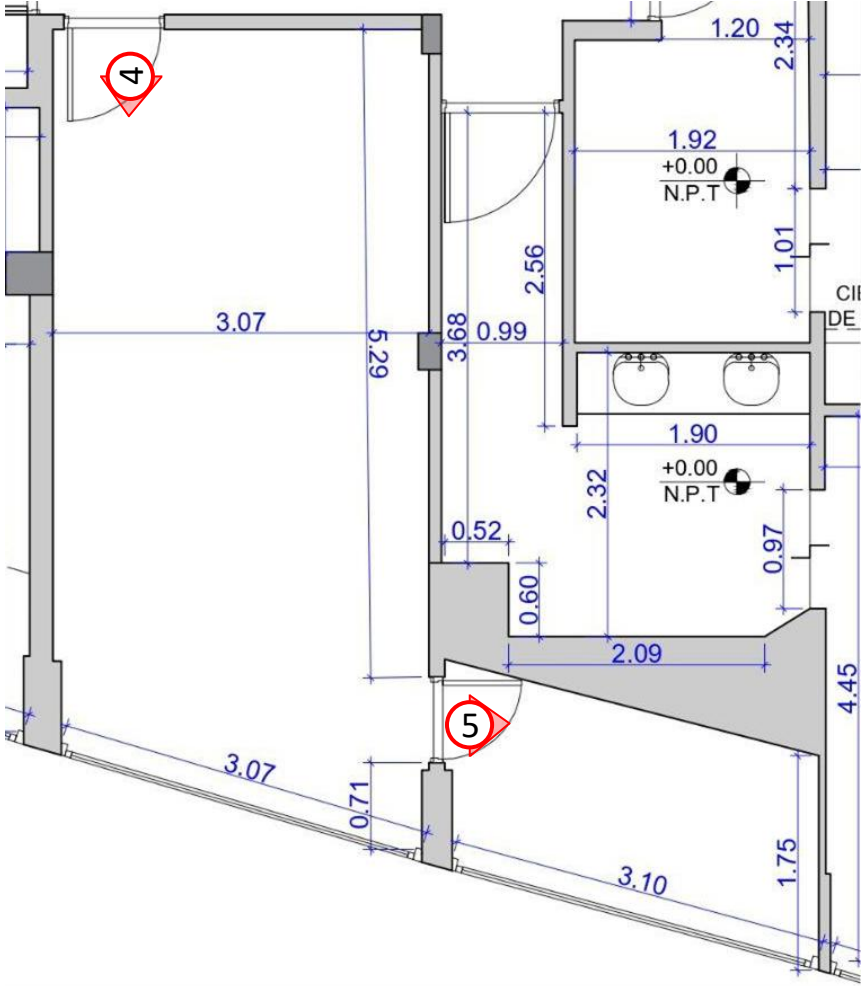


# SEGUNDO DESPACHO

LEONE LORAY



FOTO 4



FOTO 5




# BAÑO MUJERES

LEONE LORAY



FOTO 6

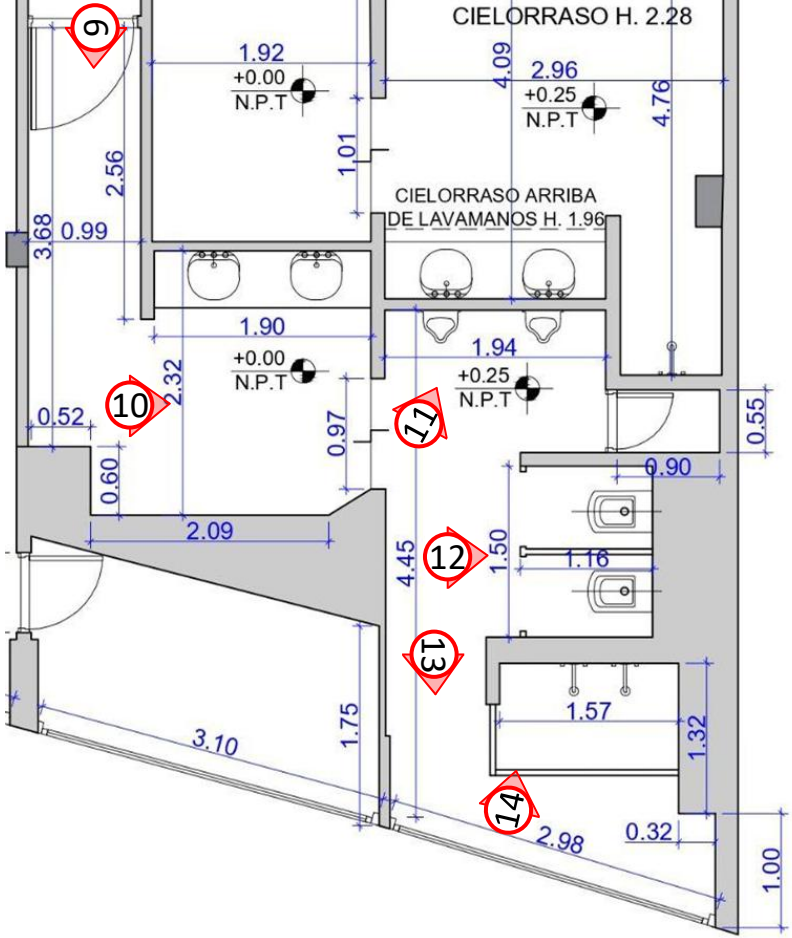


FOTO 7



FOTO 8

# BAÑO MUJERES




# BAÑO HOMBRES

LEONE LORAY



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11

# BAÑO HOMBRES



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14

# BAÑO HOMBRES

LOSAS:

- Entrepiso de hormigón armado con cielorraso suspendido. Se encuentra en un estado muy deteriorado.
- Los cielorrasos en general se encuentran en un estado muy malo, con placas faltantes, agujeros en el mismo, y manchas
- Las cubiertas están ejecutadas en chapa y son las que están sufriendo una renovación.

VIGAS:

- Realizadas en estructura metálica liviana.
- No se encuentran deformaciones en vigas relevadas.

COLUMNAS:

- Parecen ser todas columnas metálicas.
- 50 columnas relevadas. No se encuentran fisuras ni deformaciones en ellas.

MUROS PORTANTES:

- No cuenta con muros portantes visibles.

MUROS:


- El estado de los muros en general es malo; presentan manchas de humedad y revoques saltados.
- Luego hay una división central para el sector que corresponde a calle herrera que se encuentra muy deteriorado, pero se cree que es el que van a eliminar dentro de la reforma



Estado de los cielorrasos



Manchas de humedad y revoques saltados en pared

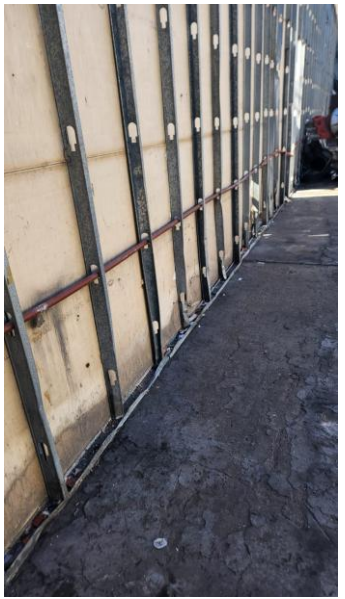

Pared divisoria muy deteriorada en sector calle herrera

## ANÁLISIS ESTRUCTURAL

LEONE LORAY

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

- El establecimiento cuenta con su propia transformación desde Edesur.
- Los tableros generales son trifásicos; además, ademas cuentan con varios tableros seccionadores; todos se encuentran en mal estado.
- Cuentan en planta baja con un sector con múltiples tableros; no se pudo relevar debido a que se encontraban muchos cables en el piso que se estiraban cuando se abría la puerta del sector.
- Cajas de tomacorrientes abiertas con cables expuestos.
- El establecimiento cuenta con muchos cables desordenados y expuestos, en cielorrasos y sobre el paso de las personas.



Tablero general Planta alta



Tablero seccionador



Cables expuestos sobre una puerta



Sector con tableros de datos y eléctricos se encontraban varios cables expuestos



Cajas de pase con cables expuestos

# INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LEONE LORAY

AGUA FRIA Y CALIENTE:

- La instalación sanitaria no se pudo probar debido a que los baños no contaban con agua.
- Los baños no cuentan con ventilación natural ni forzada.
- El estado de las cañerías visibles es bueno; se encuentran varios sanitarios faltantes de piezas.
- Se aconseja cambiar el tanque de agua, ya que el mismo es de fibrocemento y genera daño en la salud de las personas si se consume agua derivada de este tanque.

DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL:

- La instalación cloacal y pluvial visible se encuentra en buen estado.



Imágenes de flexibles bajo lavatorio




Tanque de agua de fobrocemento

# INSTALACION SANITARIA

LEONE LORAY



Baño Hombres



Baño Mujeres

# INSTALACION SANITARIA

LEONE LORAY

CLIMATIZACION

- Como el establecimiento se encuentra en reforma, se retiraron los equipos de aire, pero en varios sectores se pueden ver ductos de los equipos, por lo cual se determina que el aire del establecimiento era central.
- El local no cuenta con ventilación natural cruzada; el ingreso de aire fresco solo se da al abrir la puerta principal.
- Matafuegos: Se encontró señalética para poner matafuegos en varios sectores, pero no estaba el propio matafuegos.
- También se logra ver una cañería de incendios junto a su tanque y bombas de bombeo.

CARPINTERIAS EXTERIORES

- El edificio cuenta con carpinterías hacia el exterior solo en fachada. No se encontraron filtraciones.

## CLIMATIZACION E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

LEONE LORAY



Ductos de aire central




Señalética de matafuegos



Instalación de red de incendios

## CLIMATIZACION E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

LEONE LORAY



Carpintería de la fachada ventilación únicamente mediante apertura de puerta principal

## CLIMATIZACION E INFRAESTRUCTURA EDILICIA

LEONE LORAY

SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES: CCTV


- El local no cuenta con cámaras de seguridad.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES: ALARMAS


- Se visualizaron varias alarmas de presencia, se desconoce su funcionamiento.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES: ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS

- El servidor es general para todo el edificio. El estado del servidor es de abandono; cuenta con muchos cables colgando de los techos y muy desprolijos.

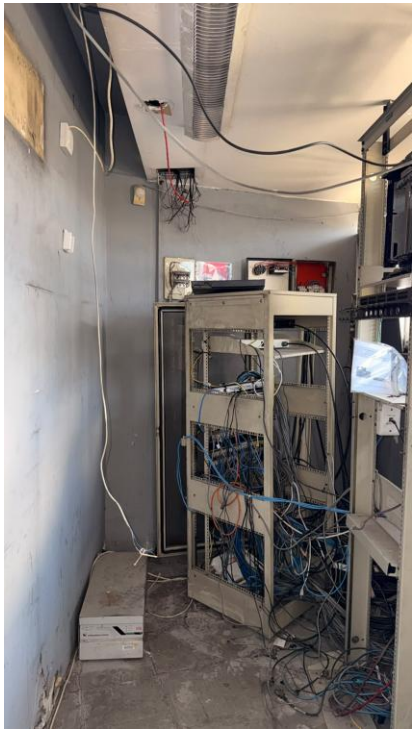

Conexiones del servidor

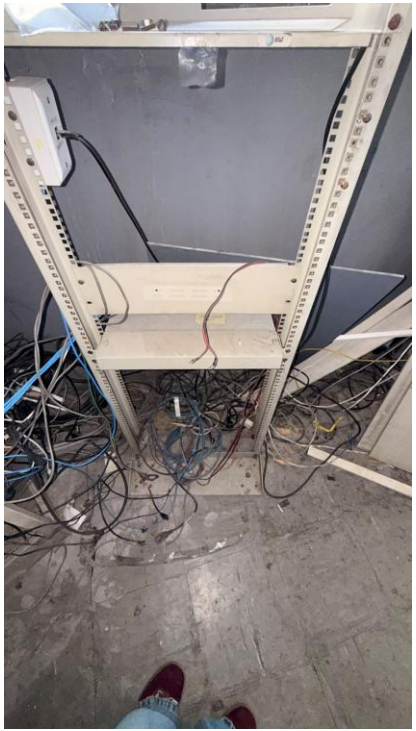

Cables del servidor



Alarma de presencia