STARSTACK / 星栈数码

服务知识库 · 正式业务文档版式

数码设备连接、使用与故障排查手册

耳机 / 键盘 / 鼠标 / 供电设备 / 扩展坞



业务图示｜本图用于解释流程与设备结构，并非实时业务系统界面。

文档编号	适用对象	政策版本	更新日期
KB-TECH-005	顾客、售前顾问与技术客服	STORE-2026-V1	2026-11-04

文档说明：本手册为原创模拟 3C 商城的完整业务资料，用于企业客服知识库建设、PDF 解析、检索问答与流程测试。文中产品、品牌、订单与业务承诺均为项目统一构造；阅读和引用时以文档编号、条款号及版本为准。

阅读导航

- 01 蓝牙耳机配对及降噪设置
- 02 键盘连接与快捷操作
- 03 无线鼠标连接故障
- 04 充电器与移动电源安全使用
- 05 USB-C 扩展坞与显示输出
- 06 常见故障判断矩阵
- 07 质量售后与安全边界

使用提示｜客户咨询与售后判断必须区分三类数据：可引用的政策和产品手册、SQLite 中的动态商品及订单事实、服务端执行的授权与规则校验。

01 蓝牙耳机首次配对与日常连接

耳机连接异常常见于电量不足、手机残留旧配对记录、左右耳状态不一致或附近多设备竞争连接。客服应先核对具体商品 ID，再给出对应的非破坏性操作。



图 1-1 头戴式蓝牙耳机主要结构位置示意



图 1-2 耳机首次配对的通用检查步骤

1.1 主动降噪、通话降噪与通透模式

主动降噪（ANC）用于降低佩戴者听到的环境噪声；通话降噪侧重降低麦克风采集的环境噪声。是否支持 ANC 需查询商品 specs_json 中的 anc 字段，不能因为商品描述存在“降噪”二字就认为具有 ANC。

故障现象	优先排查	何时转售后
找不到设备	确认耳机处于配对模式、关闭其他设备连接、重新搜索	多次重试仍不能发现设备
单侧无声	检查双耳电量、充电触点、重新建立配对	持续单侧无声且无法恢复
通话对方听不清	检查麦克风遮挡、通话环境、系统输入设备	多个设备均可复现异常
ANC 效果弱	核对型号是否支持 ANC、耳塞佩戴、模式开关	明确支持但无法启用

02 机械键盘连接及常见误操作

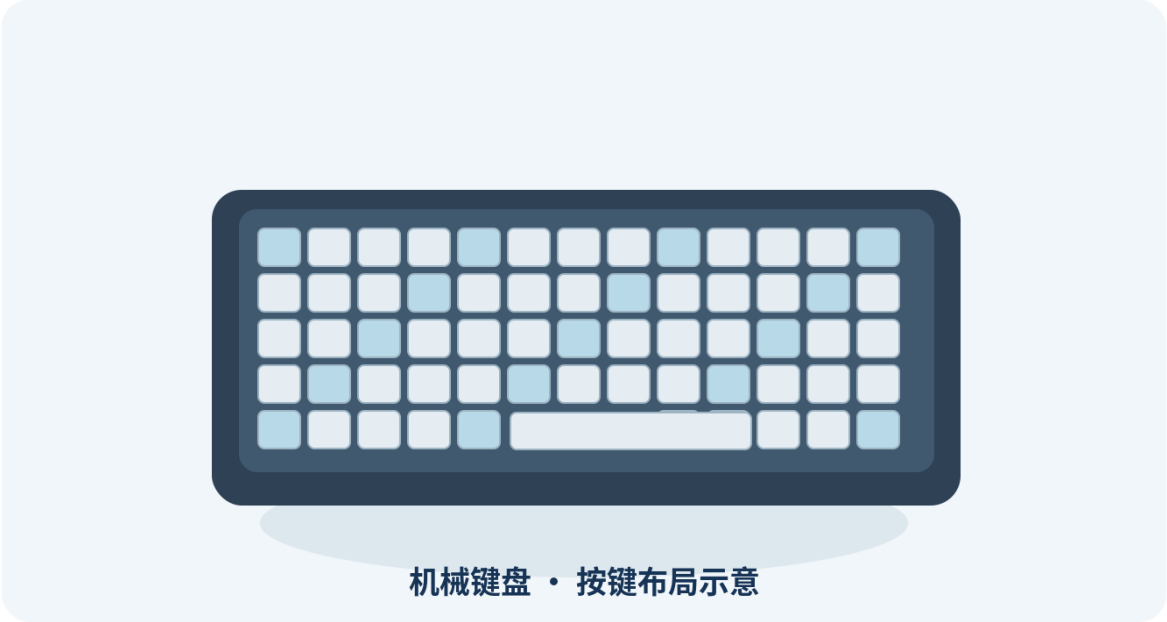


图 2-1 机械键盘区域与按键结构示意

有线键盘应先确认 USB 口和数据线可正常传输数据；蓝牙/2.4G 键盘要区分配对通道、接收器和有线模式。热插拔表示可在支持的条件下更换轴体，但不意味着所有型号和厂商轴体均可通用。

问题	可能原因	安全排查
键盘无响应	连接模式错误、线材或 USB 口异常	换用可靠的数据线和端口，检查连接模式
部分按键失灵	轴体或按键映射异常	检查是否启用特殊功能层；不擅自拆卸
蓝牙切换失败	设备列表缓存或未进入配对	删除旧配对后重新连接
灯效与预期不同	型号支持范围差异	仅按说明书支持范围提供指导

03 无线鼠标使用与故障排查



图 3-1 无线鼠标滚轮、主按键与握持区示意

双模鼠标通常需要区分蓝牙与 2.4G 接收器模式。连接失败时优先确认供电、连接模式、接收器位置与主机蓝牙状态。DPI 可作为灵敏度配置参考，但不同系统指针加速度和屏幕分辨率也会影响使用感受。

04 充电器与移动电源的安全使用



图 4-1 USB-C 双口充电器接口示意



图 4-2 移动电源电量状态与接口示意

使用 PD/QC 快充设备前，应确认设备、线材及充电器的协议兼容性。若设备发热异常、外壳变形或电池鼓胀，应停止使用并联系人工售后；客服不得指导短接、电池拆解或使用不明电源替代。

现象	应核查信息	说明边界
无法快充	手机协议、充电器端口、数据线规格	标称最大功率不等于必然输出
双口速度变慢	总功率和多口分配模式	并联使用可能分配功率
充电宝显示电量异常	产品容量、线缆、环境温度	不据此直接判定真实剩余容量
设备严重发热或鼓包	停止使用、保护人员安全	不得继续充电或自行拆机

05 USB-C 扩展坞与显示输出

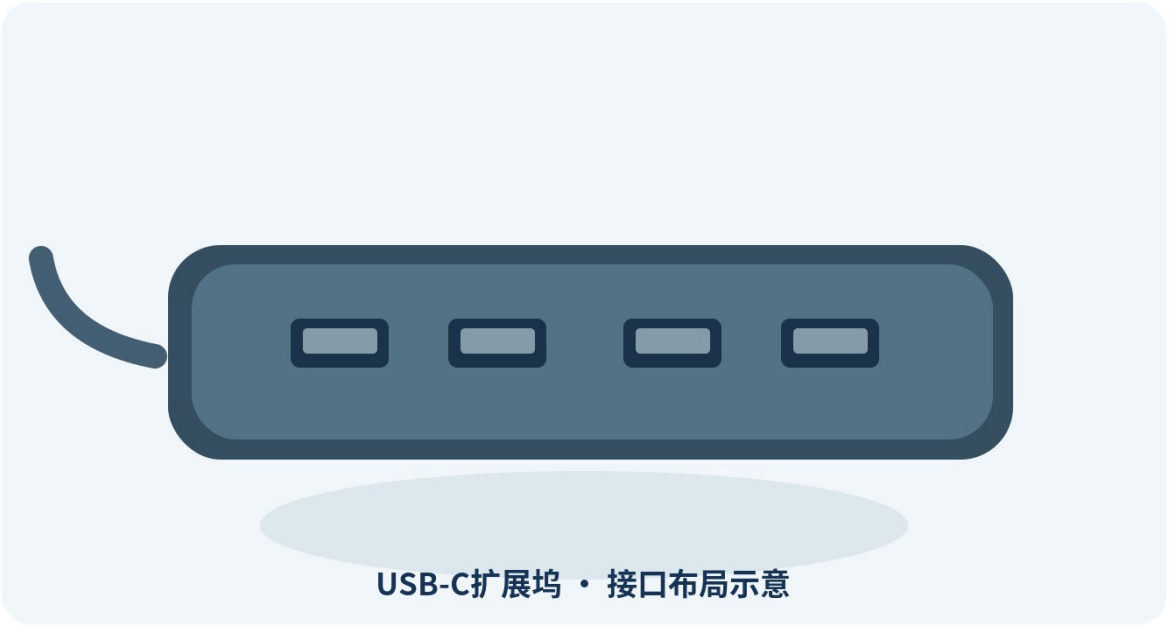


图 5-1 USB-C 扩展坞的典型接口与视频连接示意

USB-C 仅表示接口形态，主机支持的视频协议和带宽需要另外确认。若扩展坞插入电脑后 HDMI 无画面，应核查电脑接口是否支持视频输出、显示器输入源、线缆及扩展坞对应 SKU 的 HDMI 规格。双屏输出是否可用应依据主机和扩展坞共同支持的配置。

检查步骤	观察结果	建议
确认主机 USB-C 功能	是否支持视频输出	不支持时不可承诺通过该口输出视频
检查显示设备输入源	显示器是否切换至正确接口	选择对应 HDMI 输入
检查线材与供电	线材规格与 PD 适配	使用满足要求的合规线材
记录故障现象	单屏正常双屏异常	按 SKU 与系统配置转人工核验

06 综合故障诊断案例

案例 1：P001 与 P002 对比

P001 提供通话降噪，但 anc=false；P002 的 anc=true。客服应区分两种术语，不能输出相同的主动降噪能力。

案例 2：双口 GaN 充电器

使用两台设备时，即使总标称 65W，具体输出分配也需依赖产品资料，不能默认两路各输出 65W。

案例 3：扩展坞 HDMI 无画面

先查主机是否支持 DisplayPort Alt Mode 或所需视频输出协议，再确认产品 ID、HDMI 规格和线材。

07 故障排查与售后边界

技术建议旨在帮助用户完成无风险检查，不应成为拒绝售后的前提。对于质量故障、错漏发或持续无法解决的问题，应通过服务端验证订单归属，再创建 quality_issue 工单。若问题涉及电池安全，优先停止使用并转人工。