
العناية بالنشّافة

نشّافة LG، سلسلة DL*X550 أو DL*X650 أو DL*X670 (يُرجى تأكيد الطراز)


مهم: أطفئ النشّافة وافصل القابس قبل تنظيفها. لا تستخدم أبداً مواد كيميائية قوية أو مذيبات أو صوفاً فولاذياً أو منظفات كاشطة. لا تشغّل النشّافة أبداً بدون فلتر الوبر في مكانه.

1 فلتر الوبر، كل حمولة

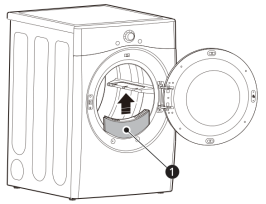

فلتر الوبر (1). الدليل، صفحة 49.


- قبل كل حمولة، افتح الباب واسحب الفلتر مستقيماً للأعلى.

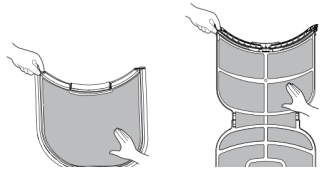

لفّ الوبر بأصابعك لإزالته. الدليل، صفحة 49.

- لفّ الوبر بأصابعك لإزالته، أو اسحبه بالمكنسة الكهربائية.
- ادفعه مكانه بقوة حتى يُسمع صوت النقرة.

2 اغسل الفلتر عند الحاجة

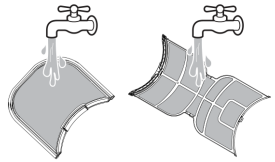

اغسل الفلتر المسدود بماء دافئ وصابون. الدليل، صفحة 50.

- ارفع الفلتر النظيف أمام الضوء. إذا بدا متسخاً أو مسدوداً بمنعّم الأقمشة، اغسله بماء دافئ وصابون.
- دعه يجف تماماً قبل إعادته.
- حمولات كثيرة الوبر، مثل المناشف الجديدة: أوقف البرنامج مؤقتاً ونظّف الفلتر في المنتصف.

3 الداخل والخارج

- الخارج: ماء دافئ مع منظف خفيف غير كاشط. امسح ما ينسكب فوراً.
- فتحة الباب والجوان: امسحهما بقطعة قماش ناعمة مبللة لإزالة الوبر والغبار.
- نافذة الباب: قطعة قماش ناعمة مع ماء دافئ وصابون، ثم جففها بالمسح.
- الحوض: منظف للفولاذ المقاوم للصدأ، حسب ملصقه.

4 حول النشّافة

- اسحب الوبر والغبار حول النشّافة وتحتها بالمكنسة الكهربائية بانتظام.
- إذا صار التجفيف أبطأ أو بدا الهواء ضعيفاً، أبلغ إدارة العقار: قد يكون مجرى التهوية مسدوداً.
- لا تضع أي شيء قابل للاشتعال فوق النشّافة أو قربها.

توقّف واتصل بإدارة العقار: يتراكم الوبر خلف النشّافة أو حول فتحة التهوية الخارجية، أو تظهر رسالة **Duct blockage**، أو يُظهر مؤشر Flow Sense 4 أشرطة: مجرى التهوية يحتاج إلى تنظيف (يقول الدليل افحصه شهرياً ونظّفه مرة في السنة على الأقل). رائحة احتراق. إذا لم تكن متأكداً، أو إذا استمرت المشكلة، توقّف عن استخدام الجهاز واتصل بإدارة العقار.

مبني على دليل المالك MFL71996102 من الشركة المصنّعة لنشّافات LG طراز DL*X550 وDL*X650 وDL*X670. الصور مأخوذة من ذلك الدليل. آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.